
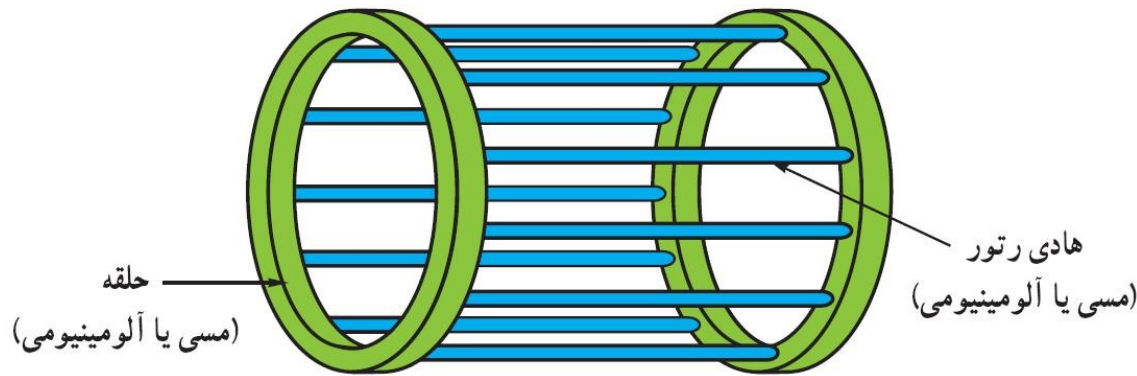


ماشین القای سه فاز }
ژنراتور القای
موتور القای


موتور القای }
از نظر تعداد فاز }
تکفاز
سه فاز

ساختمان }
استاتور }
روتور }
روتور قفسی
روتور سیم پیچی

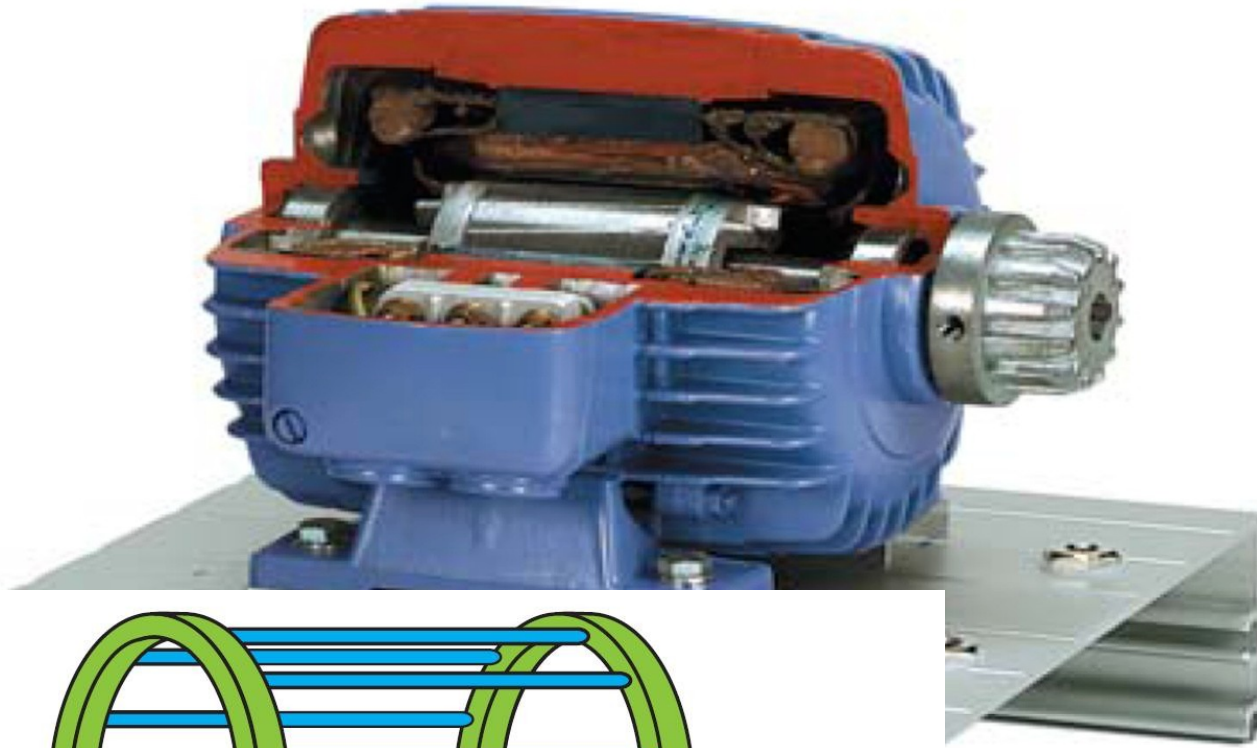

روتور قفسی

Three-phase induction motor with squirrel-cage rotor 30 07 601 01

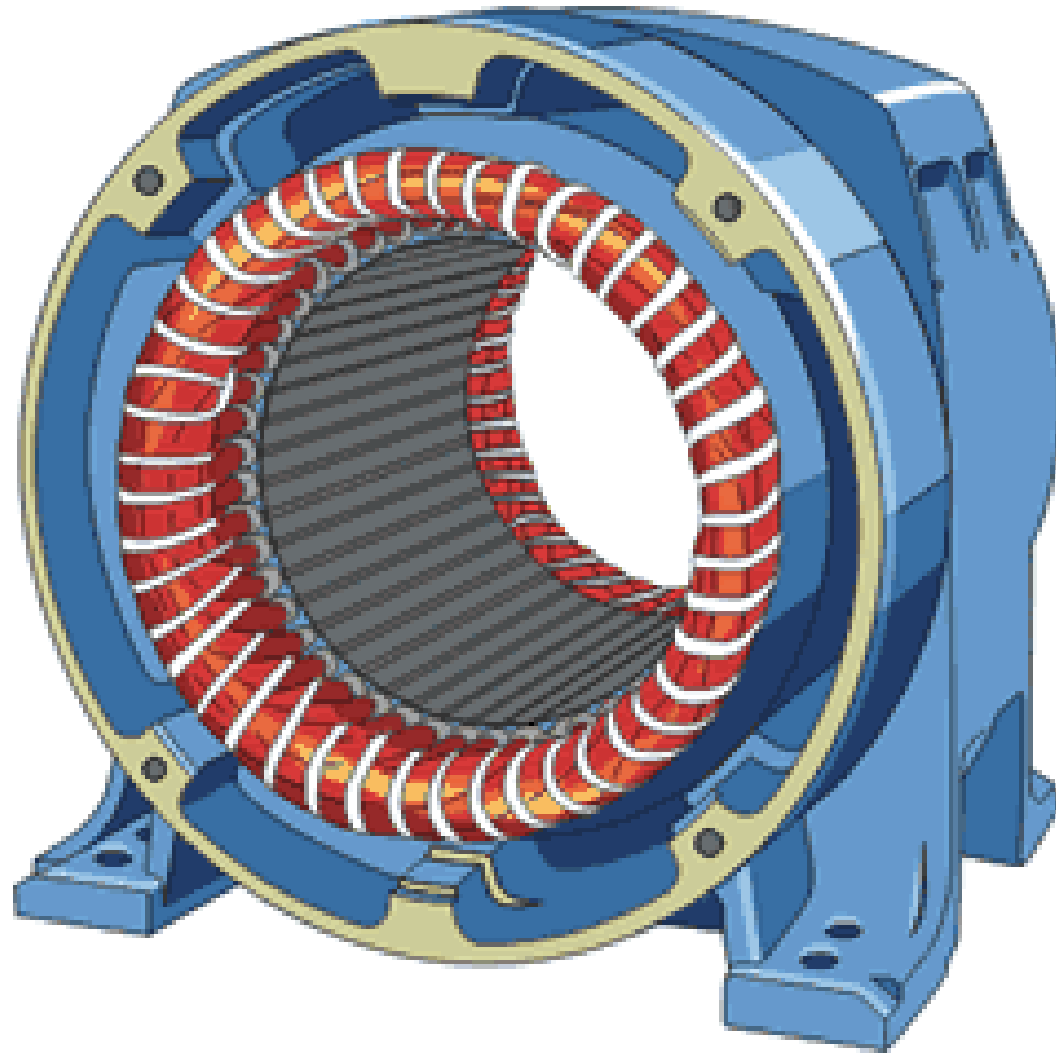



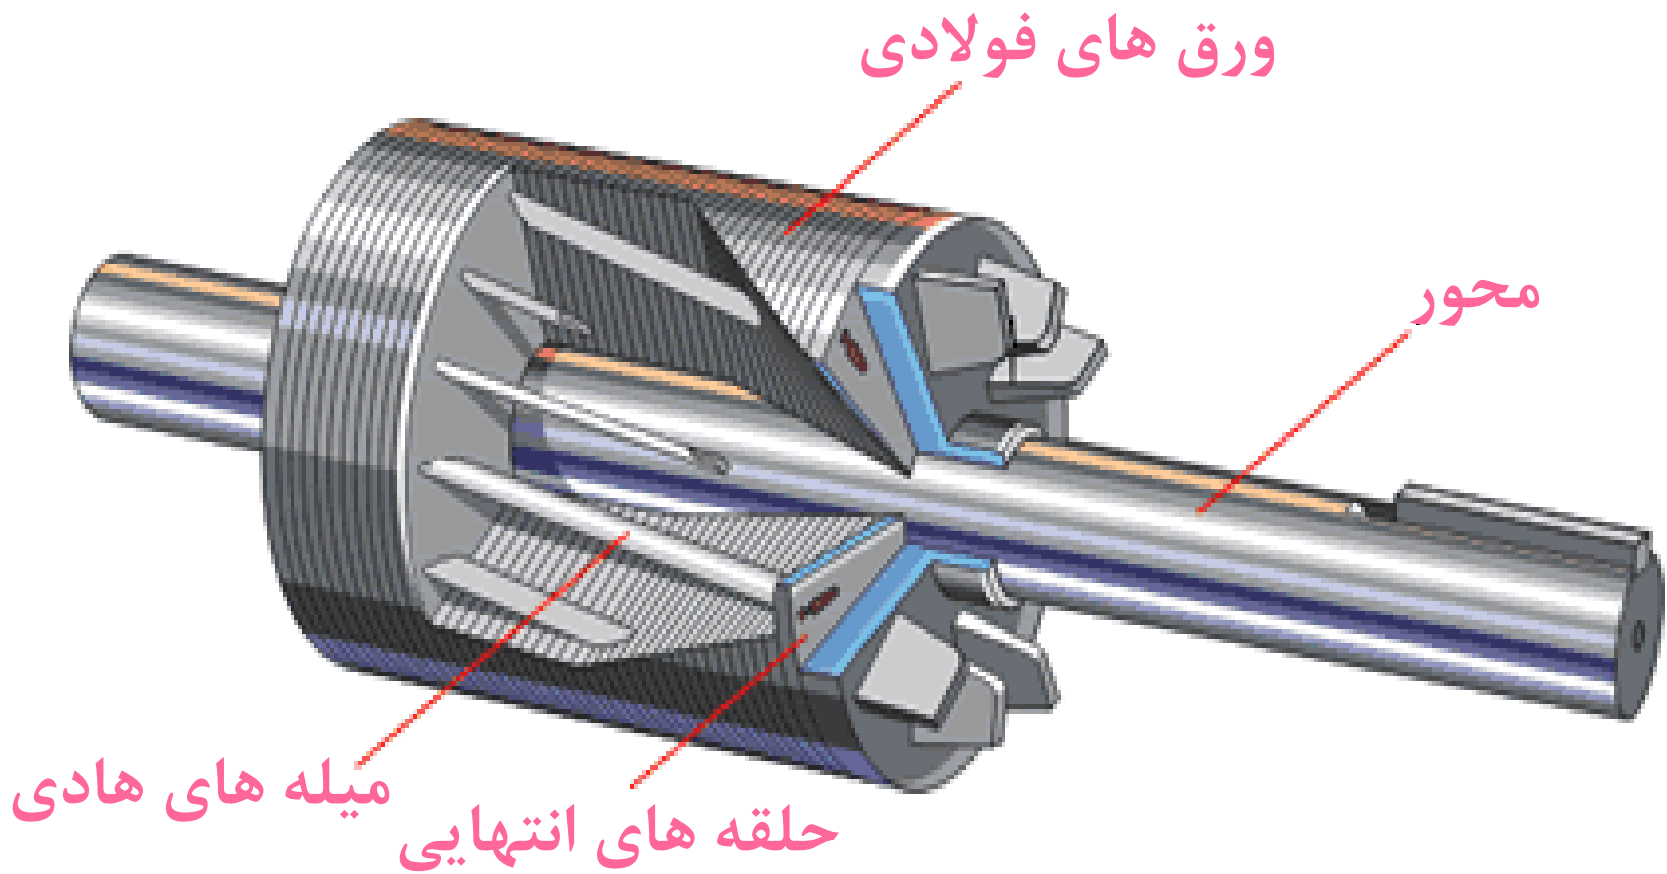





Fig. 6.2 Rotor for squirrel cage induction motor

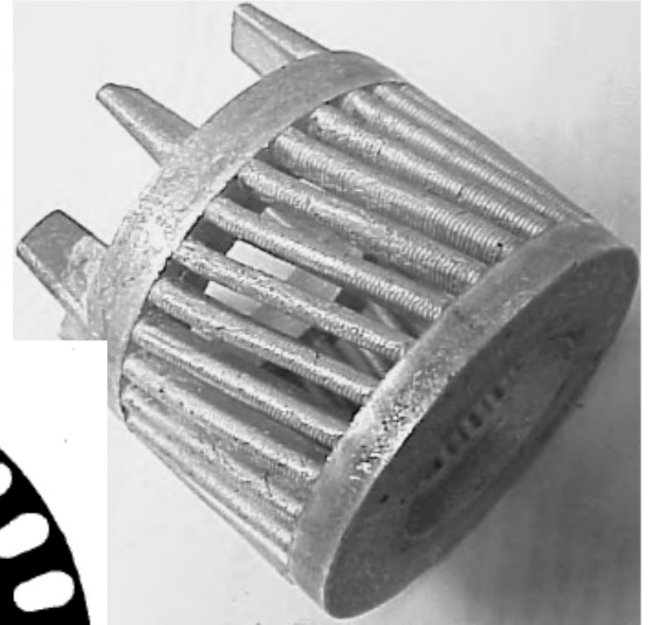


(a) Rotor bars and rings

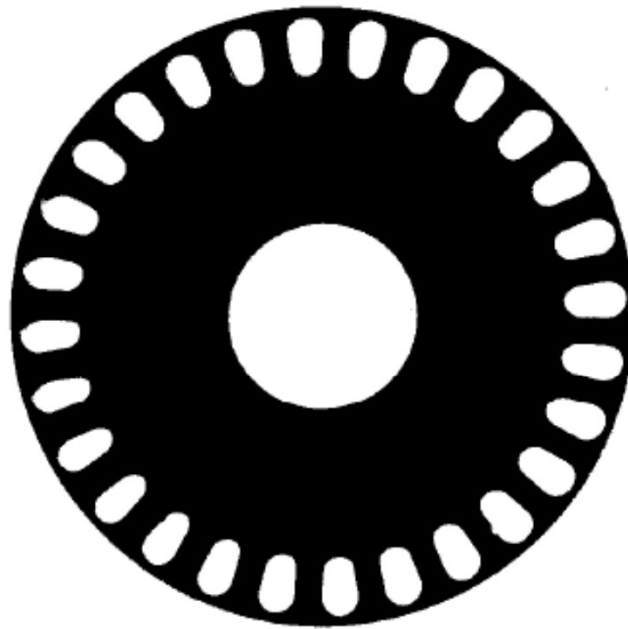

(b) Rotor

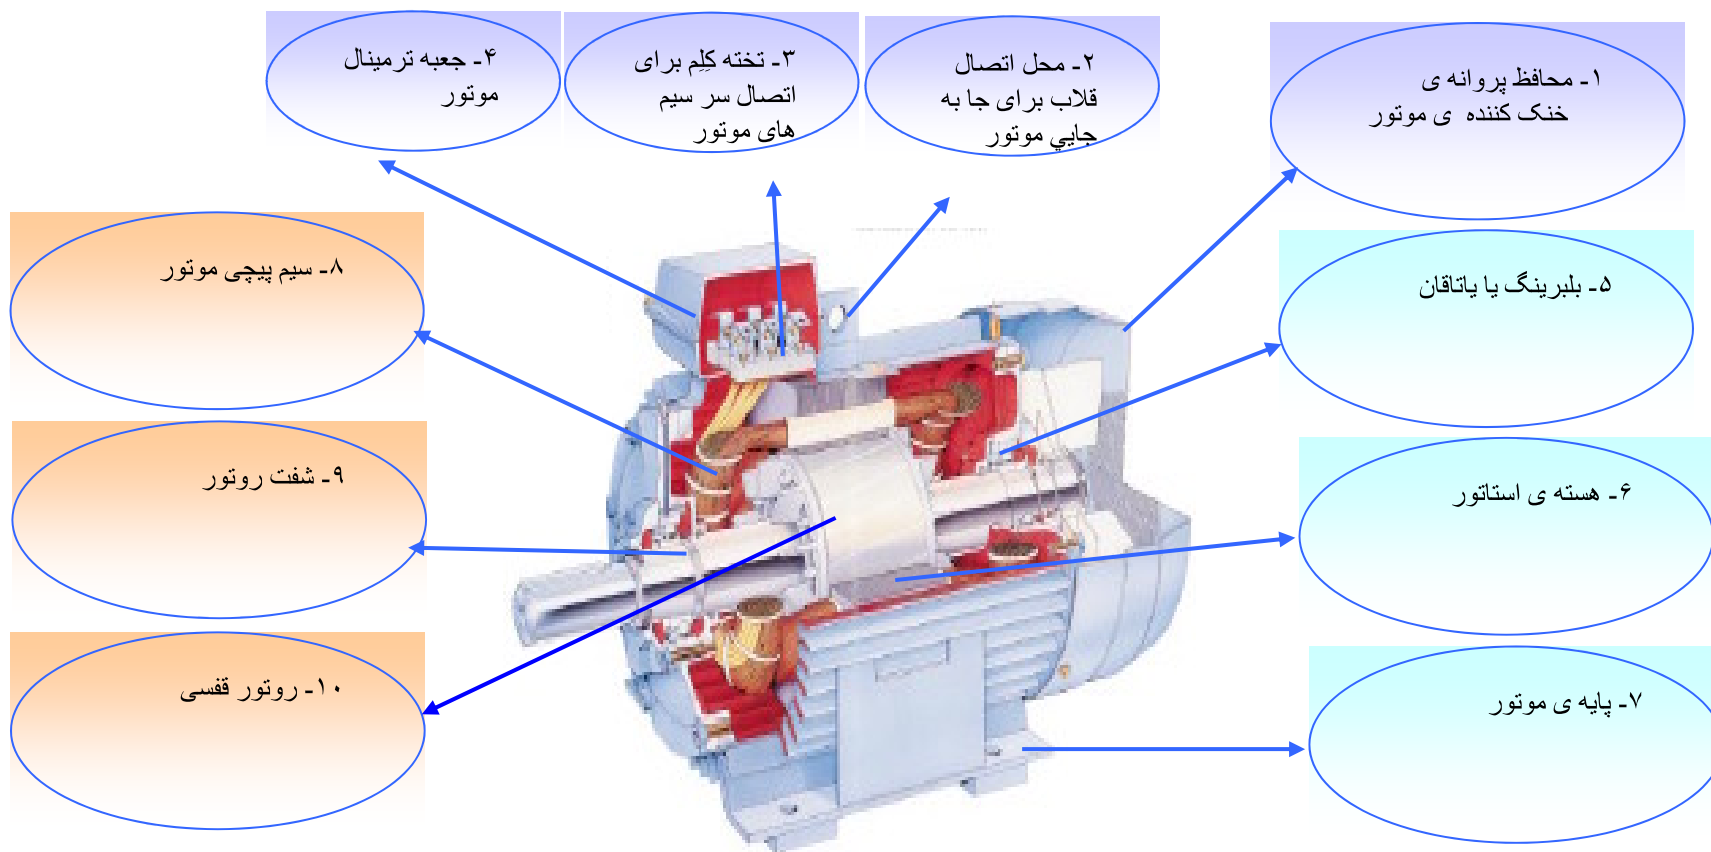

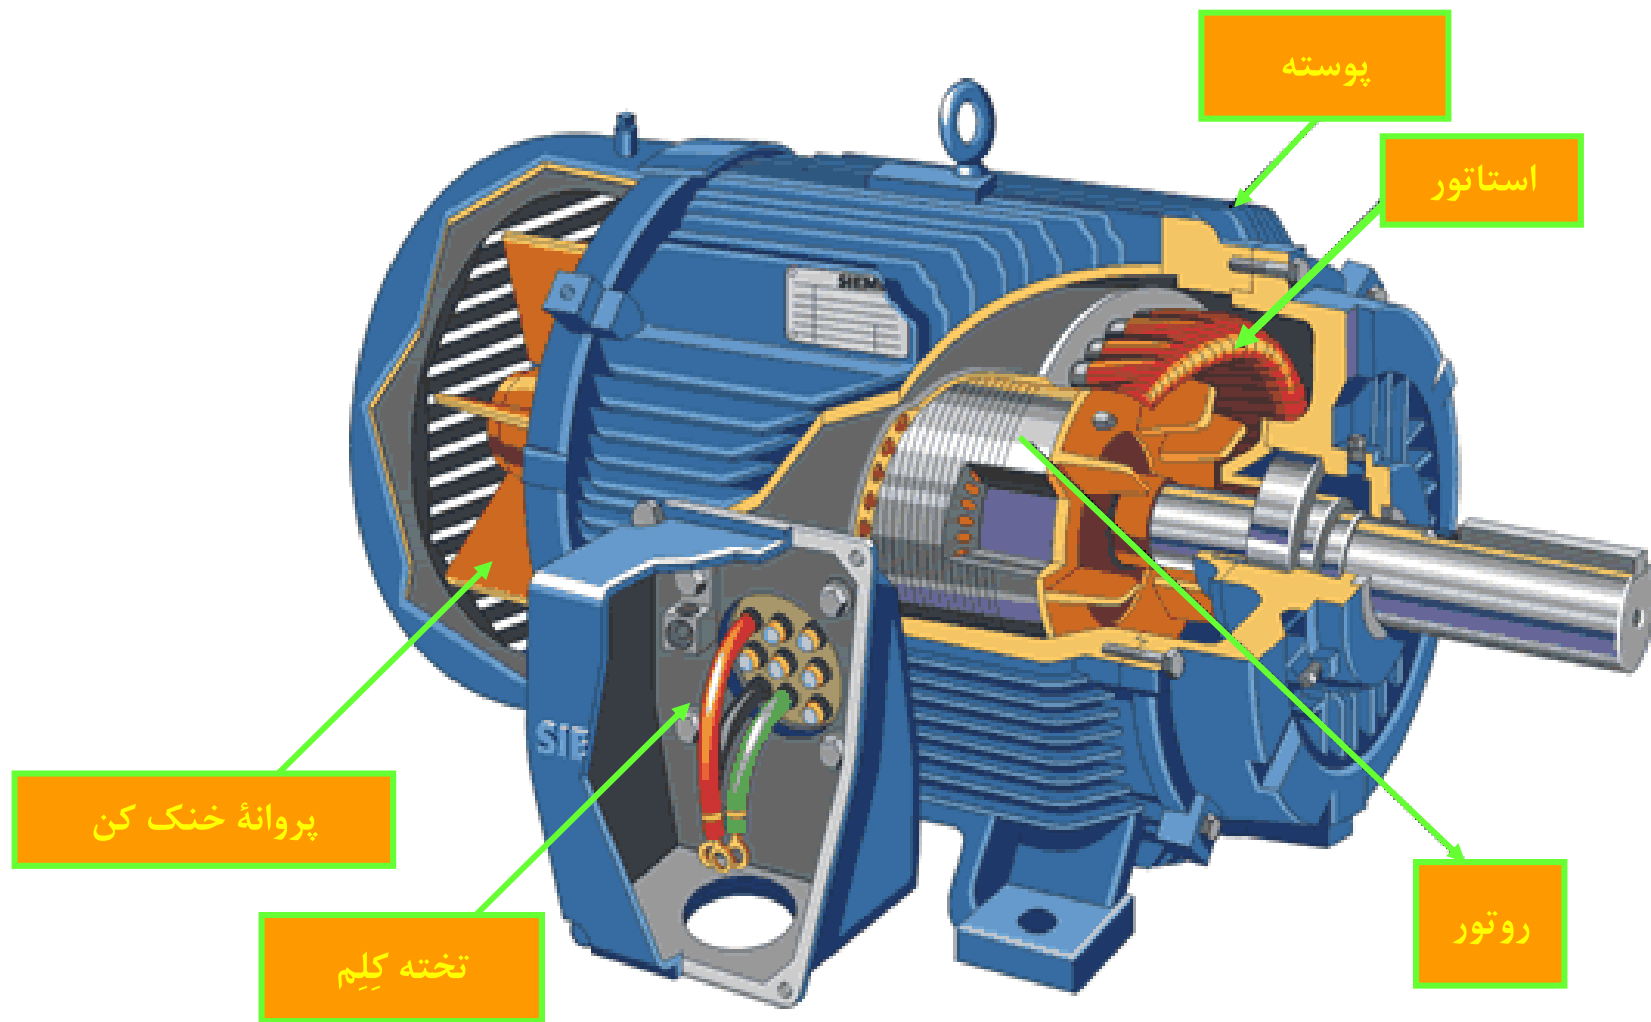



روتور

استاتور

فاصله هوایی

۶ سیم خروجی

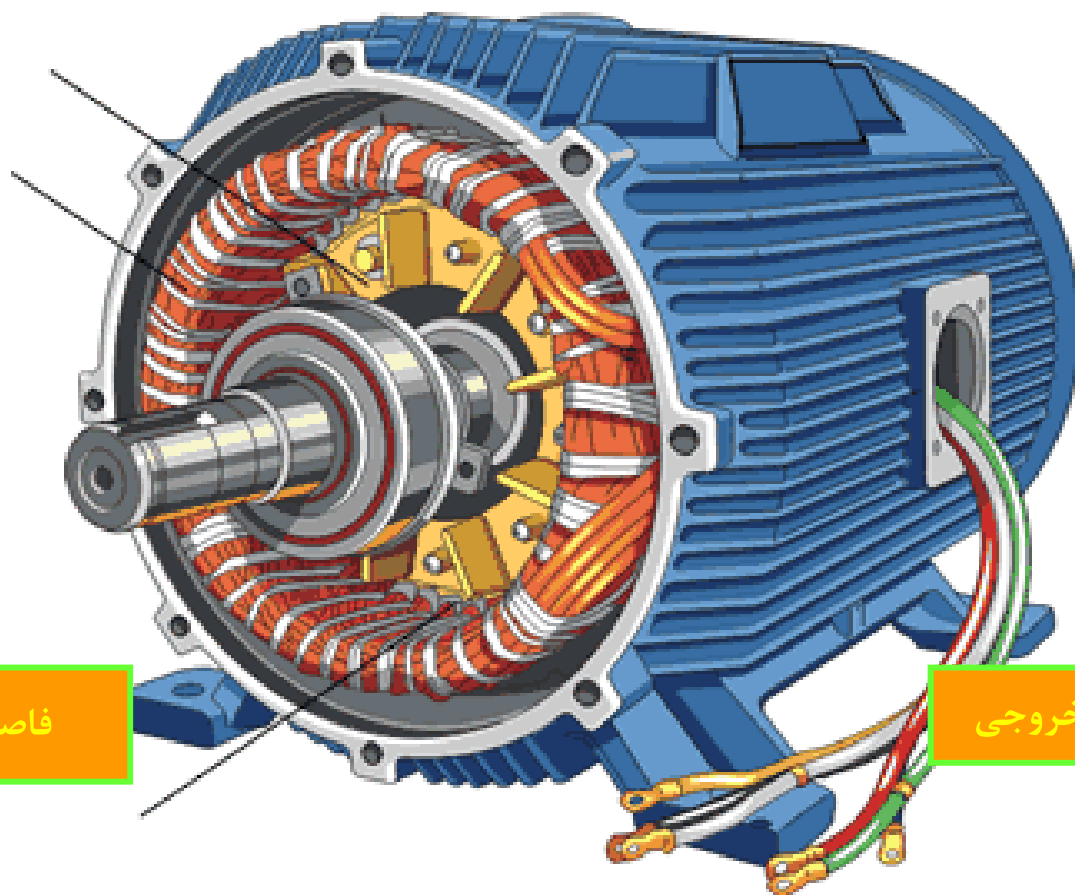

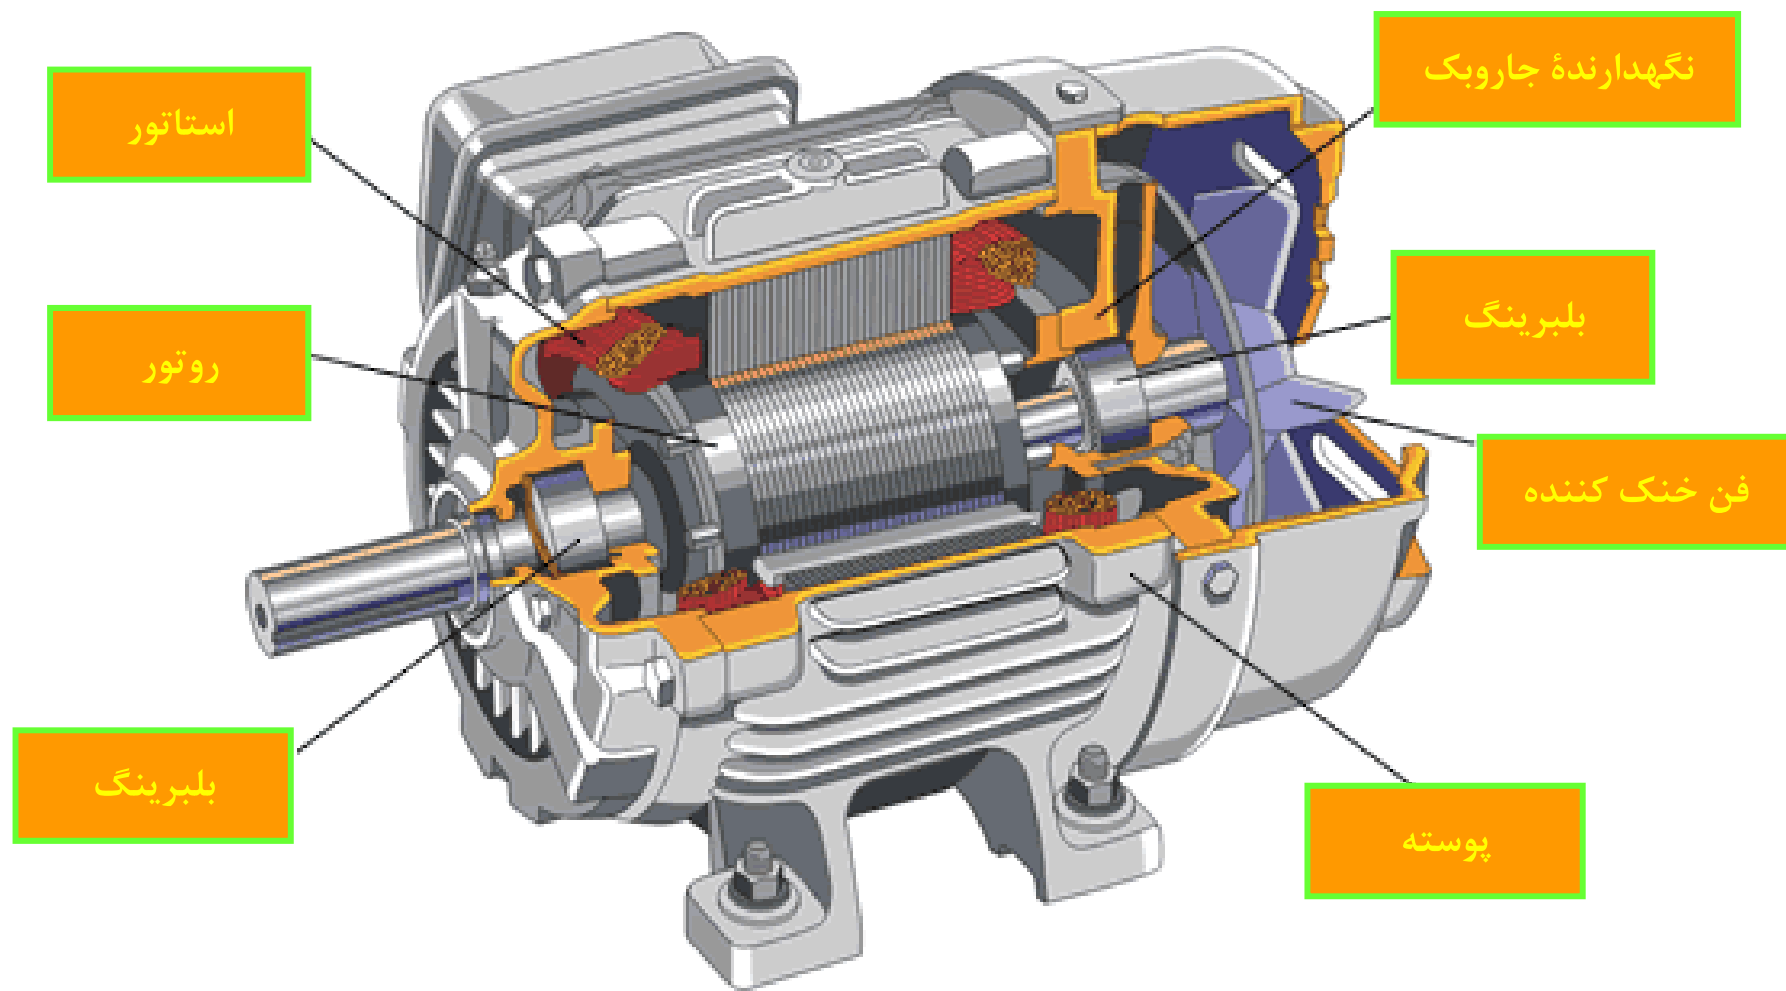


رینگ و زغال




روتور سیم پیچی

Opbouw asynchrone motor

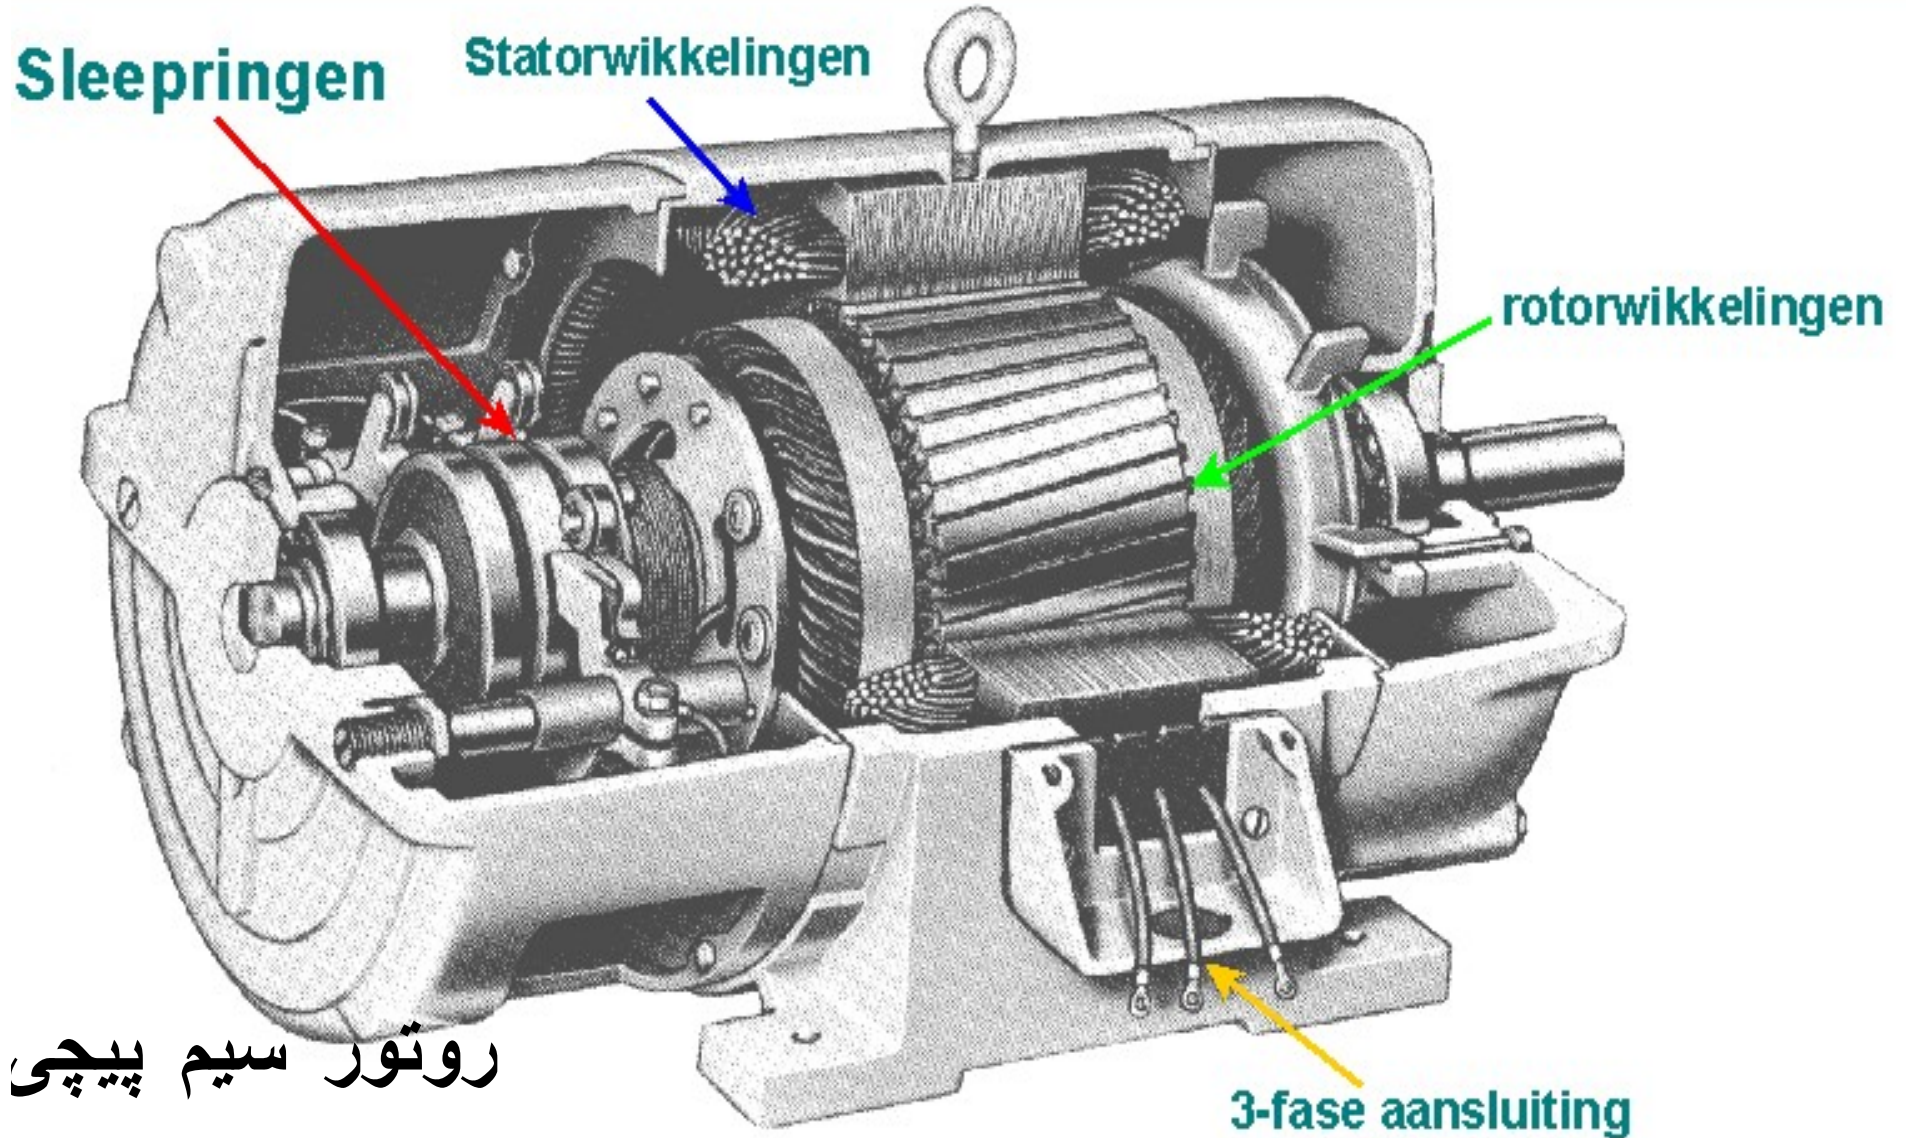





Three-phase induction motor

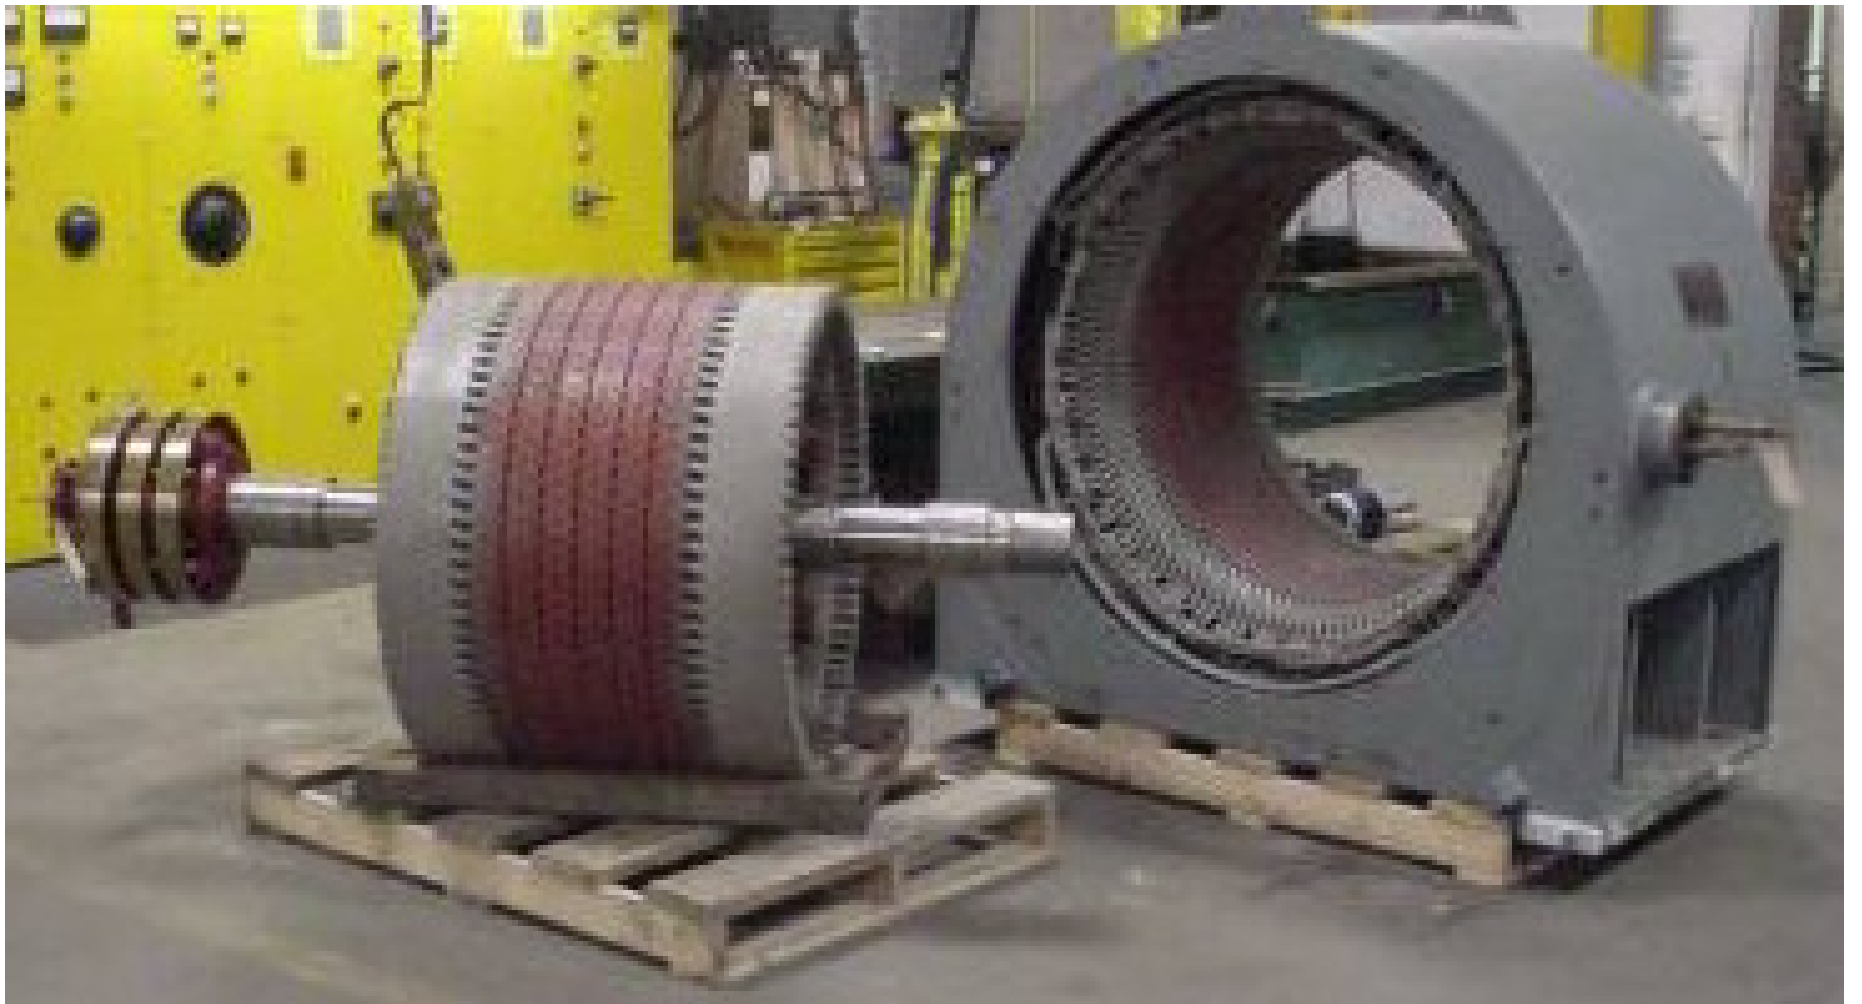




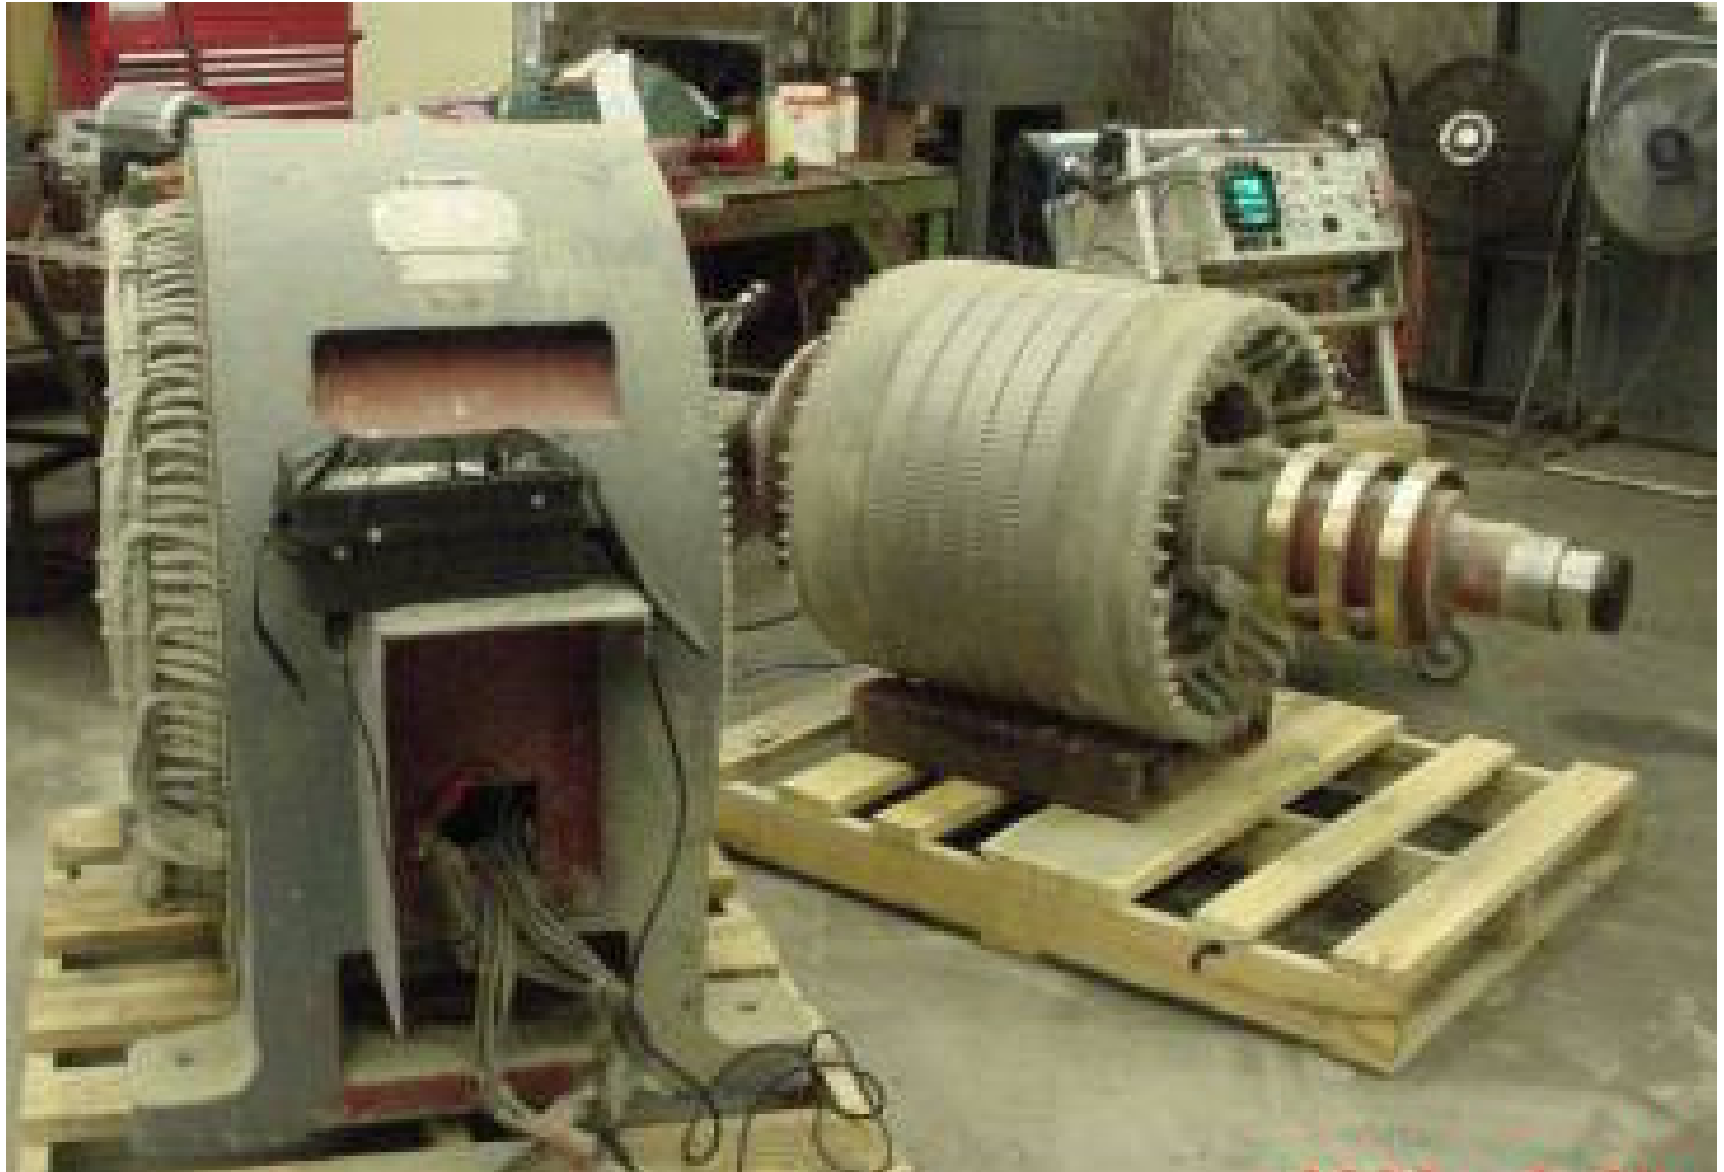




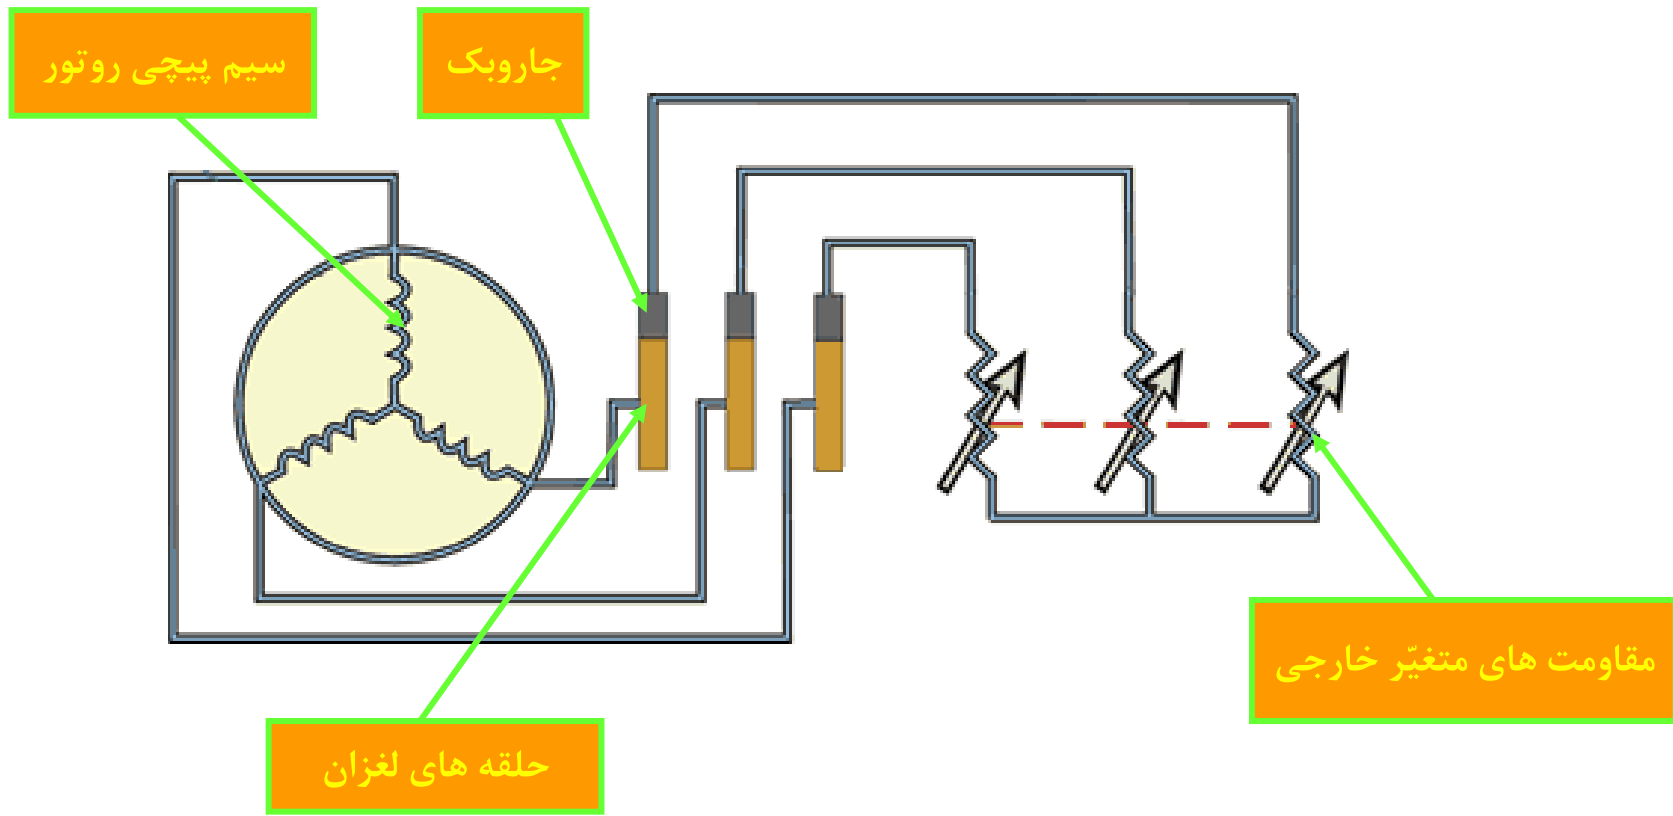




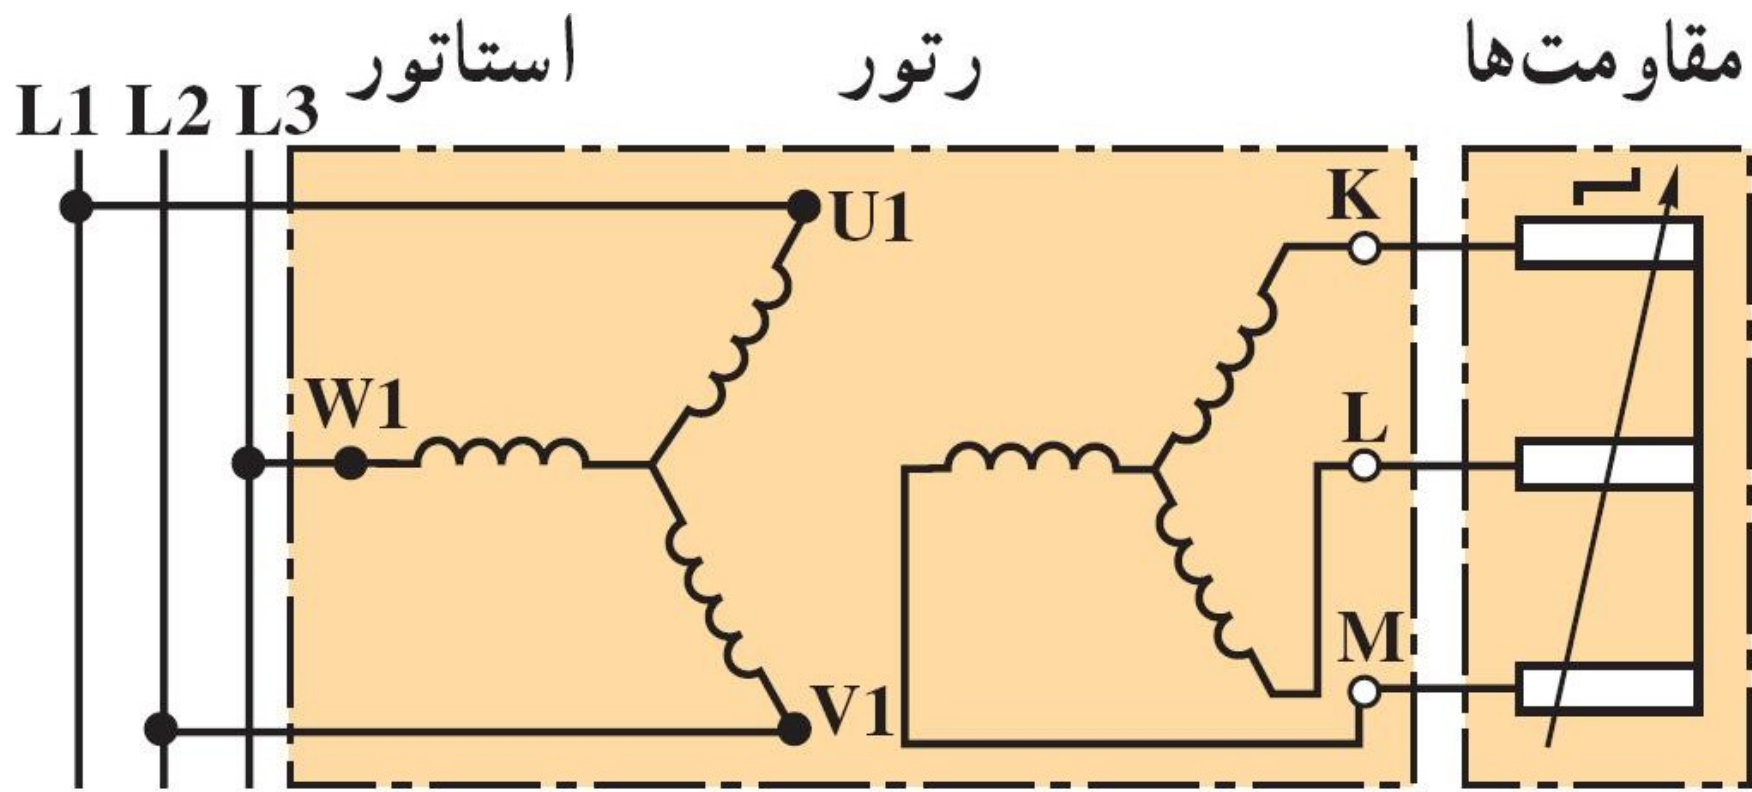






شکل ۲۱-۳- چگونگی نمایش موتور القایی رتور سیم پیچی شده


طرز کار:

- ← اتصال سیم پیچ های استاتور به شبکه سه فاز
- ← القا و لتاژ در استاتور
- ← ایجاد میدان دوار در استاتور
- ← قطع میدان دوار توسط هادیهای روتور
- ← القا و لتاژ در روتور
- ← ایجاد جریان در هادیهای روتور به خاطر بسته بودن مدار روتور
- ← ایجاد میدان در روتور
- ← تاثیر میدان استاتور بر میدان روتور
- ← چرخش روتور.

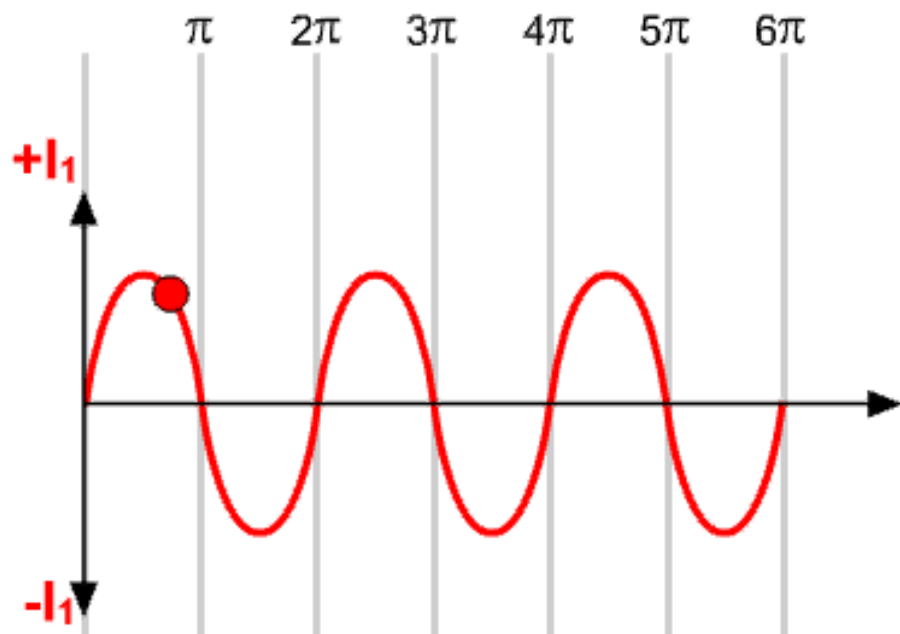
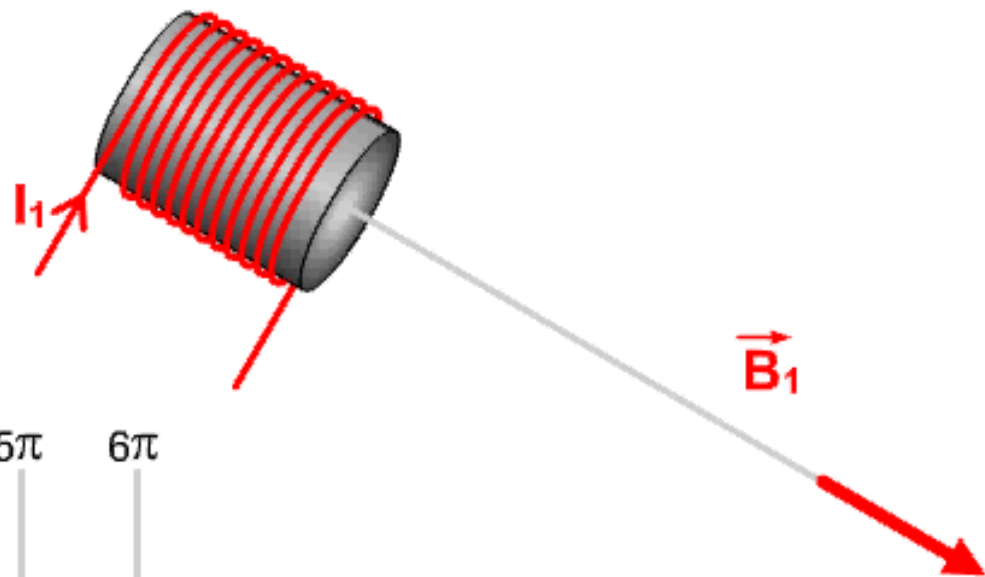


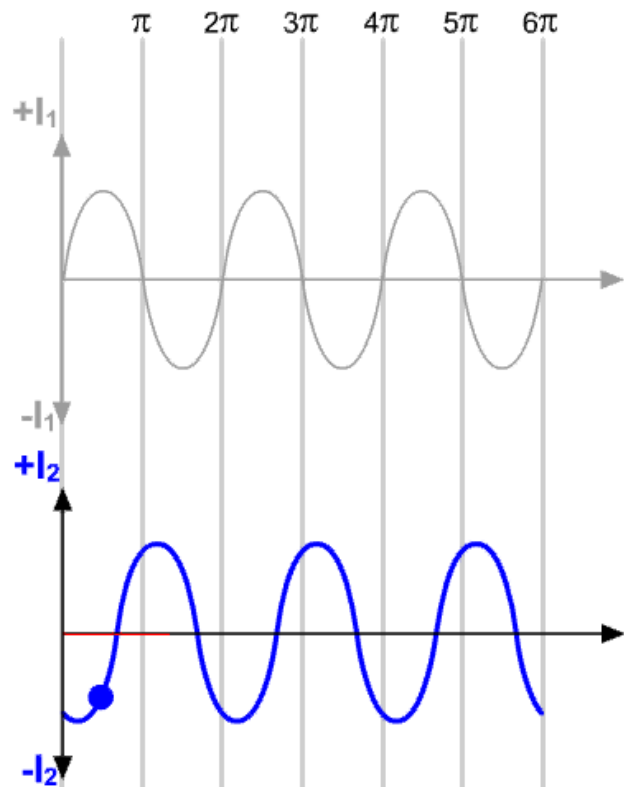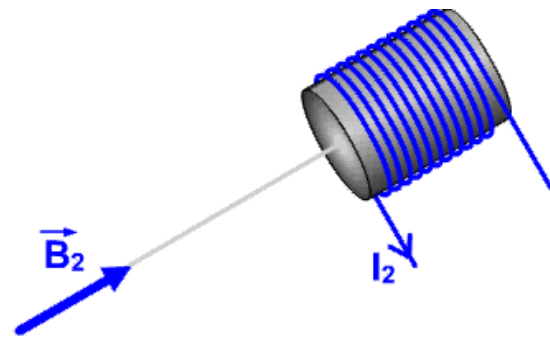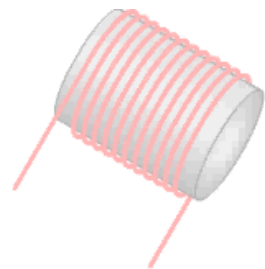


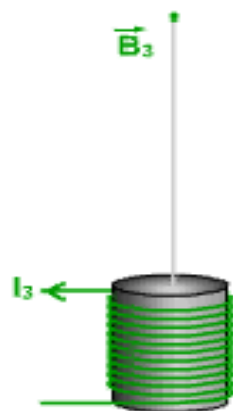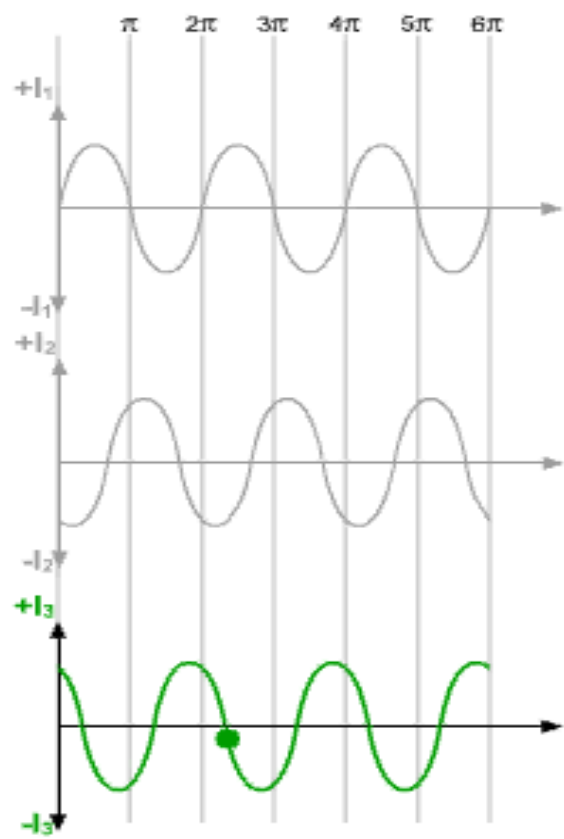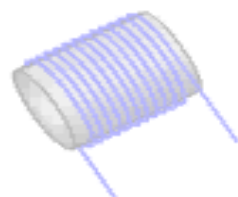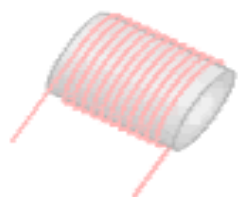


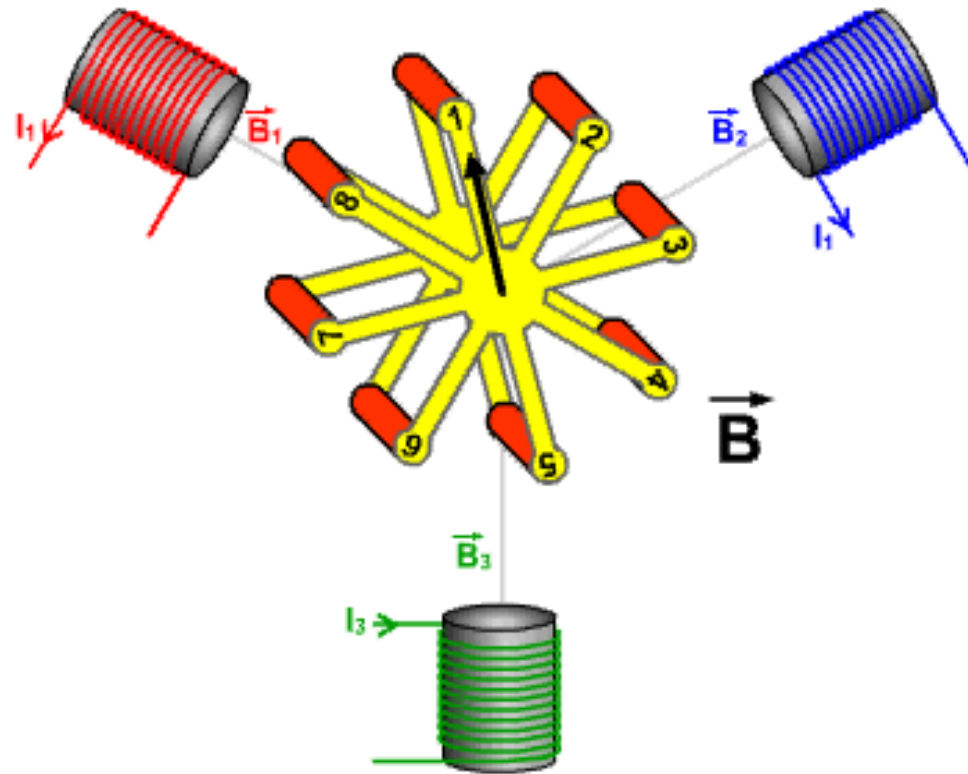

Rotor lekflux

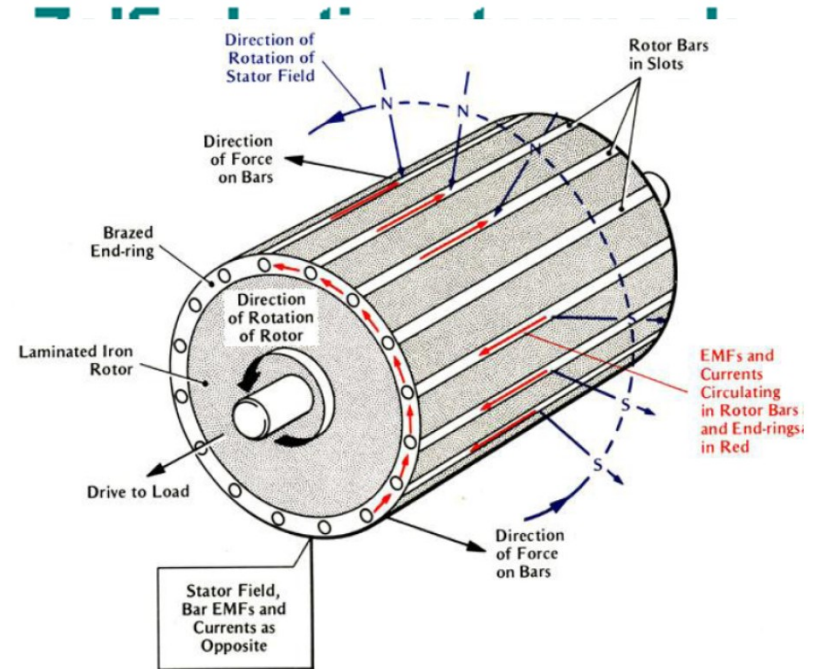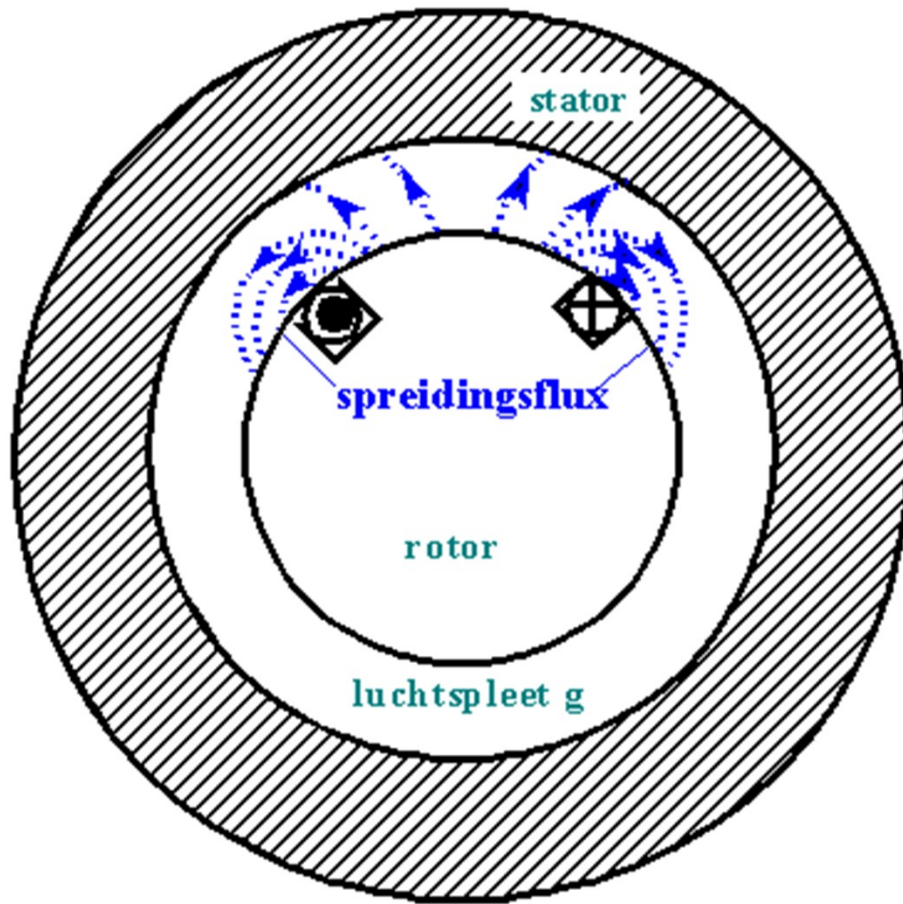

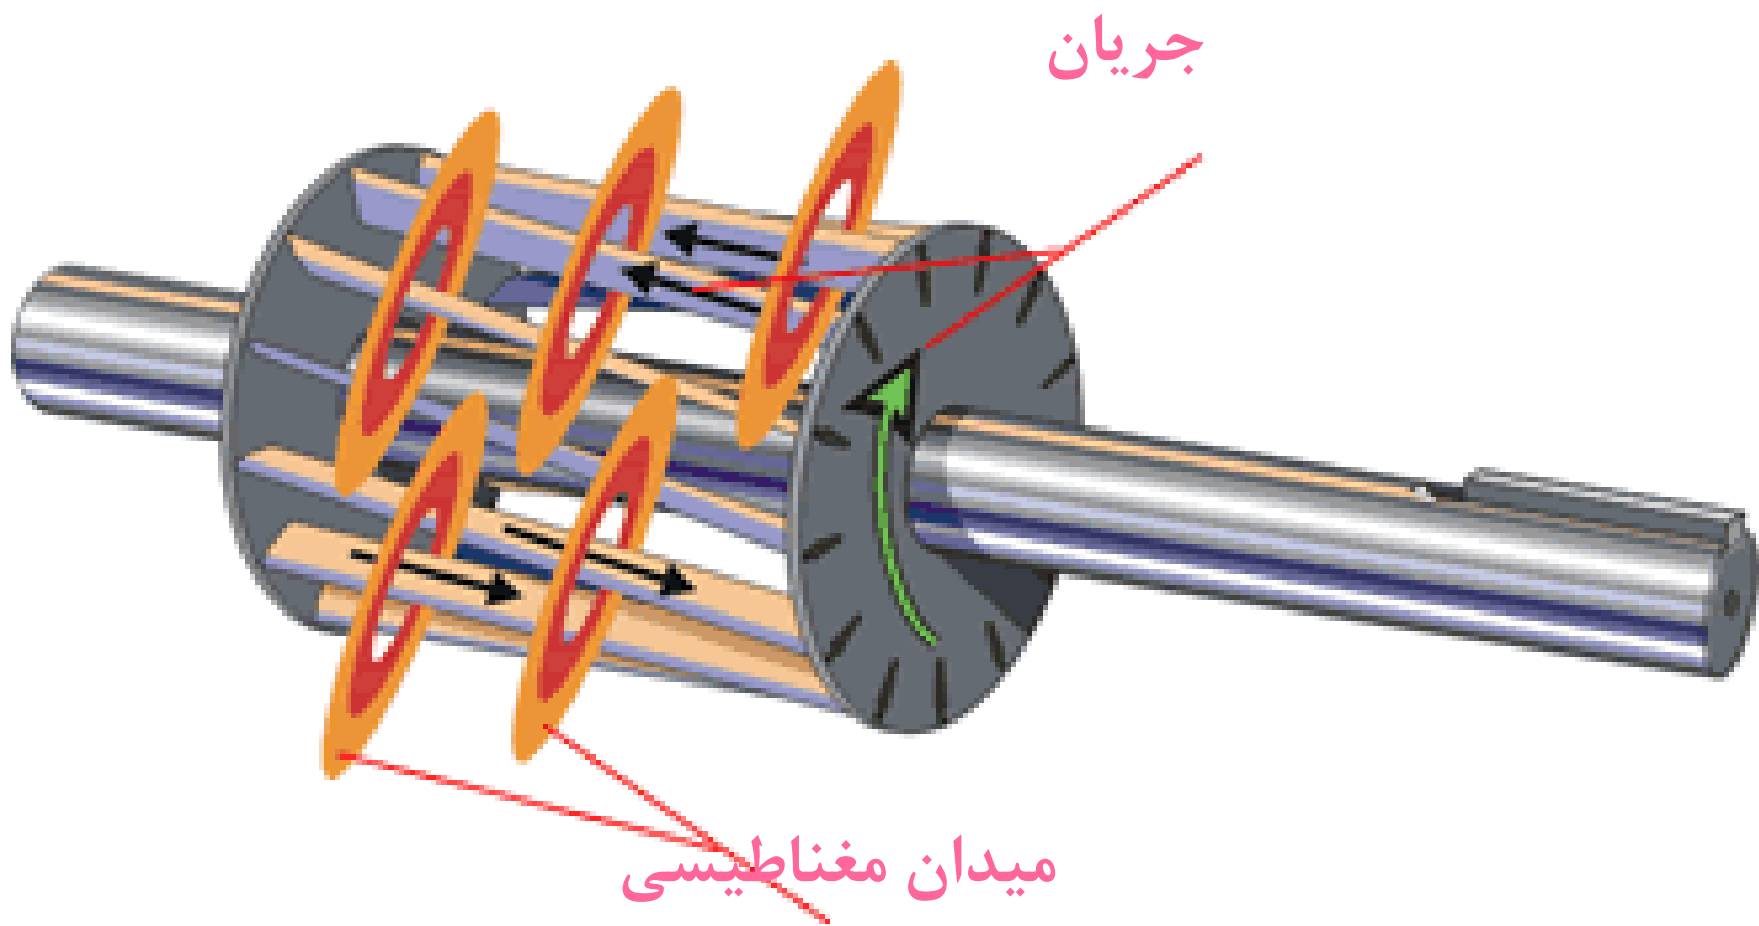

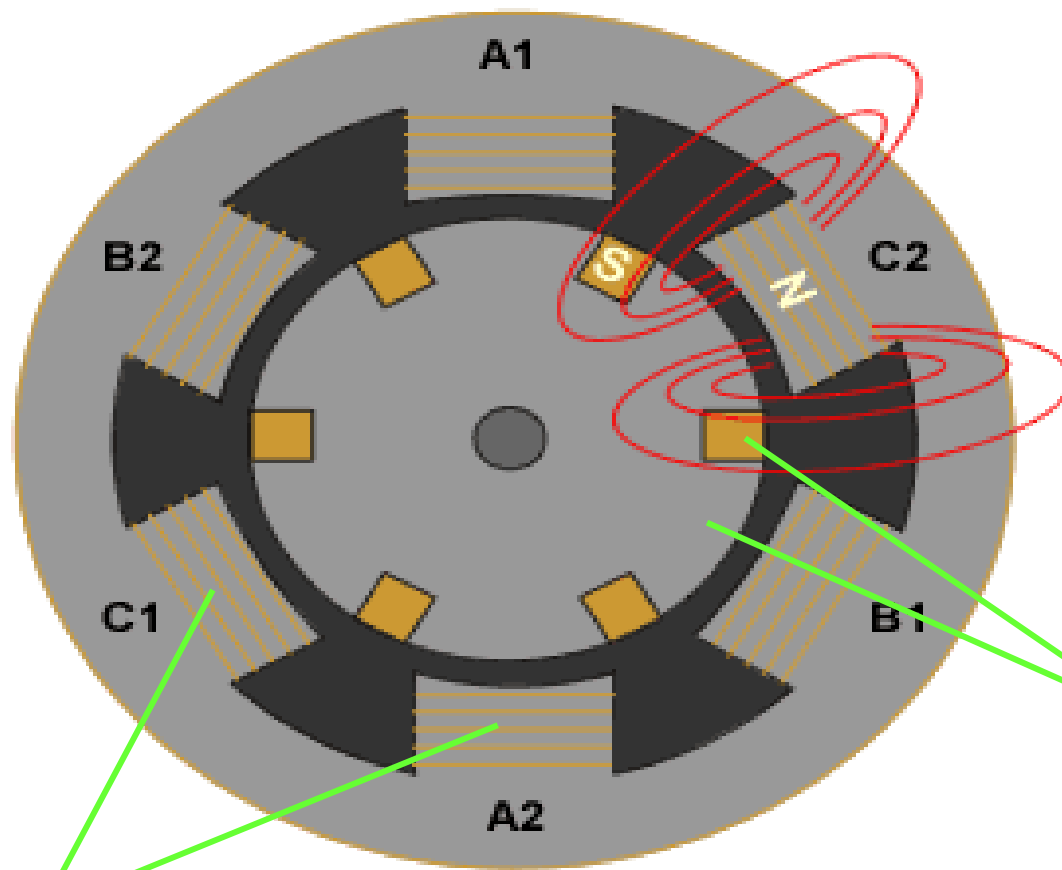

سیم پیچی استاتور

میله های روتور

در موتور القایی نیروی بین روتور و استاتور به صورت دافعه می باشد .

در موتور سنکرون نیروی بین روتور و استاتور به صورت جاذبه می باشد .

نکته : سرعت روتور از سرعت میدان دوار کمتر است .
چرا؟

نکته : از آنجایی که جریان هادیهای روتور در این نوع موتور توسط القاء از استاتور تولید می شود به آن موتور القایی می گویند .

ج) در موتورهای القایی جریان مغناطیس کننده (که حدود 90° نسبت به ولتاژ اعمالی عقب است) قسمت اعظم جریان بی باری را تشکیل میدهد. به همین دلیل موتورهای القایی در حالت بی بار با ضریب توان پائین کار می کنند

نکته: معمولا ضریب توان موتورهای القایی در حالت بی بار حدود ۰/۱ تا ۰/۳ (معمولا ۰/۱۵) است

اثر پائین بودن ضریب توان بی باری موتور القایی کاهش ضریب توان بار کامل آن می باشد

توجه: در موتورهای القایی برای پائین نگه داشتن جریان مغناطیس کننده و در نتیجه بهتر شدن ضریب توان بار کامل و بی باری فاصله هوایی را تا حد ممکن کوچک می سازند

مثال :


یک موتور القایی دربارنامی با لغزش ۰.۸٪ در حال کار است
اگر ناگهان جهت چرخش آن با تعویض جای دوفاز
معکوس شود :

الف) لغزش در لحظه ی تعویض جای دوفاز

ب) لغزش در کار دائمی در جهت معکوس چقدر می شود؟

مقاومت اهمی روتور

معادل پراکندگی روتور

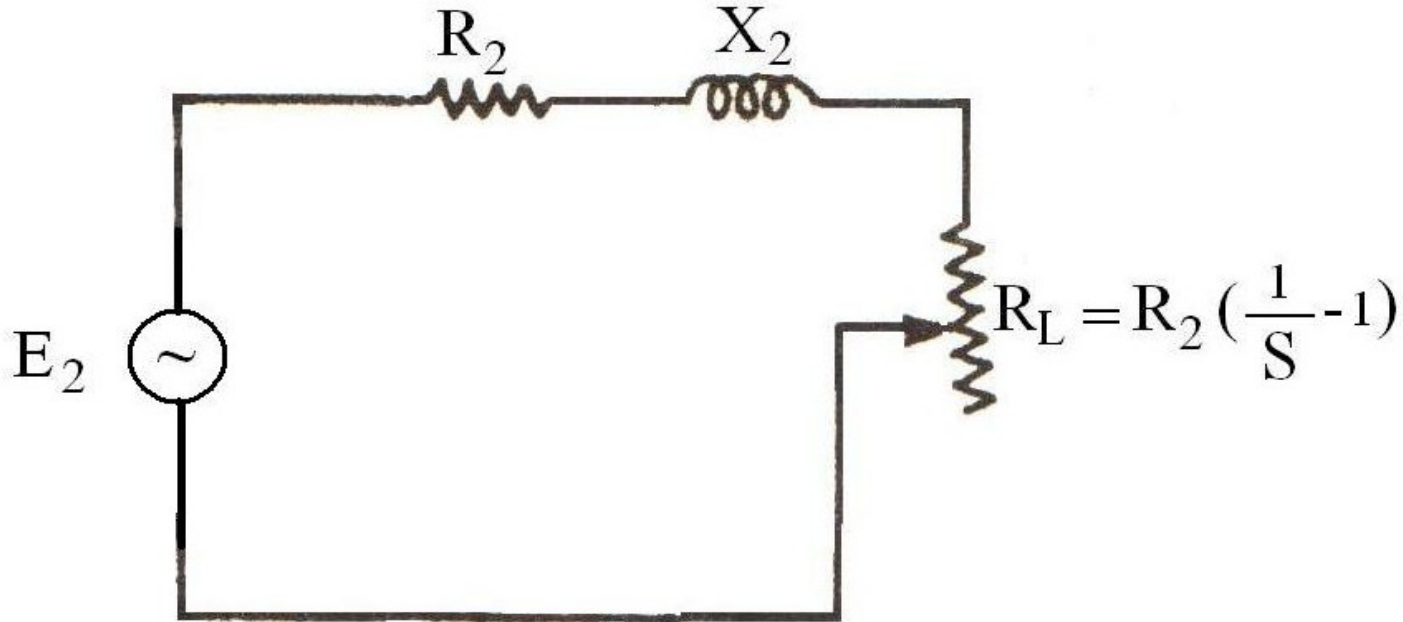


چرا $R_2 \neq 0$ ؟

$$\cos \varphi_r = \frac{R_2}{Z} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}}$$

مدار معادل استاتور موتور القایی:

معادل مقاومت اهمی سیم پیچ های استاتور

معادل پراکندگی سیم پیچ های استاتور

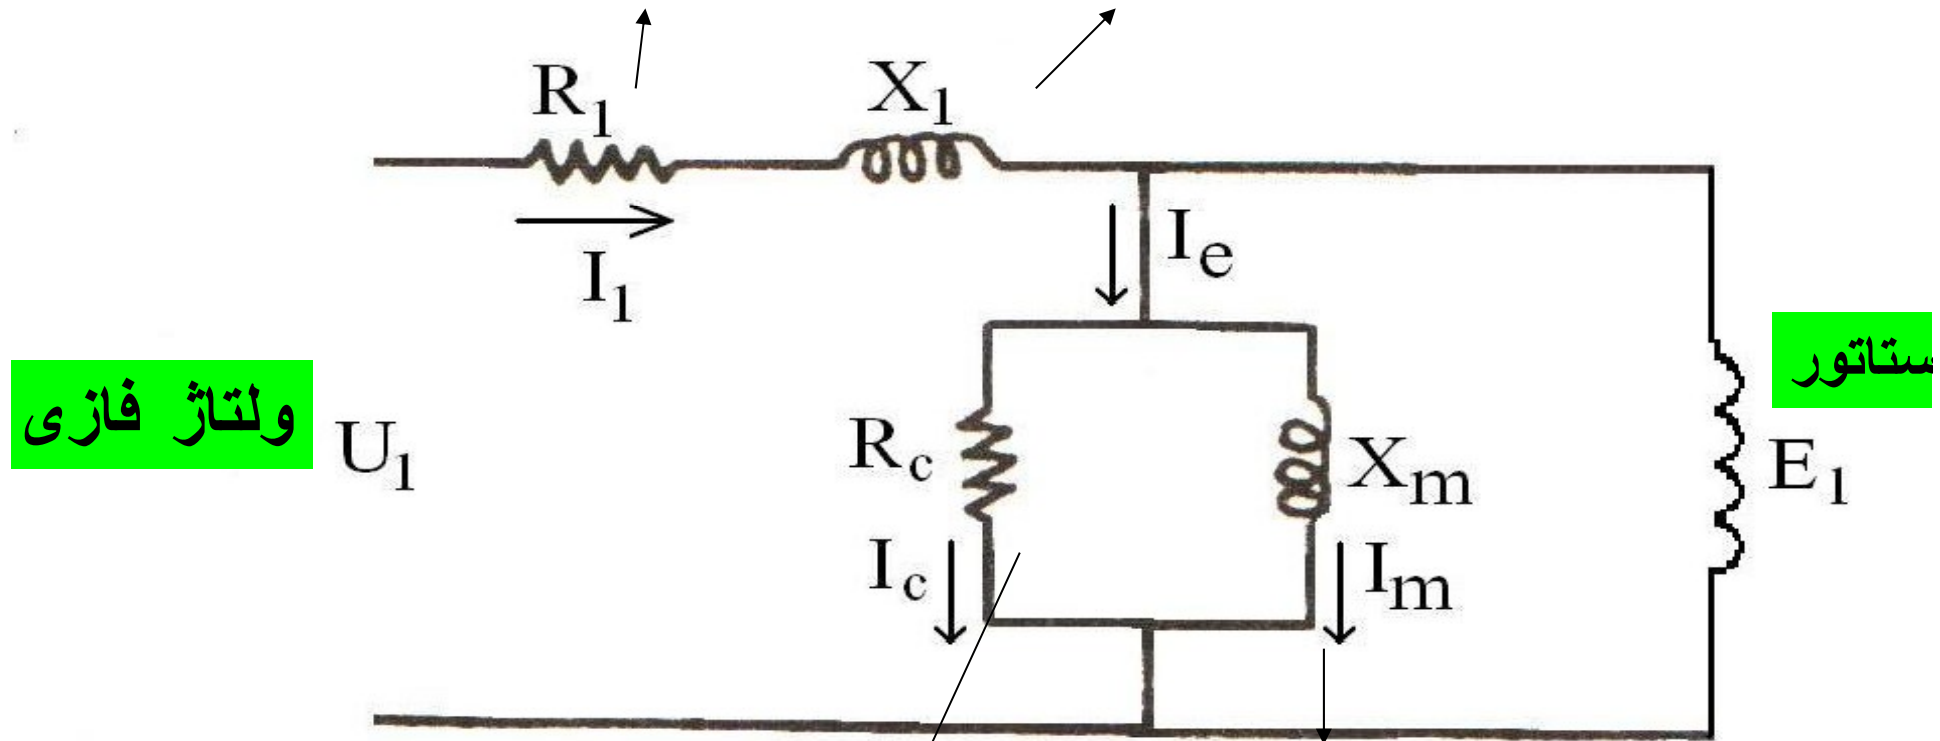

ولتاژ فازی

U_1


استاتور

E_1


مقاومت معادل تلفات آهنی هسته استاتور

معادل مغناطیس شونددگی هسته

مدار معادل یک فاز موتور القایی سه فاز:

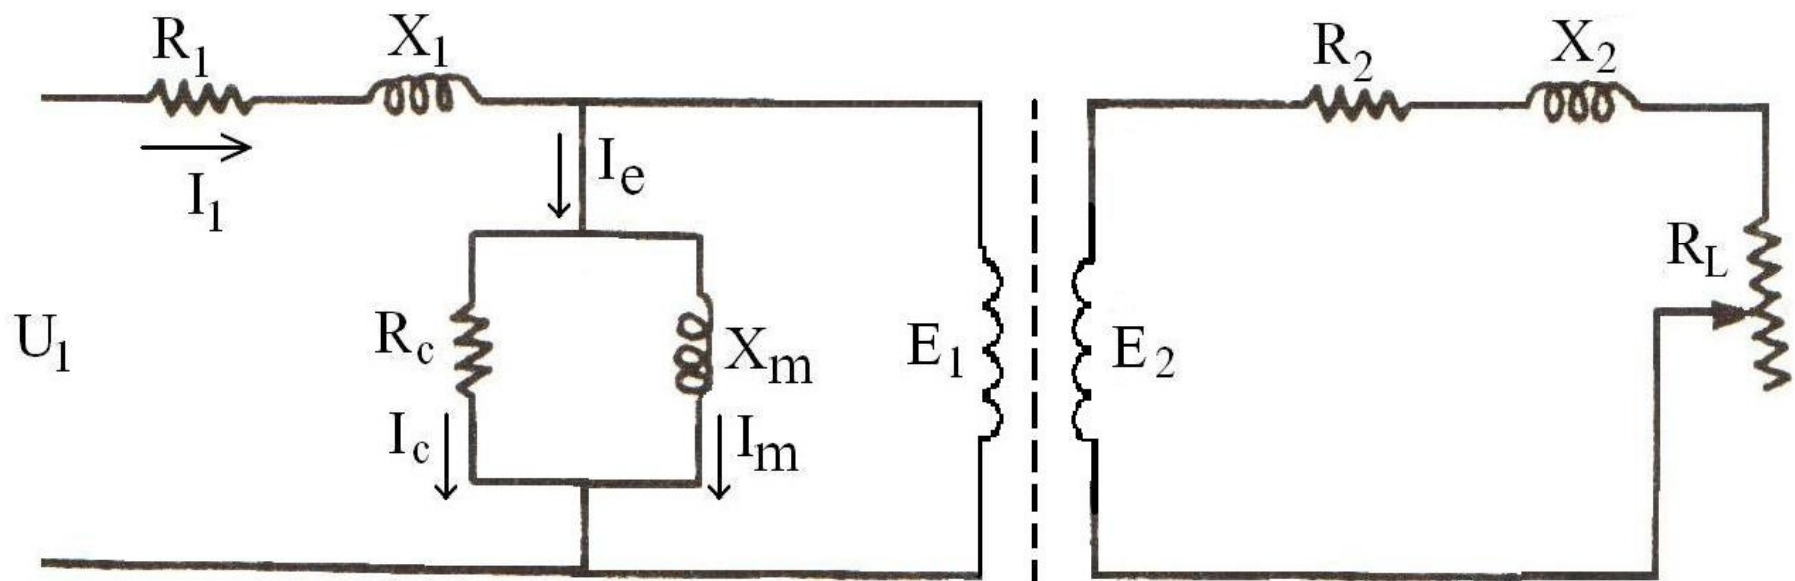


دو فاز دیگر مثل همین است

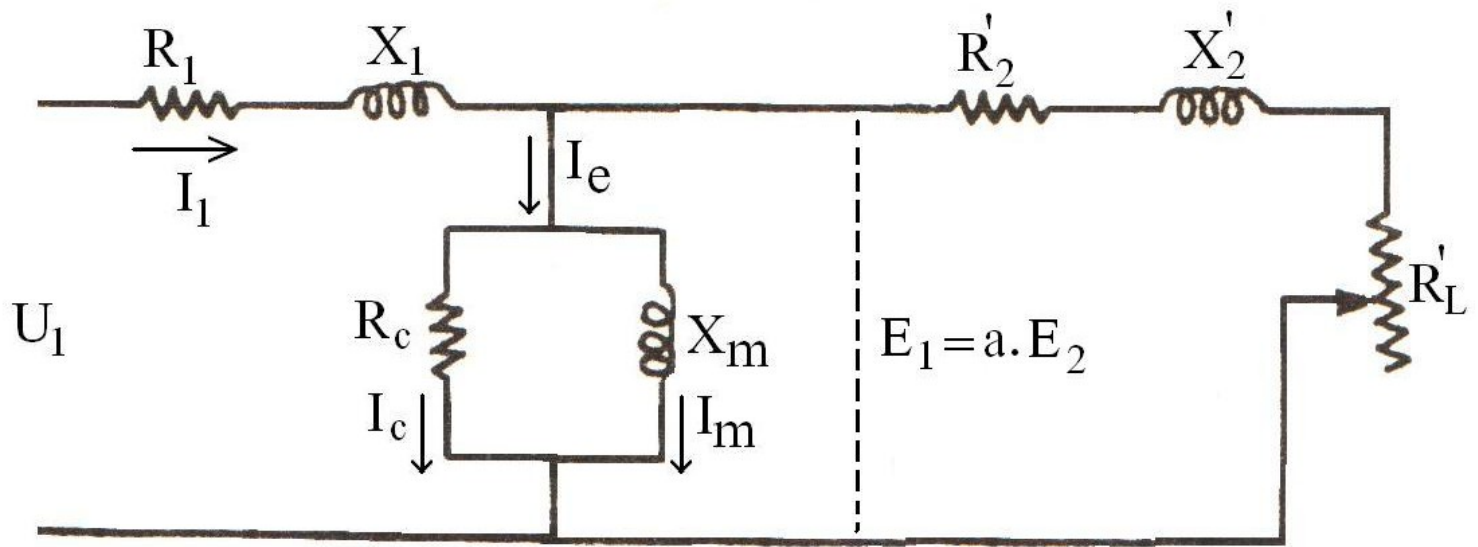

سؤال: به چه دلیل نباید $R \neq 0$ باشد؟


سؤال: چرا از تلفات هسته روتور صرف نظر می شود؟

Volledig vervangingschema

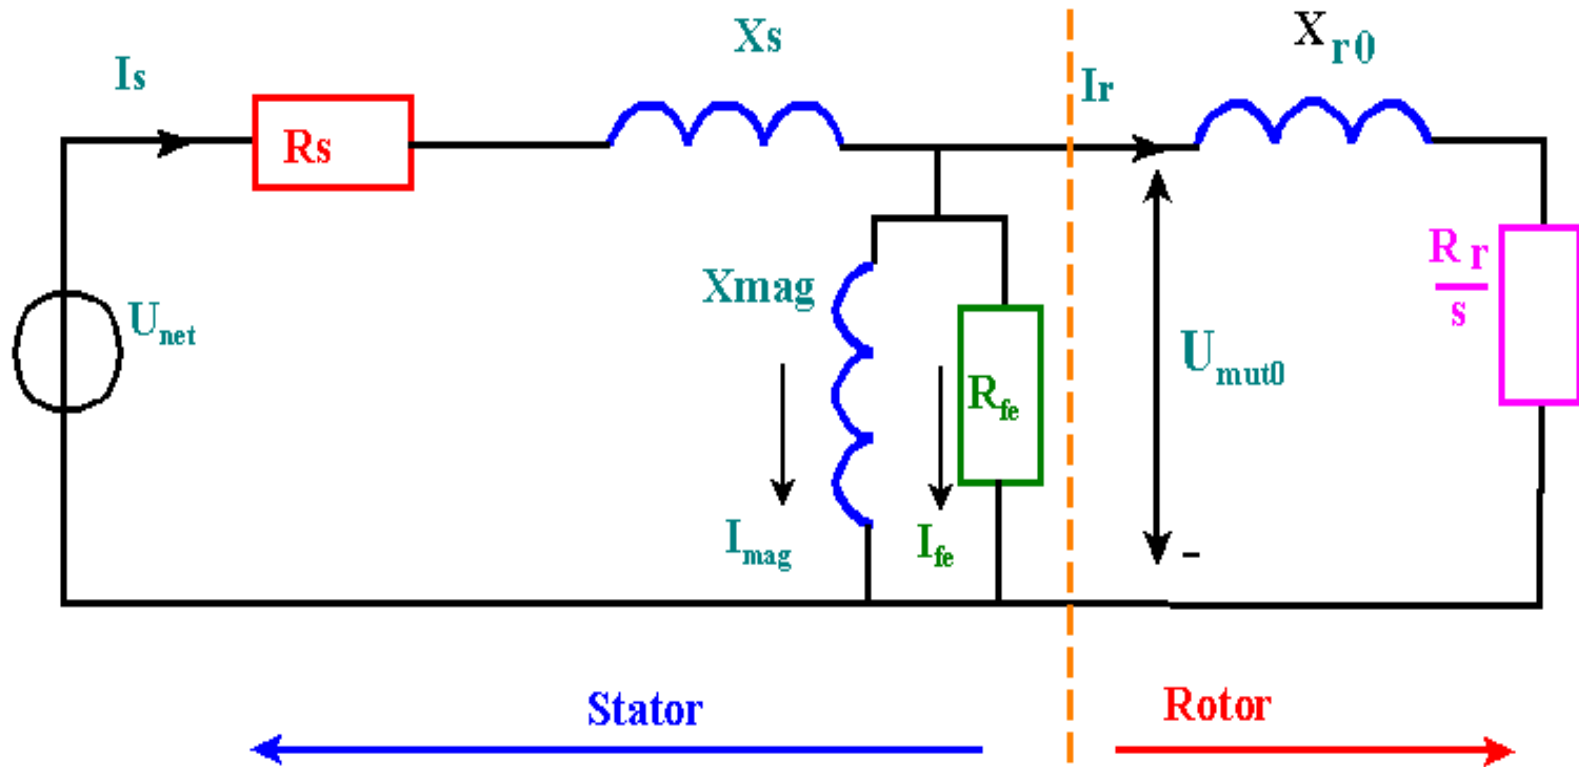


Luchtspleetvermogen

با صرف نظر از تلفات هسته رتور P_{em}

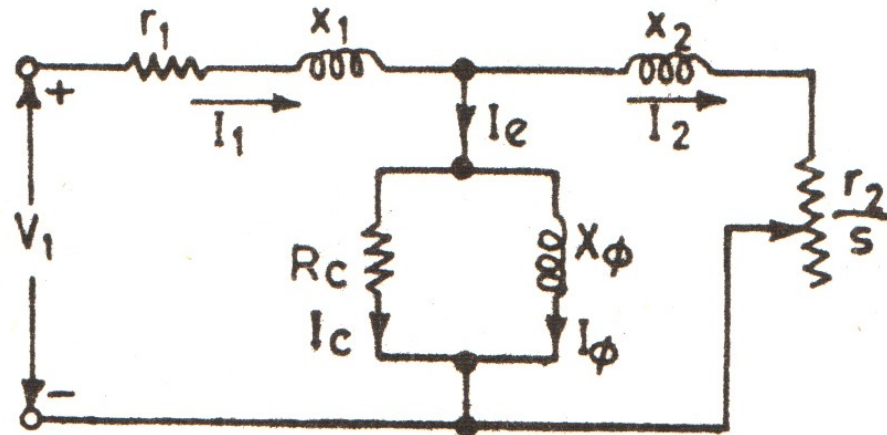


(a)

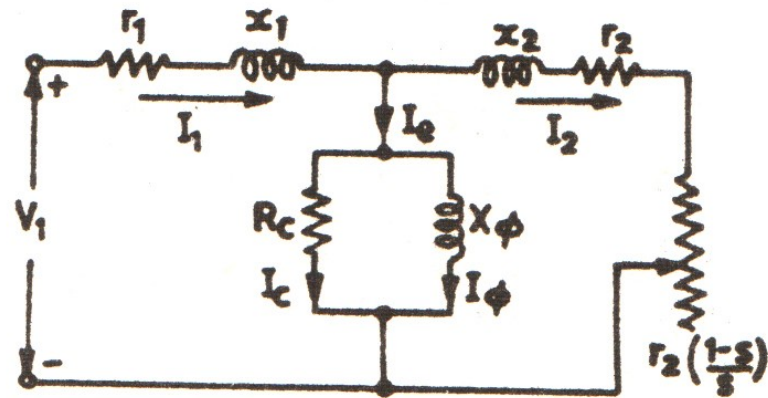

(b)

کل ۱۳-۶: (a) مدار معادل موتور القائی چند فاز (b) شکل اصلاح شده مدار معادل موتور ا

در حالت بی باری، جریان بی باری در ترانس $\frac{1}{10}$ بار نامی ولی در موتور به خاطر فاصله هوایی جریان بی باری نصف جریان نامی است.

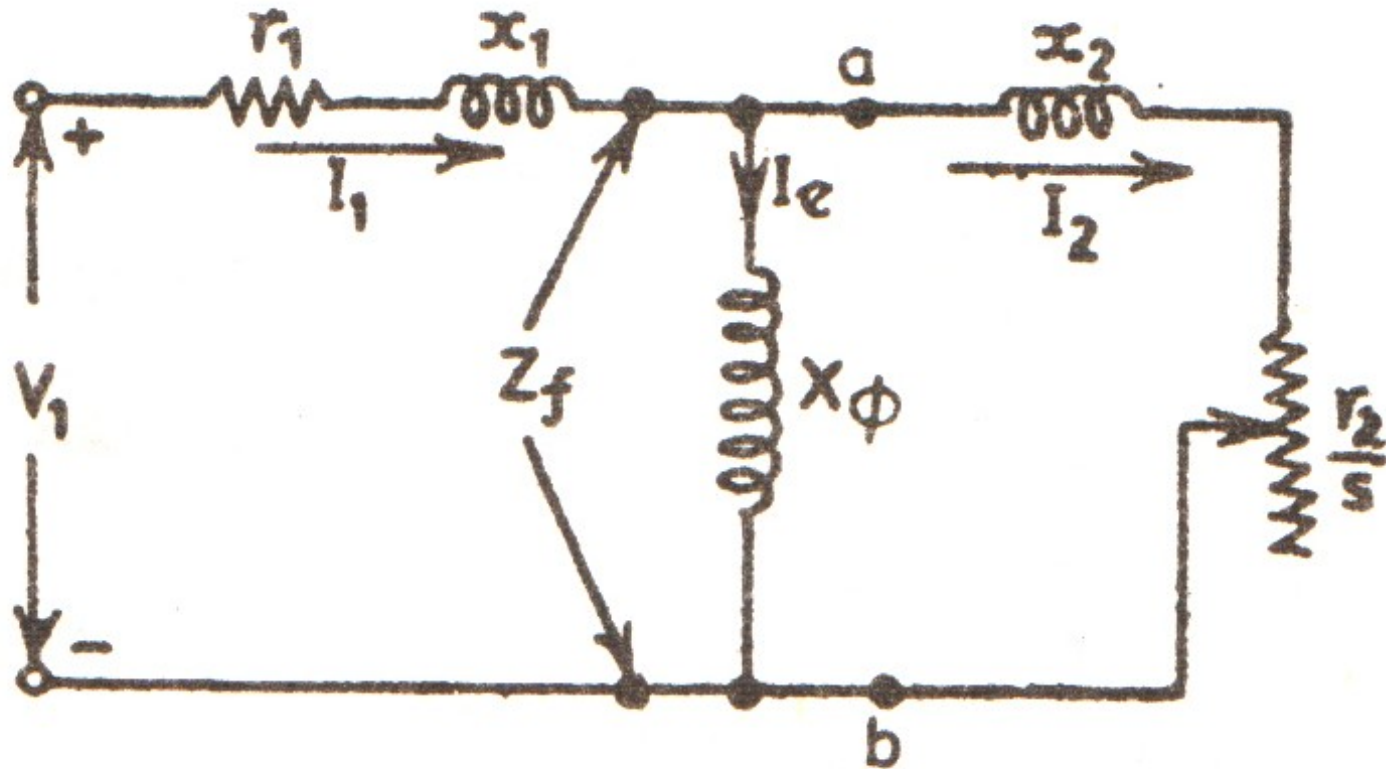

شکل ۱۴-۶: مدار معادل موتور القائی بدون تلفات هسته


نکته:

تغیر مقاومت روتور مستقیماً روی لغزش تاثیر دارد به طوریکه:


$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{R_{r1}}{R_{r2}}$$


مثال:


توسط یک رتوستا مقاومت روتوریک موتور القایی ۲ قطب ۵۰ Hz که با لغزش ۱۰٪ کار می کند ۵ برابر می شود سرعت بار کامل موتور چقدر می شود؟

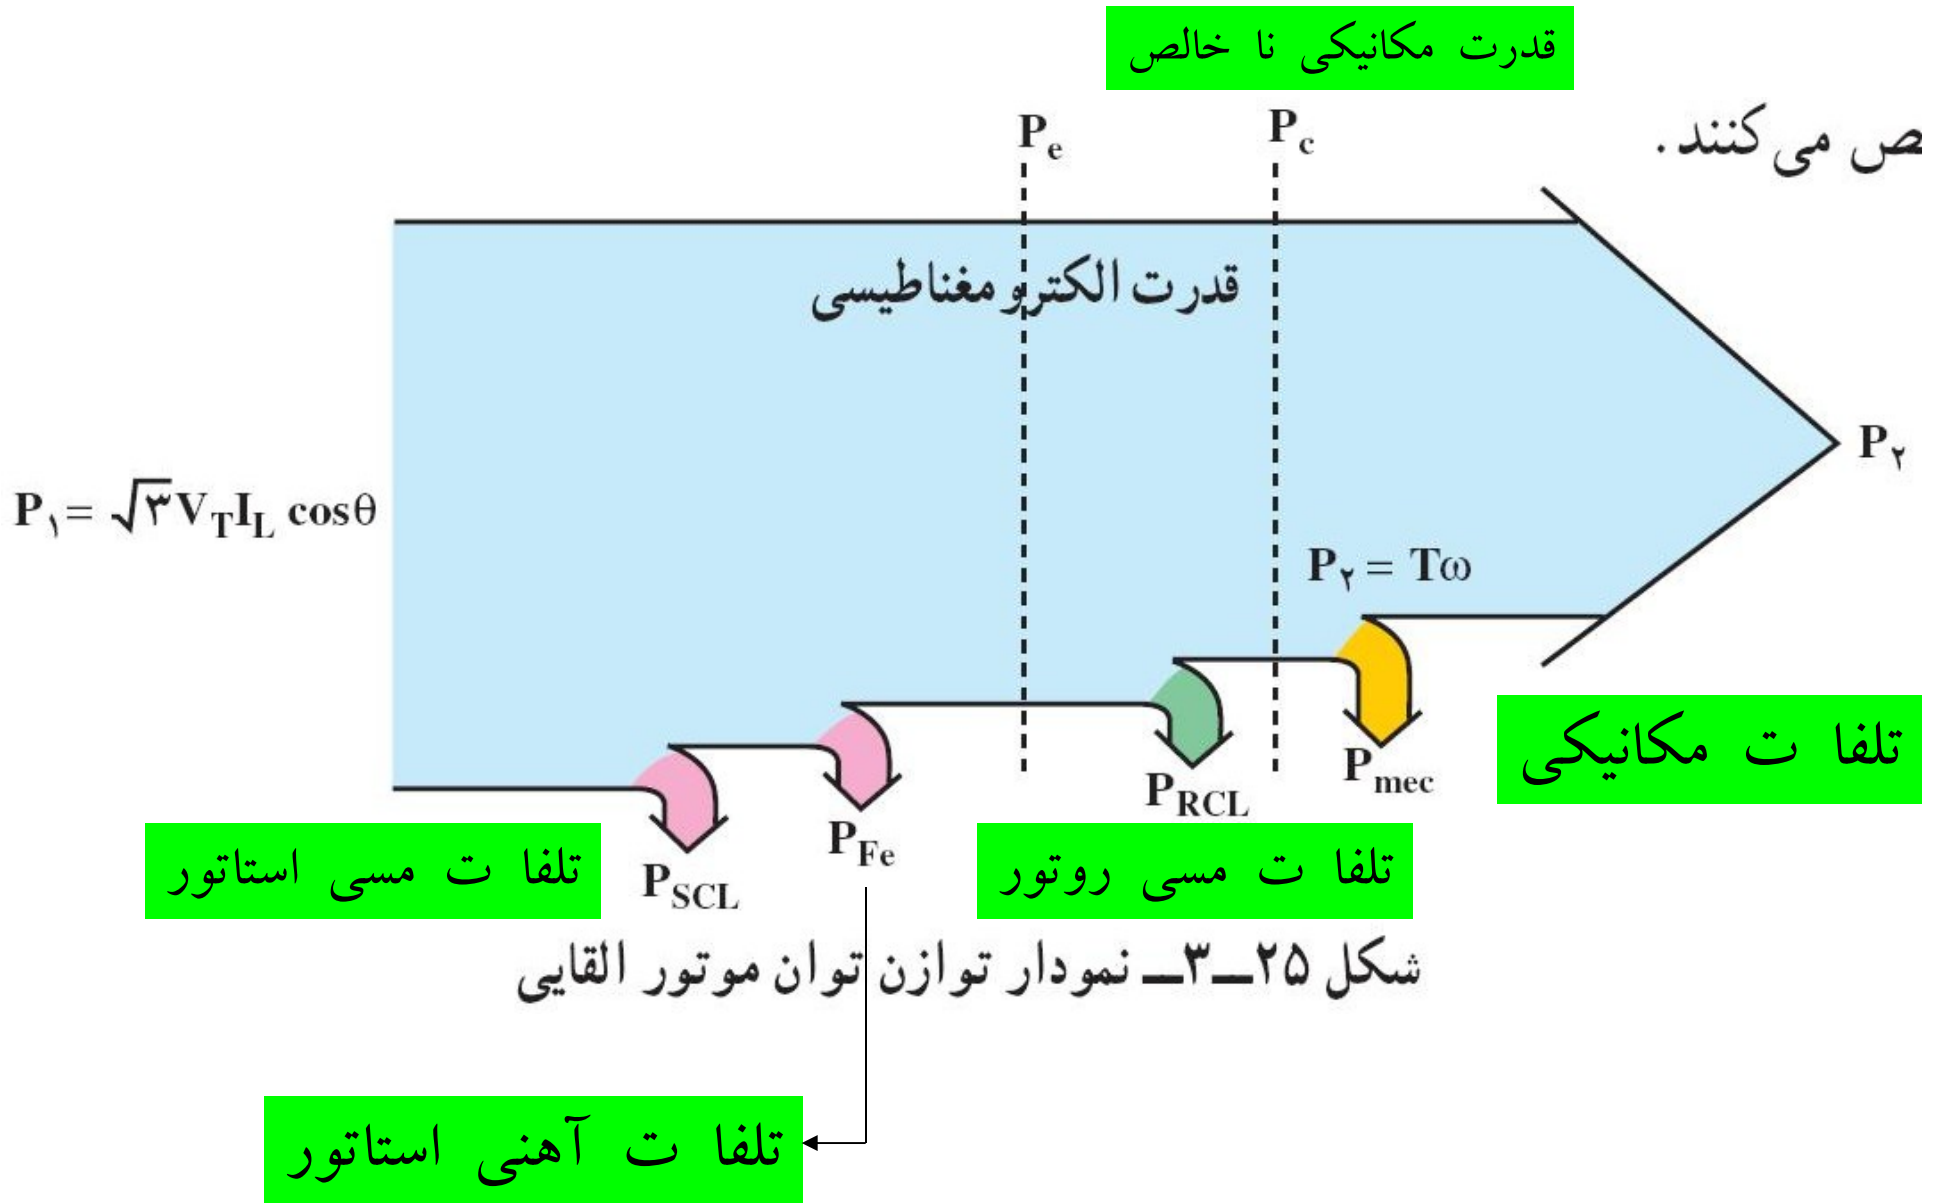


دیاگرام توازن قدرت :

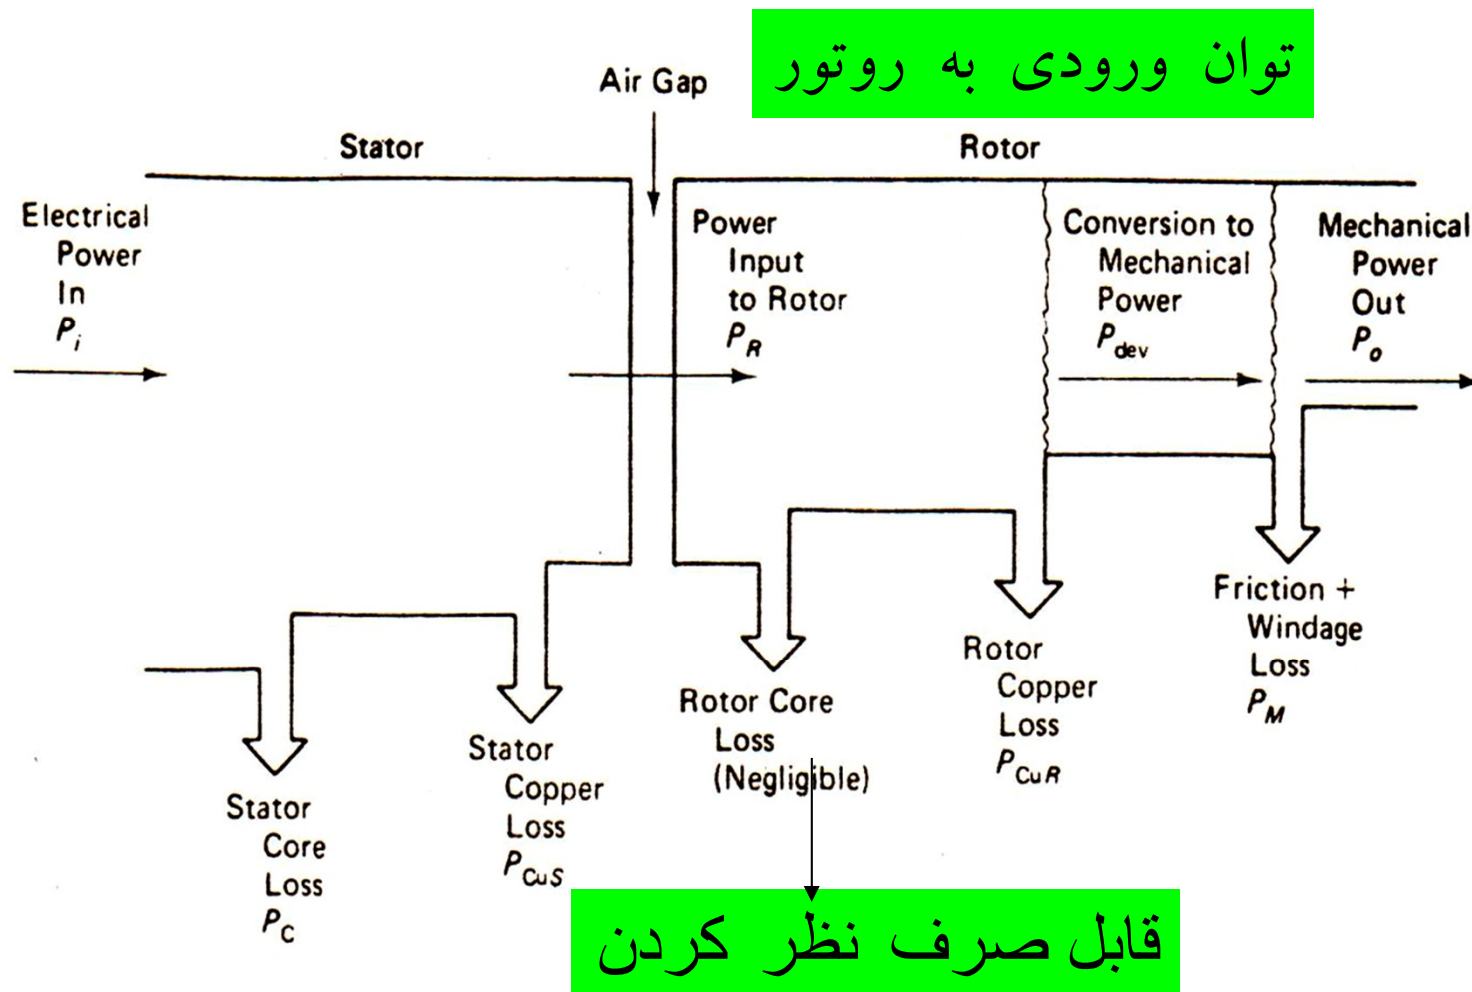

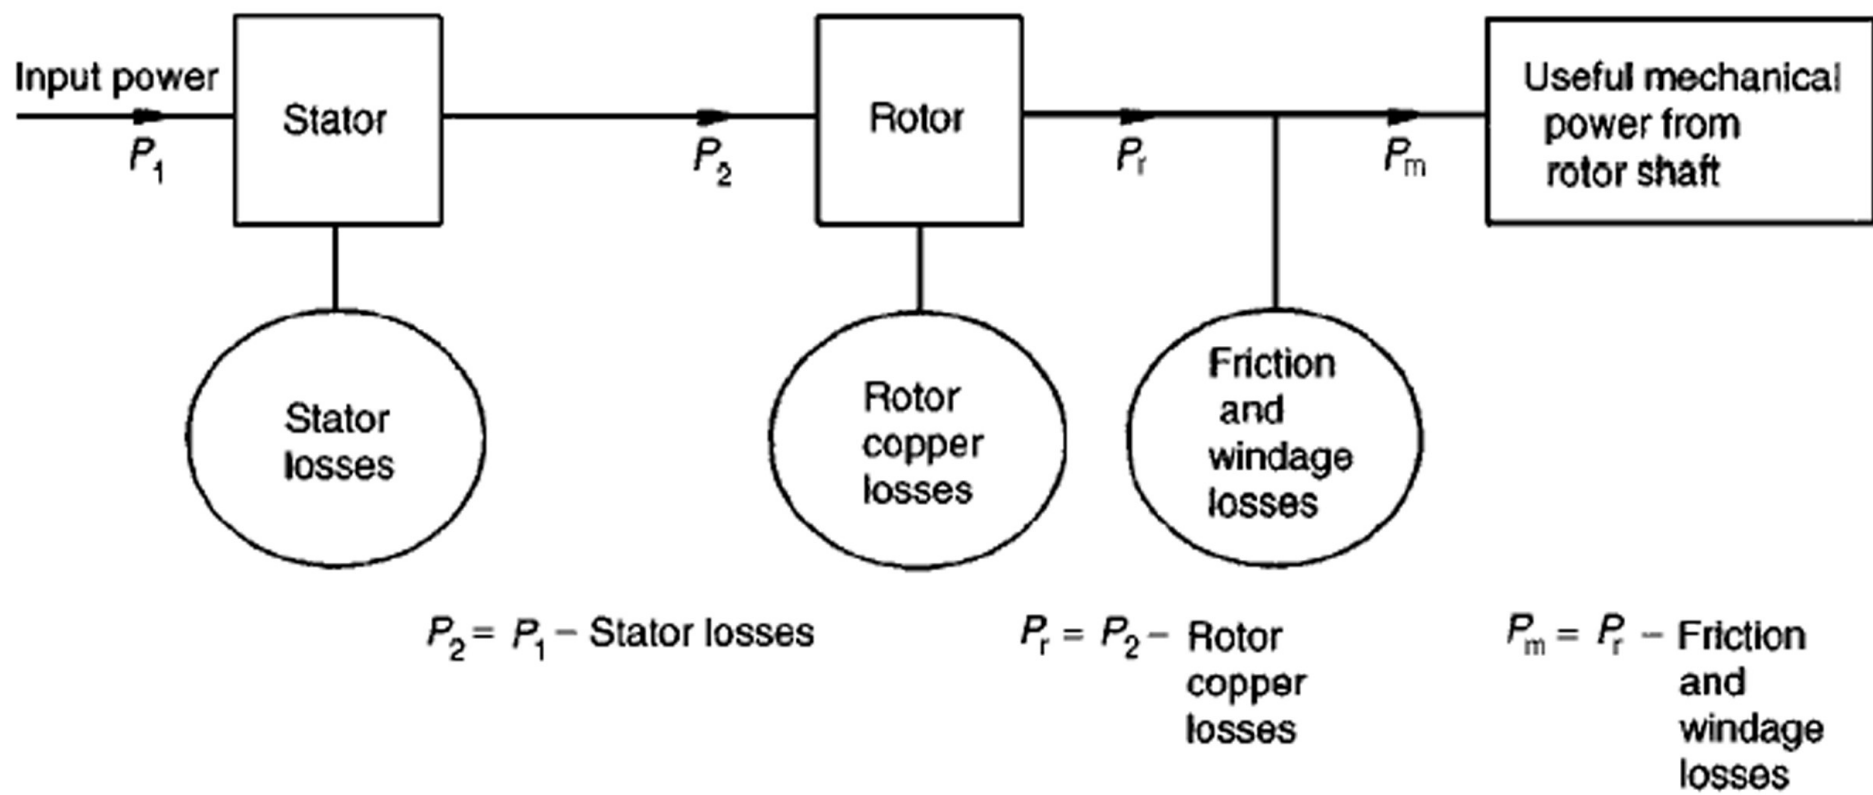


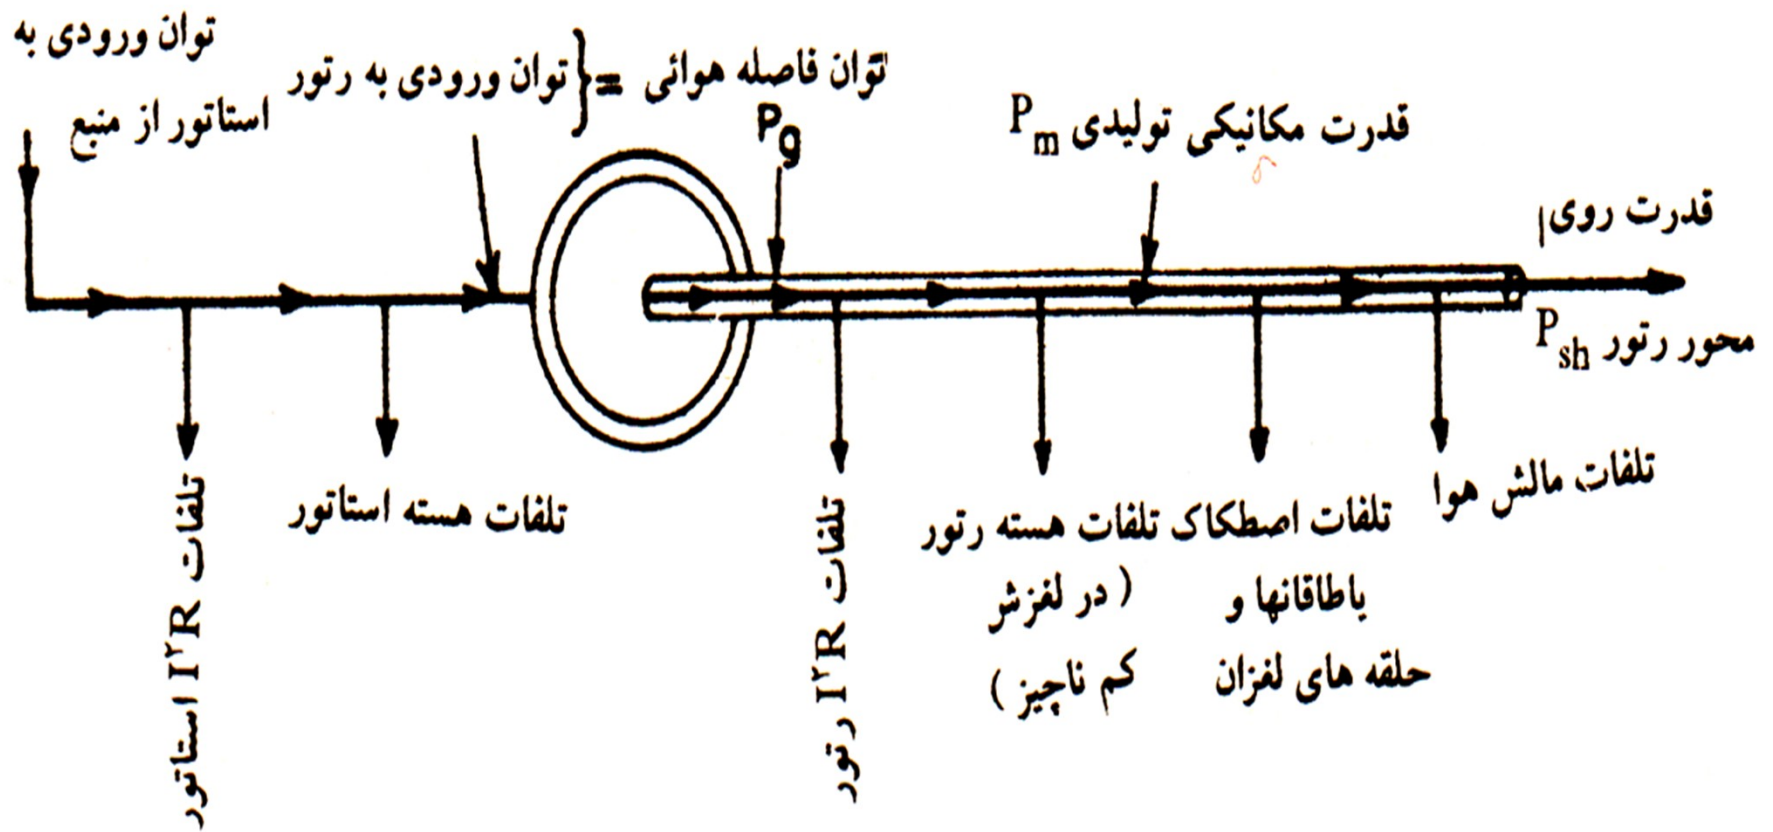

شکل ۸-۶: نمودار پخش توان در موتور القایی سه فاز

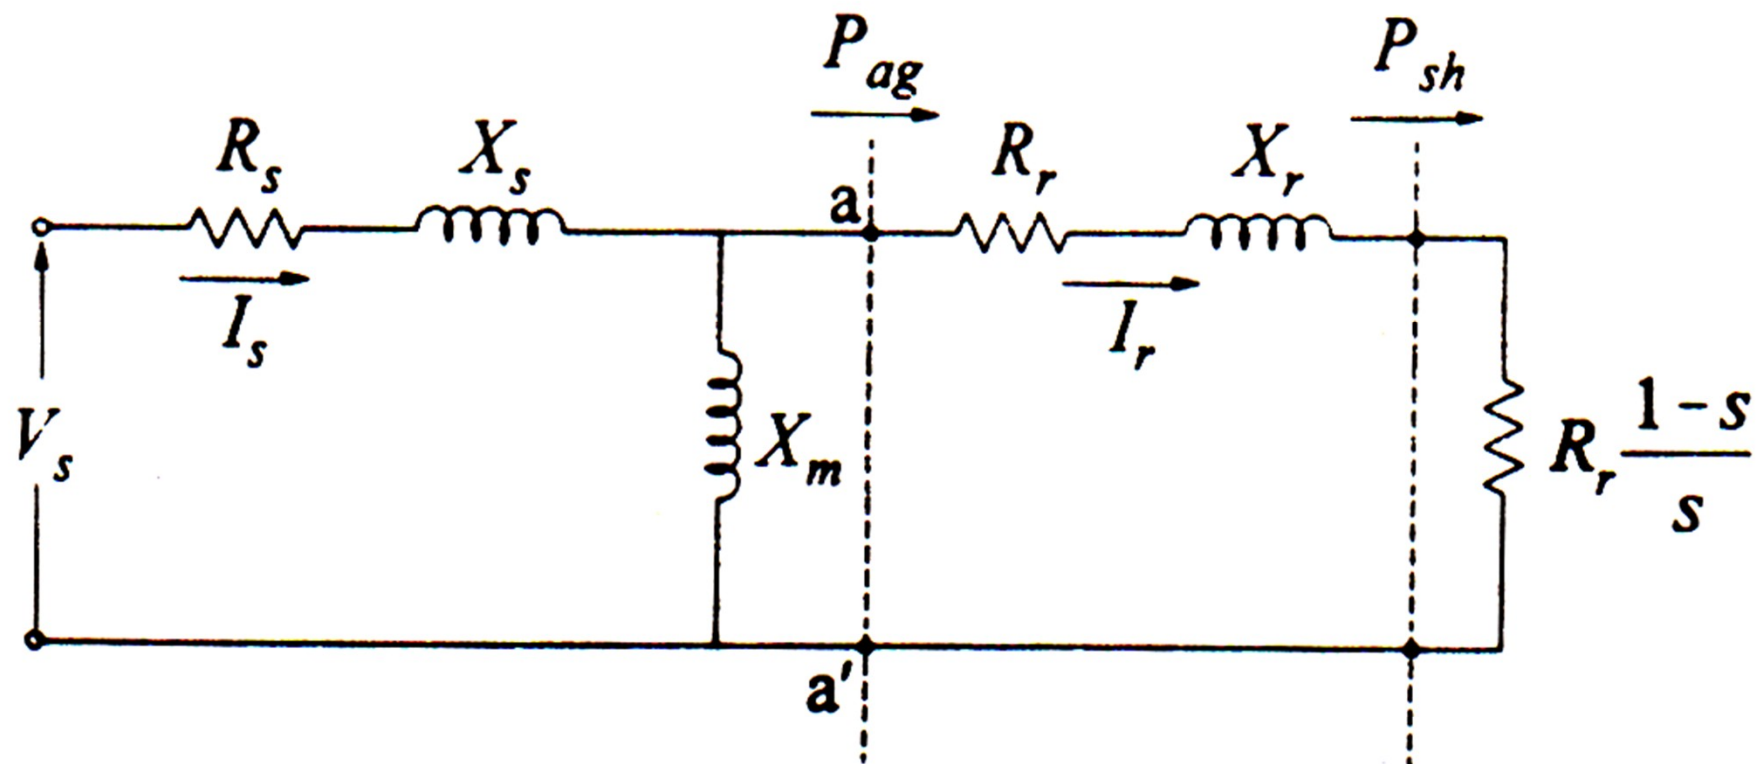


شکل ۷-۸ صورت جایگزین مدار معادل ماشین القاب

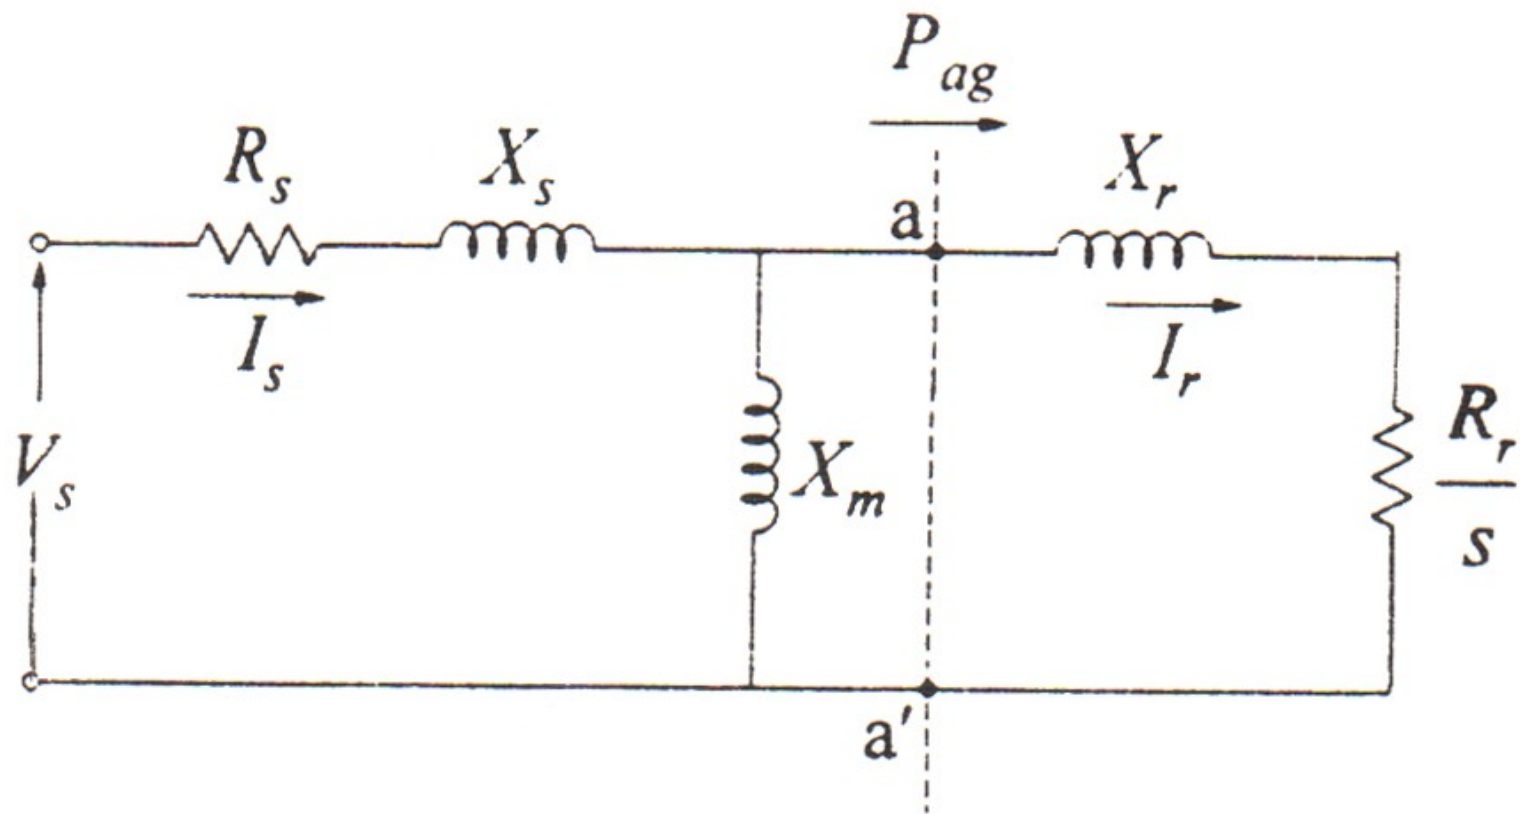


شکل ۷-۷ مدار معادل ماشین القایی سه فاز

استاتور

روتور

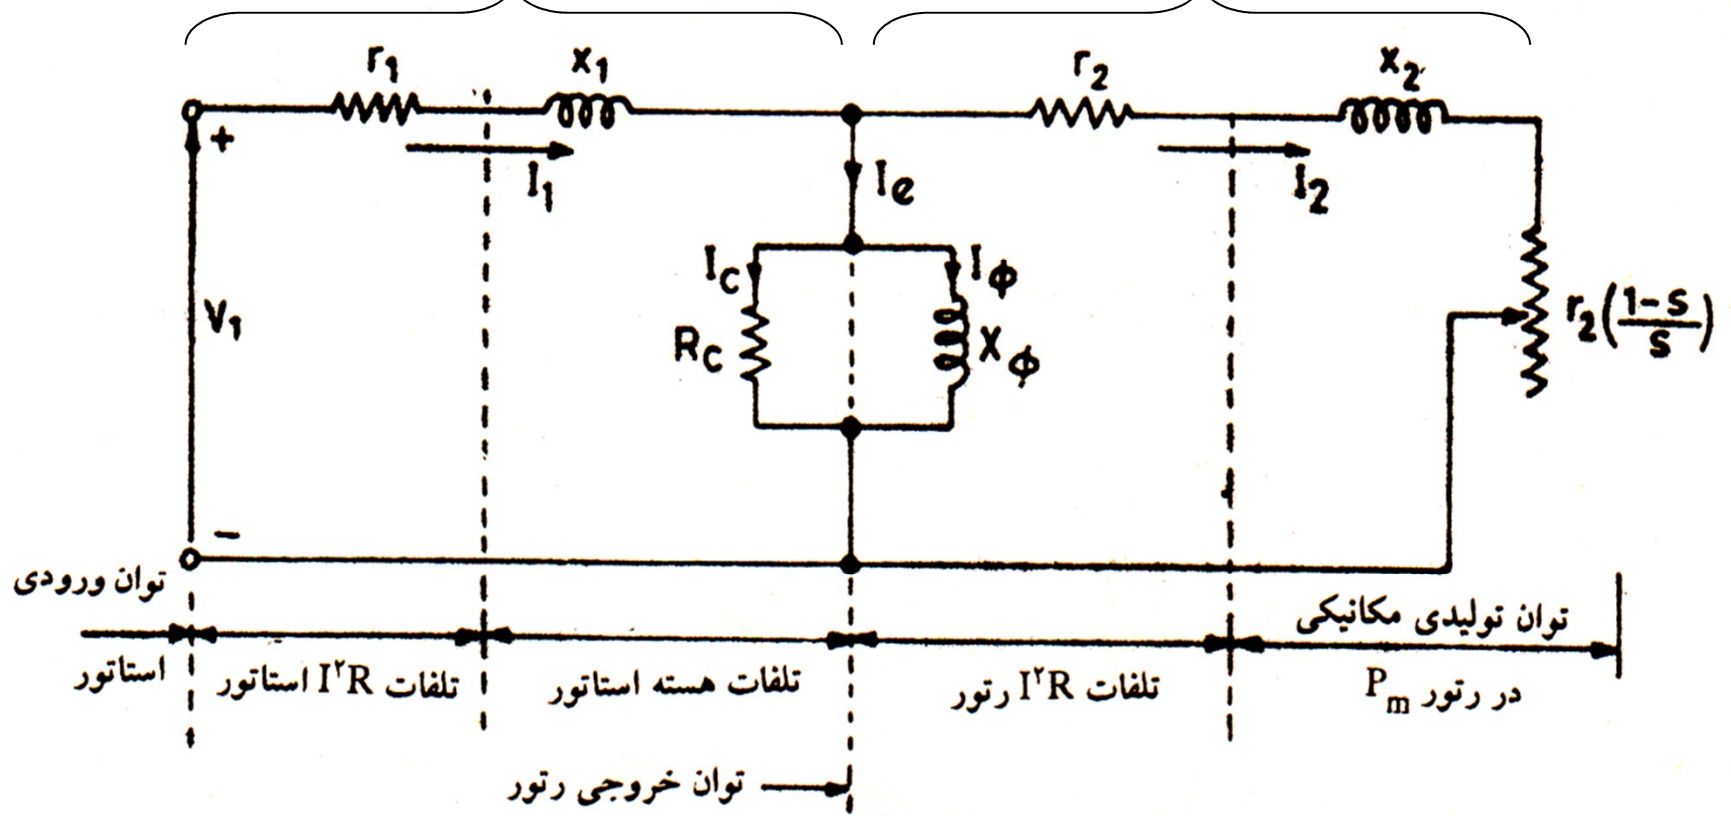

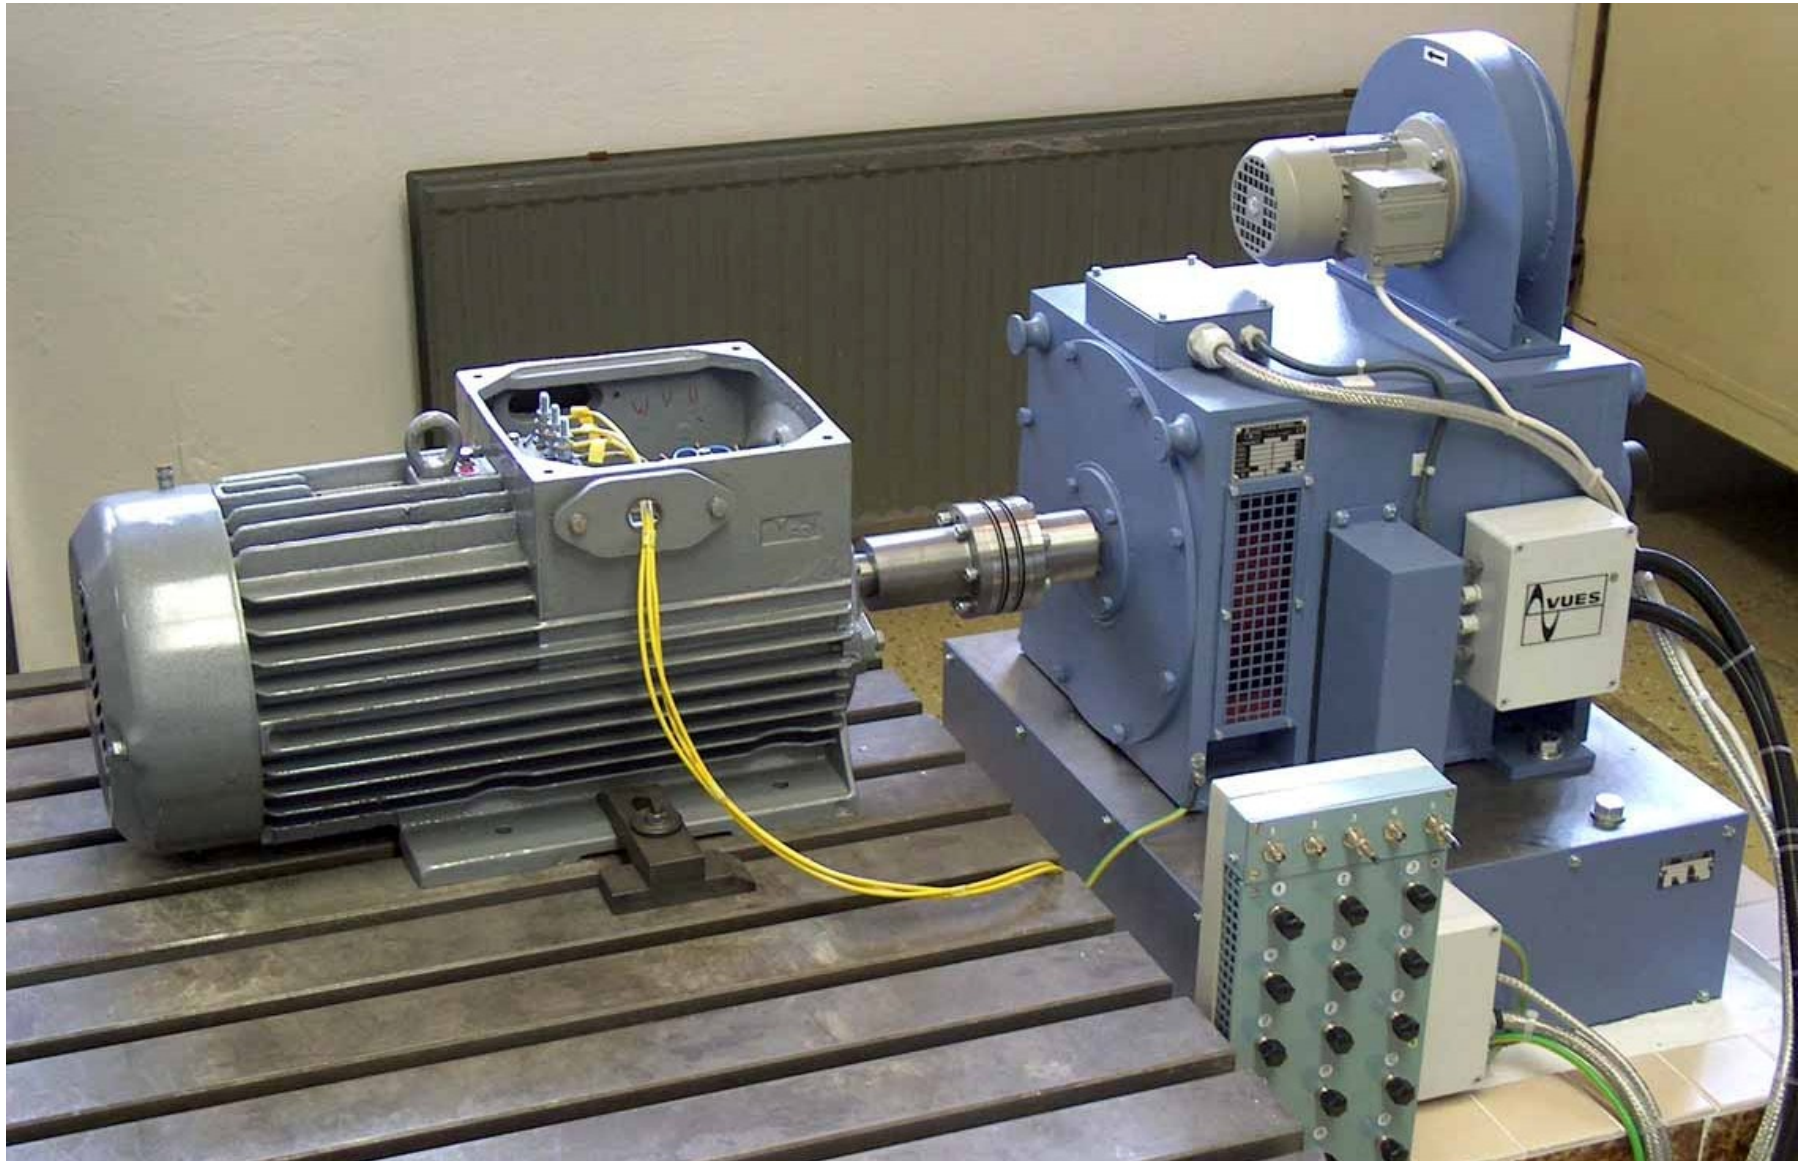










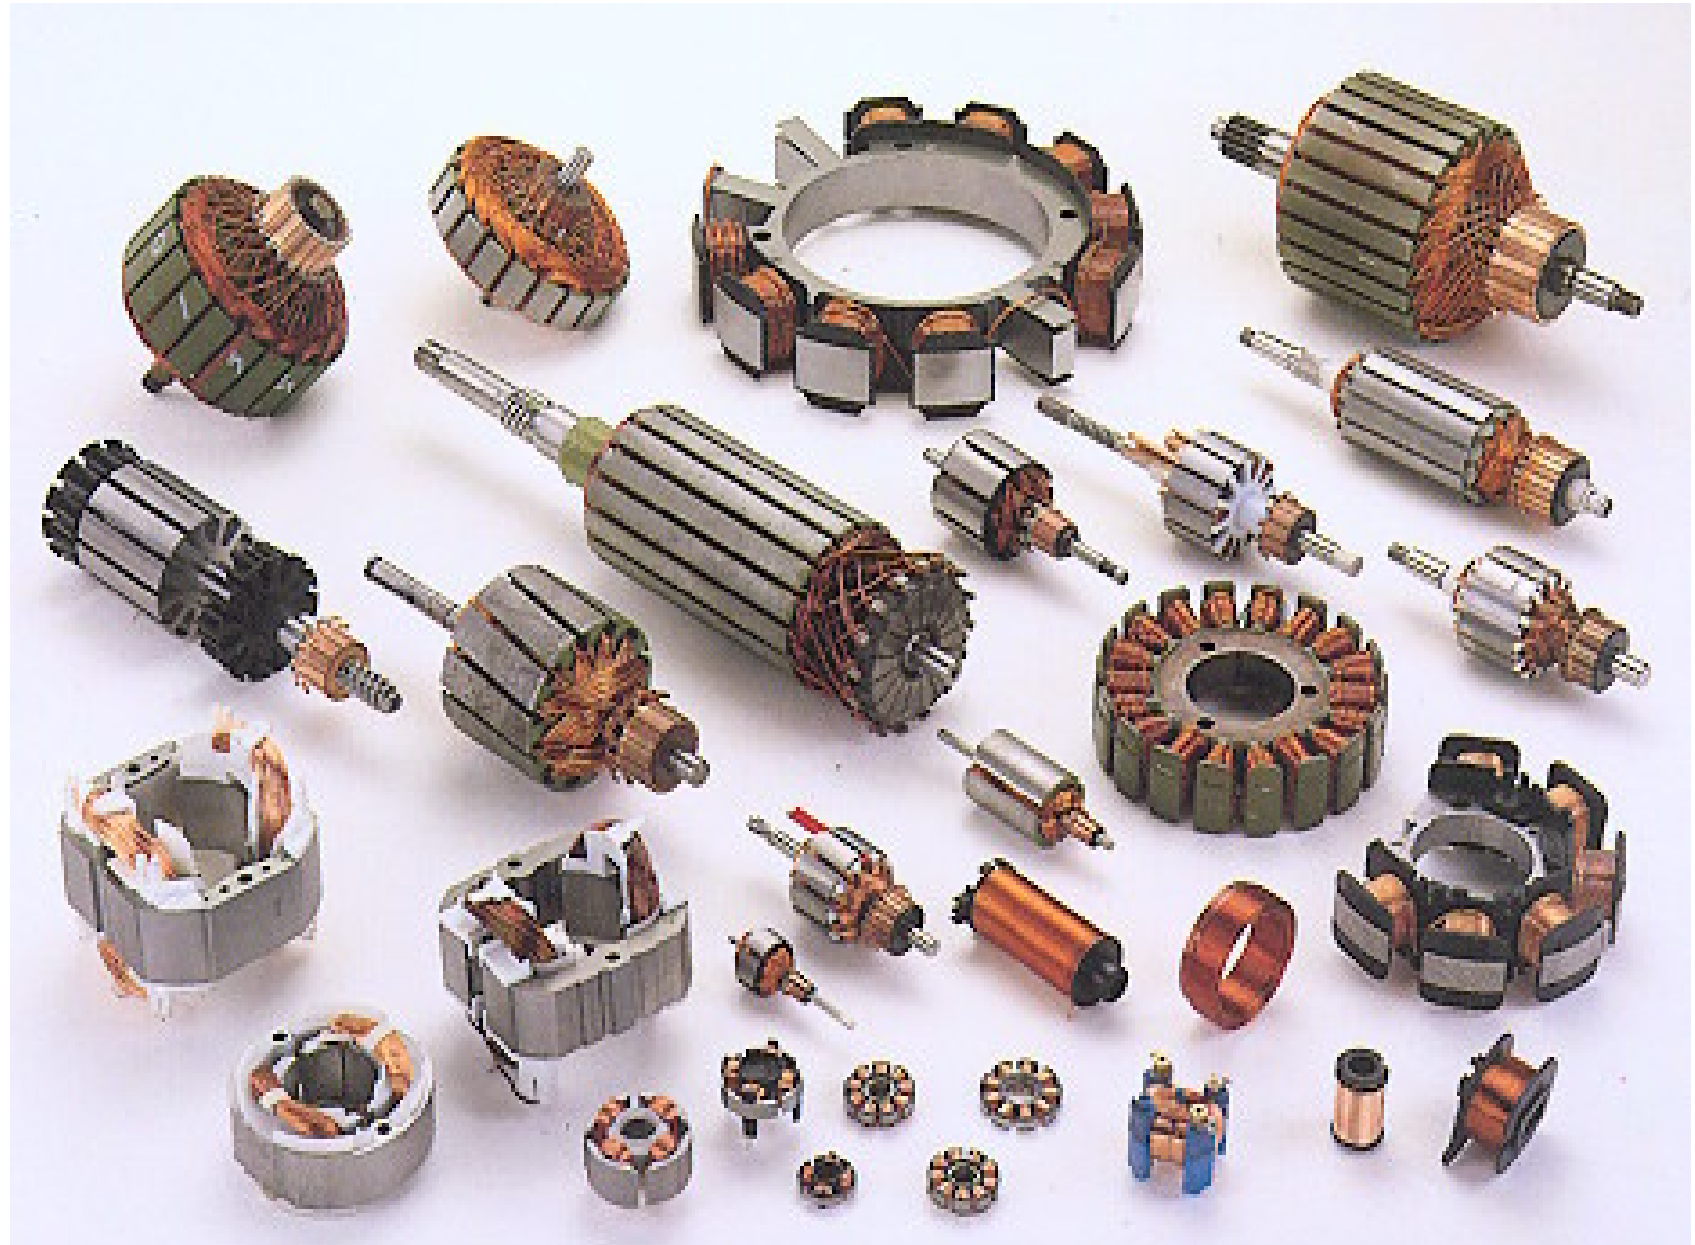

مطلوب است:

الف) جریان استاتور

ب) n_r , T_2 و η وقتی که موتور در ولتاژ نامی و فرکانس نامی در $S=4\%$ کار می کند:

همانطور که در ابتدای فصل بیان شد گشتاور القایی که باعث گردش روتور می شود (از تاثیر میدانهای مغناطیسی استاتور و روتور) برابر است با:





$$T_{ind} = k B_R \times B_{net}$$

$$T_{ind} = k B_R B_{net} \sin \delta$$

در این رابطه δ زاویه بار نام دارد که برابر است با


$$\delta = 90 + \theta_R \quad \theta_R = \text{ArcTag} \frac{Sx_2}{R_2}$$

در شکل های زیر نمودار تغییرات جریان روتور، میدان مغناطیسی خالص روتور و ضریب توان روتور بر حسب سرعت و نهایتاً مشخصه گشتاور سرعت حاصل دیده میشود

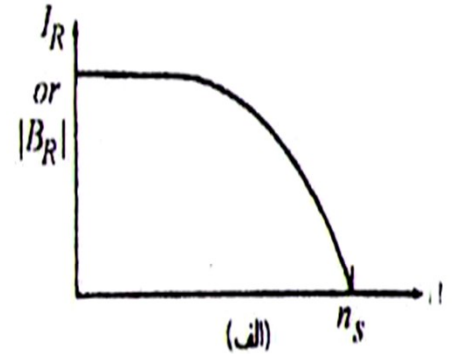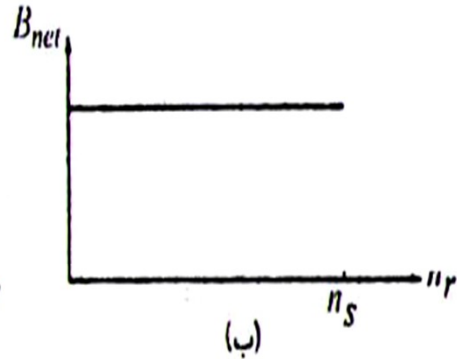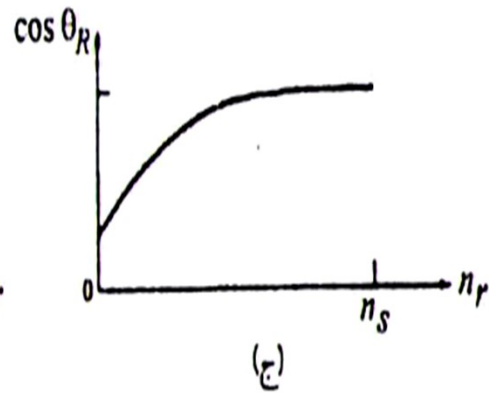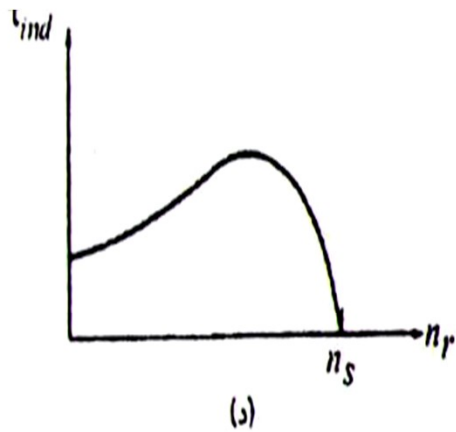

تابع گشتا ور- لغزش $T = f(s)$:


$$T \begin{cases} E_2 = cte \\ R_2 = cte \\ X_2 = cte \end{cases} = f(S)$$

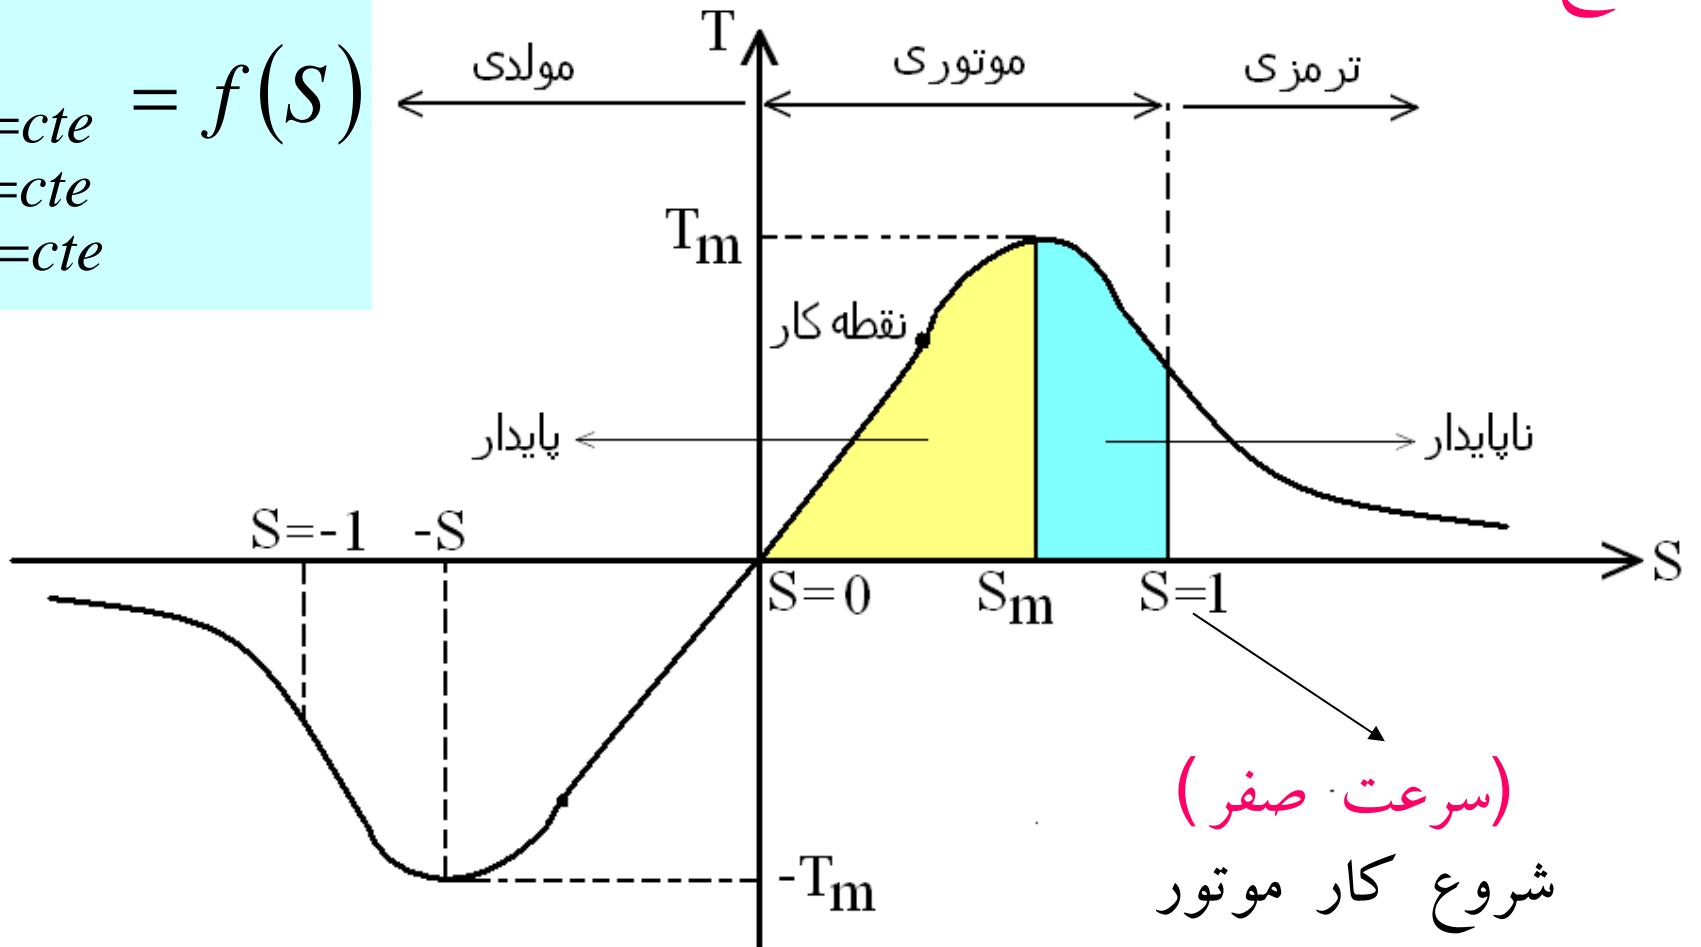


نکته: در بعضی موارد حداقل سرعت پایدار ماشین
مورد نظر است که این سرعت همان سرعت متناظر با
 S_m است

$$n_{r \min} = n_s (1 - S)$$


Koppel-toerenkarakteristiek

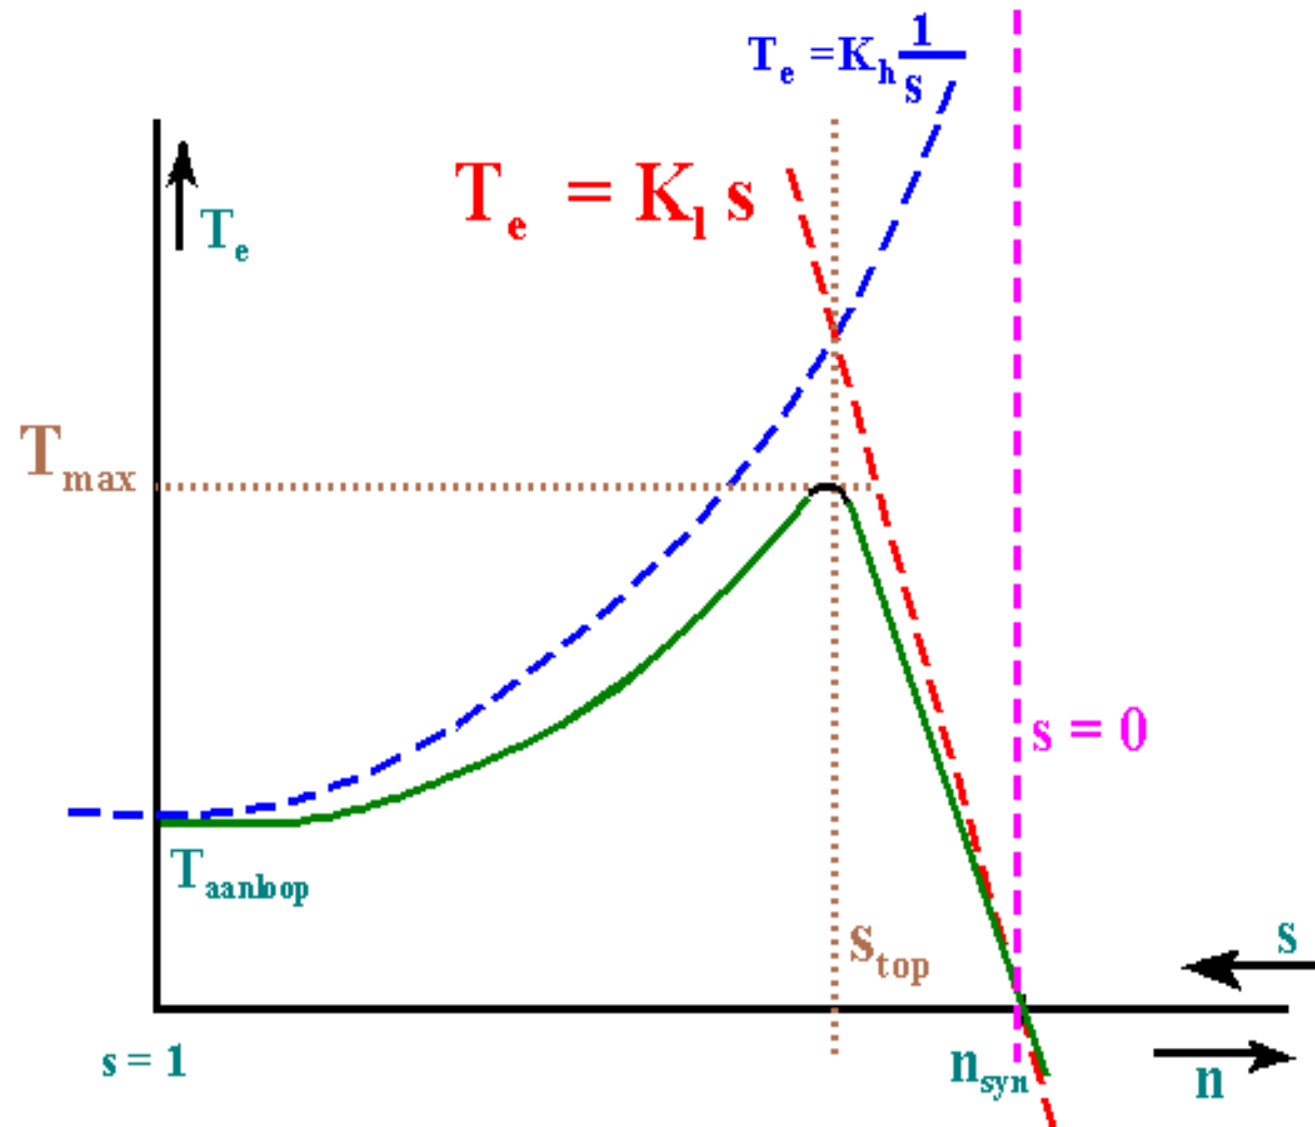

تابع گشتاور-سرعت $T = f(n)$:

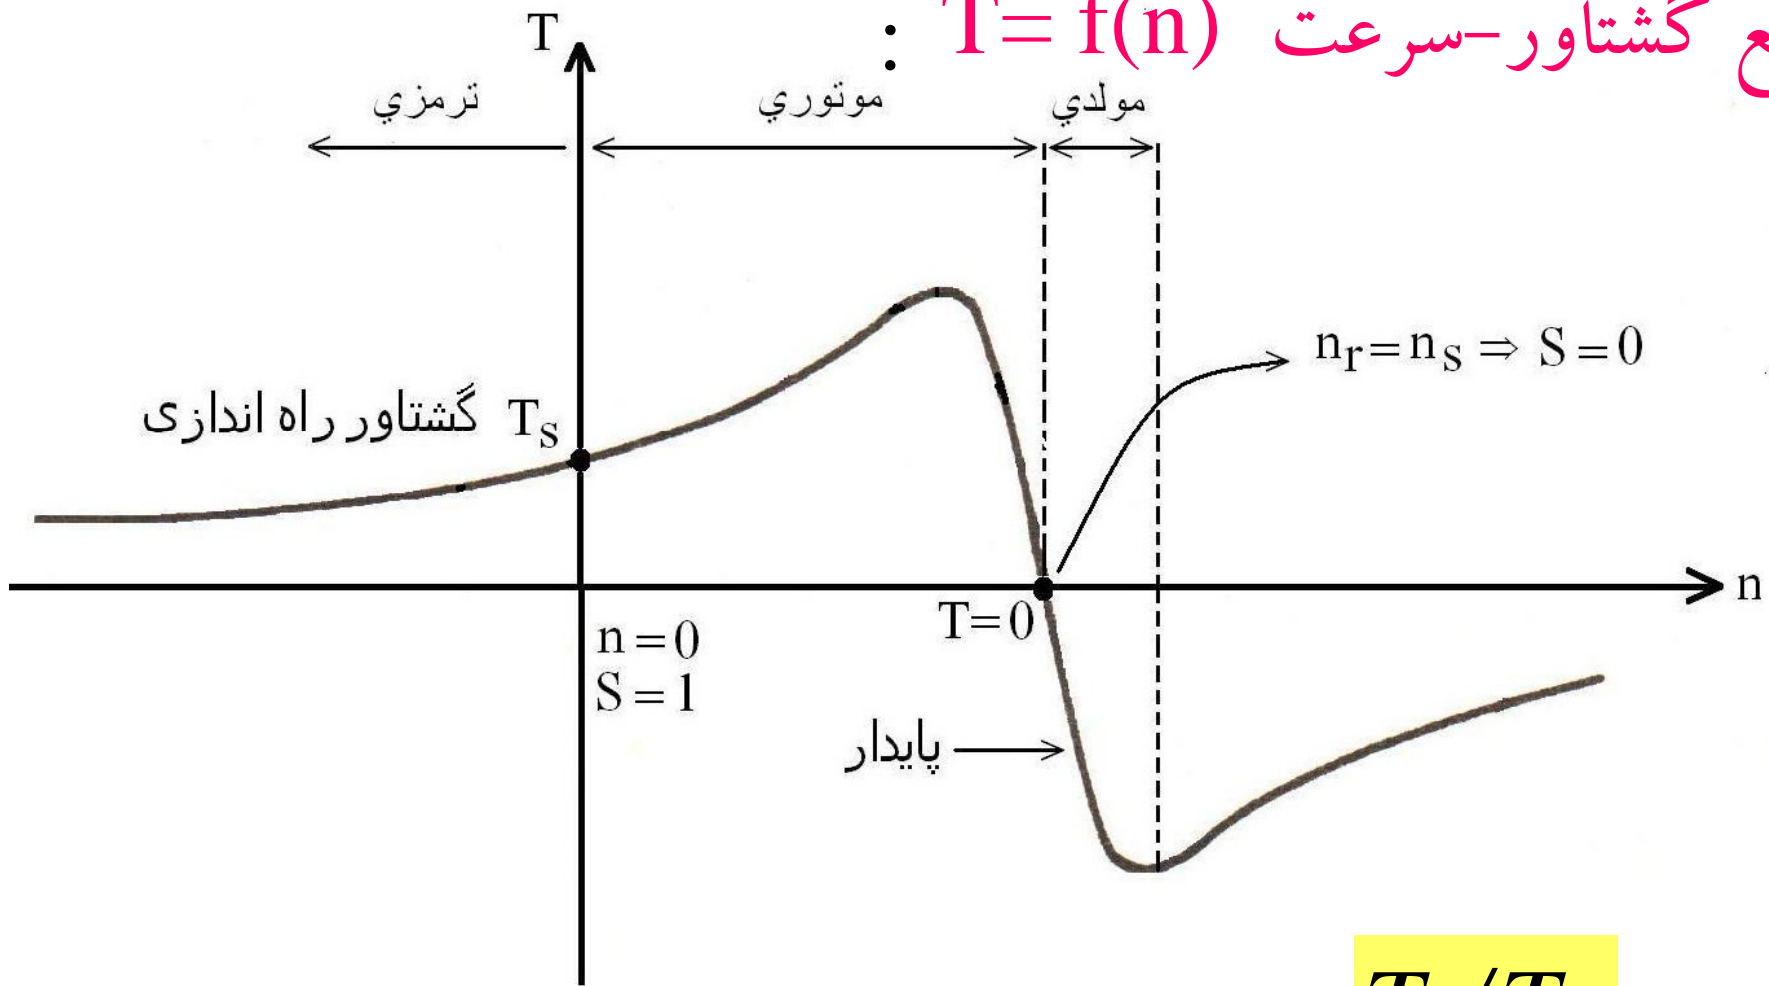


اگر $T_s < T_n$ باشد موتور راه نمی افتد

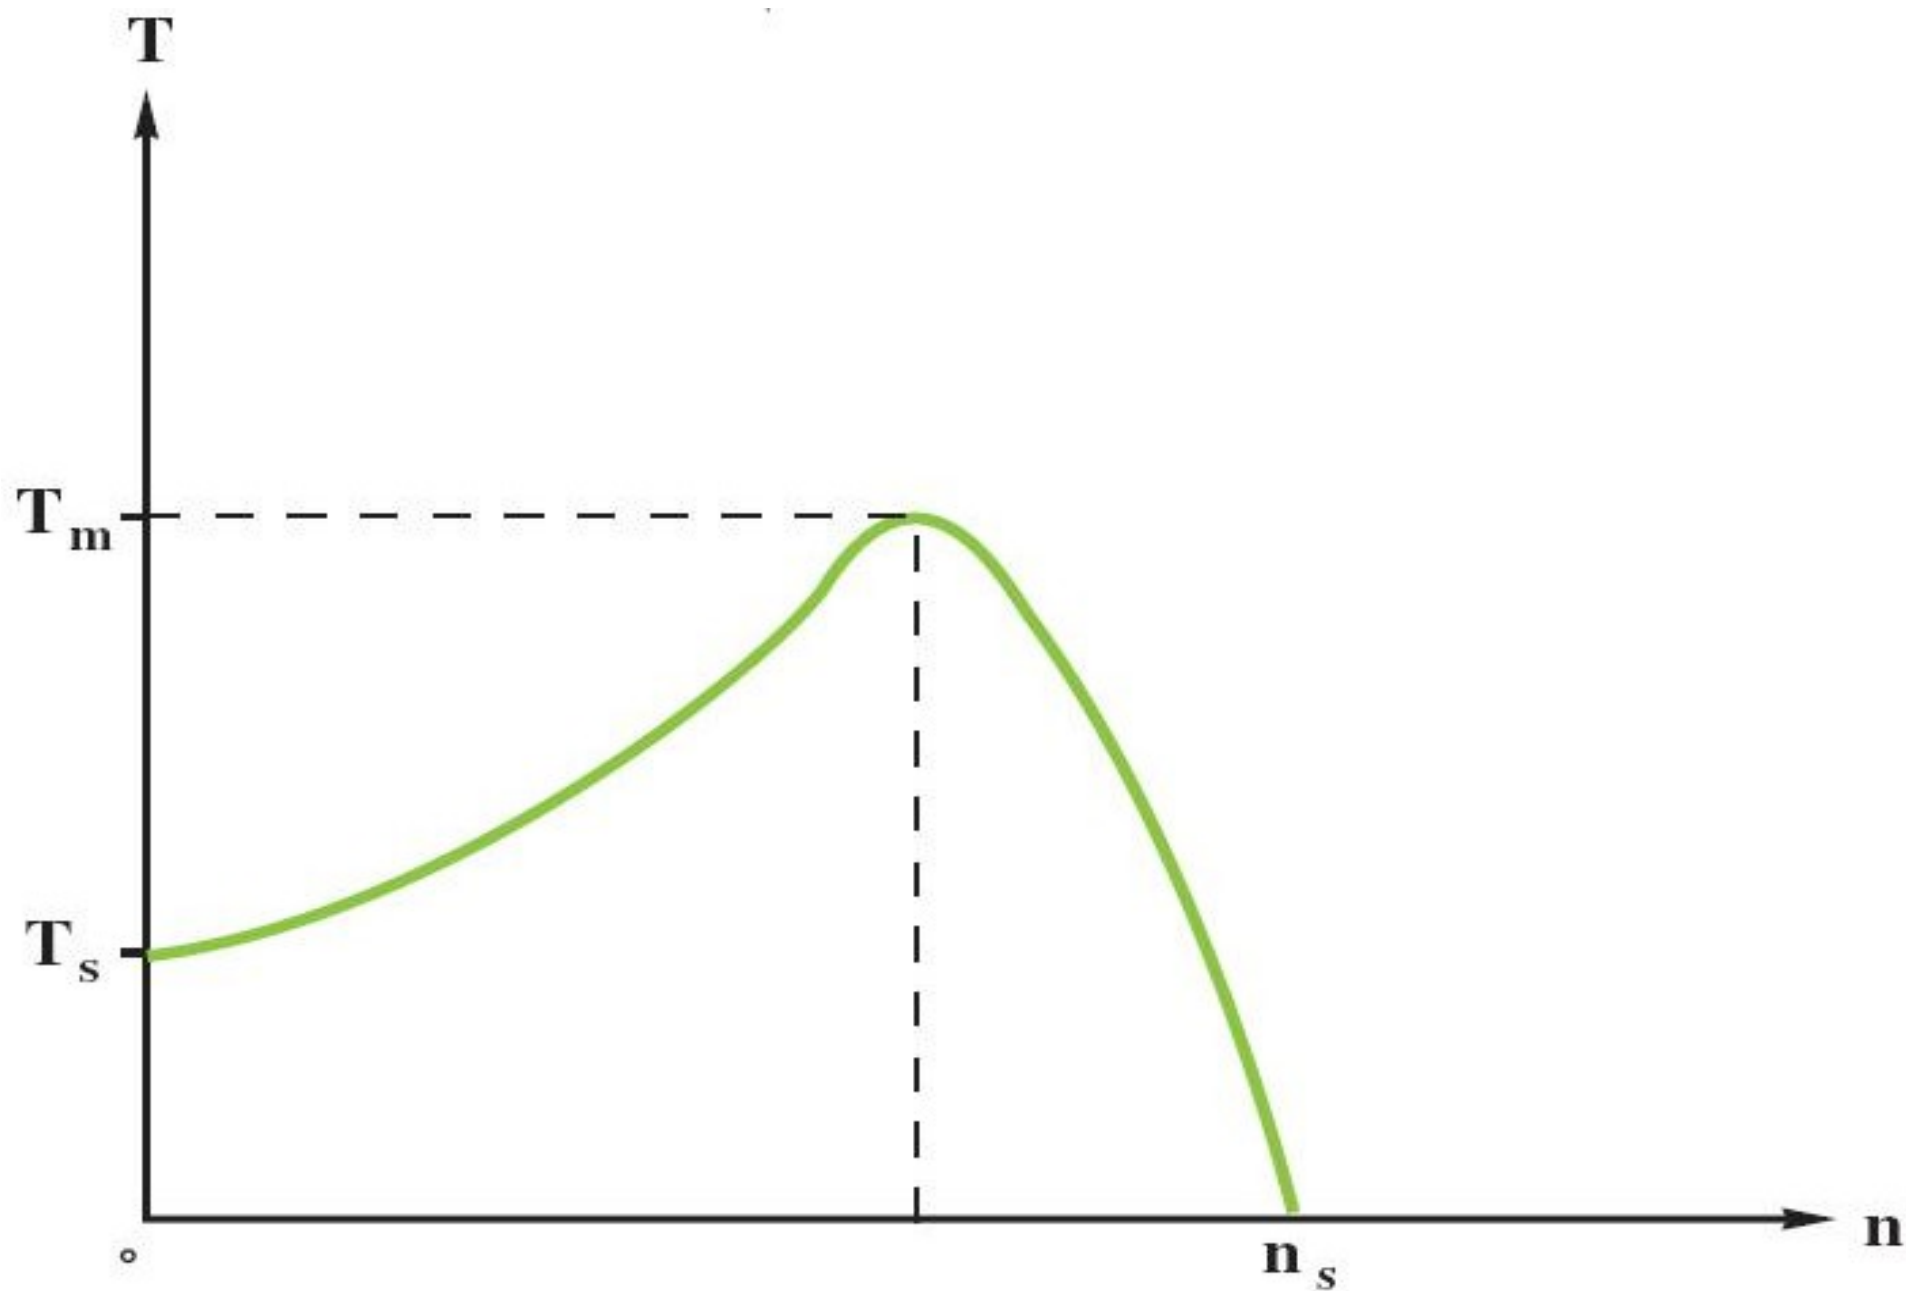


شکل ۷-۳- مشخصه گشتاور - دور موتور القایی


نکته: نقاطی که شیب منفی دارند پایدار هستند.
 اگر $T_s < T_n$ باشد موتور راه نمی افتد

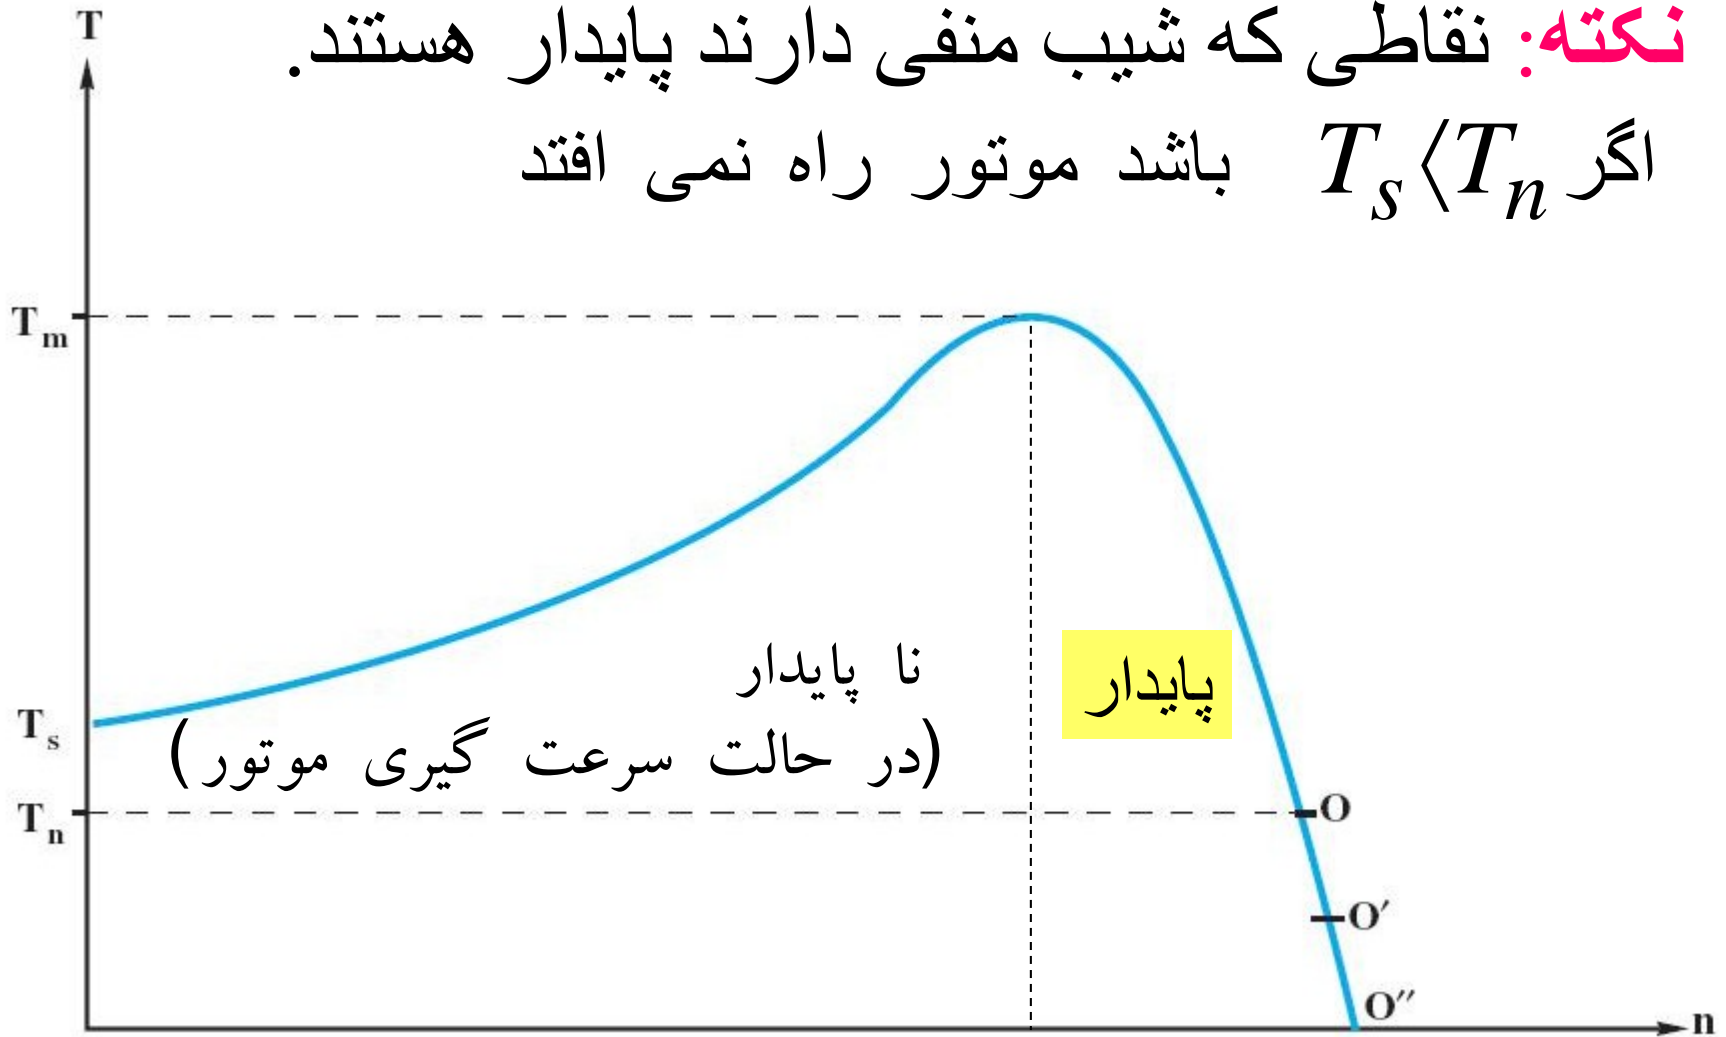


شکل ۱۱-۳- تغییر نقطه کار موتور القایی روی مشخصه گشتاور - دور

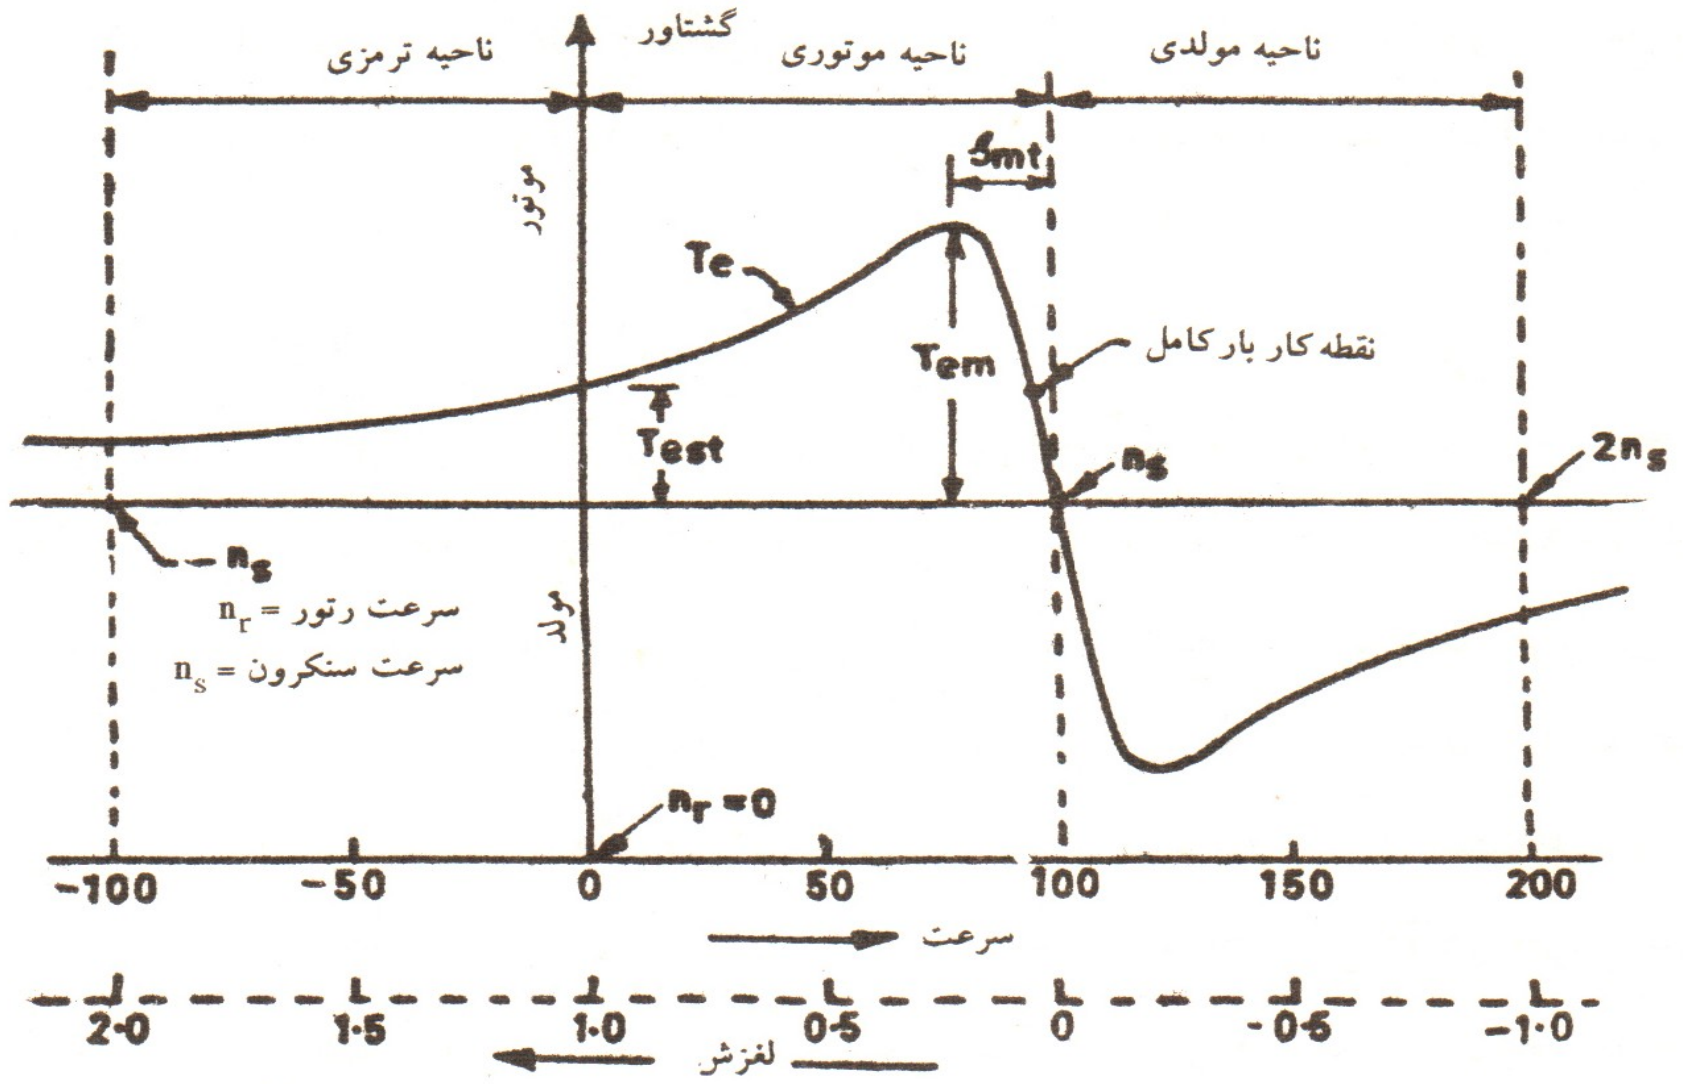



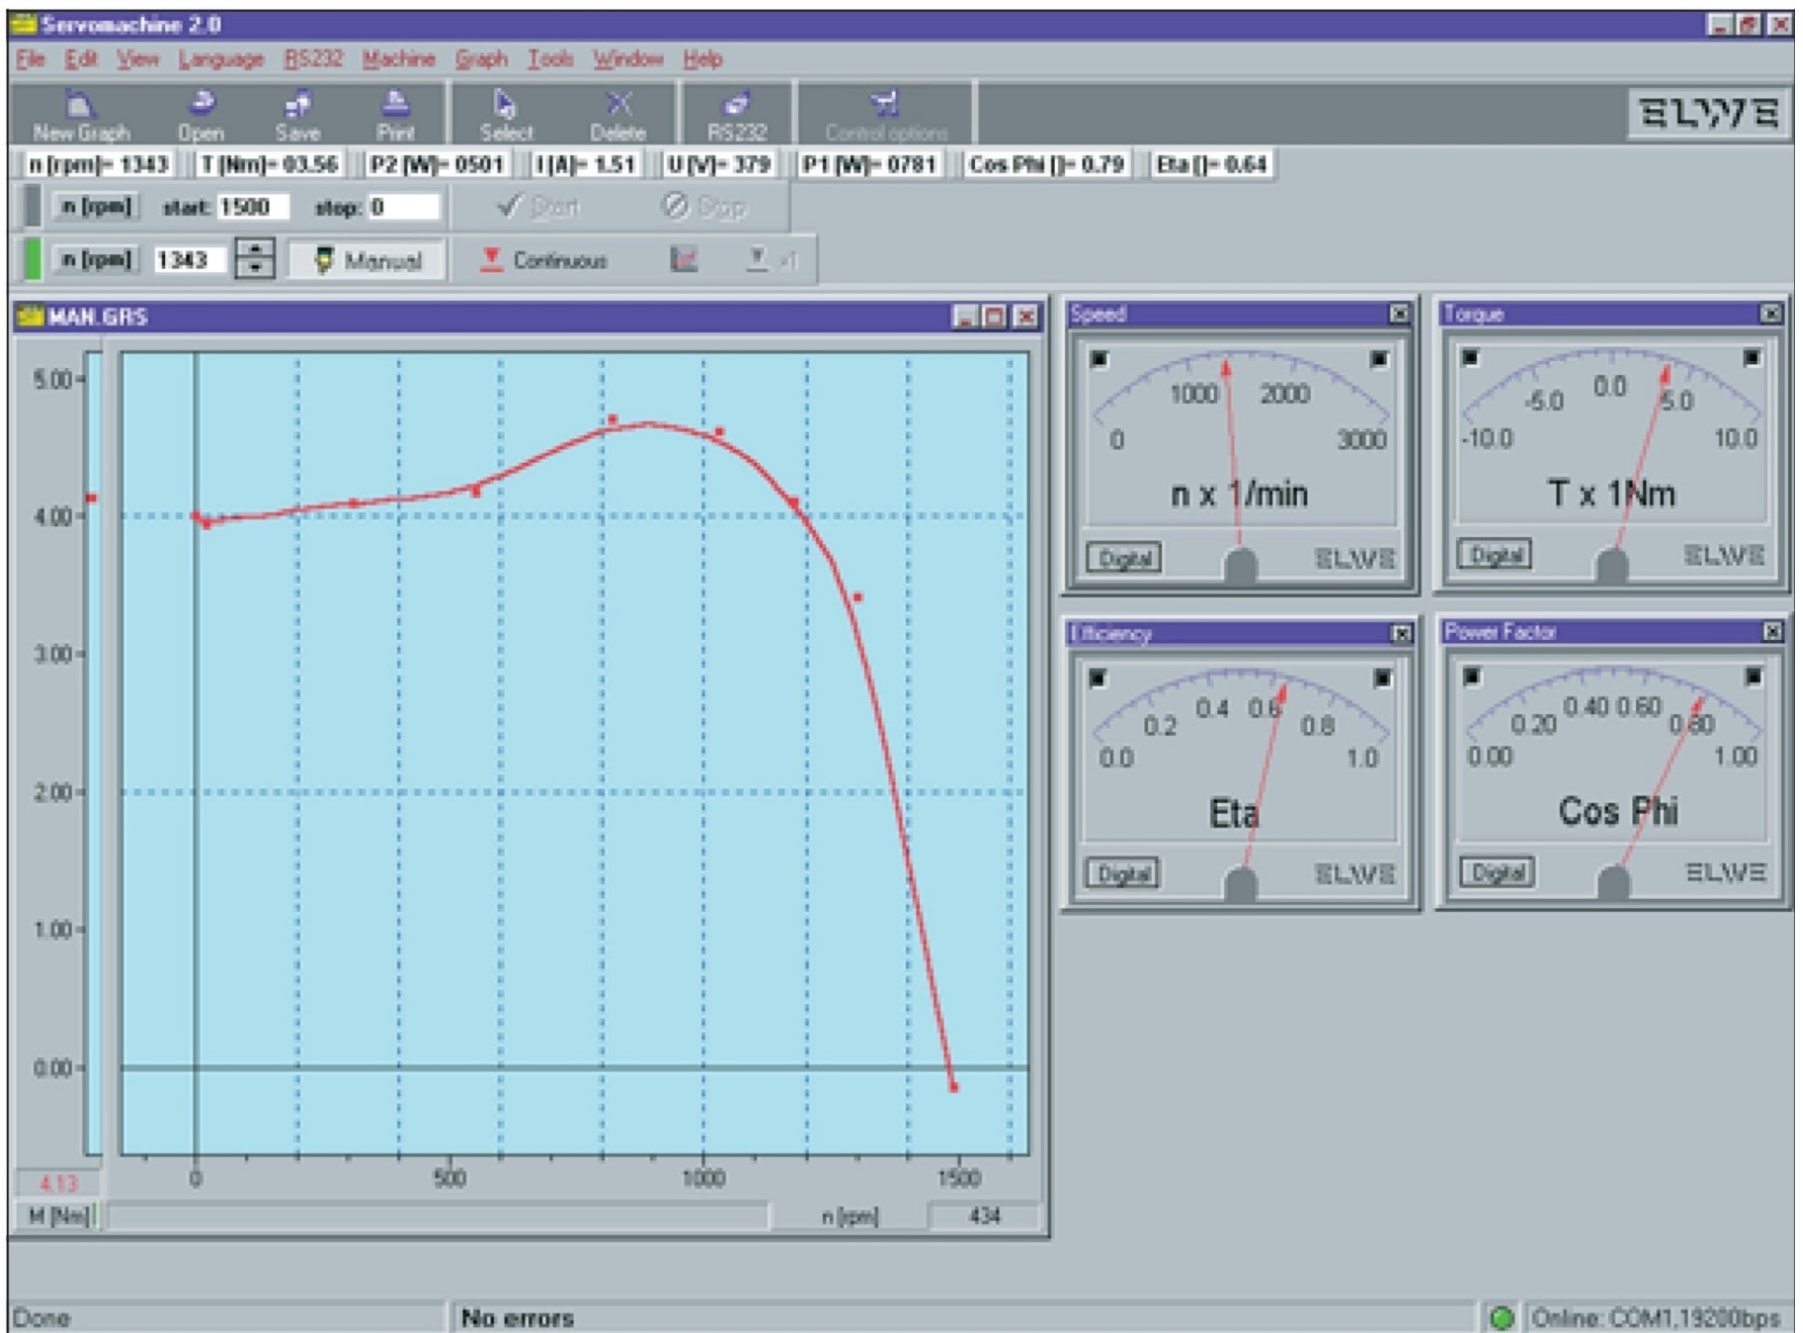

باری که به گشتاور راه انداز زیاد نیاز دارد

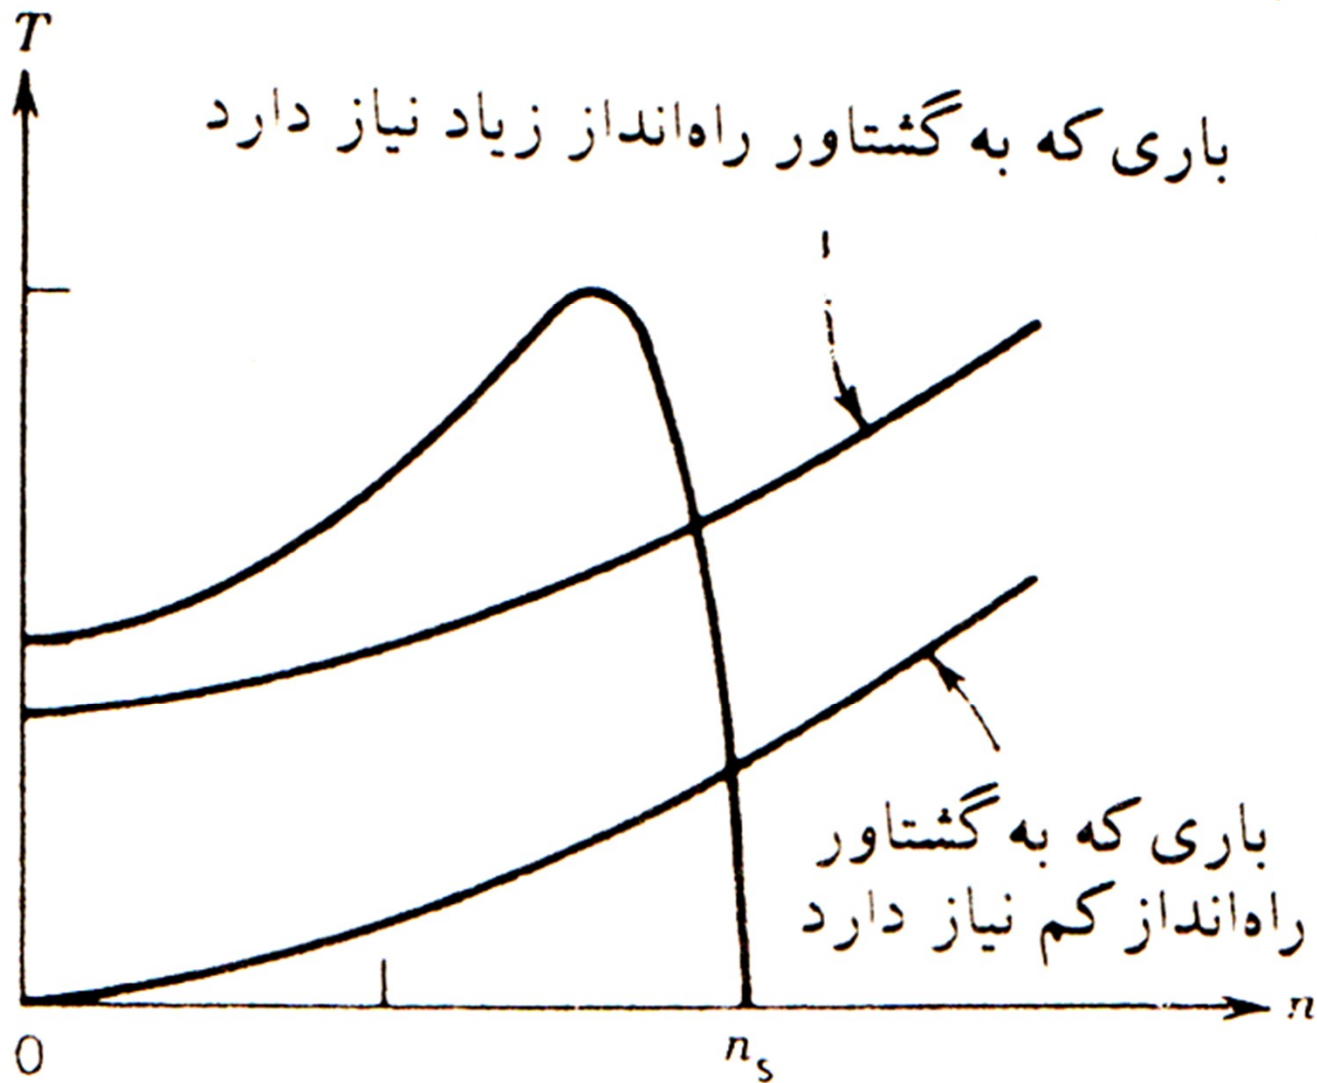


باری که به گشتاور
راه انداز کم نیاز دارد


تمرین:

یک موتور القایی می خواهد یک بار گشتاور ثابت $50\text{N}\cdot\text{m}$ را بگرداند چنانچه گشتاور راه اندازی این ماشین $65\text{N}\cdot\text{m}$ باشد چقدر میتوان ولتاژ تغذیه را کاهش داد تا موتور در هنگام راه اندازی زیر بار نخواهد بود؟

Weerstandsturing


Verschuiving maximaal koppel

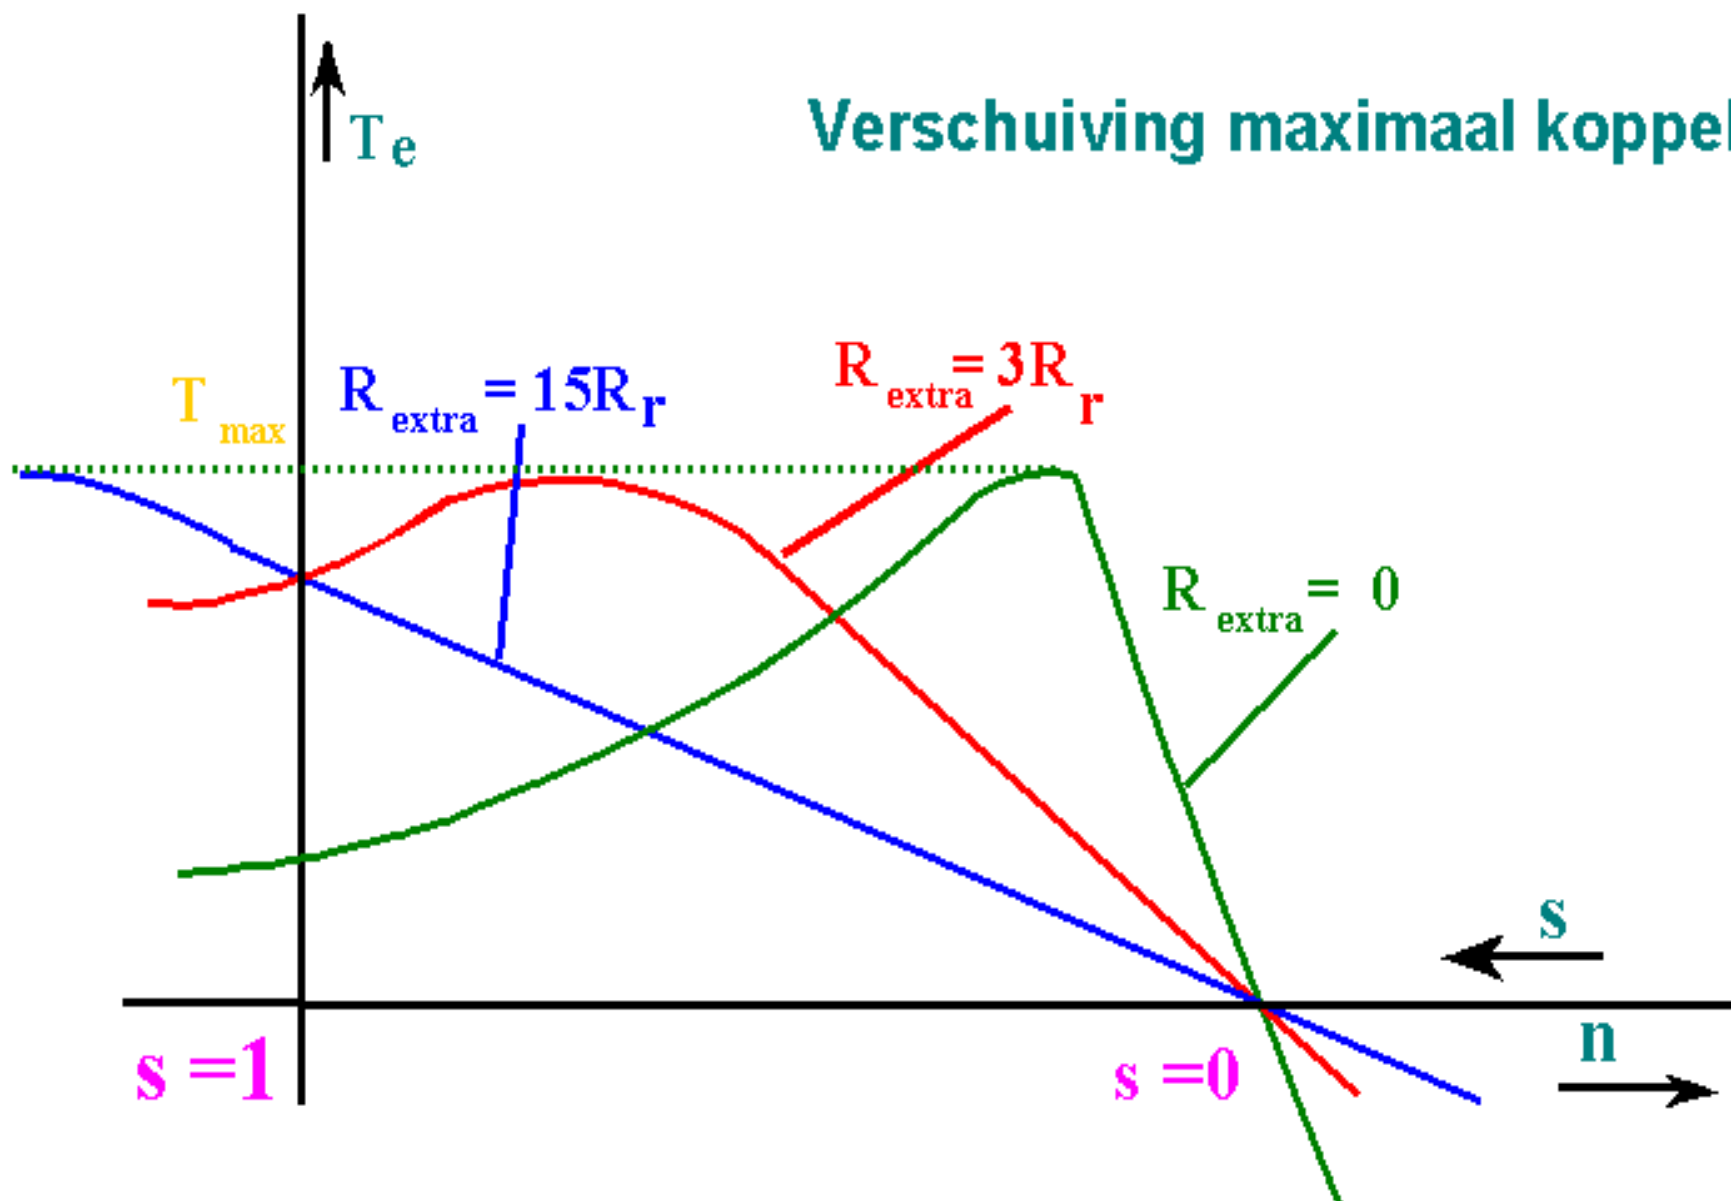

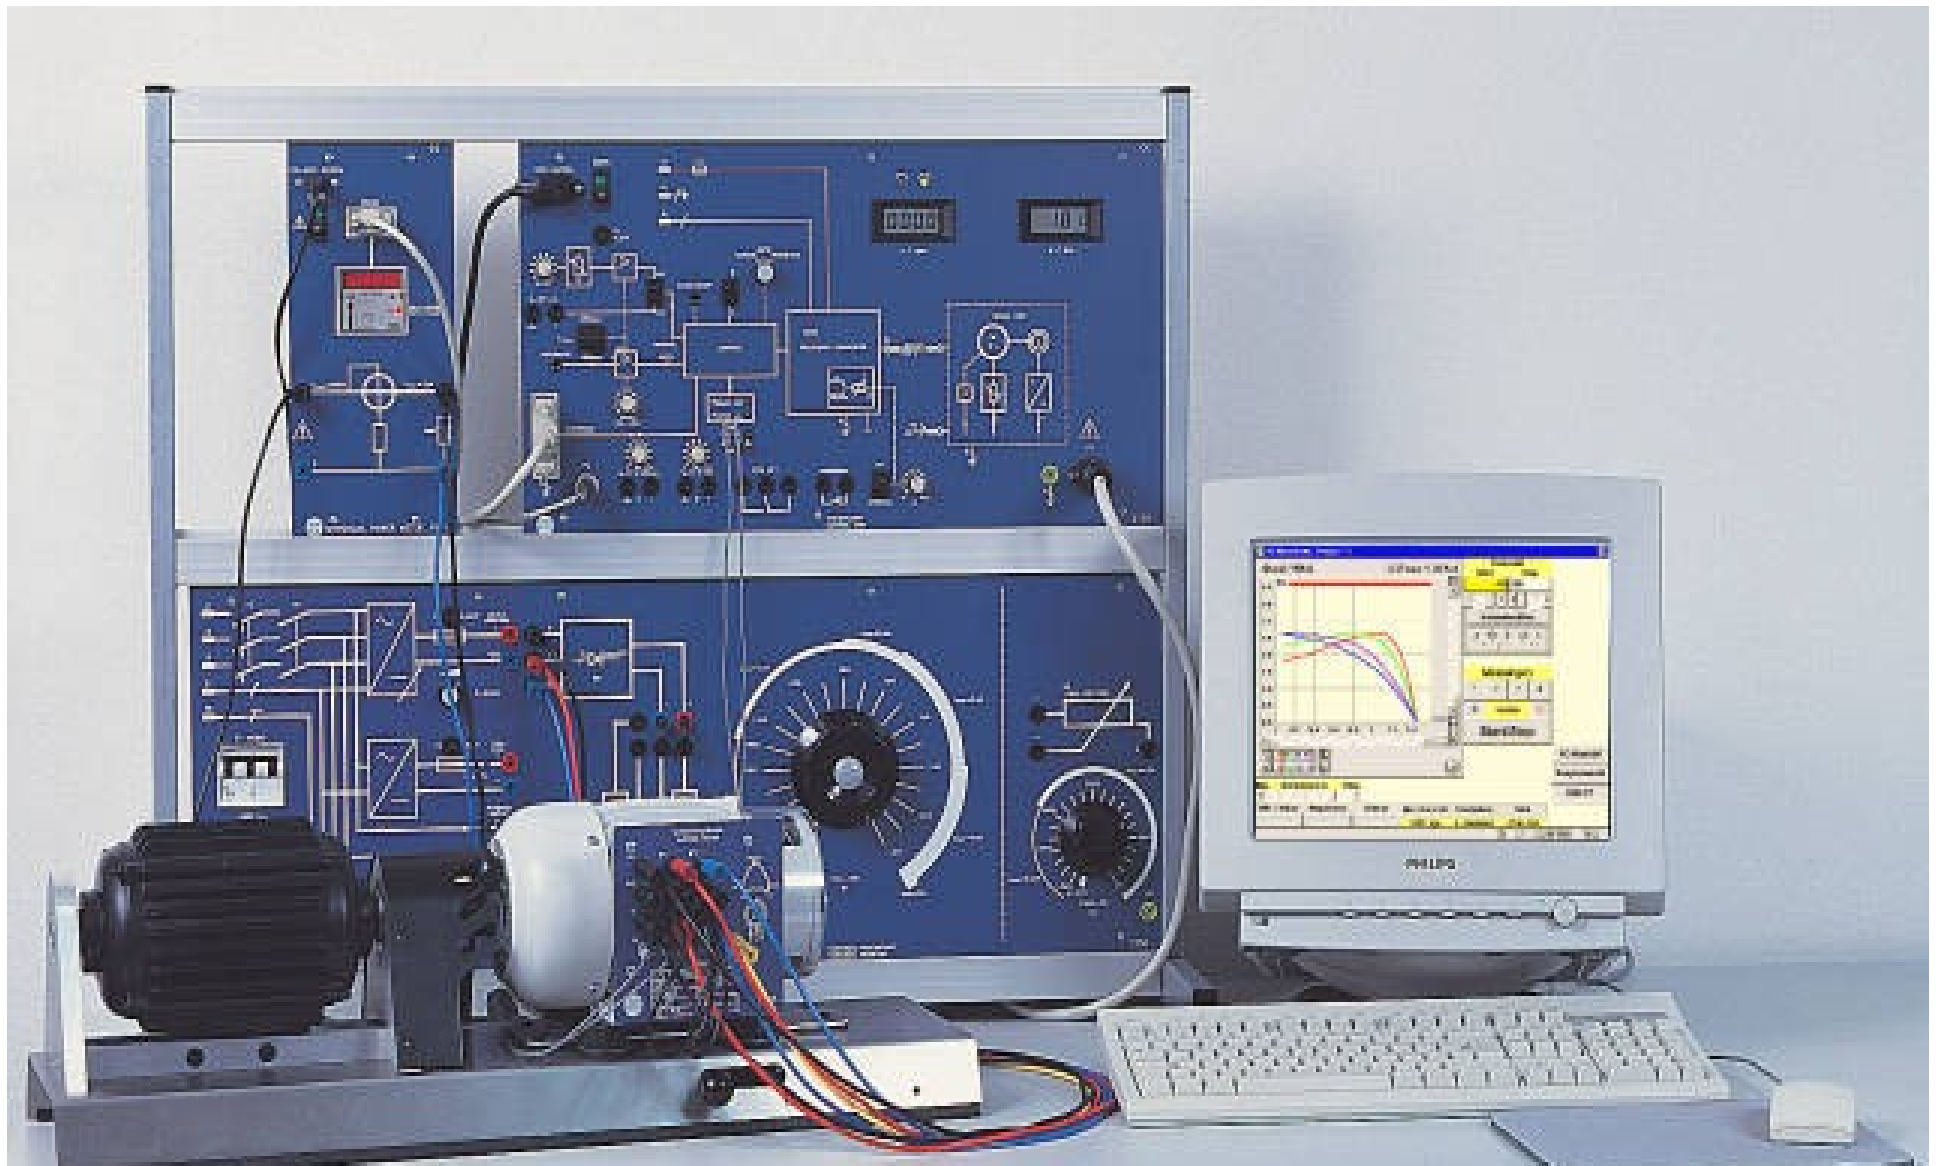

n[krpm] / M[Nm]

(1.27 krpm / 0.02 Nm)

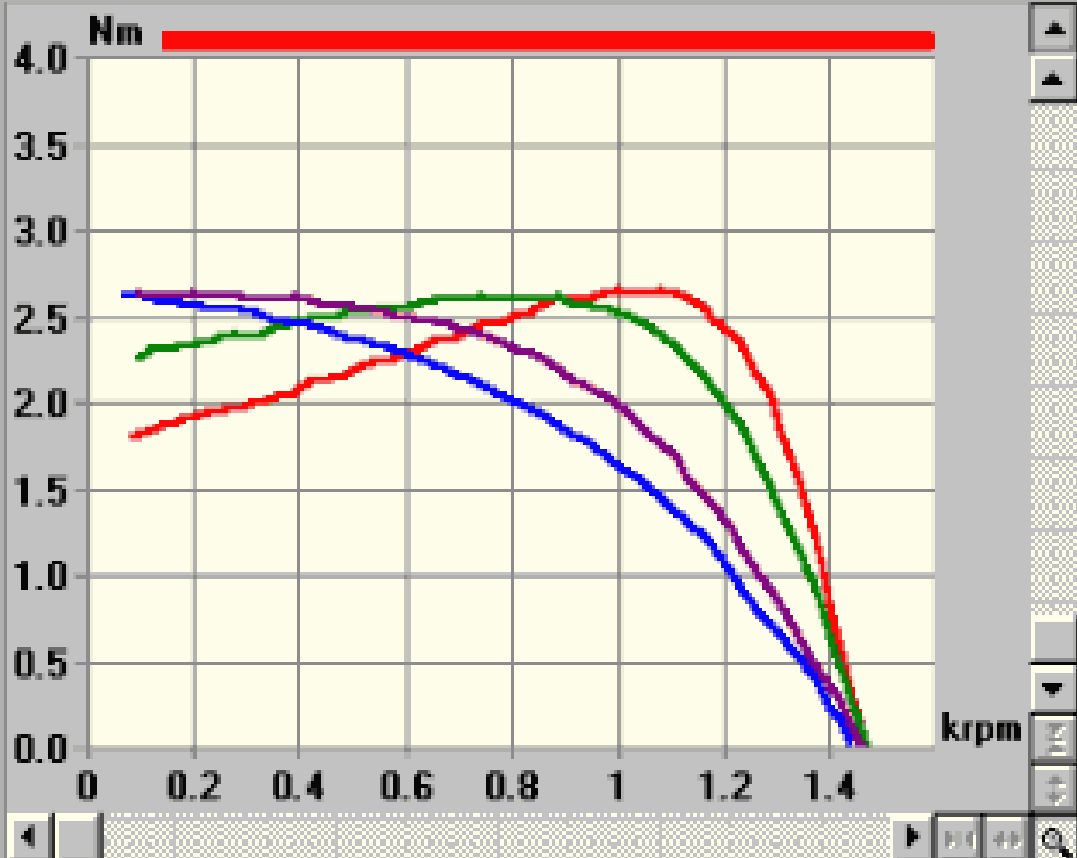

Control panel for the graph with four series selection buttons (1-4) and a zoom icon.

Drehzahl

Start	Stop
-10	100

Drehmoment[Nm]

-1	-0.5	0	0.5	1
----	------	---	-----	---

Messungen

1	2	3	4
<	Rechts	>	

Start/Stop

AC-Auswahl

Hauptauswahl

$$\frac{\text{گشتاور کار}}{\text{گشتاور راه اندازی}} = \frac{T}{T_s} = \frac{S(S_m^2 + 1)}{S_m^2 + S^2}$$

برای حل مسائل این
فرمول را به خاطر
بسپارید

$$\frac{\text{گشتاور کار}}{\text{گشتاور بحرانی}} = \frac{T}{T_m} = \frac{2}{\frac{S_m}{S} + \frac{S}{S_m}}$$

برای حل مسائل این
فرمول را به خاطر
بسپارید

مثال: یک موتور القایی دو قطب در $3000\text{r.p.m} / 60\text{Hz}$ ،
دارای حداکثر گشتاور خود است که مقدار آن نیز برابر
 28.5N.m می باشد مطلوبست :

الف) گشتاور راه اندازی ؟


ب) گشتاور موتور در سرعت 2400r.p.m
ج) در چه نقاطی (بر حسب لغزش) گشتاور ماشین نصف
گشتاور حداکثر است؟

تمرین:


یک موتور القایی سه فاز و چهار قطب و 60Hz وقتی به ولتاژ نامی وصل است بدون بار می چرخد و 3kW مصرف میکند وقتی از حرکت روتور در 30% ولتاژ نامی جلوگیری می شود جریان نامی میکشد و توان ورودی 4kW مصرف می کند با فرض اینکه تحت بار نامی تلفات مسی استاتور و روتور مساوی بوده و تلفات مکانیکی 30% تلفات بی باری است

الف) لغزش در بار نامی .

ب) گشتاور راه اندازی موتور با ولتاژ نامی را بدست آورید.

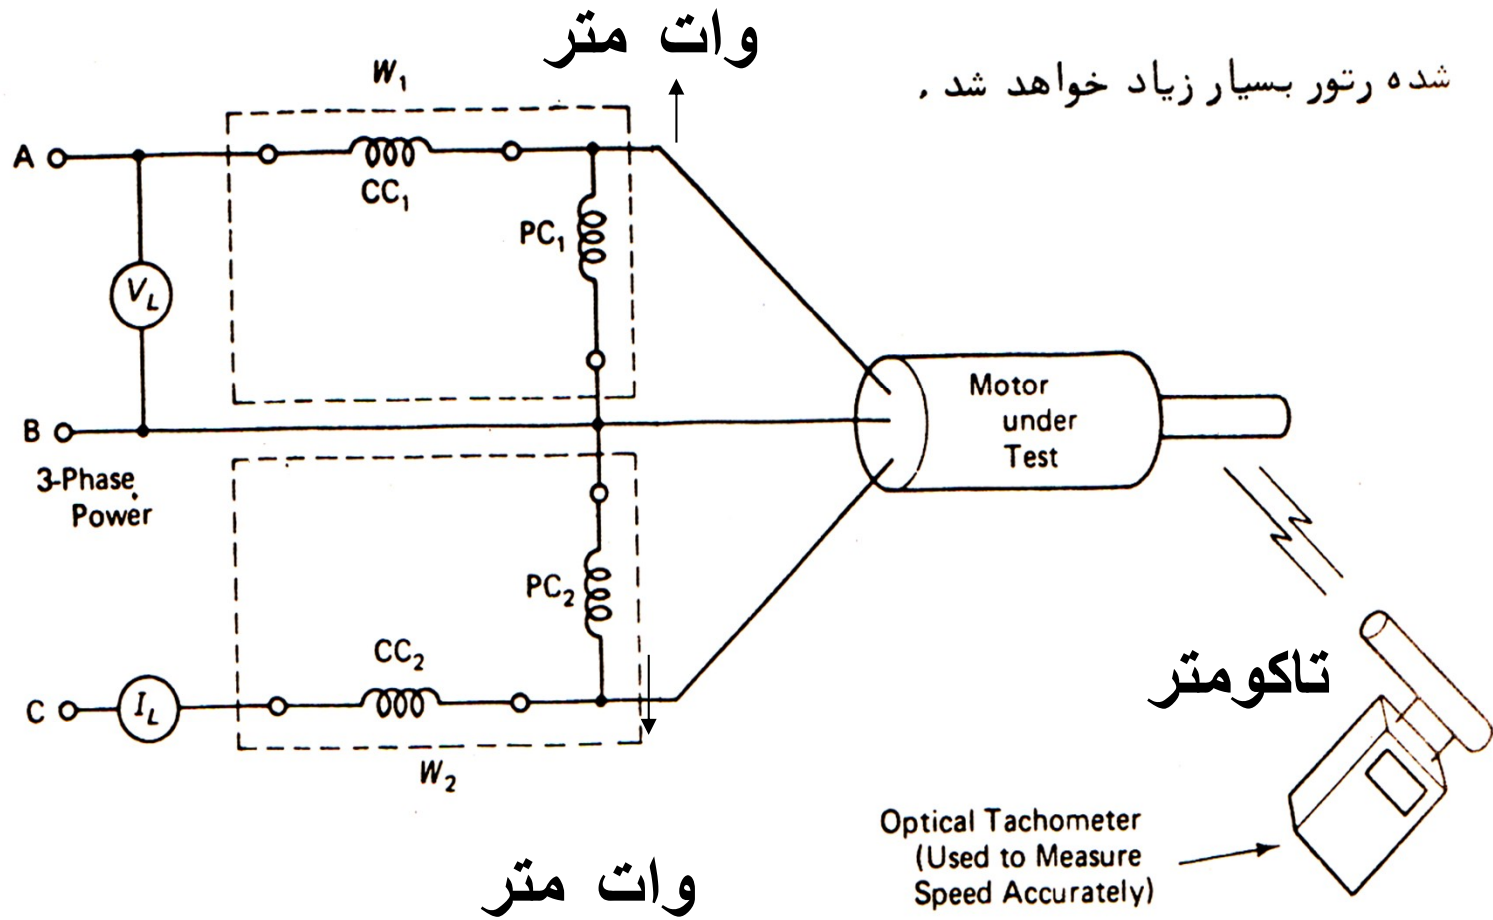

شکل ۱۳ - ۹ : مدار مربوط به آزمایش تعیین تلفات در موتورهای القایی سه فاز

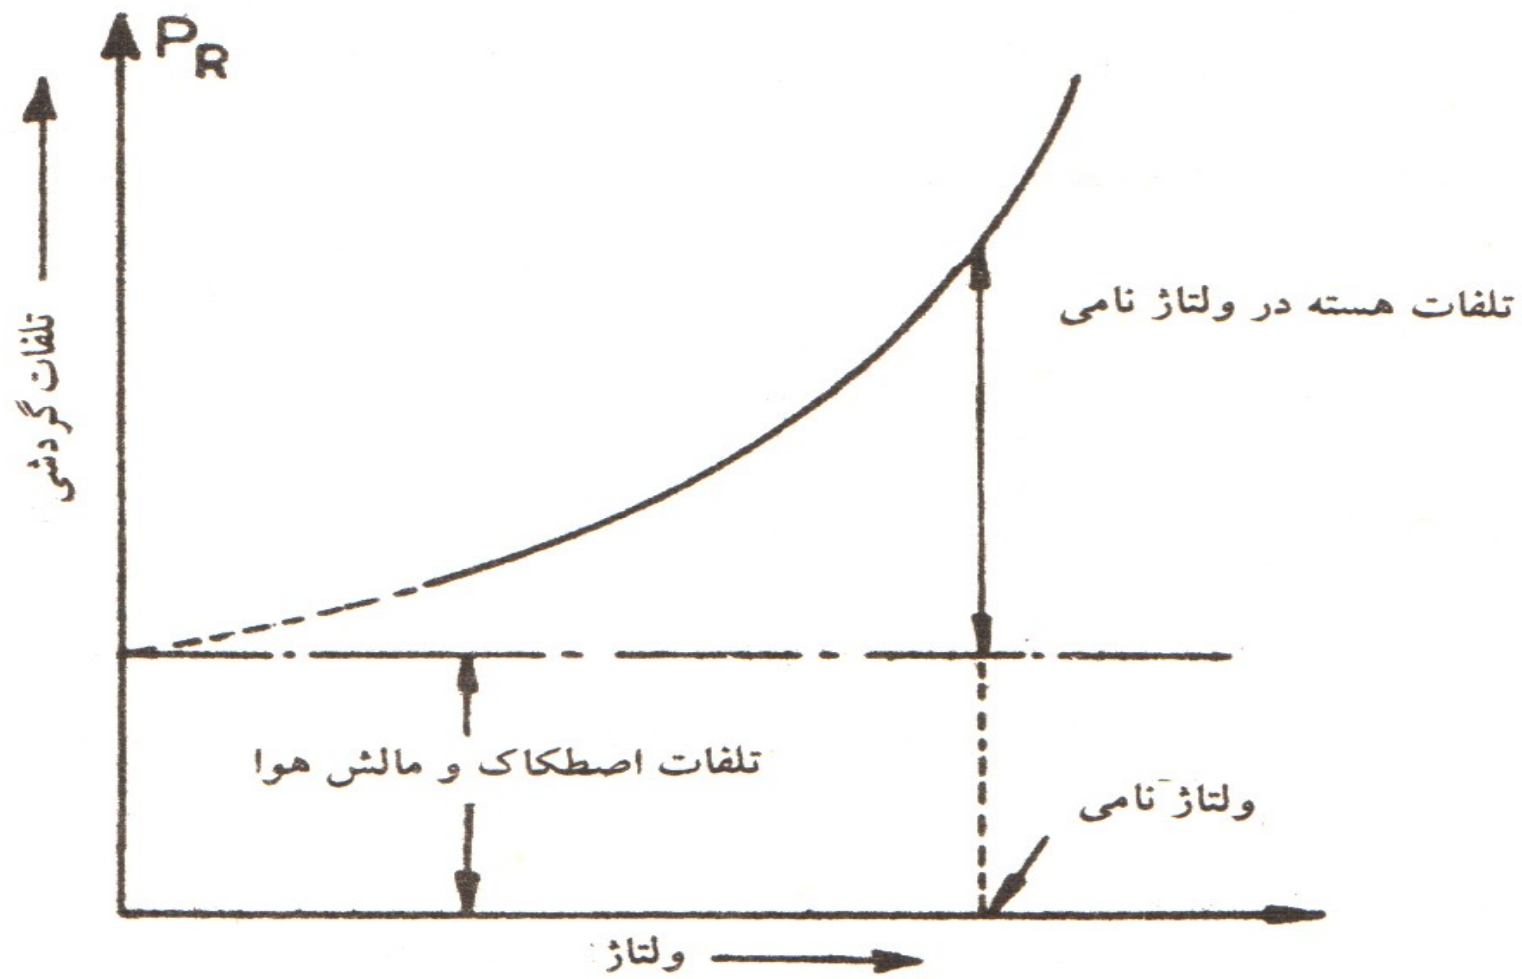


شکل ۲۸-۶: تغییرات تلفات گردشی با ولتاژ

۲-۱۳ آزمایش بی باری


هدف: تلفات چرخشی

شرایط آزمایش:

ولتاژ و فرکانس نامی و بی باری
به خاطر تلفات هسته

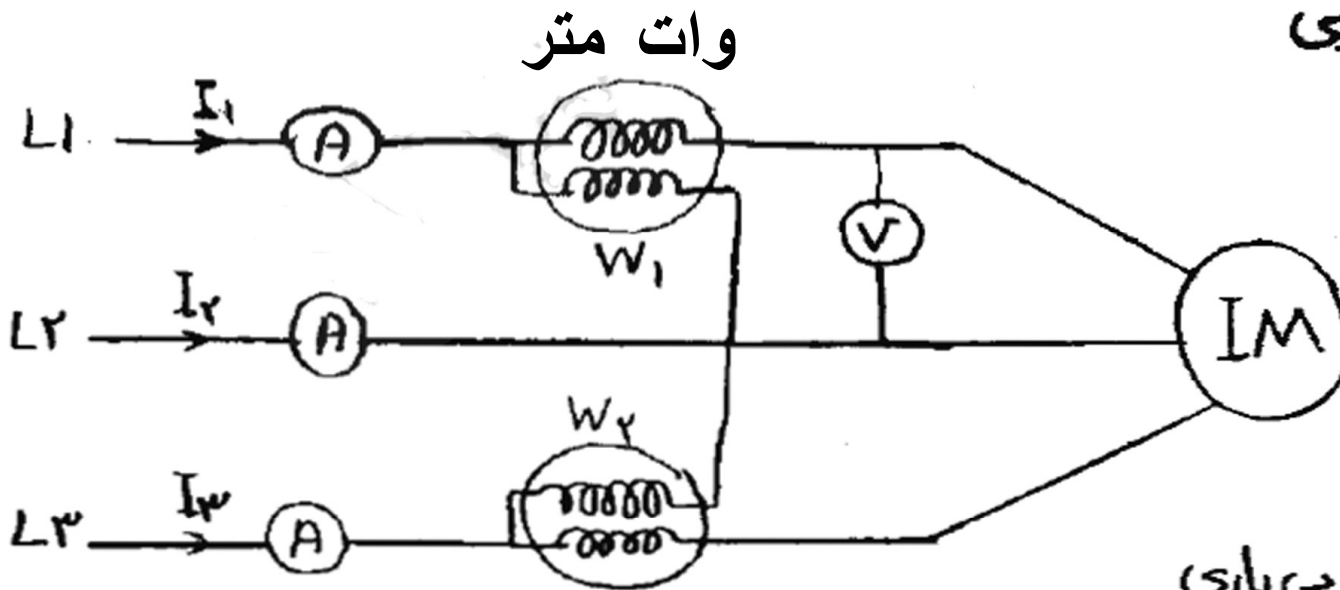


$$P_{in} = P_1 + P_{core} + P_r + P_{f \& w} + P_{out}$$

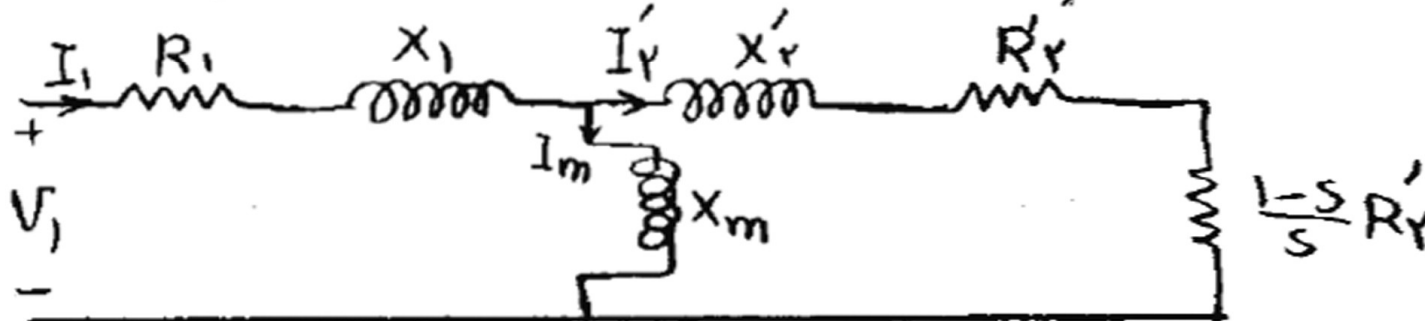


مدار معادل در بی باری:

بدلیل لغزش نزدیک صفر حلقه دوم مدار معادل حذف می شود.

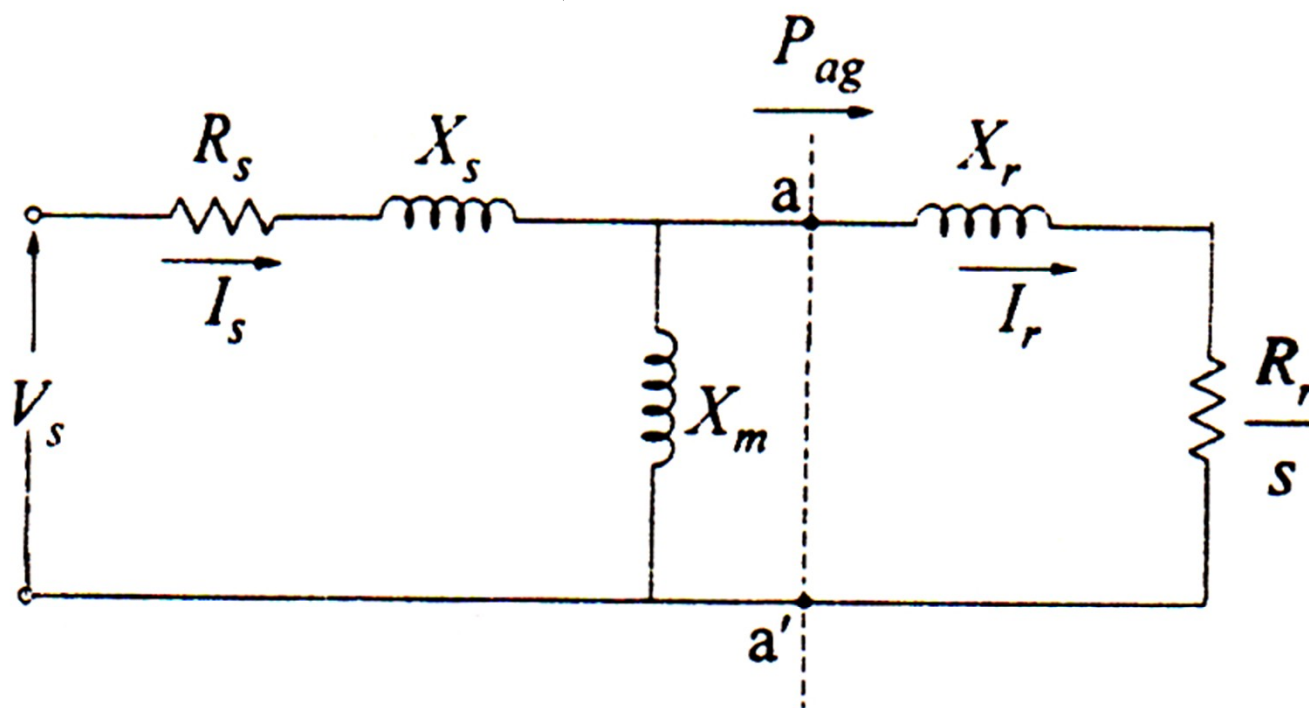

شکل ۷-۷ مدار معادل ماشین القایی سه فاز

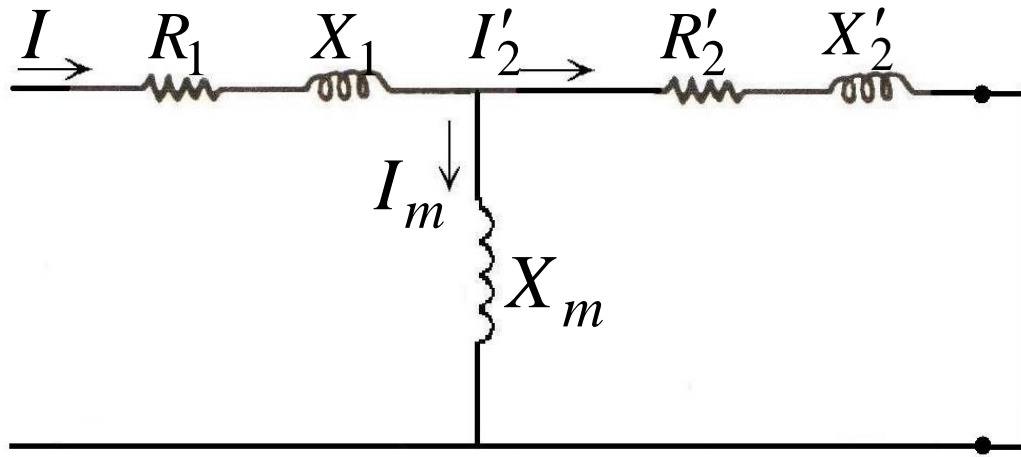

اتصال کوتاه ←

Lokc Rotor روتور قفل شده (یا BR)

$$3(R_1 + R'_2) = \frac{P_{LR}}{I_{LR}^2}$$

$$Z_{LR} = \frac{V_{LR}}{I_{LR}}$$

$$X_{LR} = \sqrt{Z_{LR}^2 - R_{LR}^2}$$

$$\begin{cases} R_{LR} = R_1 + R'_2 \\ X_{LR} = X_1 + X'_2 \end{cases}$$

با استفاده از جدول کلاس روتور (A, B, C, D) قابل تفکیک است .

نکته: در موتور روتور سیم پیچی $X_1=X_2'$ و در موتور روتور قفسی بسته به کلاس روتور مقدار آن دو طبق جدول تغییر خواهد کرد .

$$X_{LR} = X_1 + X_2'$$


کلاس	X_1	X_2'
A		
B		
C		
D		

مثال: نتایج آزمایش یک موتور القایی روتور قفسی 10kw / 400v چهار قطب با اتصال مثلث به قرار زیر است :

I	V	P	آزمایش
۸	۴۰۰	۲۵۰	بی باری
۳۵	۹۰	۱۳۵۰	روتور قفل شده
$R_1 = ۰.۶ \Omega$			DC

تلفات گردش و پارامترهای مدار را محاسبه کنید.

آزمایش بی باری:

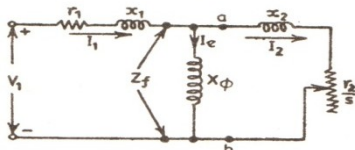

شکل ۱۴-۶: مدار معادل موتور القایی بدون تلفات هسته

$$P_{\text{rotation}} = P_0 - P_{\text{cuS}} = 250 - \left[3 \left(\frac{I_{L\Delta}}{\sqrt{3}} \right)^2 \times R_{dc} \times 1.2 \right] =$$

چرخشی

سه سیم پیچ

به خاطر اتصال Δ

ضریب افزایش مقاومت اهمی در جریان متناوب

R_{ac}

$$= 250 - 3 \left(\frac{8}{\sqrt{3}} \right)^2 \times 0.6 \times 1.2 = 203.92 \text{ W}$$

$$P_{fe} + P_{mec} = 203.92 \text{ W}$$

$$Z_{nl} = \frac{U_{L\Delta}}{\frac{I_L}{\sqrt{3}}} = \frac{400}{\frac{8}{\sqrt{3}}} = 86.6\Omega$$

$$R_{nl} = \frac{P_0}{3\left(\frac{I_L}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{250}{3\left(\frac{8}{\sqrt{3}}\right)^2} = 3.91\Omega$$

$$X_{nl} = \sqrt{Z_{nl}^2 - R_{nl}^2} = \sqrt{86.6^2 - 3.91^2} = 86.51\Omega$$

$$Z_{br} = \frac{V_{br}}{\frac{I_{L\Delta}}{\sqrt{3}}} = \frac{90}{\frac{35}{\sqrt{3}}} = 4.45\Omega$$

$$R_{br} = \frac{P_{br}}{3\left(\frac{I_{br}}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{1350}{3\left(\frac{35}{\sqrt{3}}\right)^2} = 1.1\Omega$$

$$R_{br} = R_1 + R_2 \Rightarrow$$

$$R_2 = R_{br} - R_1 = 1.1 - (0.6 \times 1.2) = 0.38\Omega$$

$$R_2 = 0.38\Omega$$

$$X_{br} = \sqrt{Z_{br}^2 - R_{br}^2} = \sqrt{4.45^2 - 1.1^2} = 4.31\Omega$$


نکته : کلاس روتور


$$X_2 = X_1 = 2.16$$

$$X_{nl} = X_m + X_1 \Rightarrow$$

$$X_m = X_{nl} - X_1 = 86.51 - 2.16 = 84.35\Omega$$

$$X_m = 84.35\Omega$$

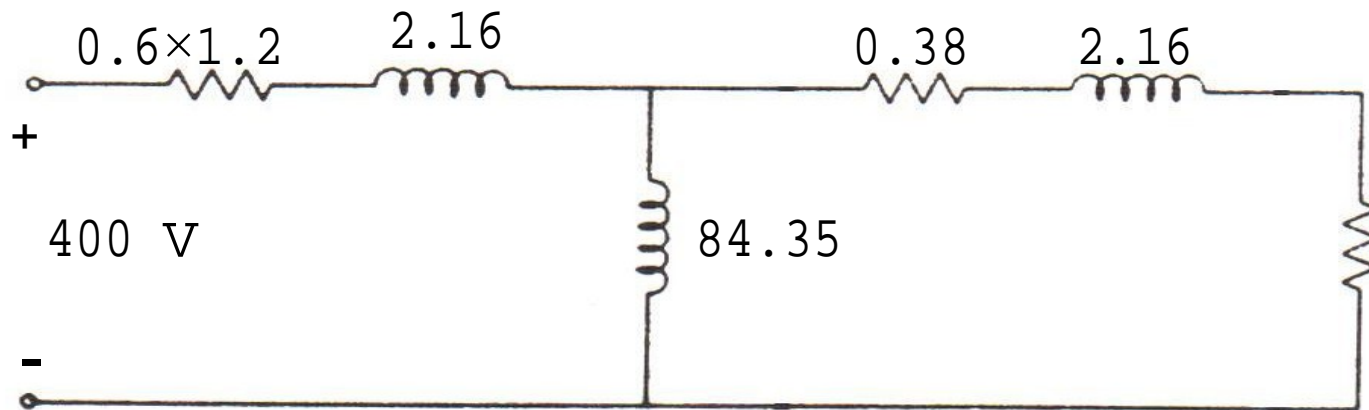

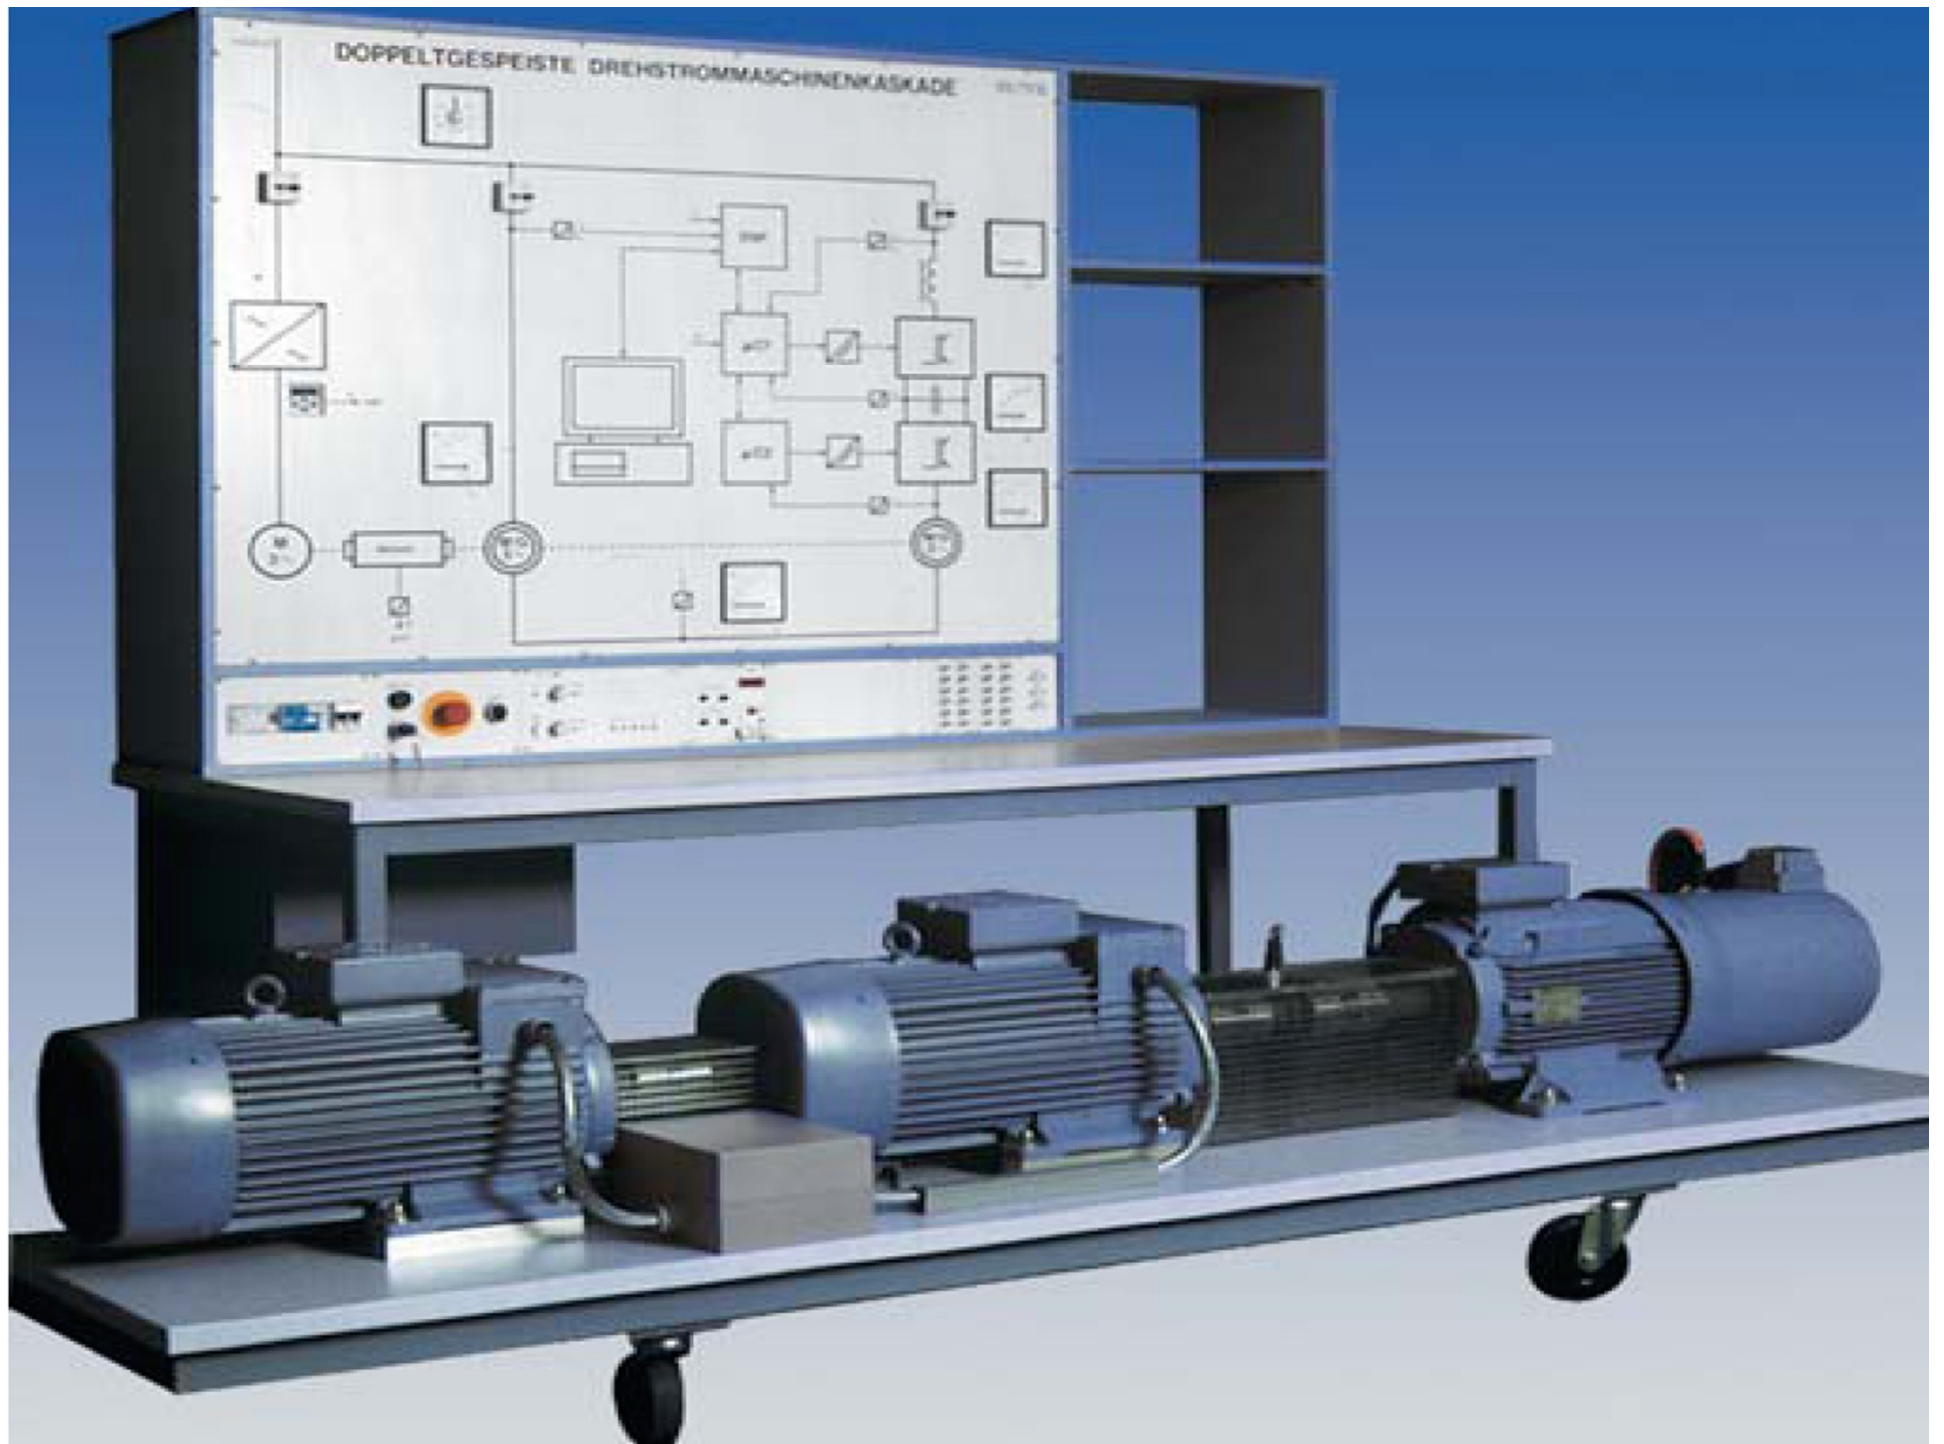

تمرین :

در یک موتور القایی سه فاز روتور قفسی $420\text{V} / 10\text{kW} / 2p=4$ با اتصال ستاره از آزمایش روتور قفل شده نتایج زیر بدست آمده است.

$$210 \text{ V} / 20 \text{ A} / 5 \text{ kW}$$

- تلفات هسته ای استاتور در ولتاژ و فرکانس نامی 300W است. مقاومت dc محاسبه شده بین هر دوسر استاتور 0.6Ω است. گشتاور راه اندازی را در ولتاژ و فرکانس نامی بدست آورید .


راه اندازی موتورهای القایی :

1) روشهای استاتوری :



الف) استفاده از مقاومتهای

راه انداز در مسیر استاتور :

در این روش به منظور کاهش ولتاژ استاتور در هنگام راه اندازی از مقاومت یا راکتور (سیم پیچ راه انداز یا چک) در مسیر سیم پیچ استاتور استفاده می شود. بدین طریق جریان راه اندازی کاهش می یابد.

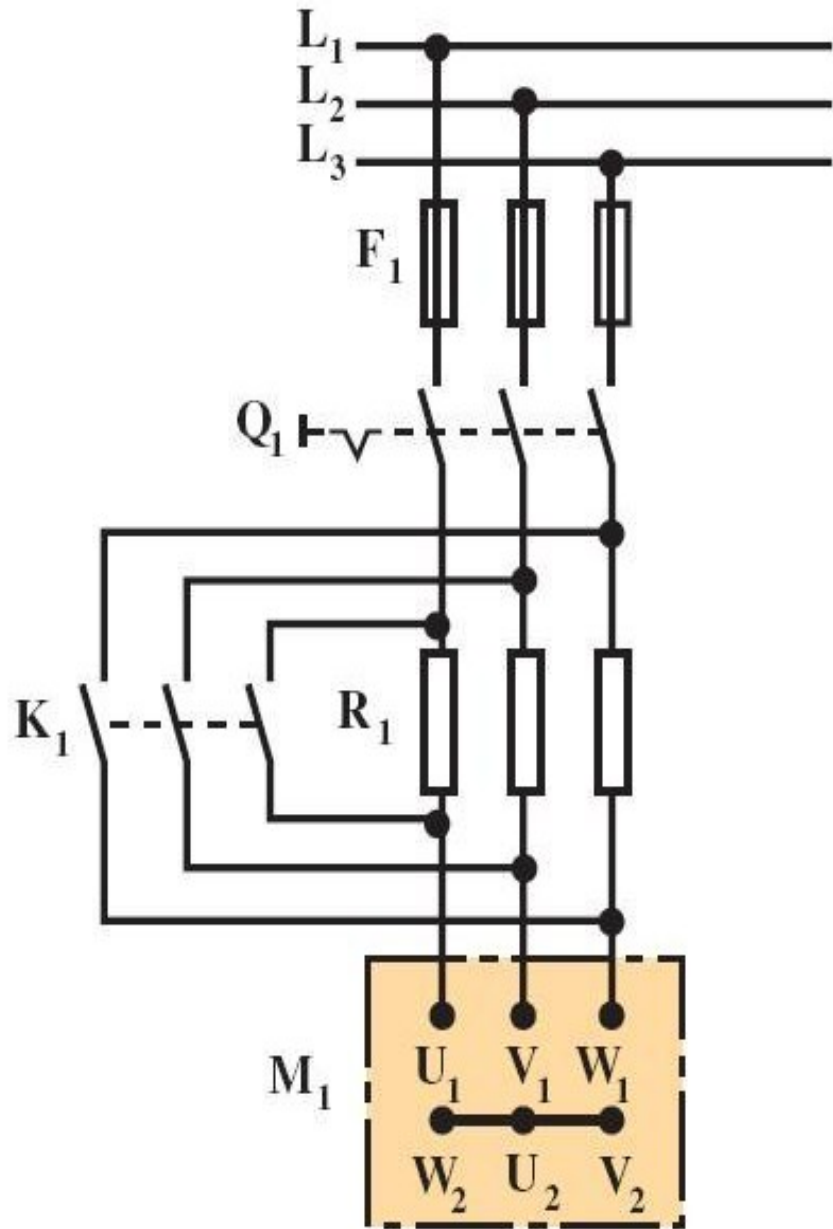

ب) استفاده از ترانسفورماتورهای راه اندازی:

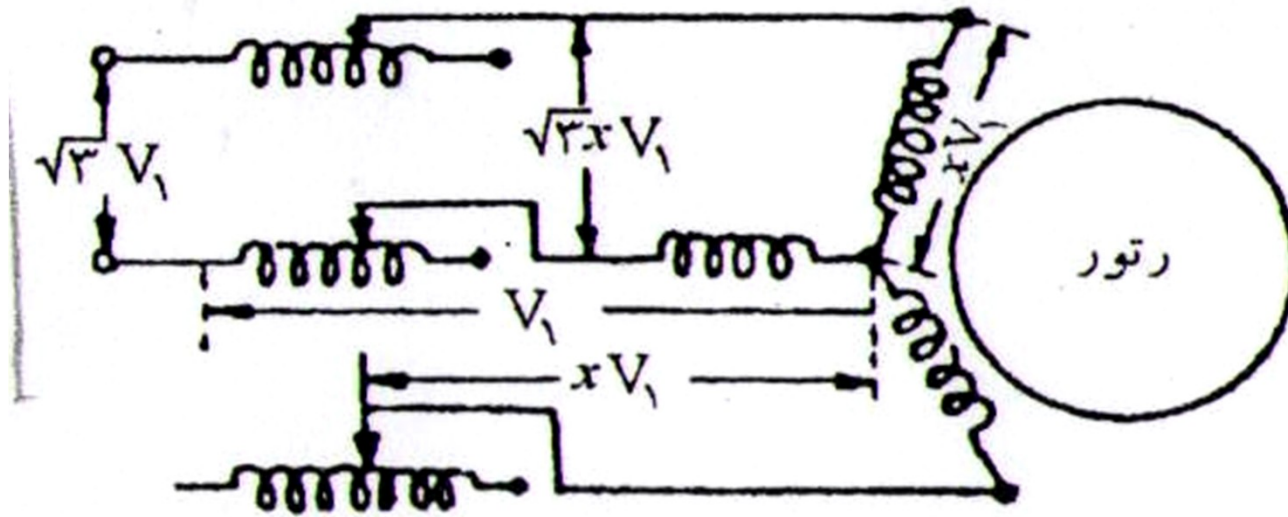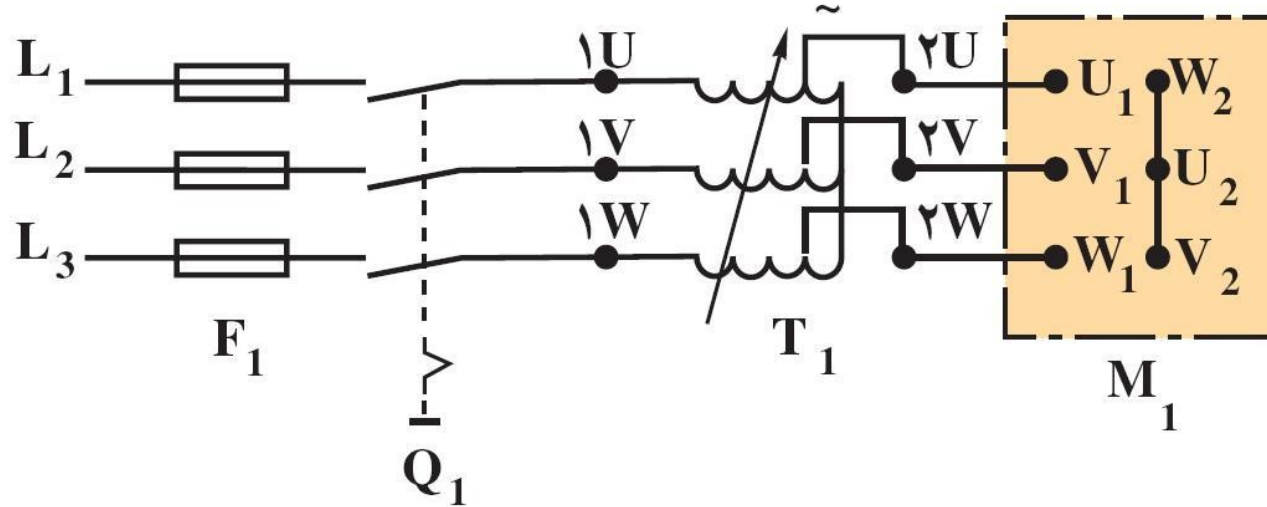


توجه: جریان با توان یک ولتاژ، نسبت مستقیم و گشتاور با توان دو ولتاژ، نسبت مستقیم دارد. مثلاً اگر ولتاژ اعمال شده به سرهای ورودی موتور ۵۰٪ کم شود جریان راه اندازی ۵۰٪ کاهش می یابد، اما گشتاور به ۲۵٪ گشتاور با ولتاژ نامی کاهش می یابد.


توجه: در لحظه راه اندازی، ولتاژ روی مقاومت یا راکتور راه انداز افت کرده و تنها کسر x (کمتر از ۱) از ولتاژ منبع روی استاتور ظاهر شده که جریان راه اندازی هر فاز I_s موتور را که از منبع می کشد کاهش می دهد. با سرعت گرفتن موتور مقاومت (رئوستا) به صورت مرحله ای از مدار خارج شده و نهایتاً وقتی سرعت موتور نزدیک سرعت نامی رسید اتصال کوتاه می گردد. از آنجا که ولتاژ هر فاز به xV_1 کاهش یافته لذا داریم

$$I_s = x \frac{V_1}{Z_1} = xI_{sc} \quad \text{و} \quad \frac{T_s}{T} = \left(\frac{I_{sc}}{I_f}\right)^2 \cdot S \Rightarrow \frac{T_s}{T} = x^2 \cdot \left(\frac{I_{sc}}{I_f}\right)^2 \cdot S$$

همانطور که دیده می شود نسبت گشتاور راه اندازی به گشتاور بار نامی، x^2 برابر حالت قبل (اتصال مستقیم موتور به شبکه) می باشد و همین طور جریان راه اندازی x برابر کاهش می یابد

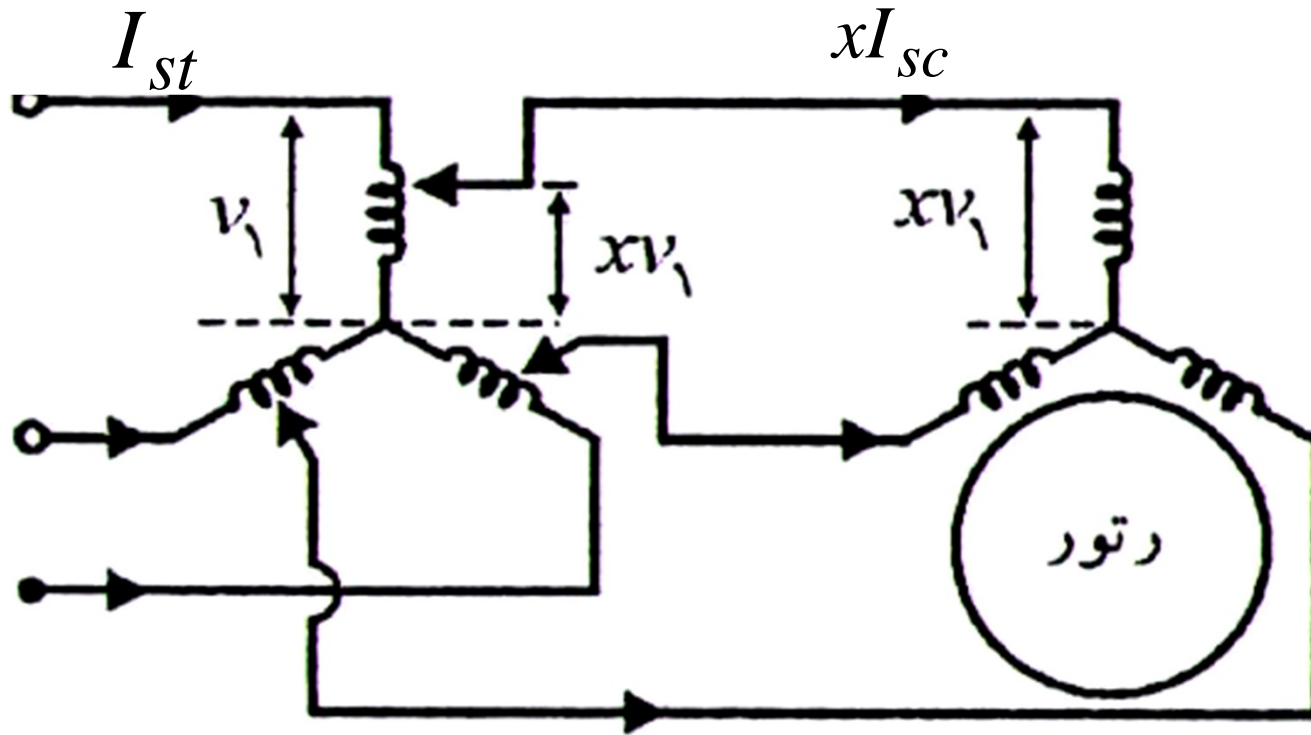

ج) استفاده از کلید ستاره مثلث

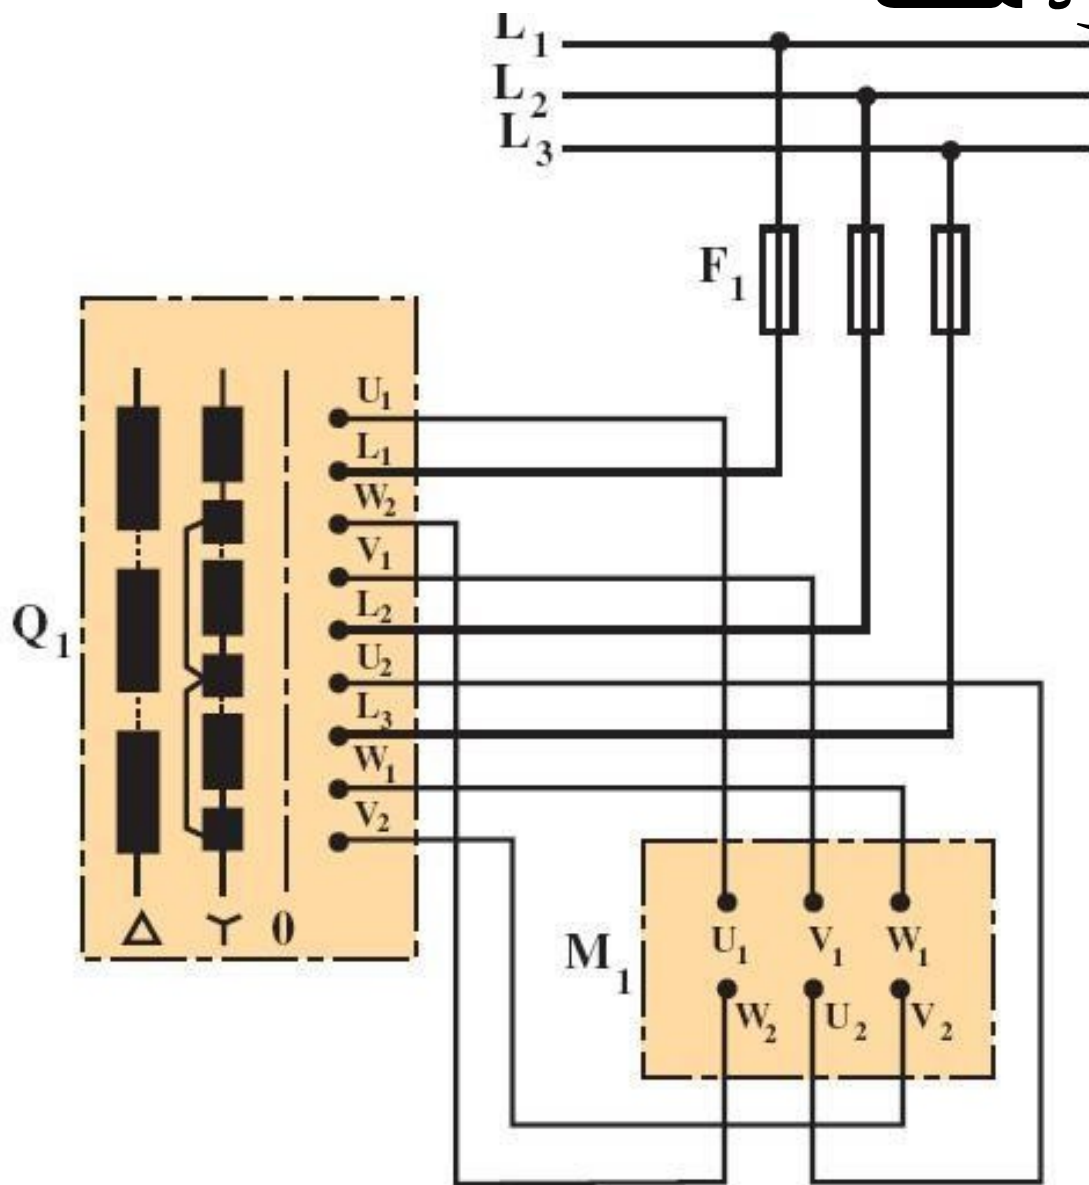

نکته مهم: در این روش چون در ابتدای راه اندازی موتور به صورت ستاره (Y) به شبکه متصل می شود لذا ولتاژ فازی و همچنین جریان فازی نسبت به حالت مثلث $\sqrt{3}$ برابر کاهش می یابد. در نتیجه جریان خط، توان و گشتاور در زمان راه اندازی $\frac{1}{3}$ برابر حالت مثلث خواهد بود

$$\frac{\text{جریان راه اندازی با راه انداز ستاره مثلث}}{\text{جریان راه اندازی با راه اندازی مستقیم به خط با اتصال مثلث}} = \frac{I_{sy}}{\sqrt{3}I_{sd}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_L}{Z_1}}{\sqrt{3} \frac{V_L}{Z_1}} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{\text{گشتاور راه اندازی با راه انداز ستاره مثلث}}{\text{گشتاور راه اندازی با راه اندازی مستقیم به خط با اتصال مثلث}} = \frac{\left(\frac{V_L}{\sqrt{3}}\right)^2}{V_L^2} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$\boxed{\frac{T_s}{T} = \frac{1}{3} \left(\frac{I_{sc}}{I_f}\right)^2 . S}$$

توجه: در راه اندازی با ترانسفورماتور، اگر نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ منبع $\frac{1}{\sqrt{3}}$ باشد، جریان راه اندازی و گشتاور راه اندازی هر دو $\frac{1}{3}$ مقدار نظیر راه اندازی مستقیم به خط با اتصال مثلث کاهش می یابد، یعنی با راه انداز ستاره مثلث، راه اندازی موتور معادل راه اندازی با اتوترانسفورماتوری است که ضریب تبدیل آن $x = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.58$ (یعنی با تپ ۵۸٪) می باشد

توجه: راه انداز ستاره- مثلث در مقایسه با راه انداز اتوترانسفورماتوری ارزانتر است و بسیار کاربرد دارد


$\frac{1}{5}$
در مواقعی که لازم نباشد گشتاور راه اندازی بیش از برابر گشتاور بار نامی باشد به کار می رود مثل ماشین های ابزار، پمپ ها و موتور- ژنراتورها

توجه: بدیهی است که این روش برای موتورهایی که ولتاژ فازی نامی آنها کمتر از ولتاژ شبکه باشد (یا موتورهایی که اتصال نامی آنها ستاره است) قابل اجرا نیست و همچنین برای ولتاژهای خط بزرگتر از 3.3KV راه انداز ستاره مثلث به کار نمی رود چون سیم پیچی استاتور بصورت مثلث تعداد دور زیادی خواهد داشت که قیمت موتور را گران خواهد کرد




نکته: برای حفاظت موتور القایی روتور قفسی سه فاز که بصورت مستقیم راه اندازی می شود از فیوز کند کار با ۶ برابر جریان نامی موتور استفاده می شود چون ولتاژ هر فاز برابر ولتاژ نامی موتور در زمان راه اندازی است $(V_{ph} = V_n)$

اما برای حفاظت موتور القایی روتور قفسی سه فاز که بصورت ستاره-مثلث راه اندازی می شود از فیوز کند کار با ۵/۱ برابر جریان نامی موتور استفاده می شود چون ولتاژ هر فاز برابر $\frac{1}{\sqrt{3}}$ برابر ولتاژ نامی موتور در زمان راه اندازی است



$$(V_{ph} = \frac{V_n}{\sqrt{3}})$$

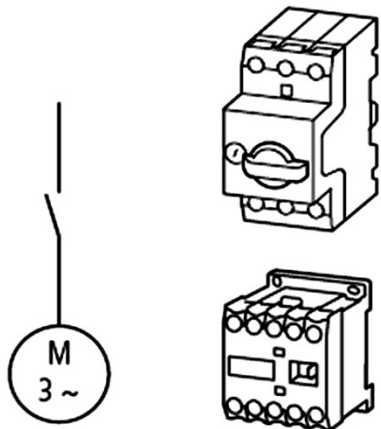

$M \sim I, n = \text{constant}$

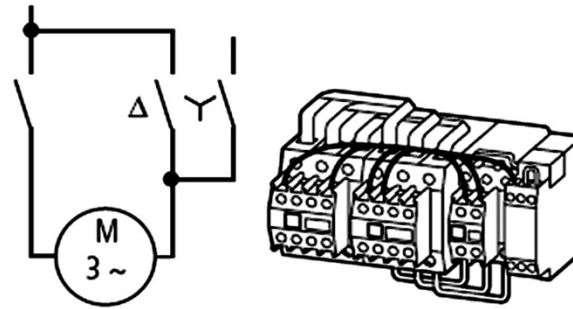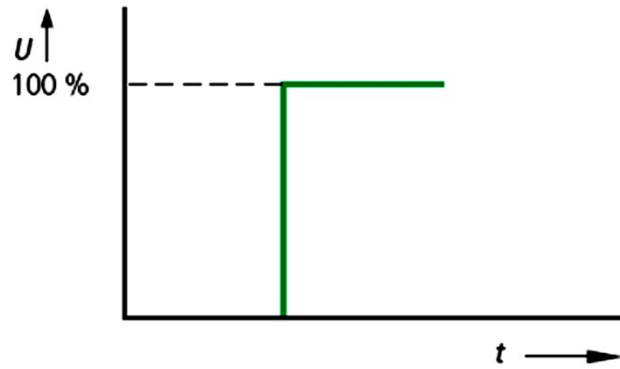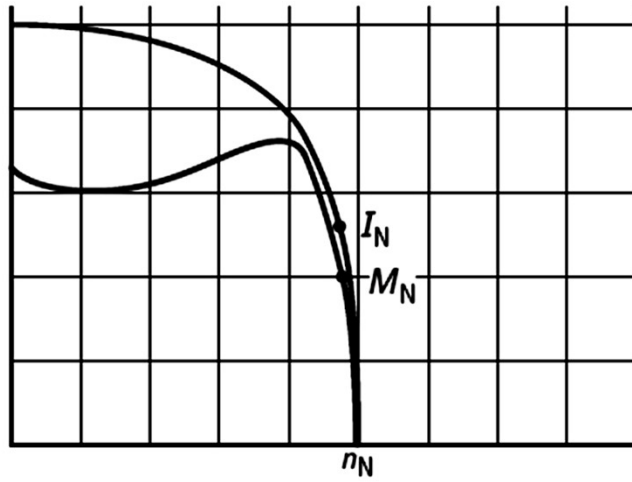


$M_Y \sim \frac{1}{3} M_{\Delta}, n = \text{constant}$

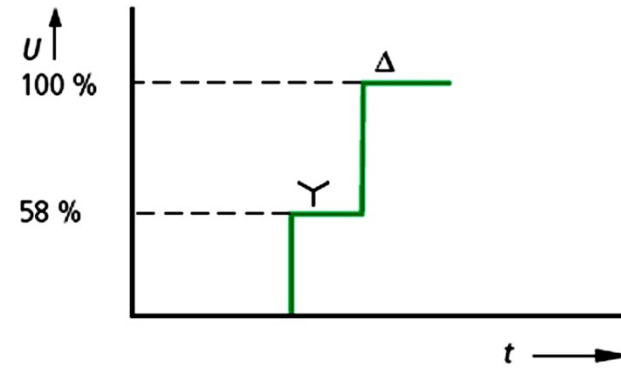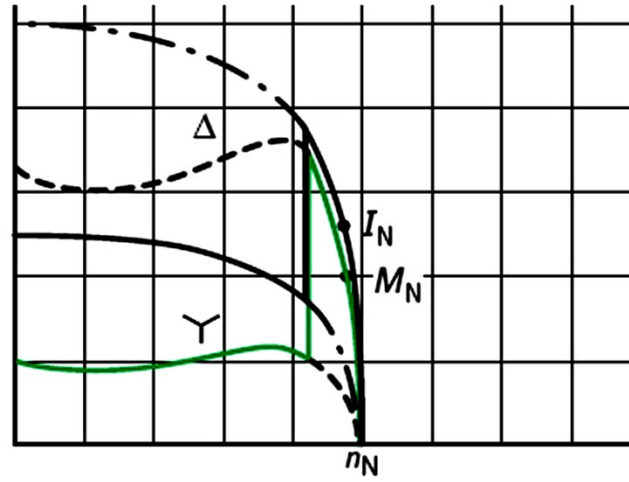

2) روش روتوری :

در این روش یک رتوستای اهمی در مدار روتور نصب می شود در ابتدای کار رتوستا دارای مقدار حداکثر است و به مرور با سرعت گرفتن موتور رتوستا از مدار خارج می شود.

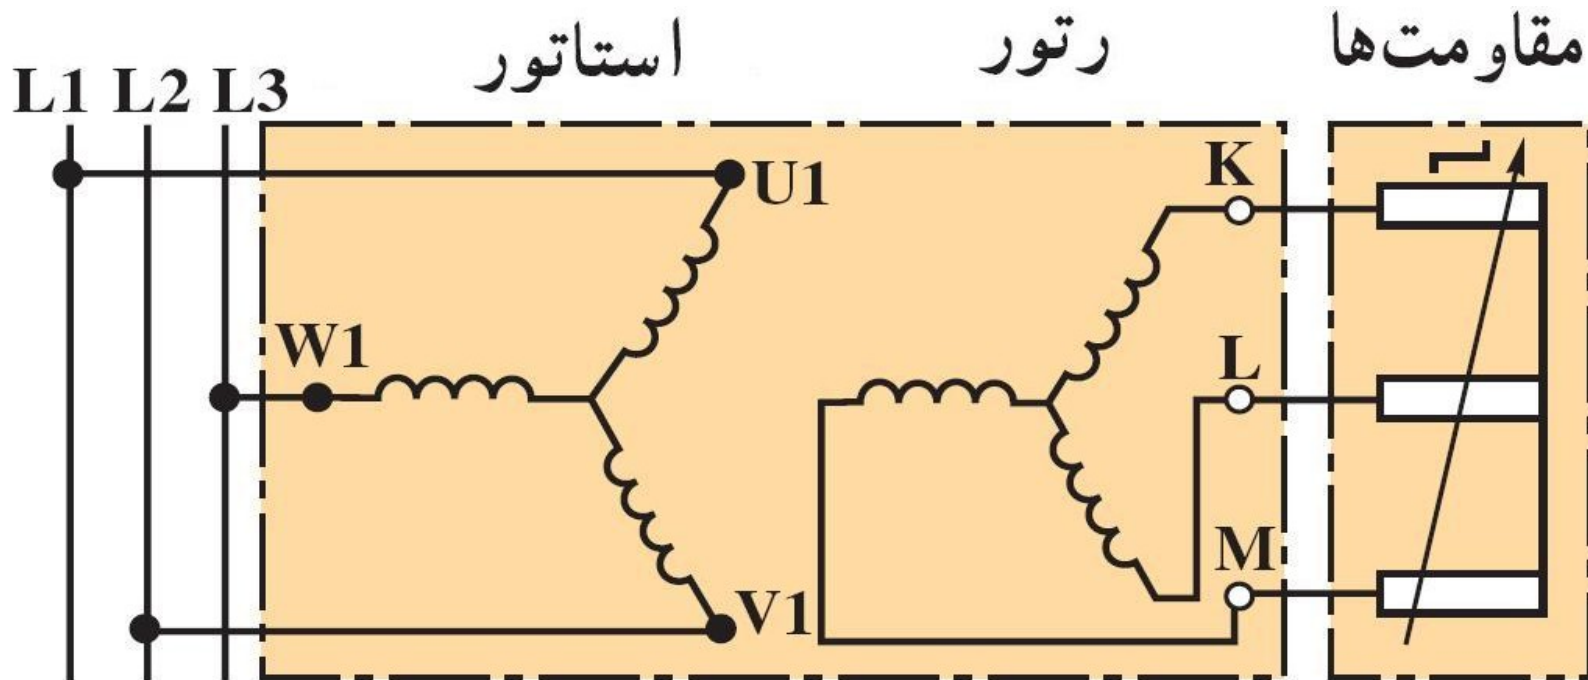



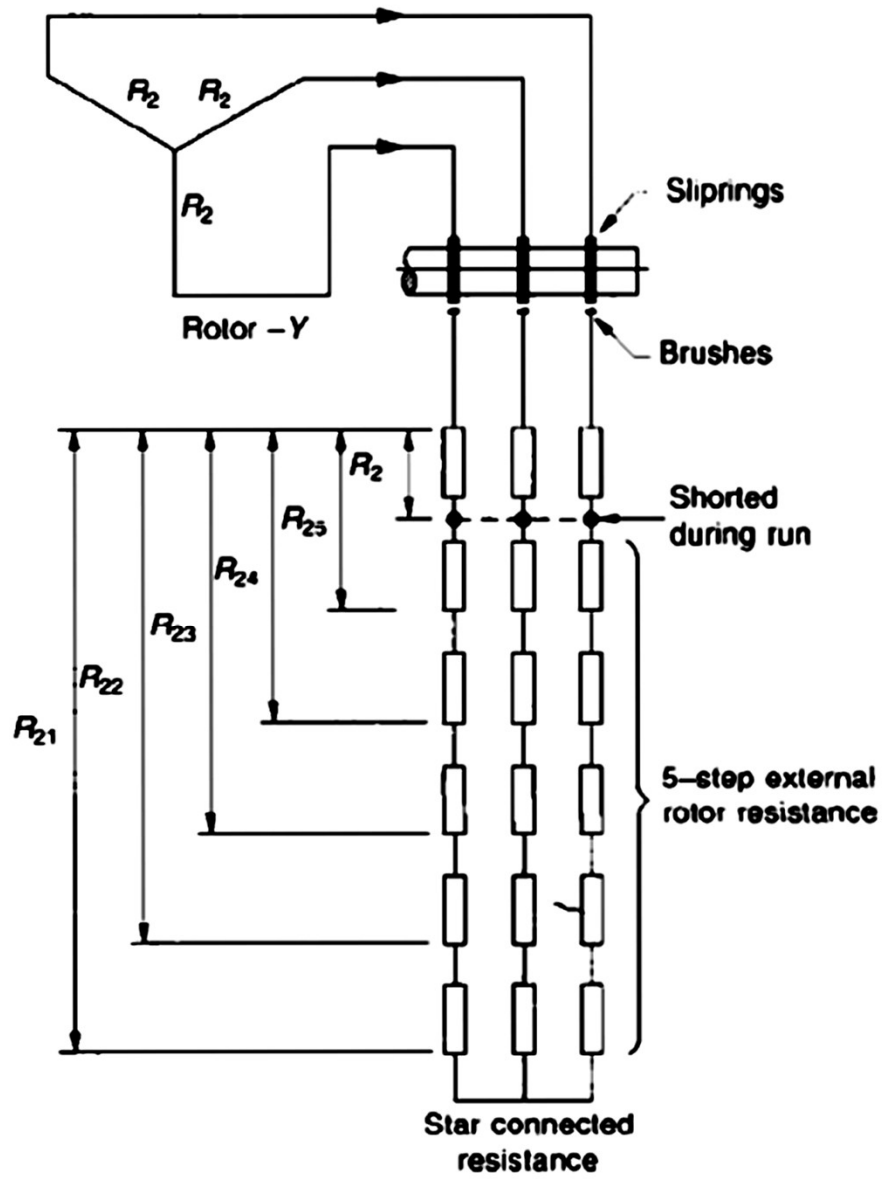


Figure 5.5 Five-step rotor resistance

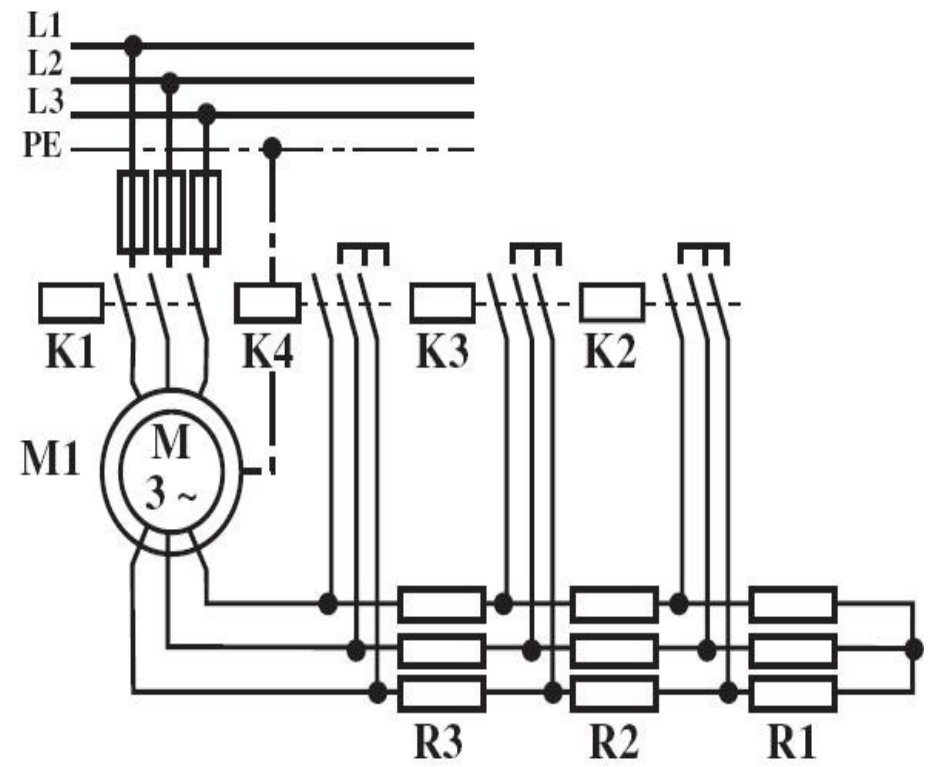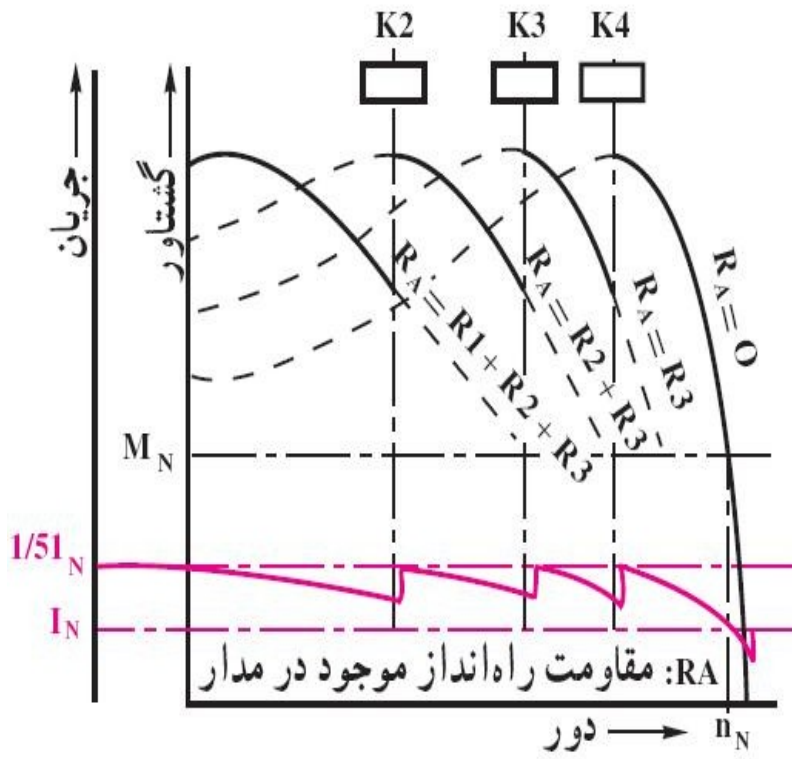

الف - مدار کنتاکتوری راه اندازی ب - چگونگی تغییر مشخصه‌ها

نکته: اگر این رابطه برقرار شود $R_r + R_{rh} = X^2$ علاوه بر کاهش جریان راه اندازی، گشتاور راه اندازی نیز بطور چشمگیری افزایش می یابد .

نکته : چنانچه I_{st} جریان راه اندازی و T_{st} گشتاور راه اندازی باشد داریم :

$$\frac{T_{st}}{T} = \left| \frac{I_{st}}{I} \right|^2 \cdot S$$

کنترل سرعت موتورهای القایی:

در موتور القایی سه فاز با افزایش گشتاور بار، سرعت به میزان کم کاهش می یابد، لذا این موتورها تقریباً از نوع موتورهای سرعت ثابت فرض می شوند. اما در برخی از صنایع لازم است که سرعت موتور در یک محدوده و طیف نسبتاً وسیعی تغییر کند.




علم الکترونیک قدرت و پیدایش کنترل کننده های حالت جامد، امروزه با پیشرفت کنترل سرعت موتور القایی رو به تکامل است .

روشهای کنترل سرعت موتور القایی :





$$n = \frac{60 f}{P} \quad \text{طبق فرمول} \quad (1) \text{کنترل جفت قطب}$$

کنترل جفت قطب

موتور با دو سیم پیچ جداگانه
سیم پیچی دالاندر (نسبت قطبها $\frac{1}{2}$ است)

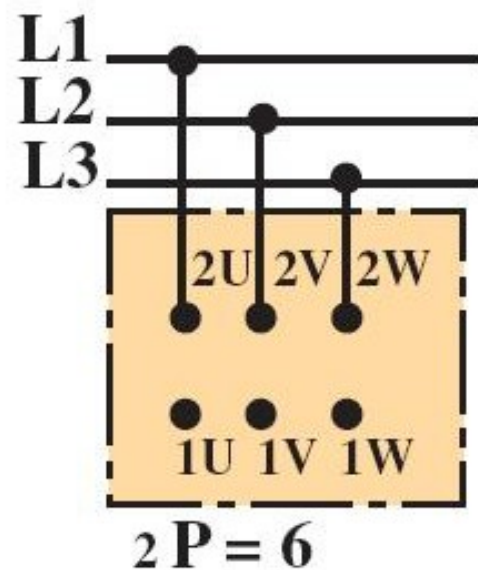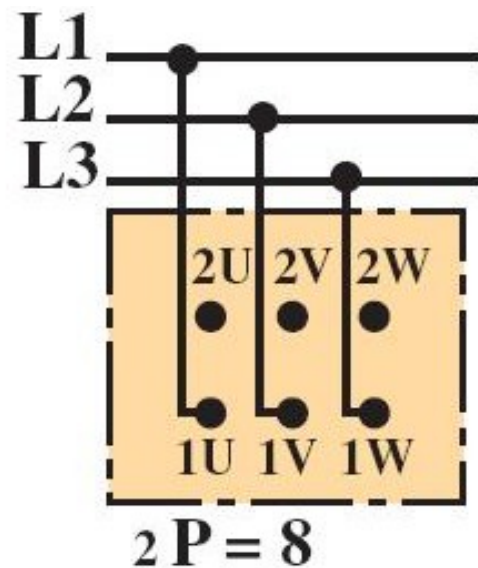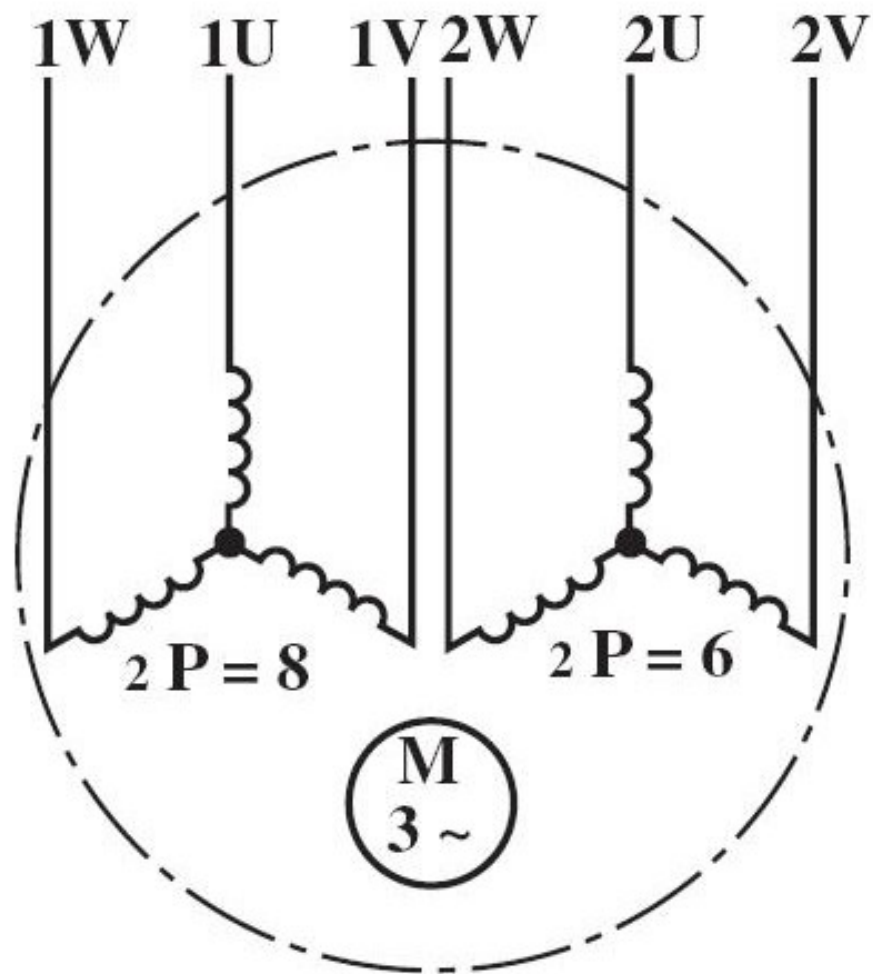

شکل ۲۸-۳- یک نمونه استاتور موتور القایی با دو سیم بندی جداگانه

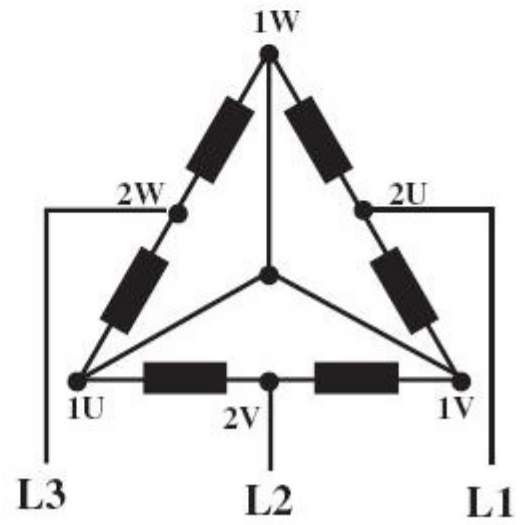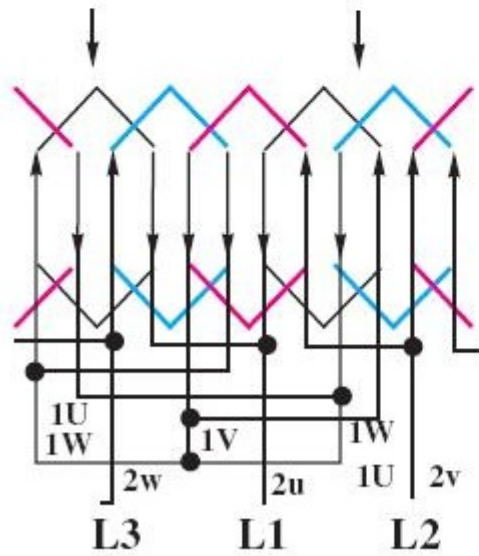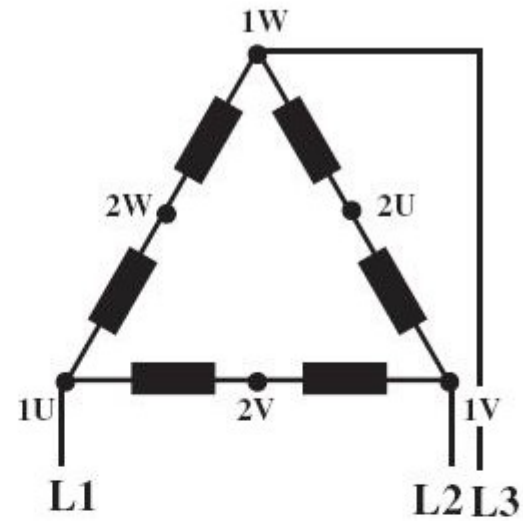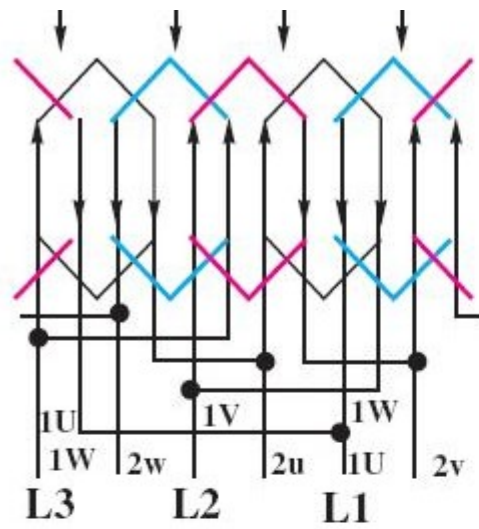

شکل ۲۹-۳- نمایش چگونه، تغییر قطب‌ها با اتصال دالاندر

2) کنترل ولتاژ :


$$T = KE_2^2 \frac{S.R_2}{R_2^2 + (S.X_2)^2}$$

با تغییر ولتاژ گشتاور جدید حاصل شده که از تلاقی هر یک از این مشخصه ها با مشخصه ی بار سرعت های متفاوتی حاصل میشود

توجه: این روش کنترل سرعت گاهی اوقات در موتورهای کوچک گرداننده پنکه ها به کار می رود


نکته: این روش هر چند سادهترین و ارزان ترین روش است ولی کمتر به کار می رود چون

- 1- تغییر زیاد در ولتاژ خط، تغییر نسبتا کوچکی را در سرعت نشان می دهد
- 2 با تغییر زیاد در ولتاژ خط، تغییر زیاد در چگالی فوران ایجاد می شود که به طور جدی شرایط میدان مغناطیسی موتور را عوض می کند-

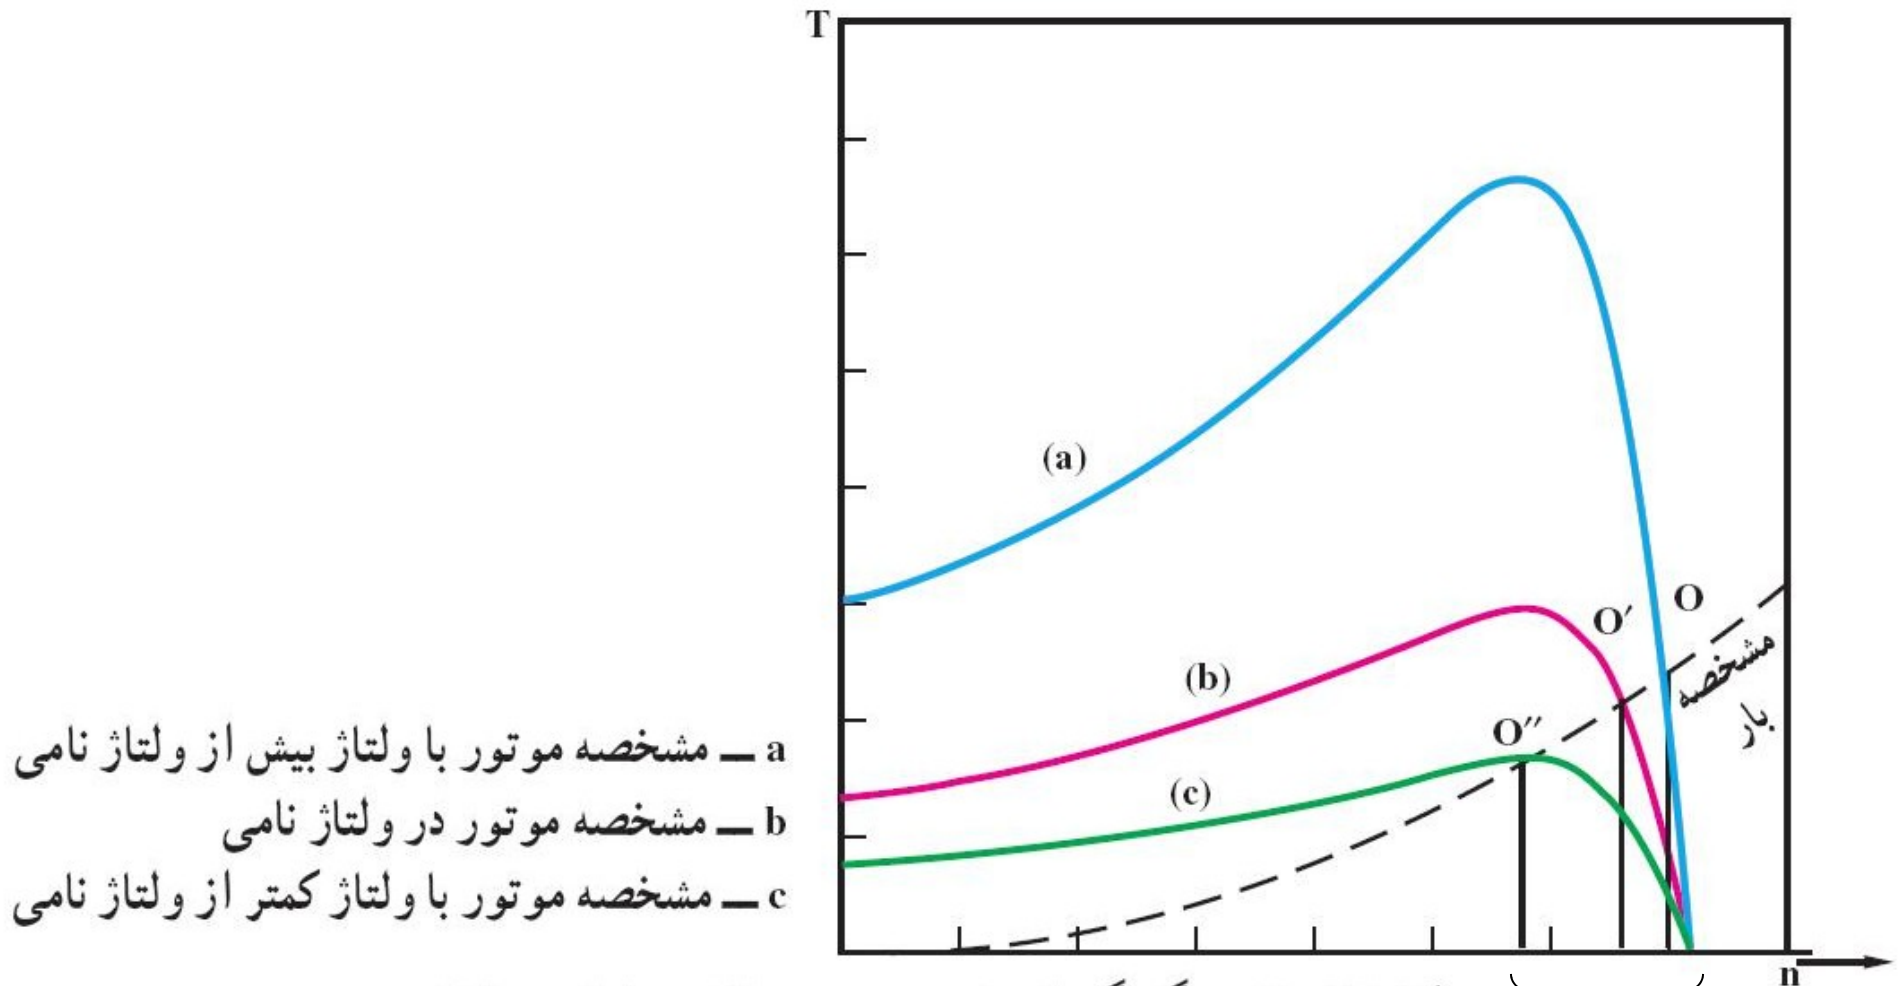

شکل ۲۶-۳- چگونگی کنترل دور موتور القایی با تغییر ولتاژ

کنترل سرعت محدود است ←

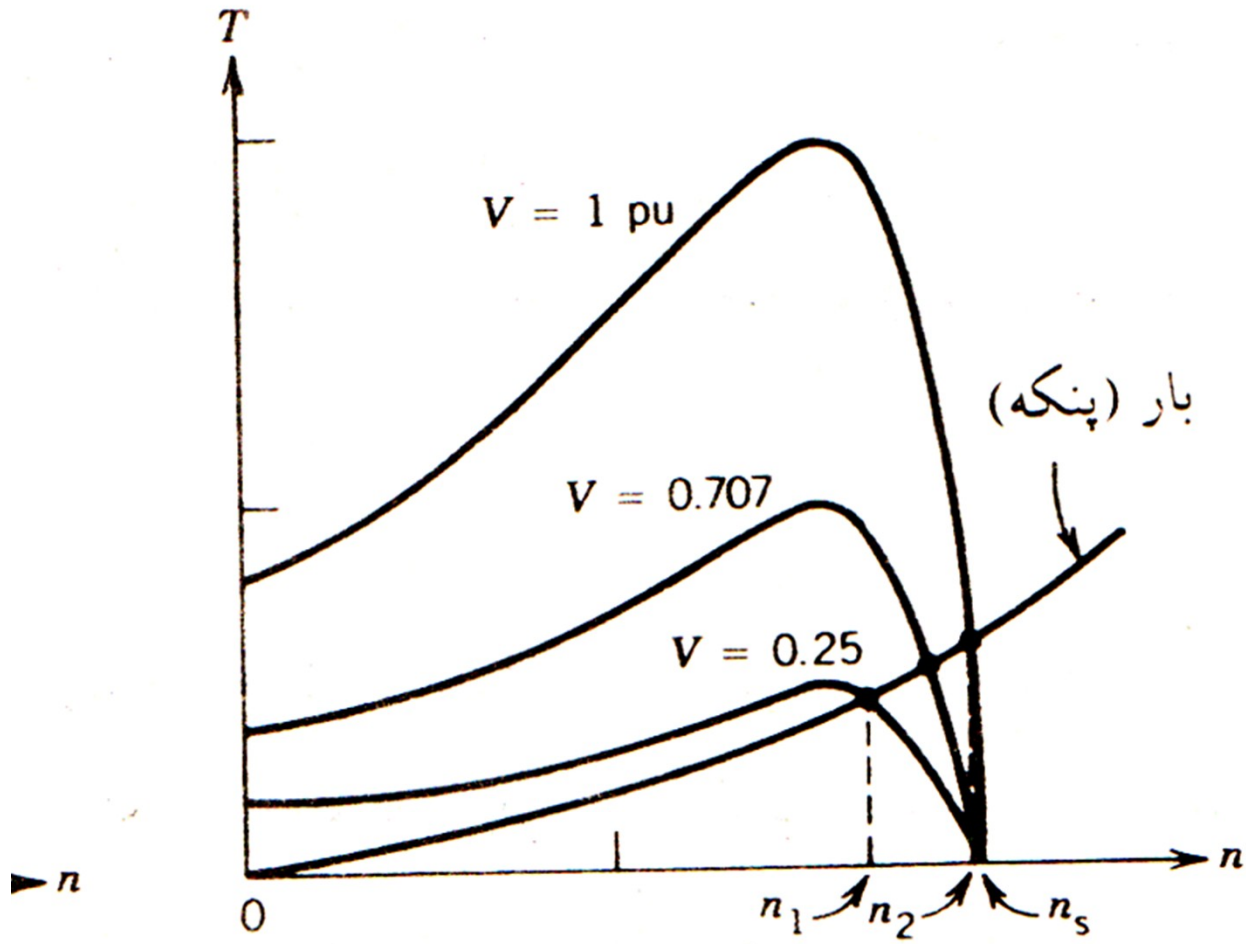


(1)

شکل ۵-۲۹ مشخصه گشتاور سرعت

3) کنترل فرکانس :


طبق فرمول $n_s = \frac{60f}{p}$ سرعت رابطه مستقیم با فرکانس دارد

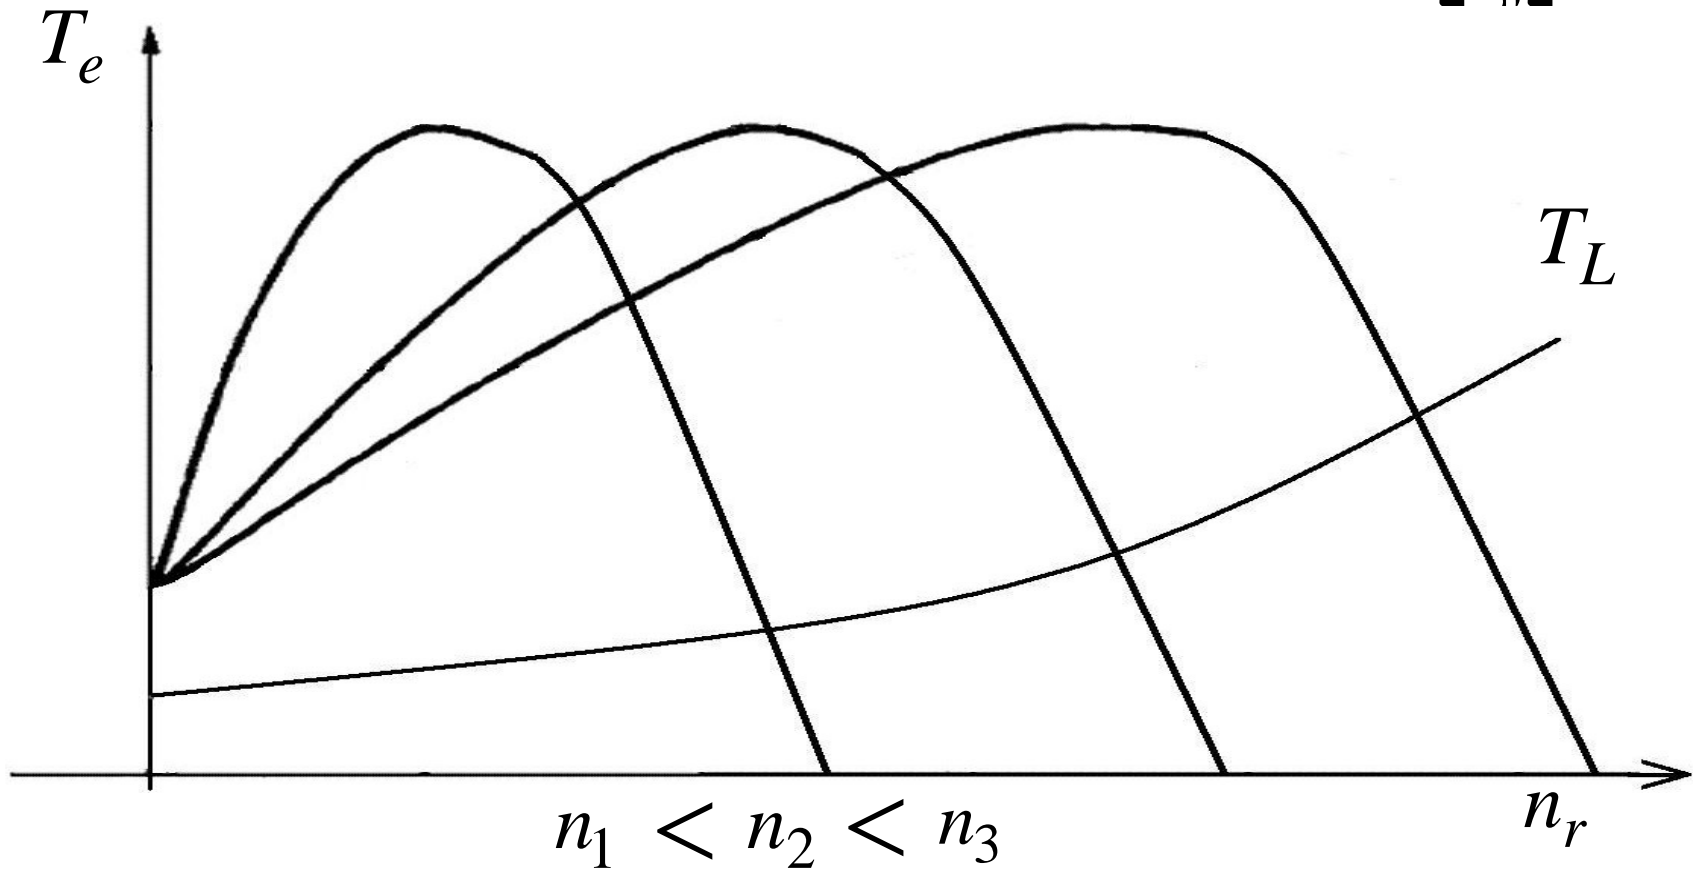


در شکل های نشان داده شده،

(الف) یک دسته منحنی گشتاور سرعت برای سرعت های زیر سرعت پایه (با فرض کاهش ولتاژ خط با فرکانس ثابت)

(ب) یک دسته منحنی گشتاور سرعت برای سرعت های بالاتر سرعت پایه (با فرض ولتاژ خط ثابت) دیده می شود

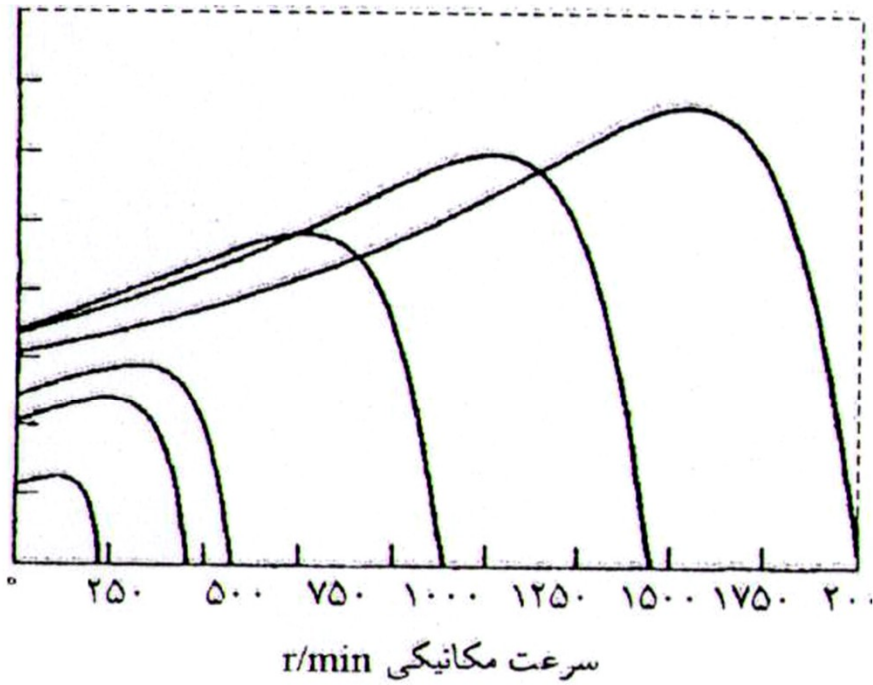


(الف)

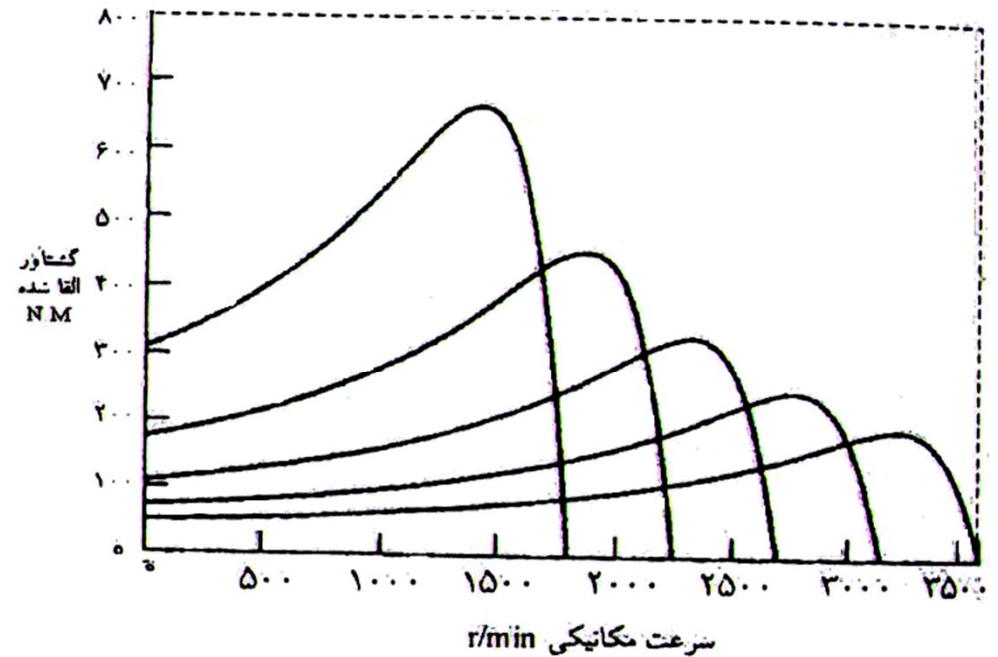

(ب)


شکل زیر مشخصه گشتاور- سرعت موتور القایی سه فاز را تحت فرکانس های متغیر نشان می دهد

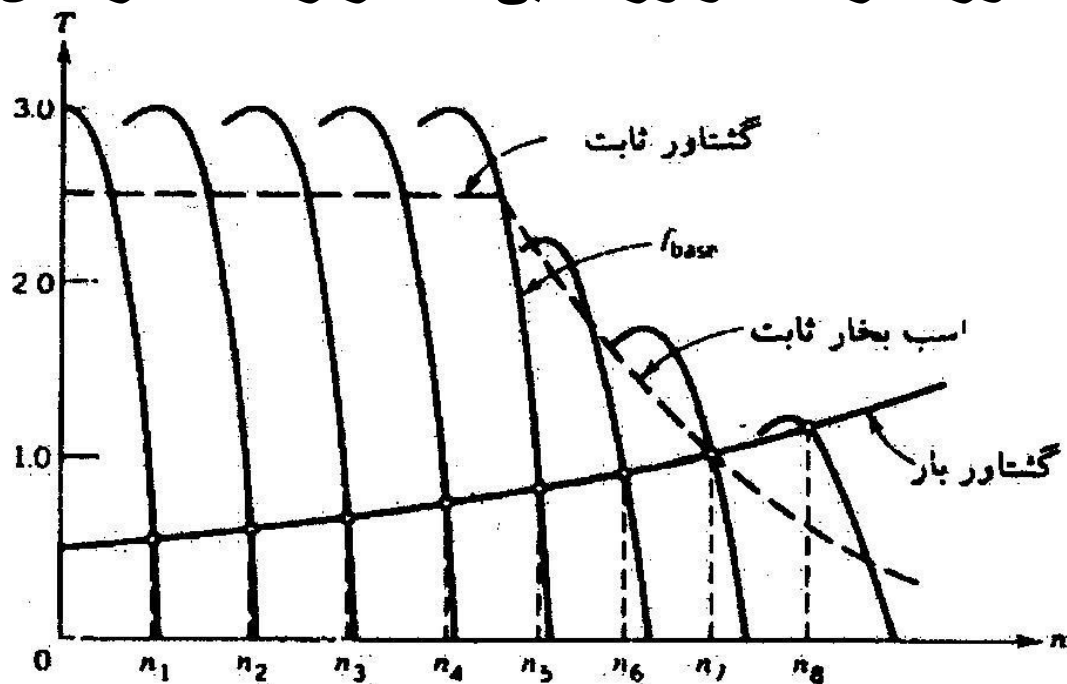



در فرکانس نامی، ولتاژ پایانه موتور حداکثر مقدار است که توسط اینورتر حاصل می شود. در فرکانسهای زیر فرکانس مبنا، شار شکاف هوایی با تغییر V نسبت به F ثابت خواهد نگه داشته می شود. لذا در ناحیه زیر فرکانس مبنا، گشتاور ماکزیمم ثابت باقی ماند

در ناحیه فرکانسهای بیش از فرکانس مبنا، دیگر V را نمی توان با فرکانس افزایش داد. در این حالت شار در شکاف هوایی کاهش یافته و در نتیجه گشتاور ماکزیمم نیز کاهش می یابد

Grotere frequenties

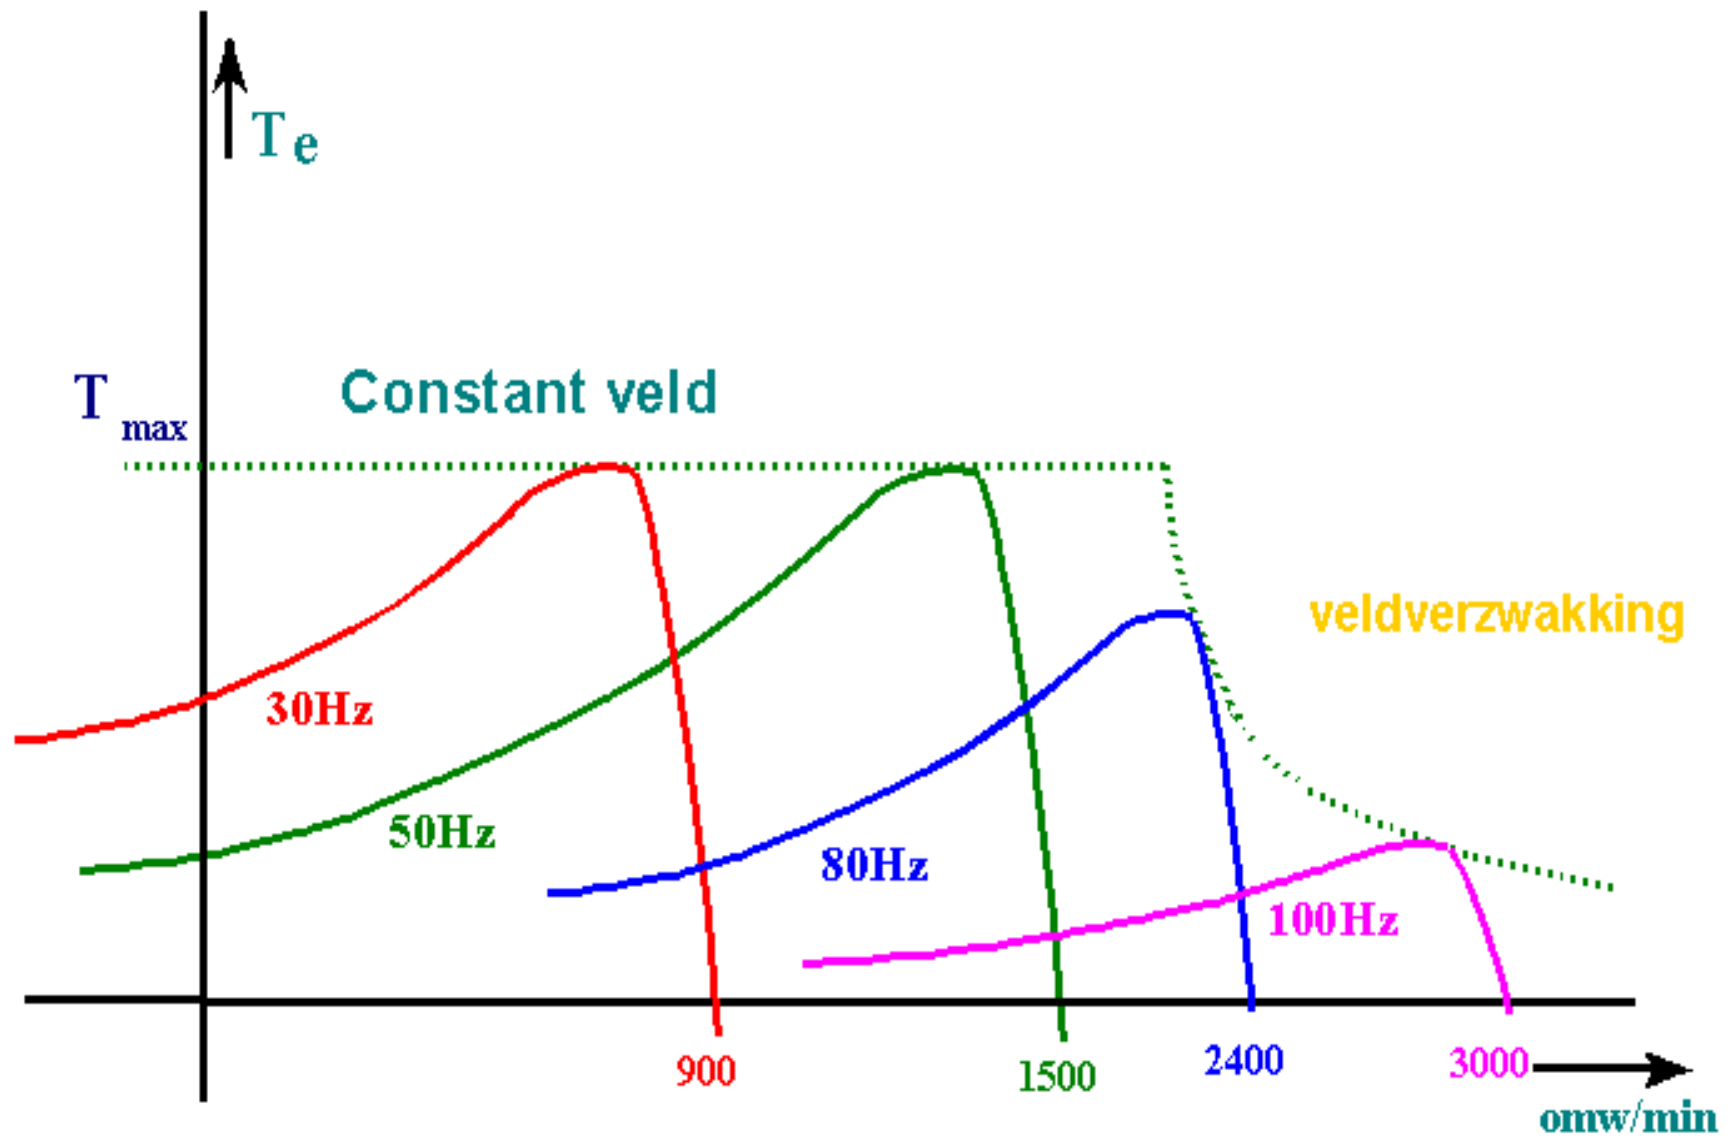


Aanloopstroom

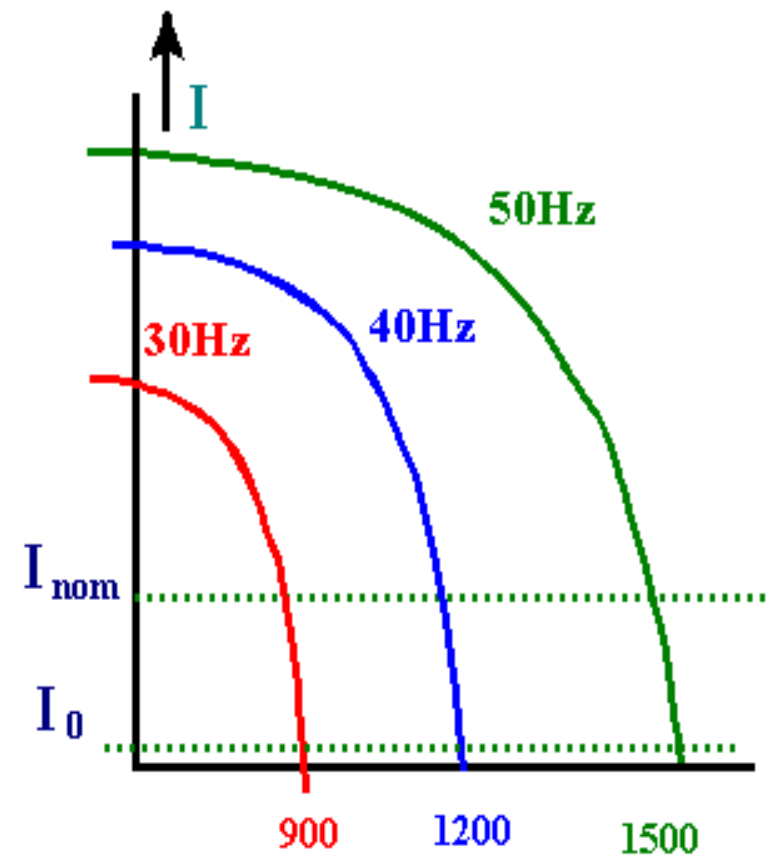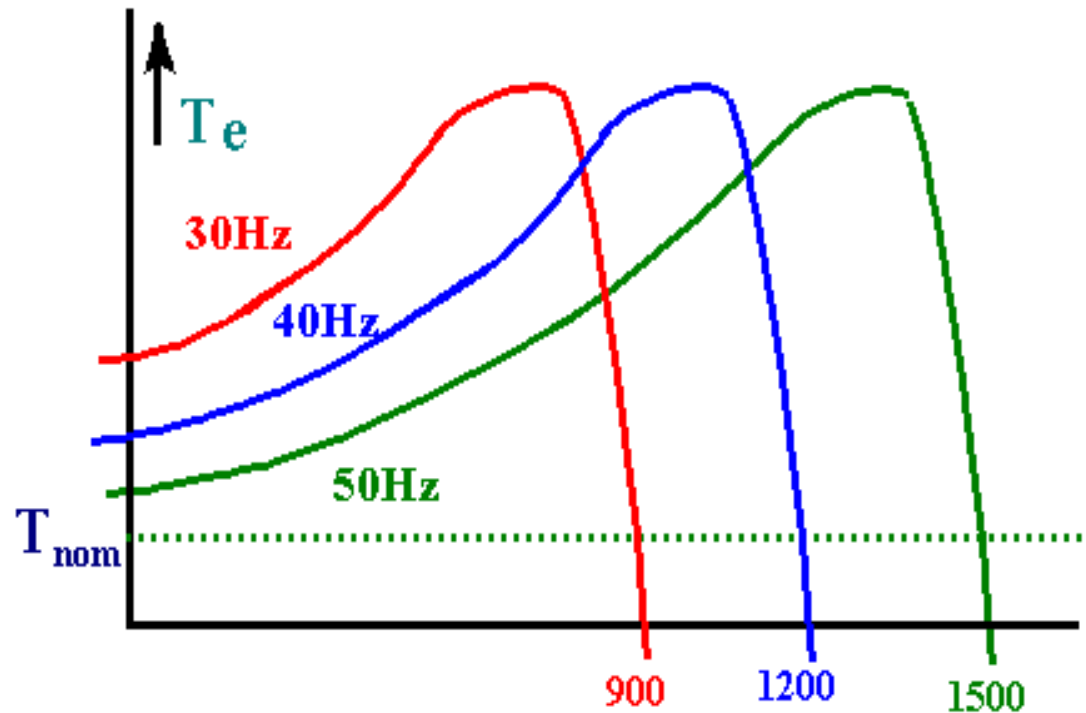


Aanloopstroom : 4 tot 8 I_{nom}
Nullaststroom: 1-2 % I_{nom}

4) کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس :

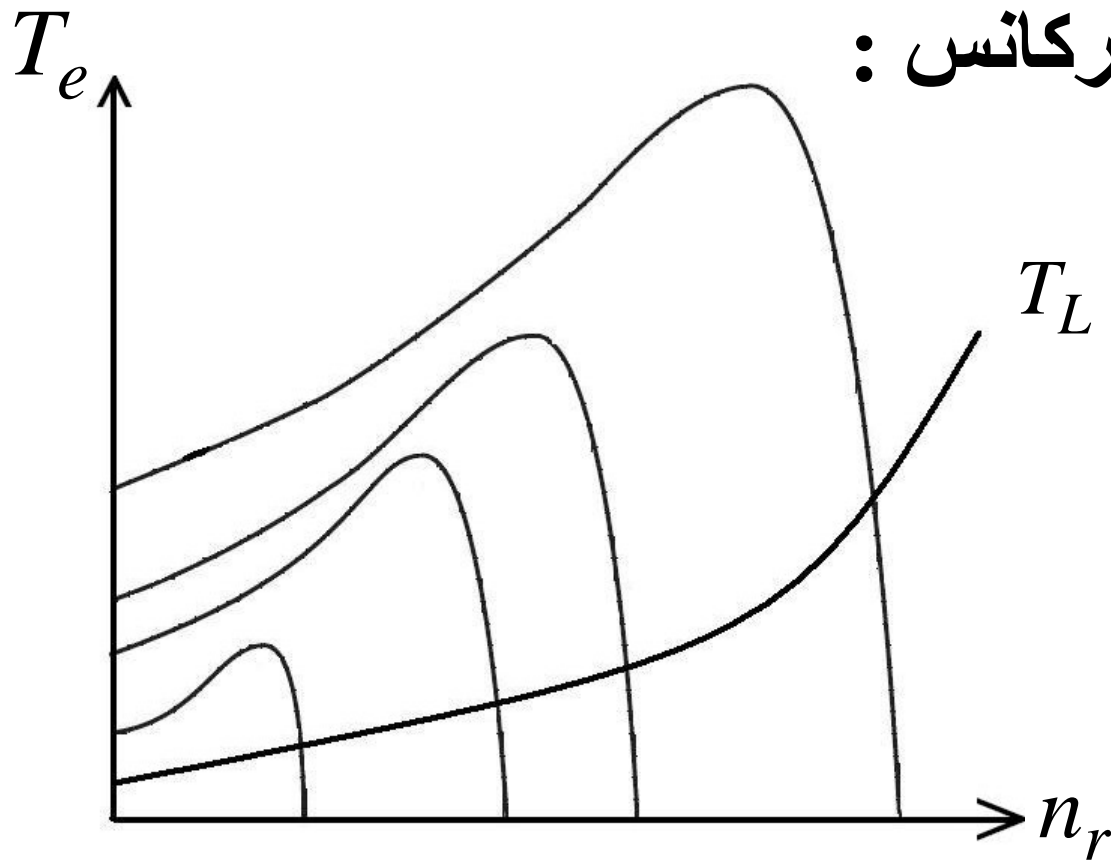


به سهولت از رابطه $E_{rms} = 4.44 f N_{ph} \phi_p K_w$ داریم $\phi_p \propto \frac{E}{f}$ که در صورتیکه از افت ولتاژها صرف نظر شود خواهیم داشت $\phi_p \propto \frac{V}{f}$ لذا برای پرهیز از اشباع زیاد در سیستم مغناطیسی باید ولتاژ پایانه موتور متناسب با فرکانس تغییر نماید.

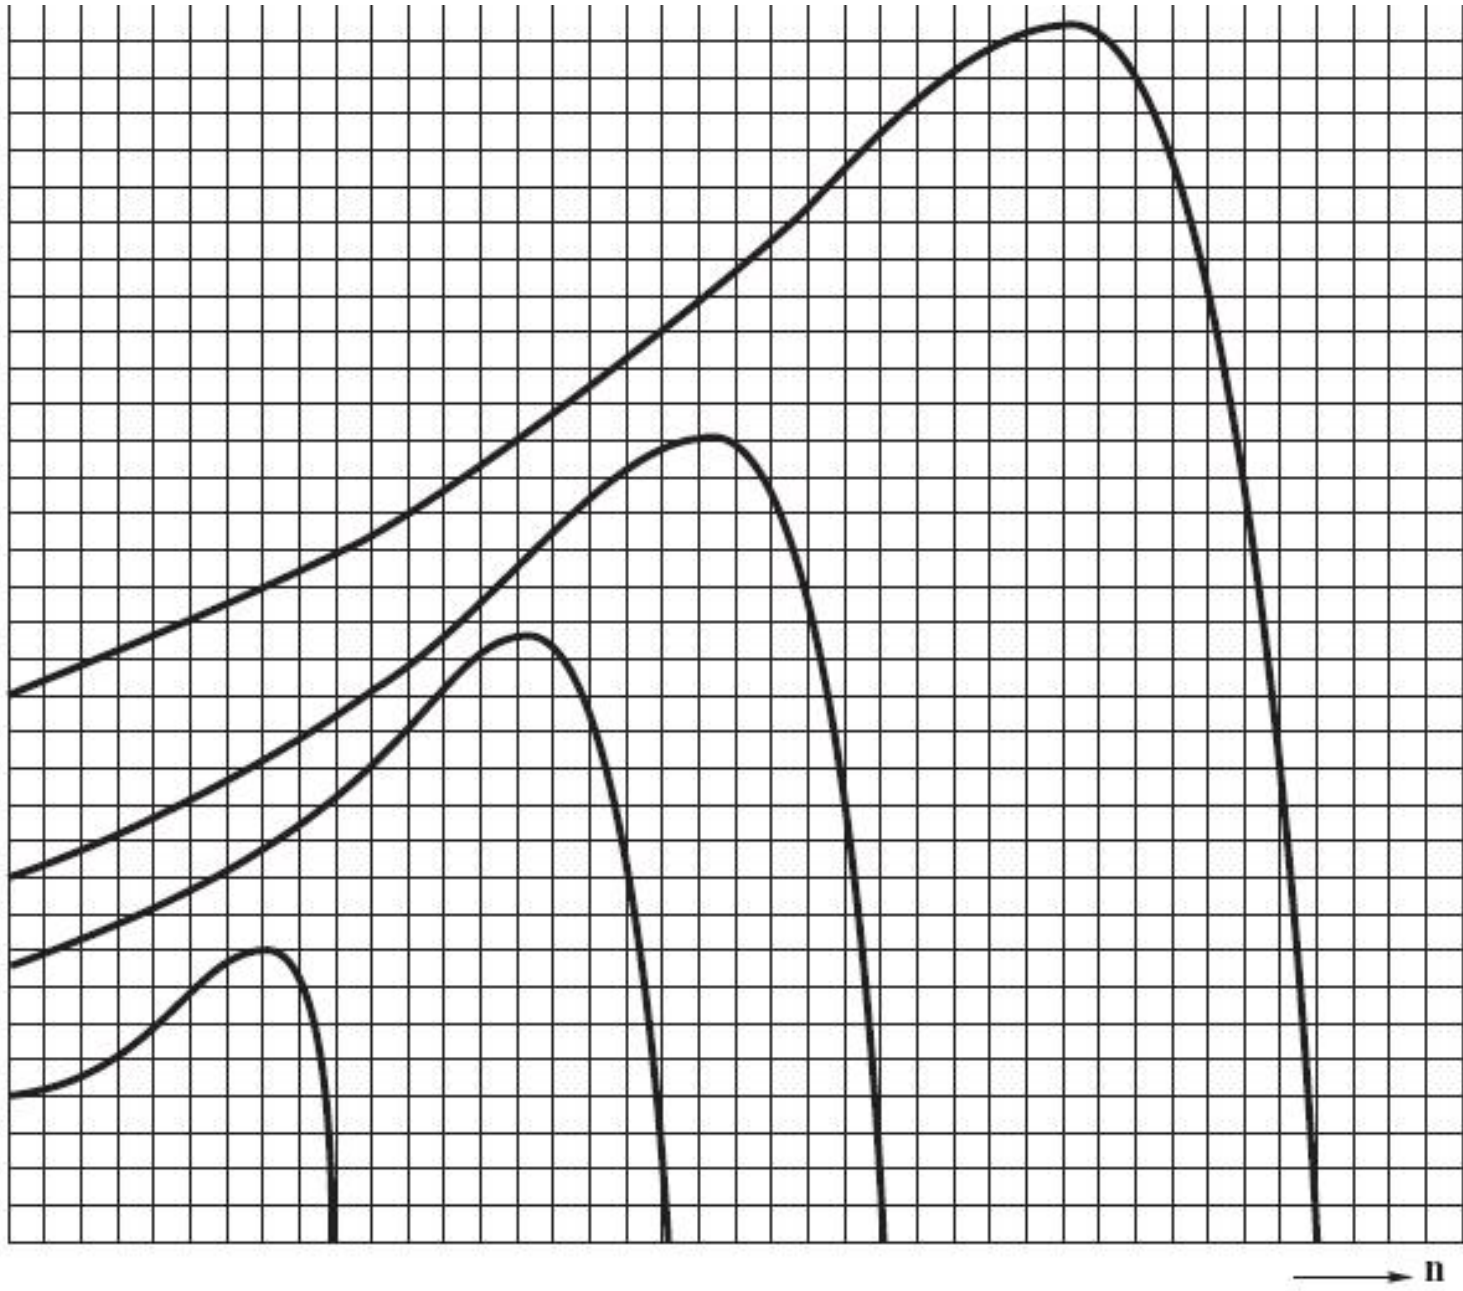


شکل ۲۷-۳- تغییر مشخصه‌های گشتاور - دور موتور القایی با کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس

5) کنترل با تغییر مقاومت روتور:


طبق فرمول خواهد شد. $s_m = \frac{R_2 + R_{rh}}{X_2}$ با تغییر R_{rh} سرعت کنترل

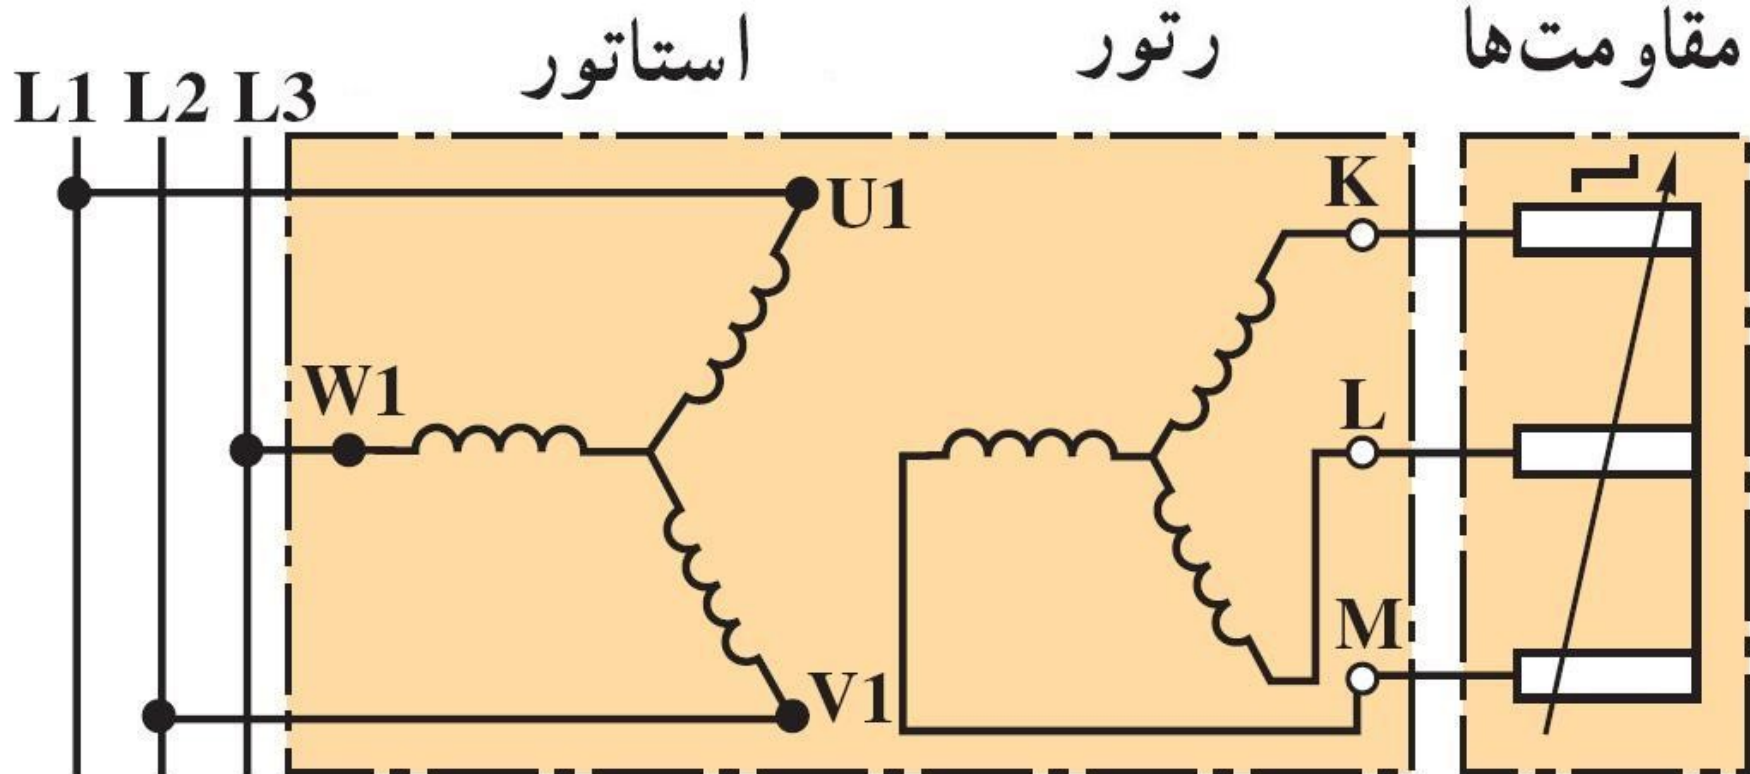

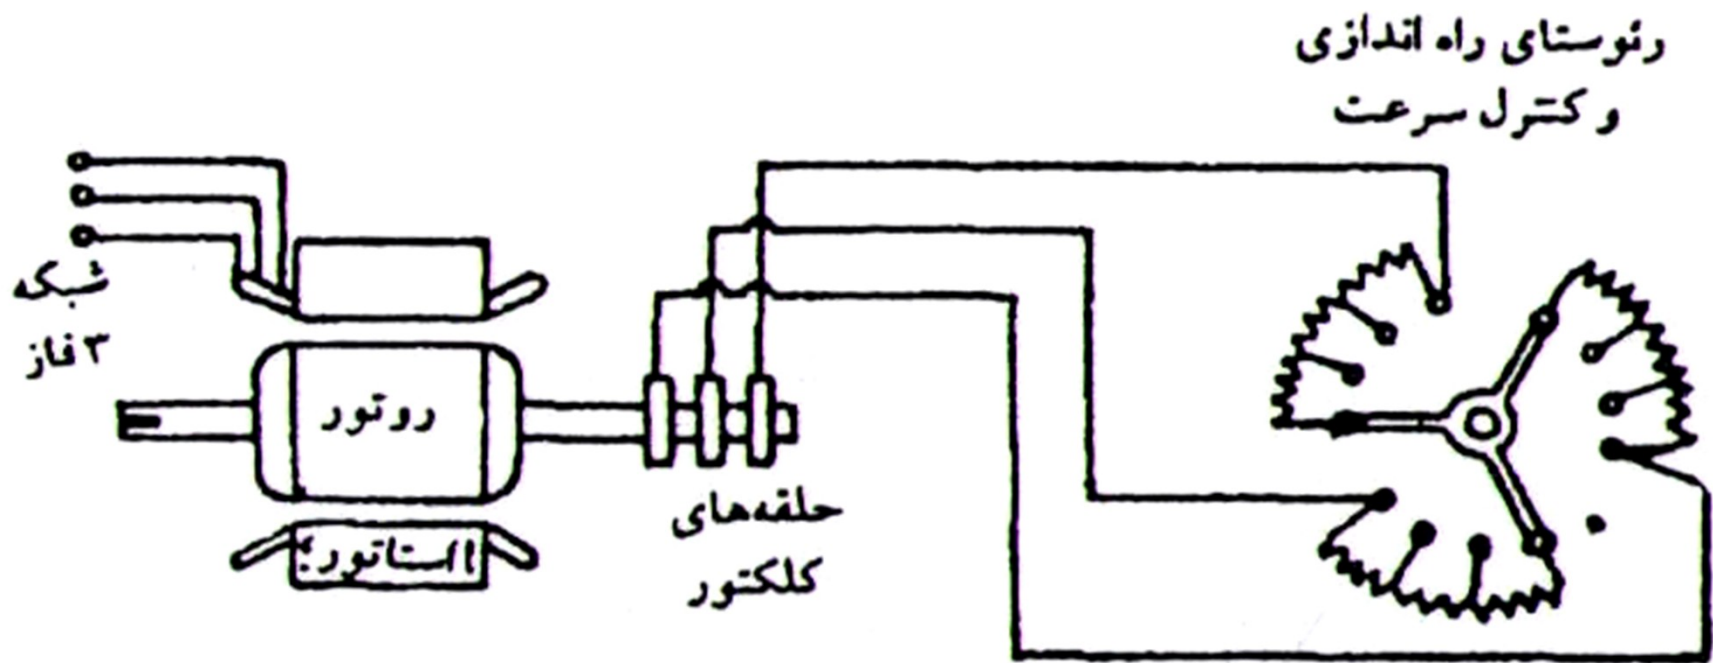


توجه: در این روش مقدار مقاومت طوری انتخاب می شود که موتور با گشتاور ماکزیمم راه اندازی گردد

توجه: برای تغییر مقدار مقاومت ها می توان از روش های زیر استفاده کرد:
 الف) در این روش با کنترل زاویه آتش (زاویه تأخیر در آتش) هر تریستور از صفر تا ۱۸۰ درجه، مقدار مؤثر مقاومت هر فاز از صفر تا مقدار ماکزیمم تغییر خواهد کرد

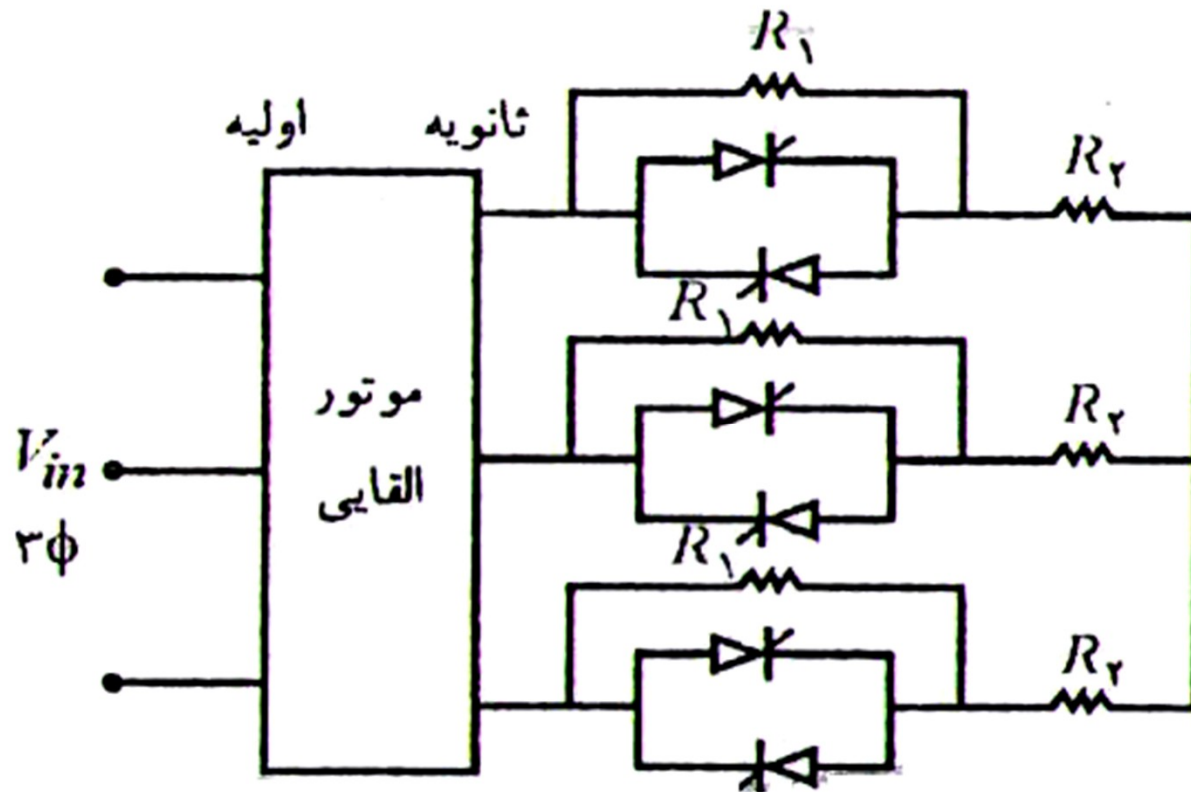

(ب) در این روش مقاومت را می توان با یک GTO (نوعی تریستور که می توان آن را با کشیدن جریان از گیت قطع نمود) تغییر داد که با مقدار مقاومت از صفر تا ماکزیمم تغییر. توجه به دوره کارکرد GTO، می کند

در این صورت می توان براحتی با یک مقاومت، تغییرات هر سه فاز را کنترل نمود

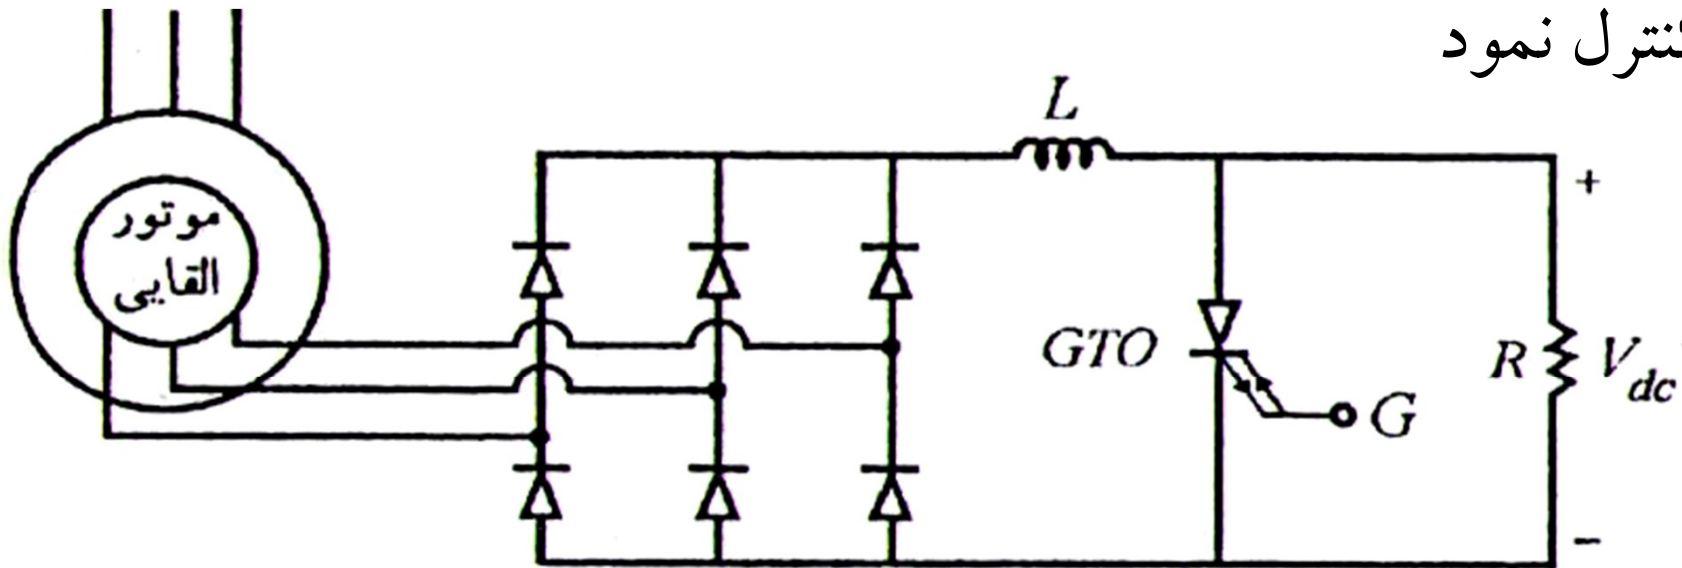

این روش دارای مزایا و معایب زیر است:

- 1- سادگی در کنترل (چه دستی و چه اتوماتیک)
 - 2- قیمت کم وسیله کنترل و تعمیر آن
 - 3- تغییر سرعت به مقدار زیاد در سرعت های زیر سنکرون
- مزایا

- 1- با افزودن مقاومت روتور، تلفات مسی نیز افزایش می یابد، لذا راندمان کم می شود. در حقیقت تلفات مستقیماً با کاهش سرعت متناسب است. بنابراین این روش کنترل سرعت تنها برای فواصل زمانی کوتاه به کار می رود
- معایب

2- سرعت علاوه بر وابستگی به R_2 (مقاومت روتور)، به بار نیز بستگی دارد


وظایف R_{rh} :

(1) کنترل سرعت

(2) کاهش جریان راه اندازی

(3) افزایش گشتاور راه اندازی


T_S میتواند با افزایش R_{rh} در لحظه راه اندازی برابر T_m شود.

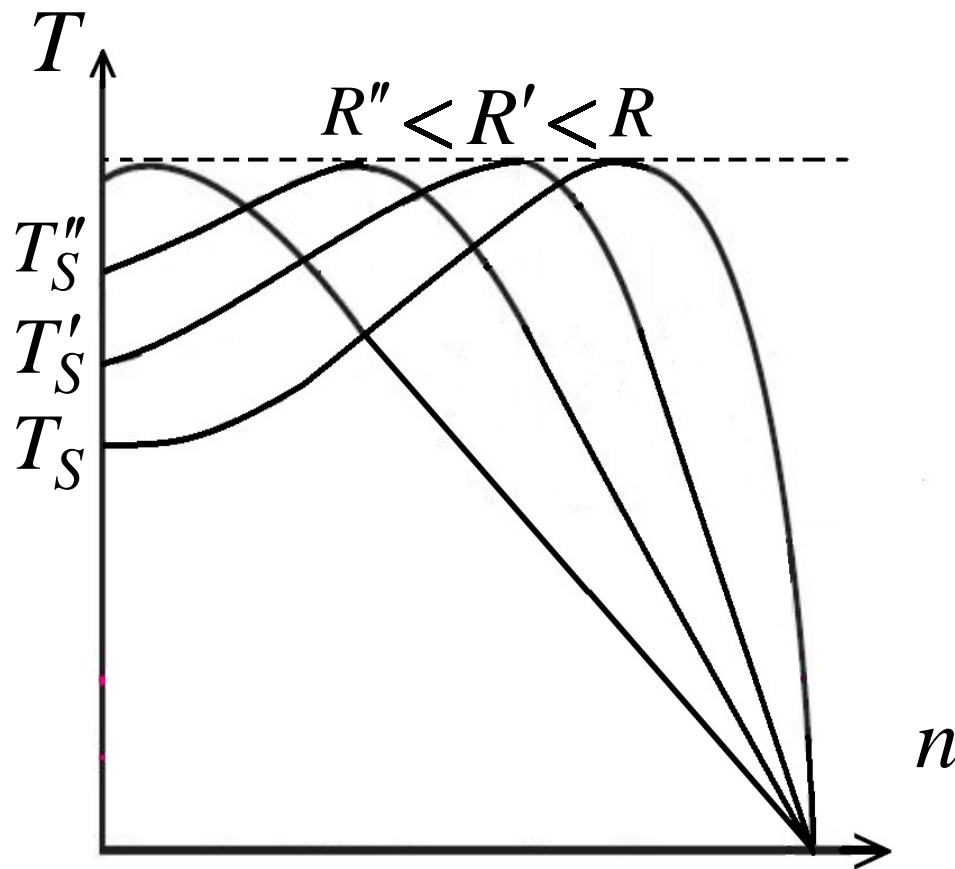


$$\left. \begin{aligned} S = 1 = S_m \\ S_m = \frac{R_2}{X_2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} R_2 = X_2 \\ T_S = T_m \end{aligned}$$

روش های جدید کنترل سرعت :

در روش سنتی از اتو ترانس استفاده می شود در روش نوین از ادوات الکترونیکی قدرت

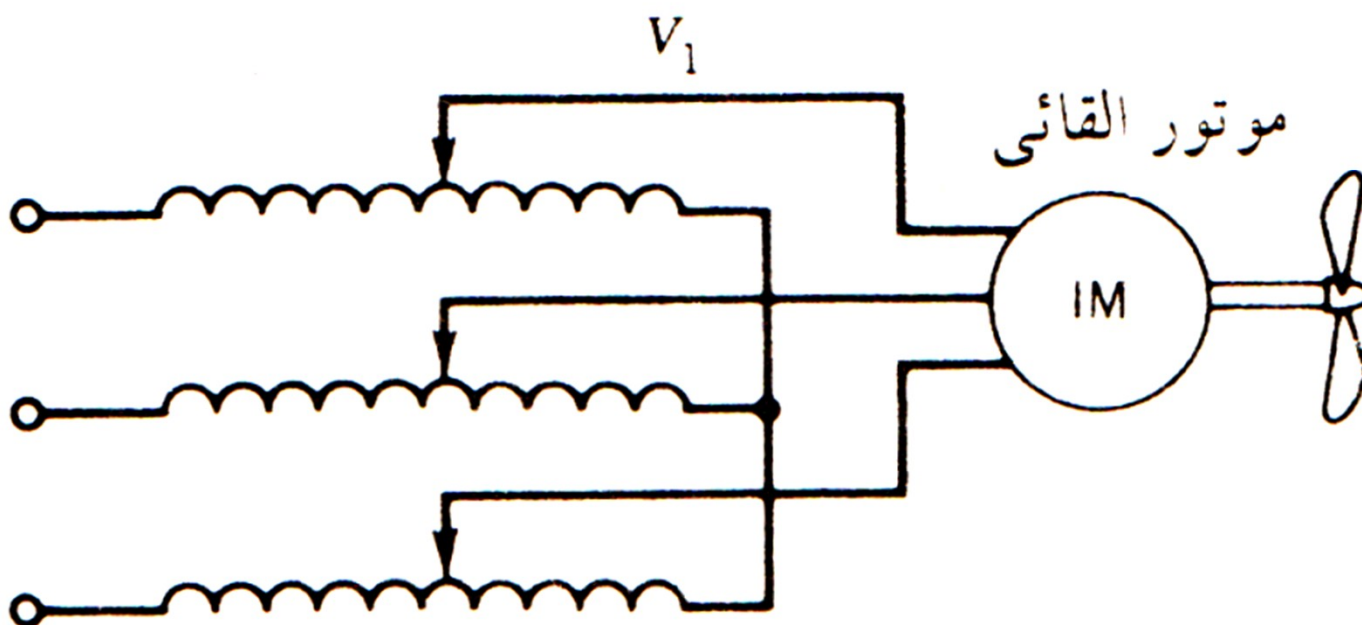


روش ۱: کنترل ولتاژ

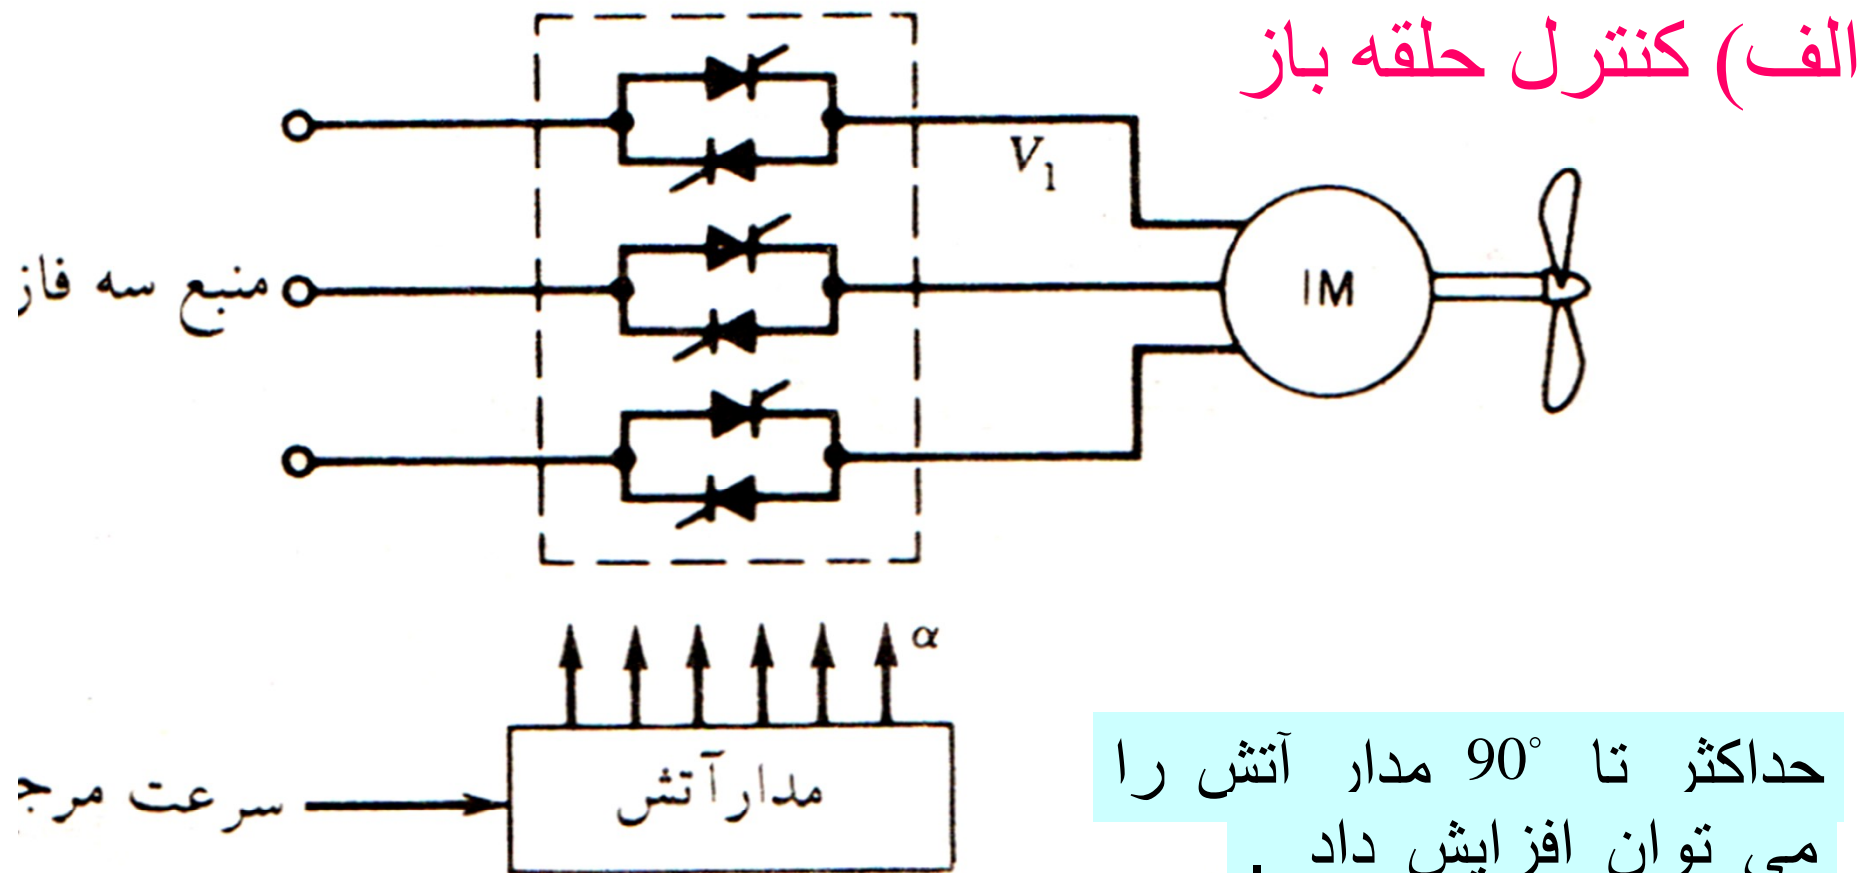


شکل موج های ورودی موتور را رسم کنید

ب) کنترل حلقه بسته

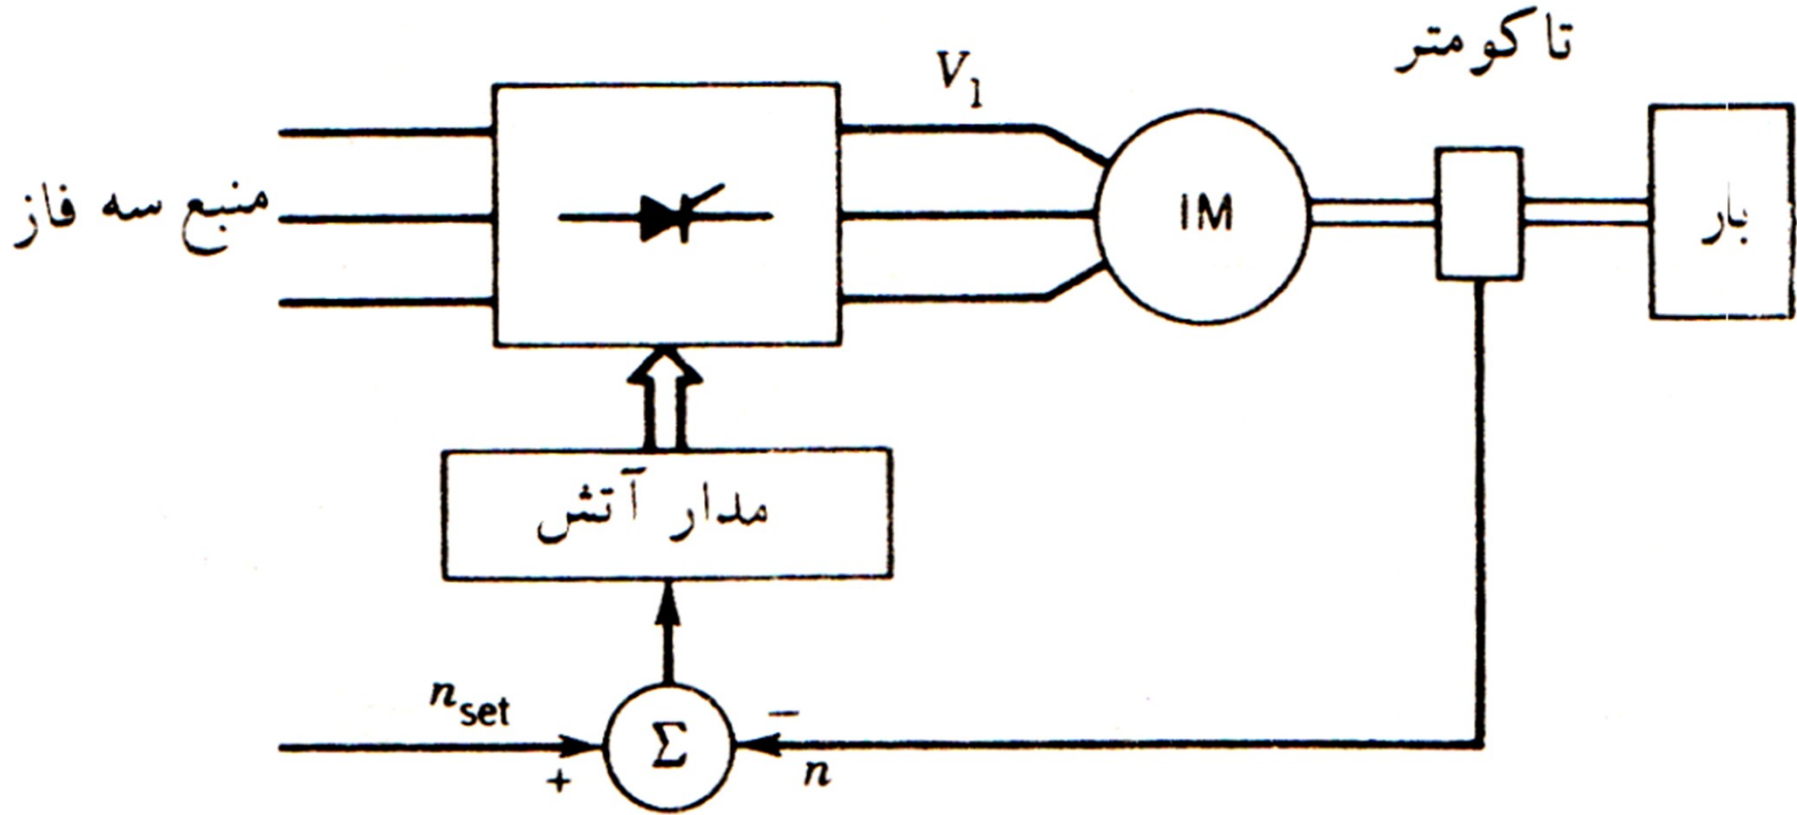

(مقایسه کننده: مقدار سرعت فعلی را با سرعت تنظیم شده مقایسه می و نتیجه را به مدار آتش می دهد.)

در بسیاری از کاربردهای صنعتی از سیستمهای کنترل با حلقه بسته شامل فیدبک استفاده می شود. که شکل زیر بلوک دیاگرام آن را نشان می دهد

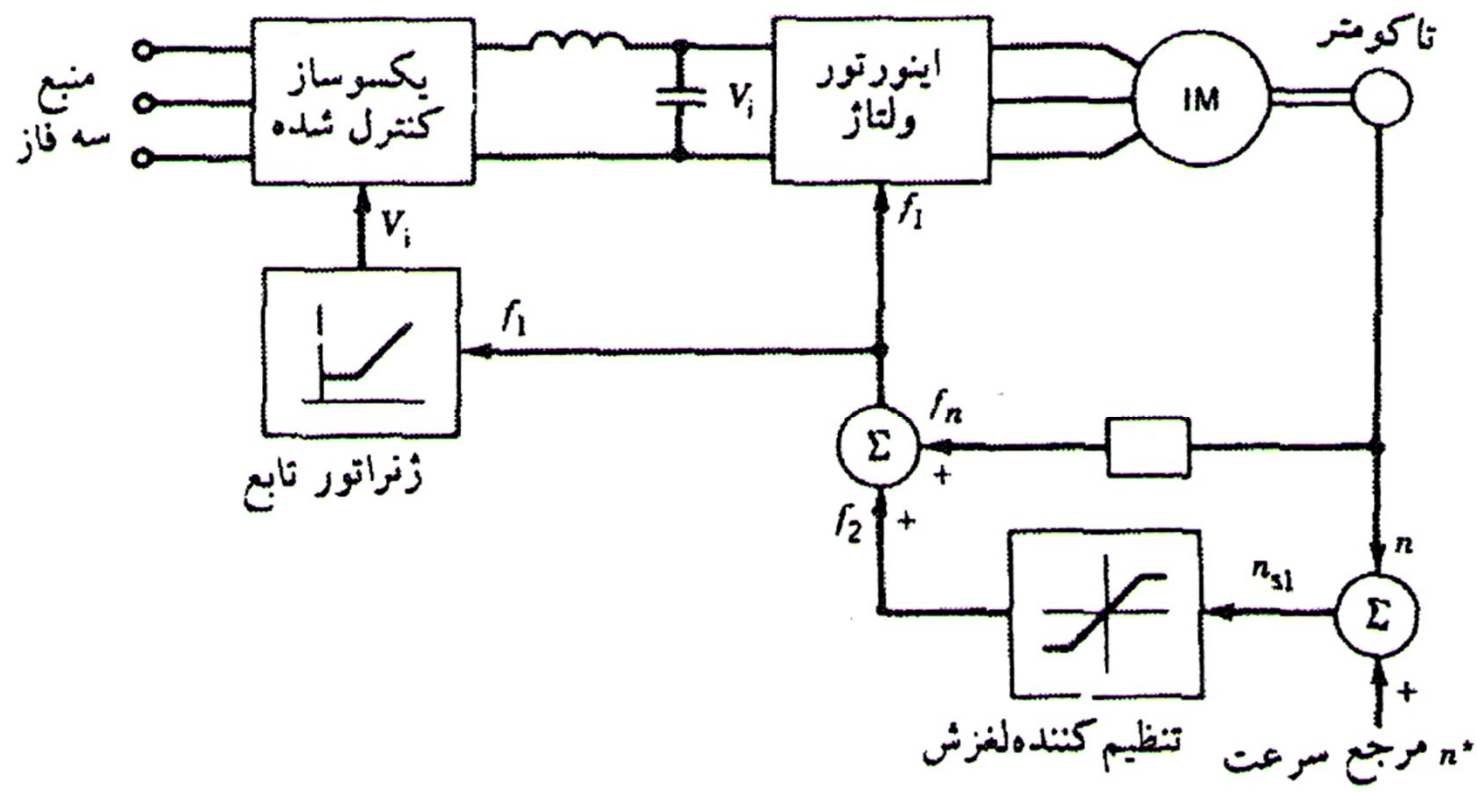



در این سیستم کنترل، تنظیم فرکانس لغزش و عملکرد موتور تحت V / F ثابت مد نظر است

در ابتدای امر تفاوت بین سرعت مرجع n^* و سرعت واقعی موتور n ، سرعت لغزش یا s را حاصل می سازد و لذا فرکانس لغزش مهیا می شود. اگر فرکانس لغزش در حوالی فرکانس شکست یا پرتگاهی باشد، توسط یک تنظیم کننده لغزش، که دارای محدود کننده می باشد آن را محدود می سازیم، به عبارت دیگر، فرکانس لغزش را مجبور می سازیم که کمتر از فرکانس شکست گردد. اکنون فرکانس لغزش را با سیگنال سرعت موتور جمع کرده تا سیگنال فرکانس استاتور حاصل شود. در این بلوک دیاگرام یک سیگنال ژنراتور وجود دارد و وظیفه آن این است که سیگنال را طوری مهیا سازد تا ولتاژ بدست آمده توسط یکسو ساز، برای عملکرد موتور با کنترل V / F ثابت، مناسب باشد. ورودی این سیگنال ژنراتور، فرکانس استاتور و خروجی آن سیگنال اعمالی به یکسو ساز می باشد


روش ۲: کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس

ولتاژ: با یکسو کننده های کنترل شده (ترسیاتور) کنترل می شود
فرکانس: با اینورتر کنترل می شود.

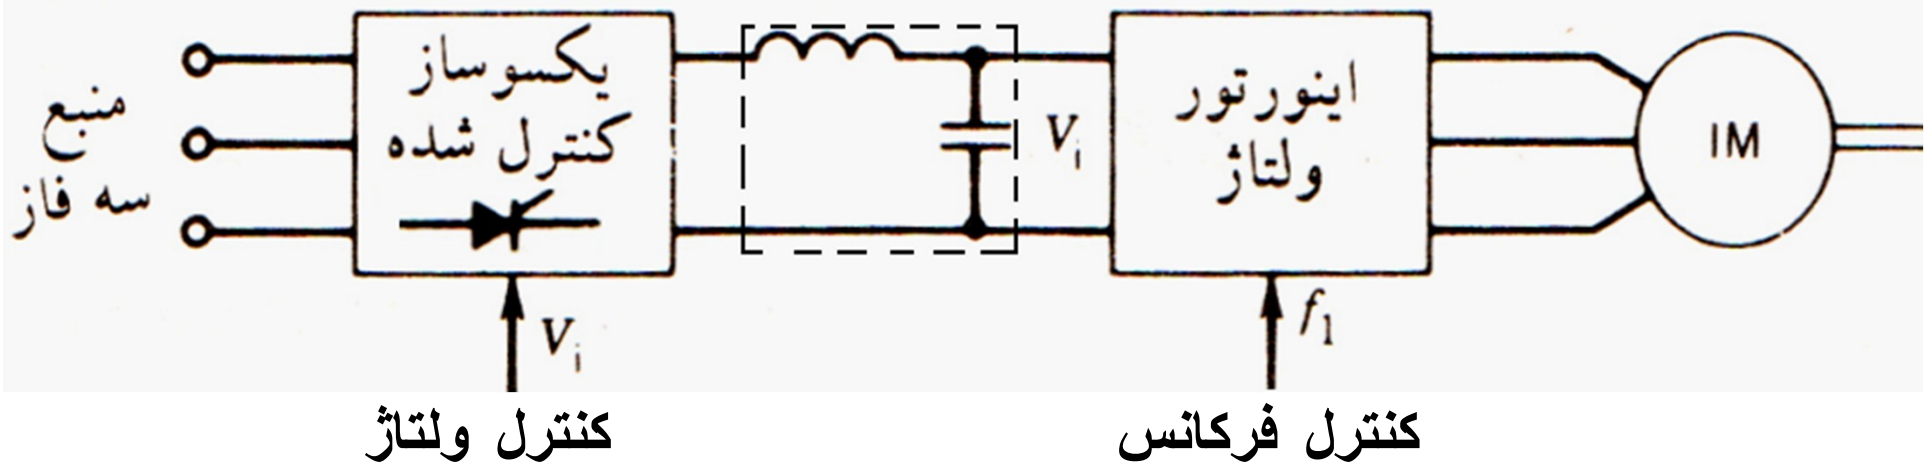


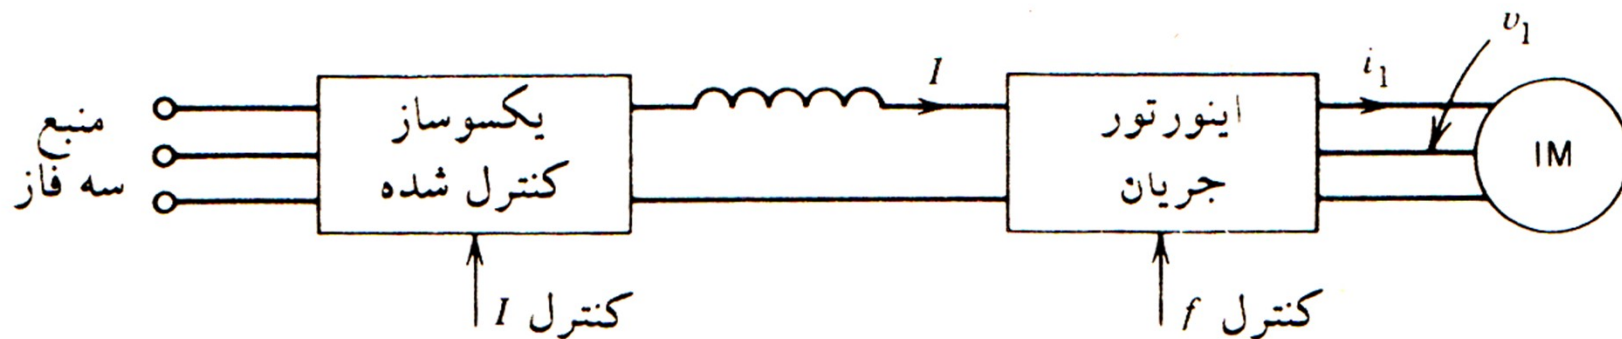

(۱)

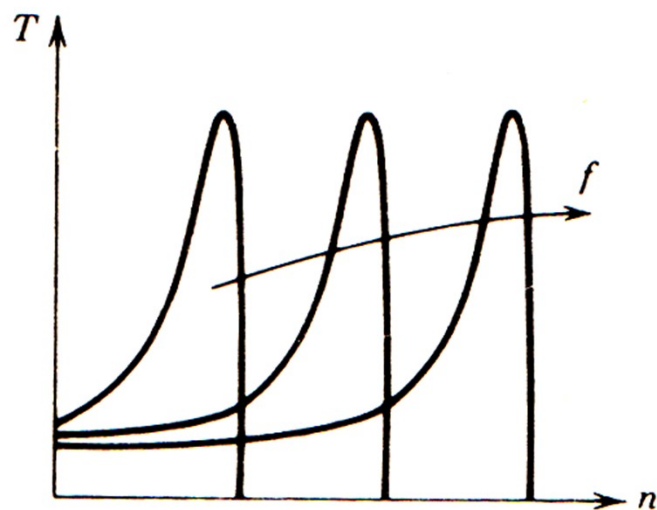


(۳)

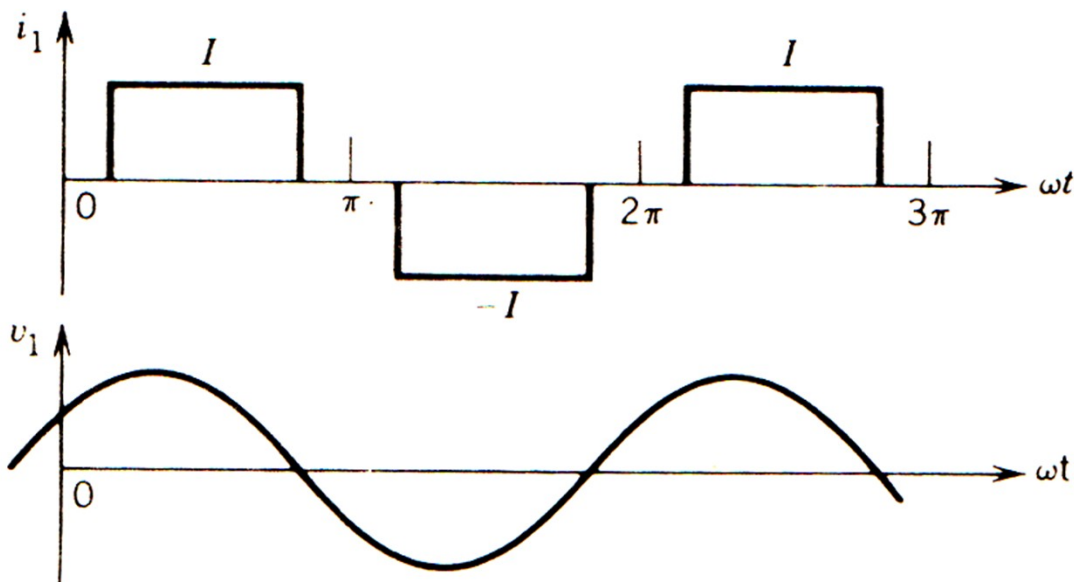

(۲)

شکل ۵-۳۴ موتور القائی سه فاز که توسط اینورتور جریان تغذیه می شود.

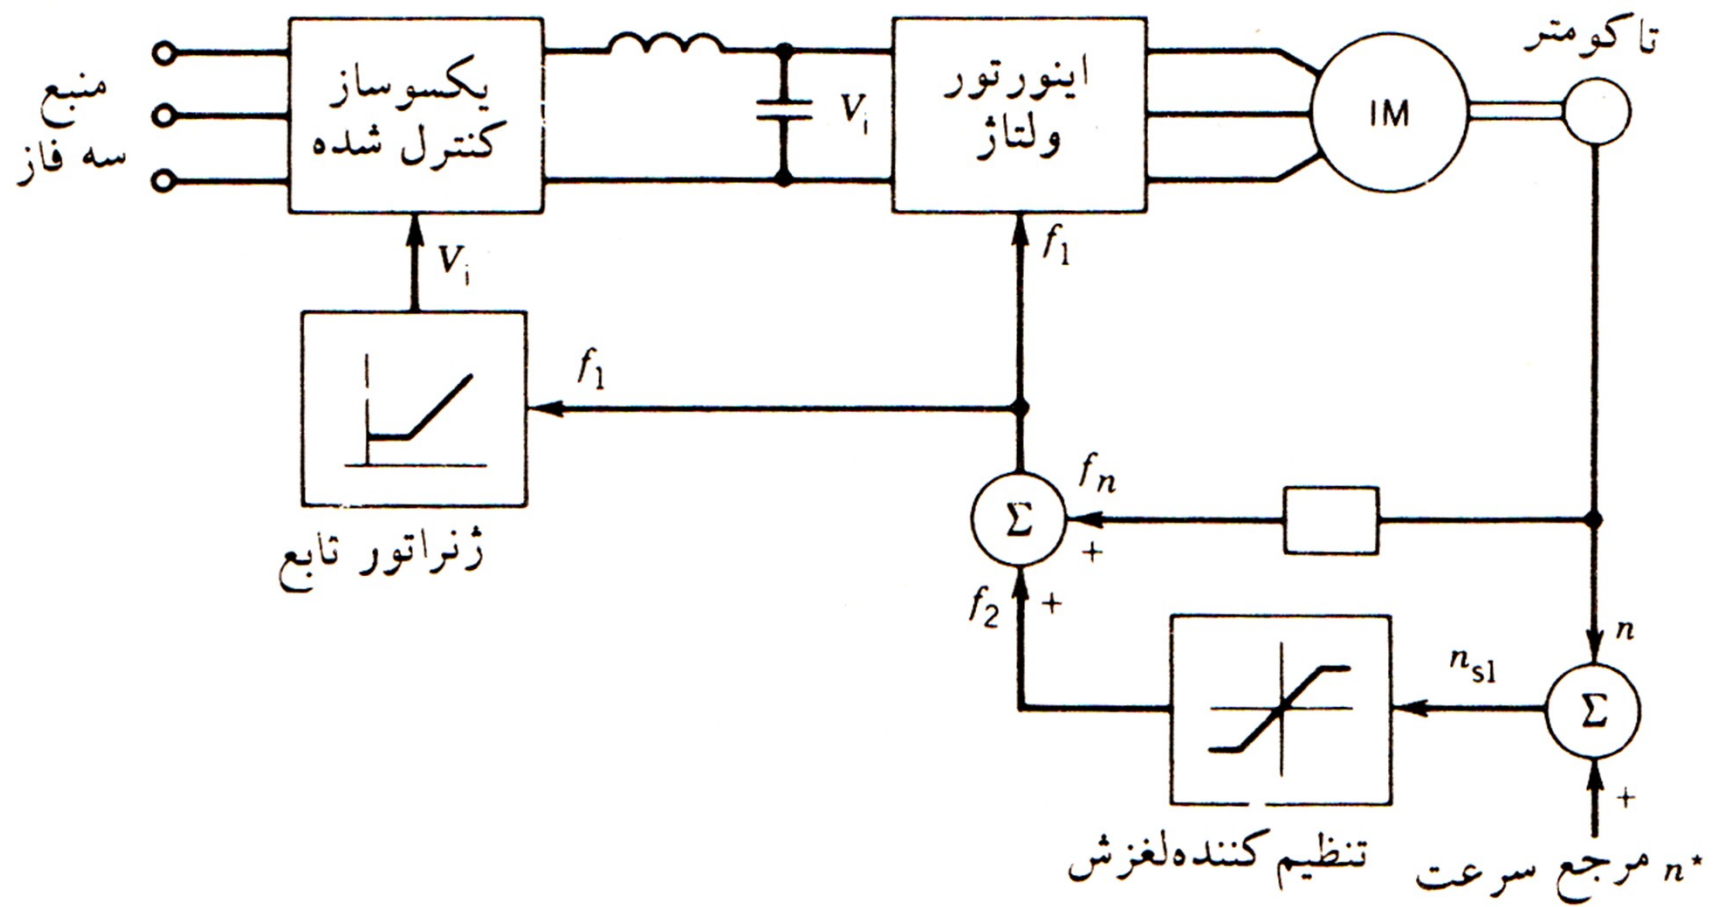

شکل ۵-۳۶ سیستم کنترل با حلقه بسته جهت تنظیم فرکانس لغزش و عملکرد موتور با $\frac{V}{f}$ ثابت

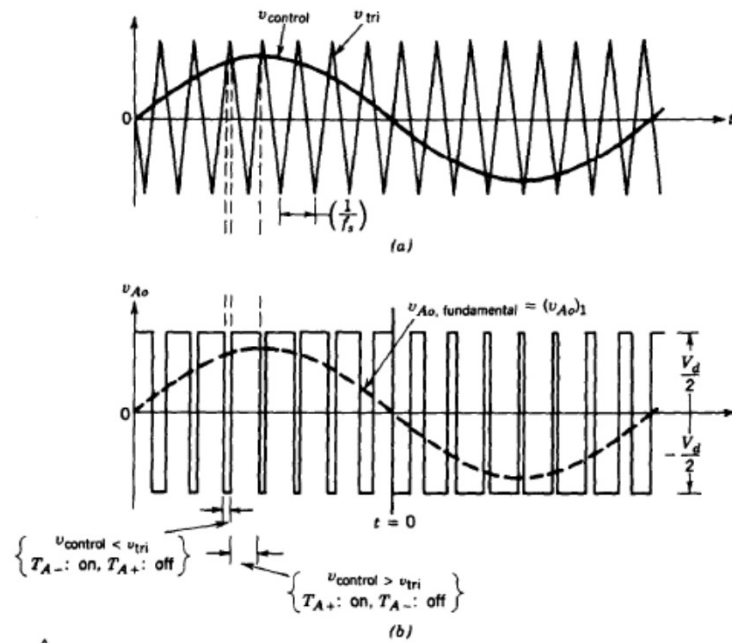
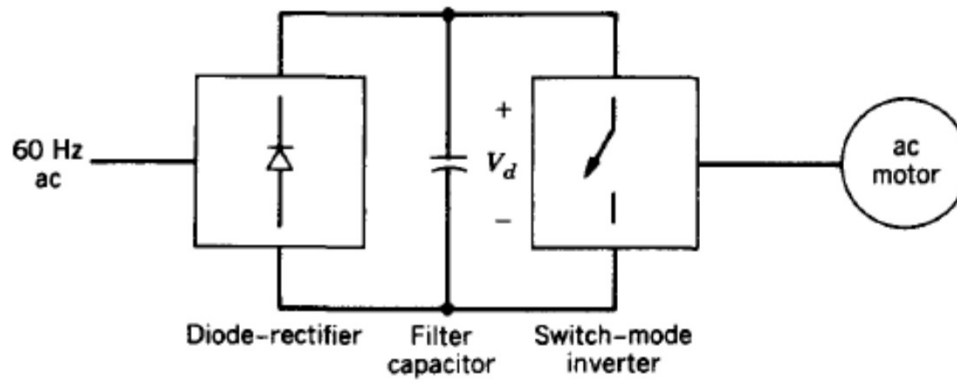


Fig. 9.3 PWM scheme to determine which switch should be closed

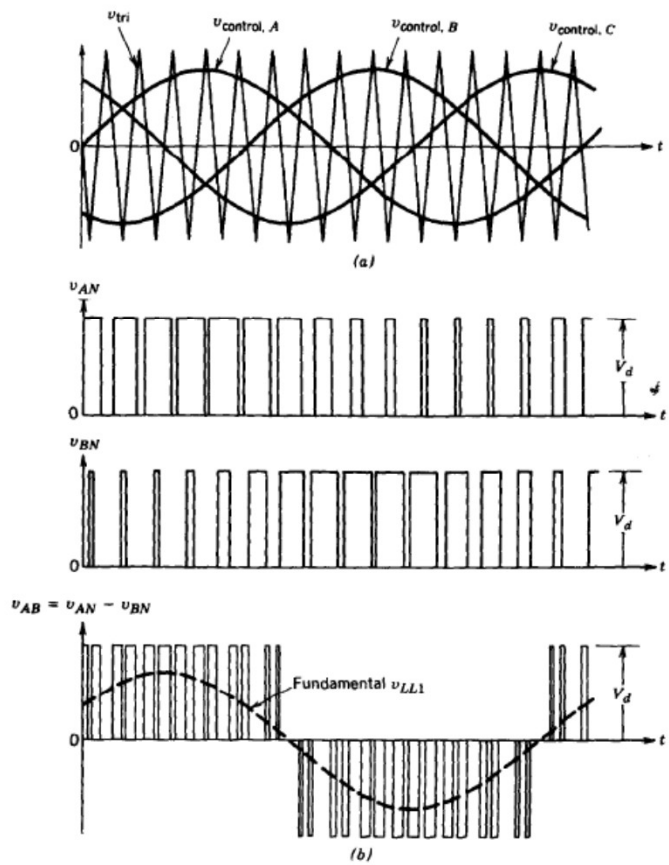


Fig. 9.6 Three-phase Pulse Width Modulation


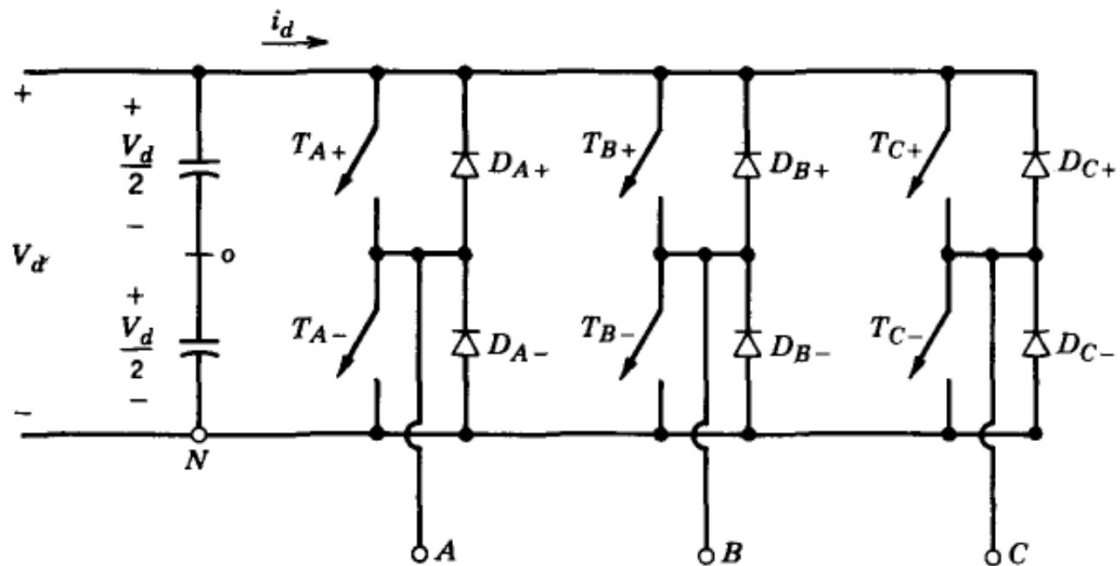


Fig. 9.5 Three-phase, full-wave inverter

اینورتر سه فاز

با استفاده از سه مبدل DC به AC تکفاز، می توان به سیستم اینورتر سه فاز دست یافت، که نمایی از آن در شکل زیر آمده است:

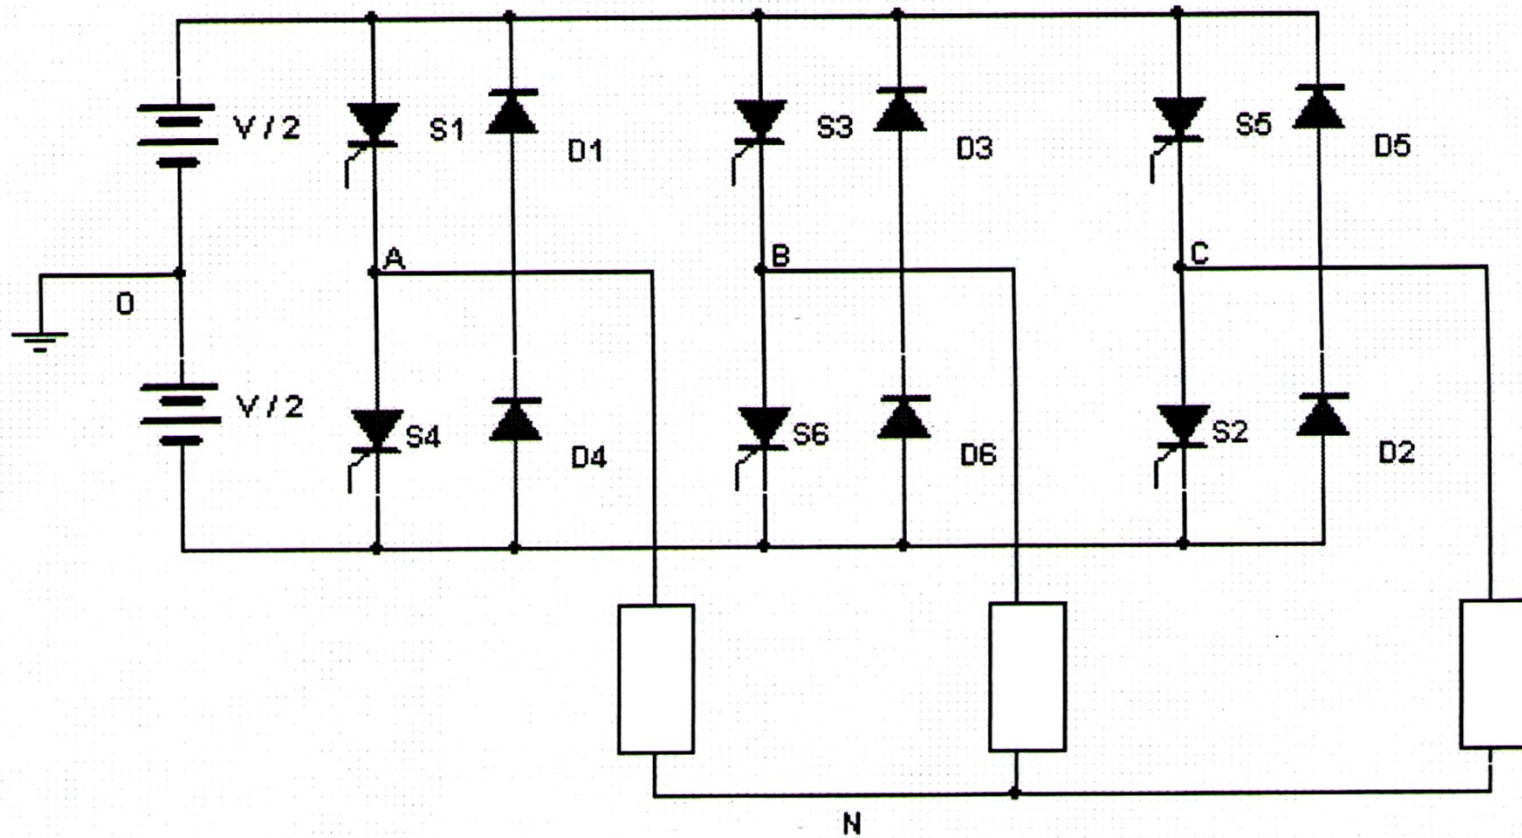

در این شکل بار بصورت ستاره بسته شده. آتش کردن و در نتیجه عملکرد سه پل نسبت به یکدیگر، ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارد.

هرگاه $S1$ ، در $wt = 0$ آتش شود، فاز A به پلاریته مثبت منبع DC وصل می شود و داریم:

$$VAO = V/2$$

گر $S4$ در $wt = \pi$ آتش شود، فاز A به پلاریته منفی منبع DC وصل می شود و داریم:

$$VAO = -V/2$$

شکل موج های VBO و VCO شبیه VAO بوده اما نسبت به هم ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند، ولتاژ های خط به خط به قرار زیر می باشند:

$$VAB = VAO - VBO$$

$$VBC = VBO - VCO$$

$$VCA = VCO - VAO$$

ولتاژهای خط به خط به صورت ترسیمی حاصل می گردند و در شکل زیر رسم شده است. این ولتاژها شبه مربعی بوده و عرض پالسها ۱۲۰ درجه می باشد. ولتاژ فازها را می توان به صورت زیر بدست آورد:

$$V_{AO} = V_{AN} - V_{NO}$$

$$V_{BO} = V_{BN} - V_{NO}$$

$$V_{CO} = V_{CN} - V_{NO}$$


برای عملکرد سه فاز متقارن داریم:

$$V_{AN} + V_{BN} + V_{CN} = 0$$

از روابط فوق داریم:

$$V_{NO} = (V_{AO} + V_{BO} + V_{CO}) / 3$$

شکل موج VNO در زیر آمده است:

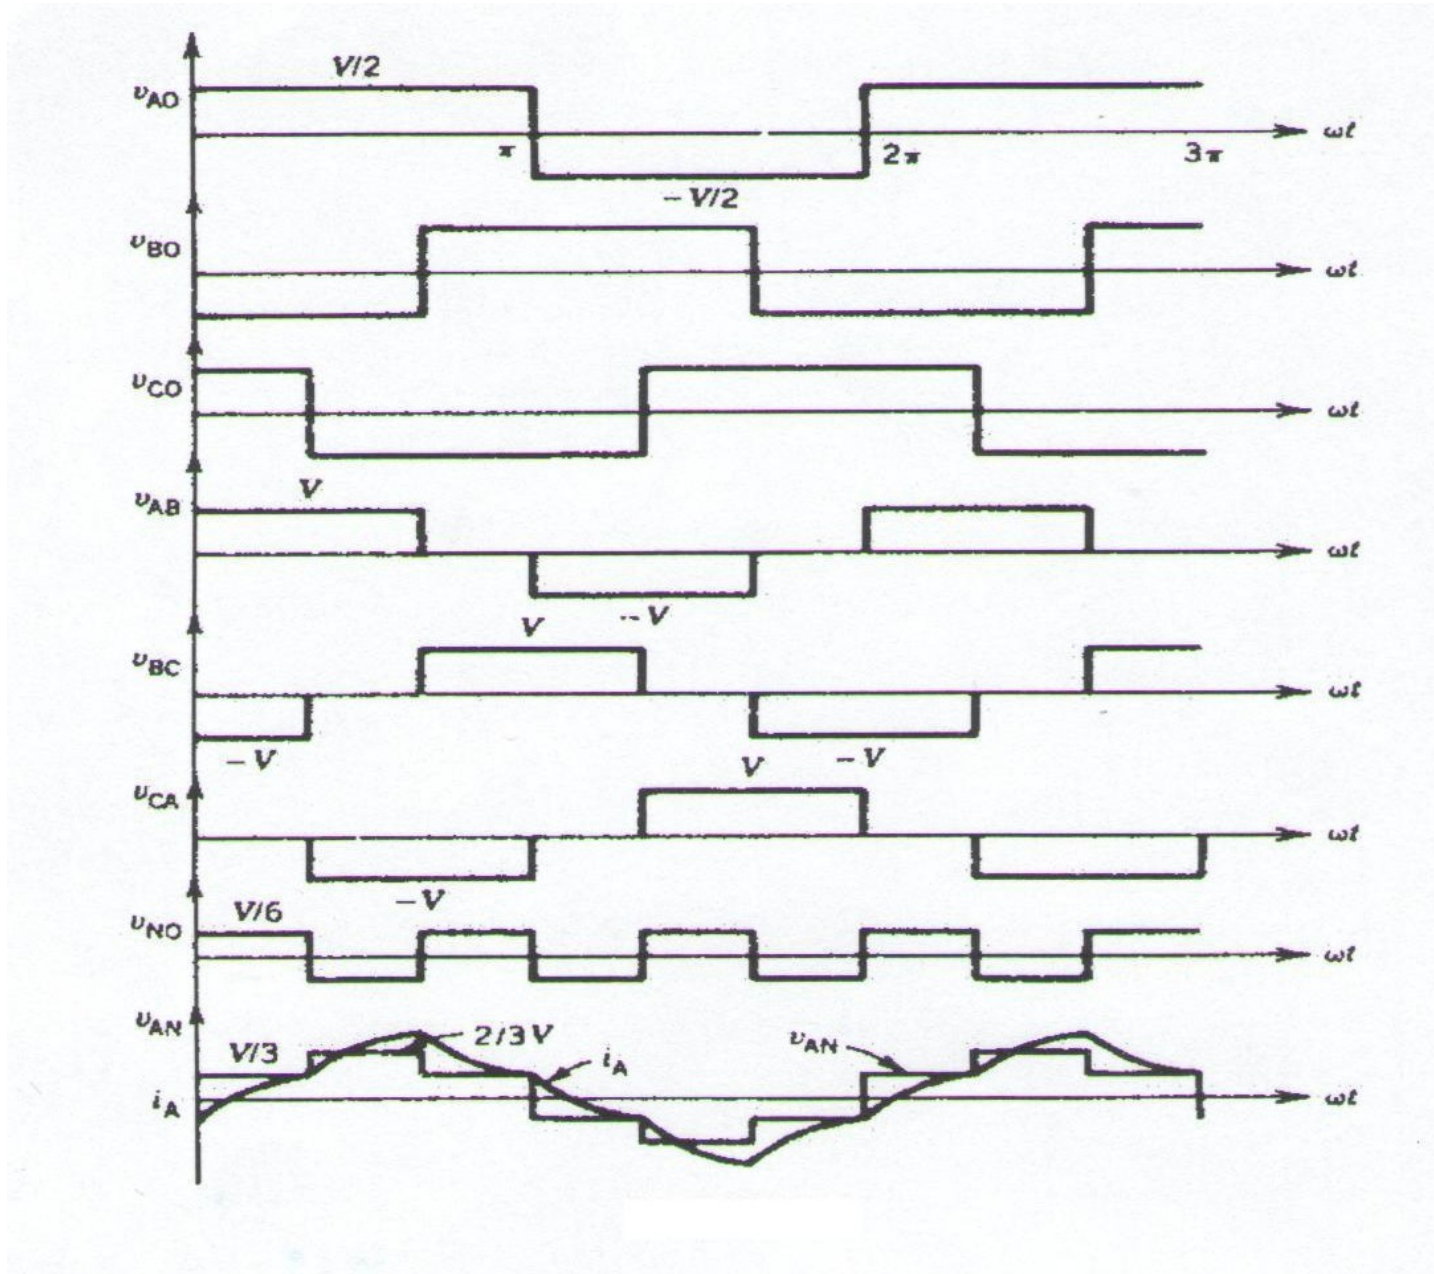

شکل موج های VBN و VCN نیز مانند شکل موج VAN بوده اما نسبت به هم 120° درجه اختلاف فاز دارند.

فرکانس این ولتاژ سه برابر فرکانس خروجی اینورتر است، VNO اختلاف ولتاژ بار و منبع تغذیه است.

ولتاژ های فاز ها به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

$$VAN = VAO - VNO = 2VAO / 3 - (VBO + VCO) / 3$$


$$VBN = VBO - VNO = 2VBO / 3 - (VAO + VCO) / 3$$

$$VCN = VCO - VNO = 2VCO / 3 - (VAO + VBO) / 3$$


اینورترهای مدولاسیون پهنای پالس (PWM)

در بسیاری از کاربردها به ولتاژ بالا نیاز داریم. به عنوان مثال می توان گفت در هنگام کنترل سرعت موتورهای القایی، ولتاژ باید با فرکانس تغییر کند تا چگالی شار بماند ثابت (کنترل F/V)

ولتاژ خروجی اینورتر را می توان با تغییر عرض پالس هر نیم سیکل کنترل نمود. شکل زیر را در نظر بگیرید که در آنپل اینورتر تکفاز نمایش داده شده است.

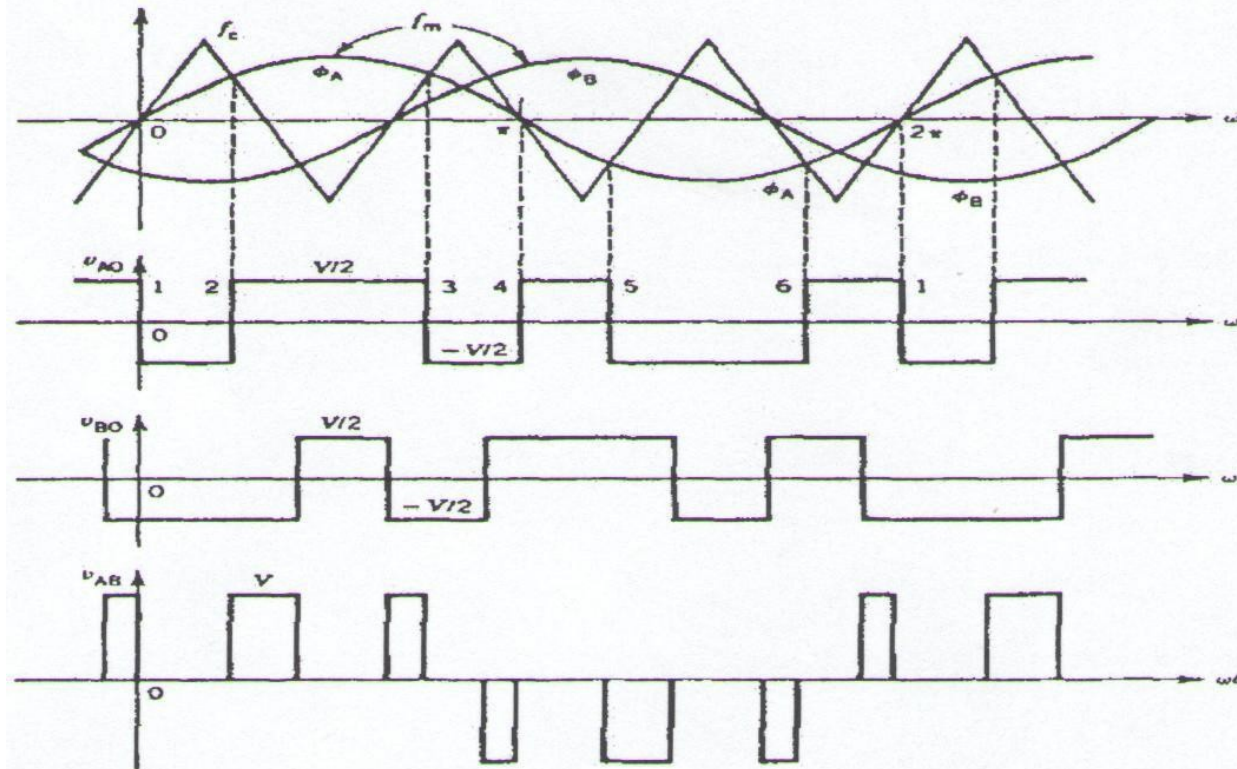


زاویه آتش تریستورهای S_3 ، S_2 با زاویه آتش تریستورهای S_1 و S_4 بمیزان γ درجه اختلاف دارد که این امر باعث می گردد ولتاژهای V_{AO} و V_{BO} و ولتاژ دو سر بار V_{AB} مطابق شکل های زیر باشد

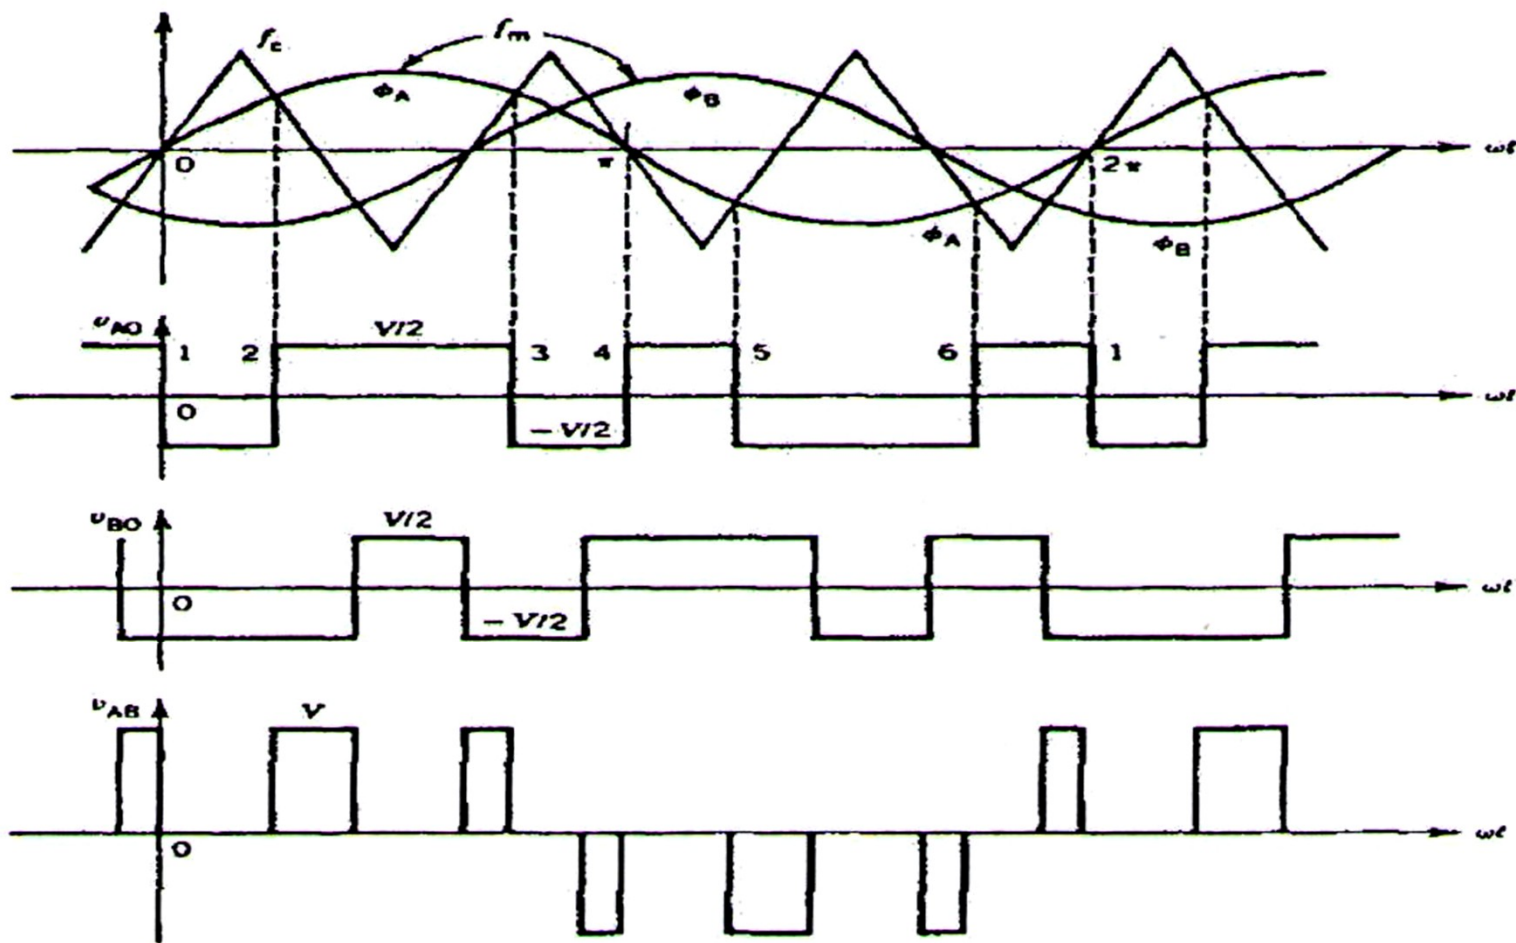


PWM چیست؟


در این روش شکل موج مرجع با فرکانس خروجی اینورتر با یک شکل موج مثلثی با فرکانس f_c ، تحت عنوان حامل، مقایسه شده و به ازاء قسمتهایی از شکل موج که بالاتر از سطح حامل قرار داشته باشد، پالس مثبت و به ازاء قسمتهایی که کمتر از سطح حامل می باشند، پالس منفی ایجاد خواهد شد. لذا در خروجی قطاری از پالسها خواهیم داشت که از آنها برای فرمان ترისტورهای اینورتر استفاده می شود و با تغییر زمان کلید زنی، براحتی می توان دامنه و فرکانس شکل موج خروجی را کنترل نمود لذا با تغییر فرکانس موج حامل براحتی می توانید دامنه و فرکانس خروجی اینورتر را کنترل نمایید.

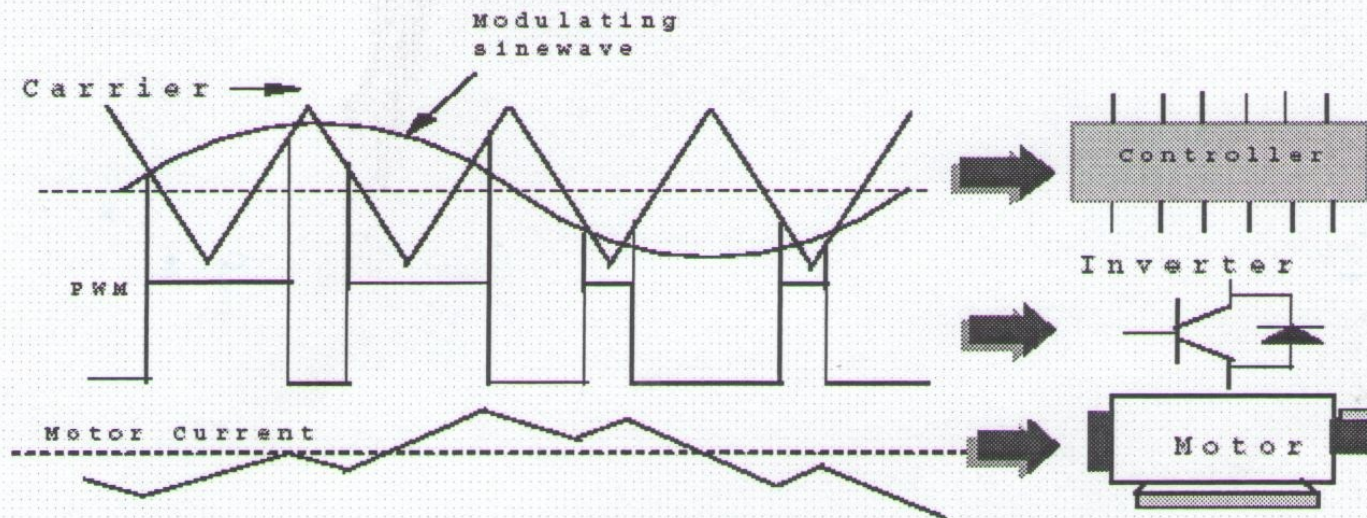

در ساختار داخلی اینورتر ابتدا با استفاده از یک پل دیودی ولتاژ متناوب ورودی به ولتاژ DC تبدیل شده و سپس این ولتاژ DC به یک مبدل AC منتقل شده که با استفاده از ترانزیستورهای قدرت سرعت بالای بکار رفته، در خروجی اینورتر یک شکل موج جریان AC با دامنه و فرکانس قابل کنترل ایجاد نموده و به موتور اعمال می نماید.

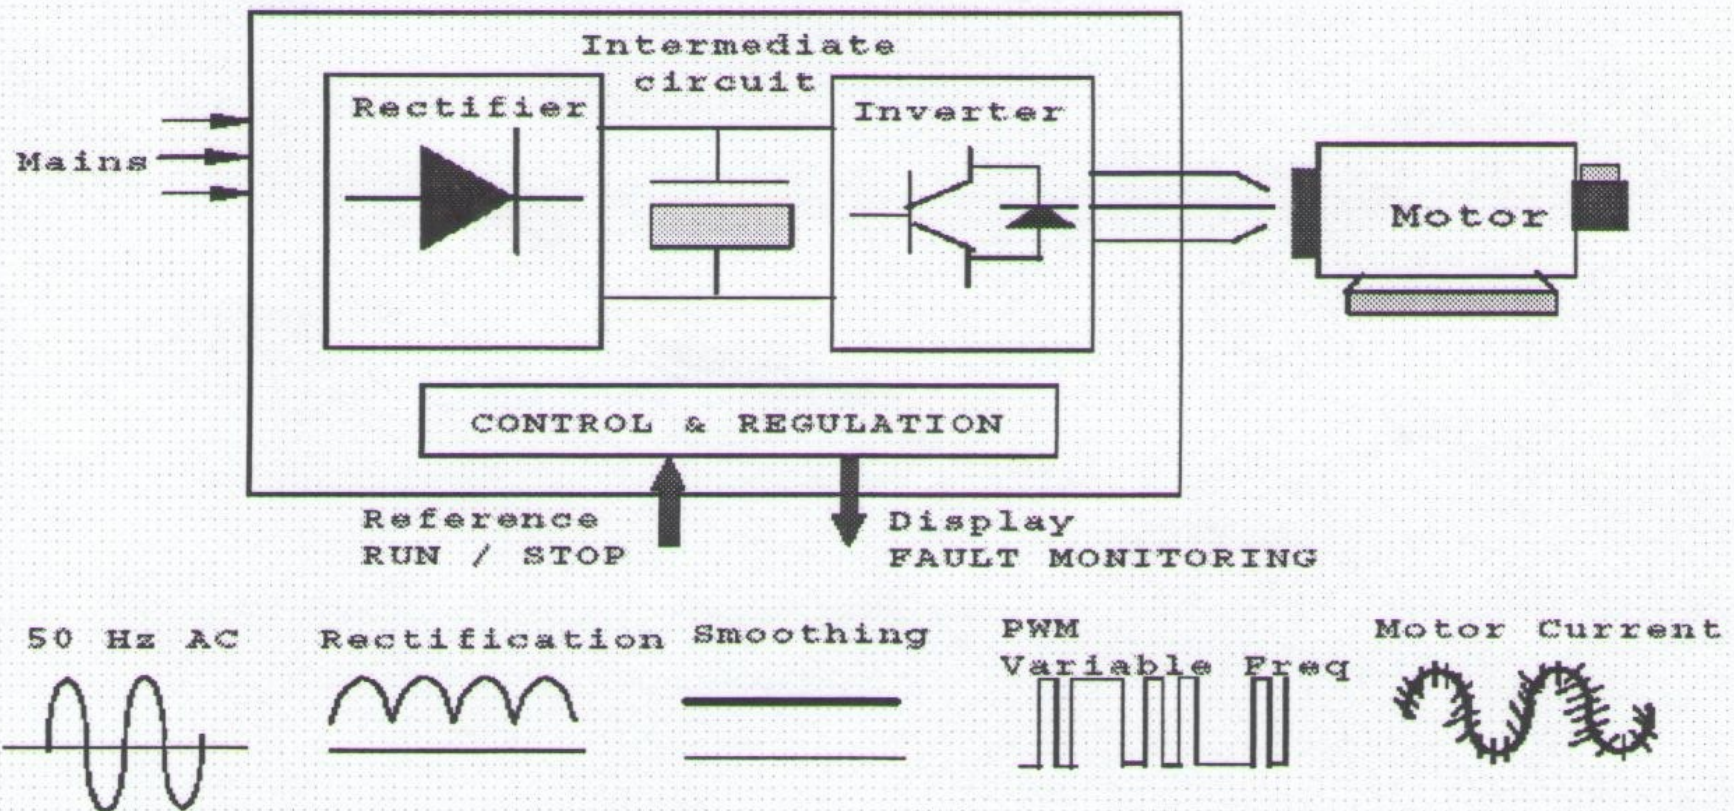



PWM اینورتری است که کنترل ولتاژ و فرکانس را خود انجام می دهد.

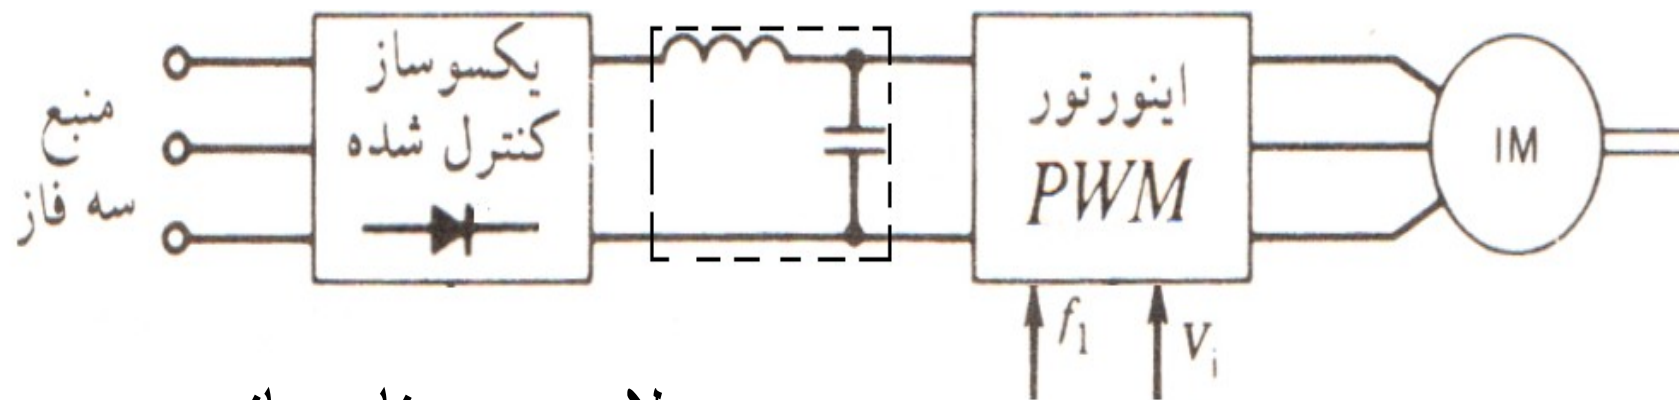


مدولاسیون پهنای باند

PWM

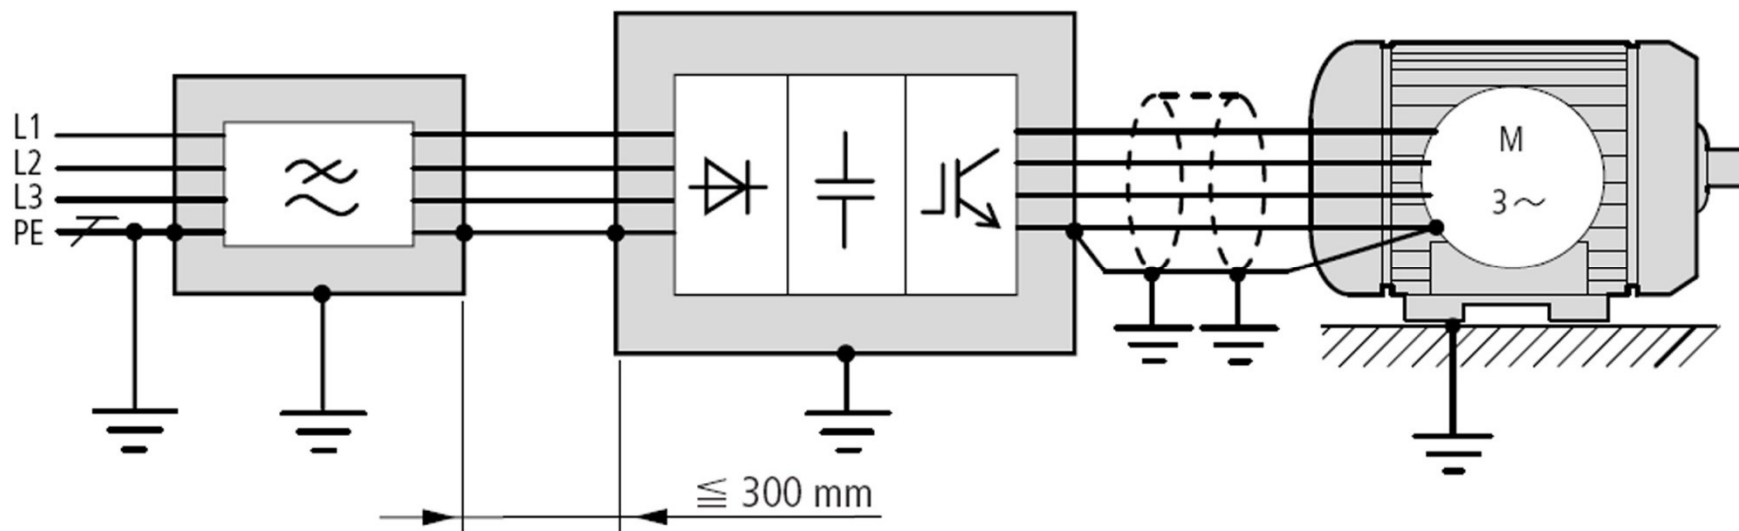


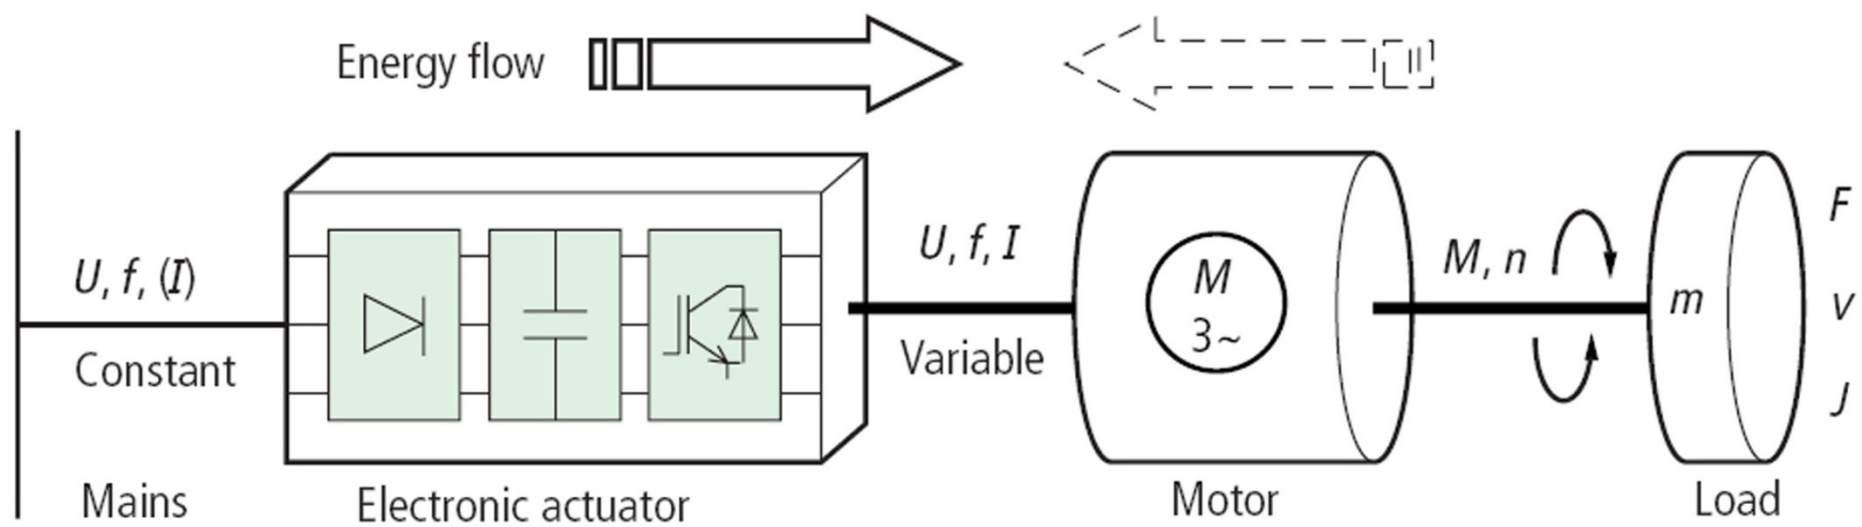


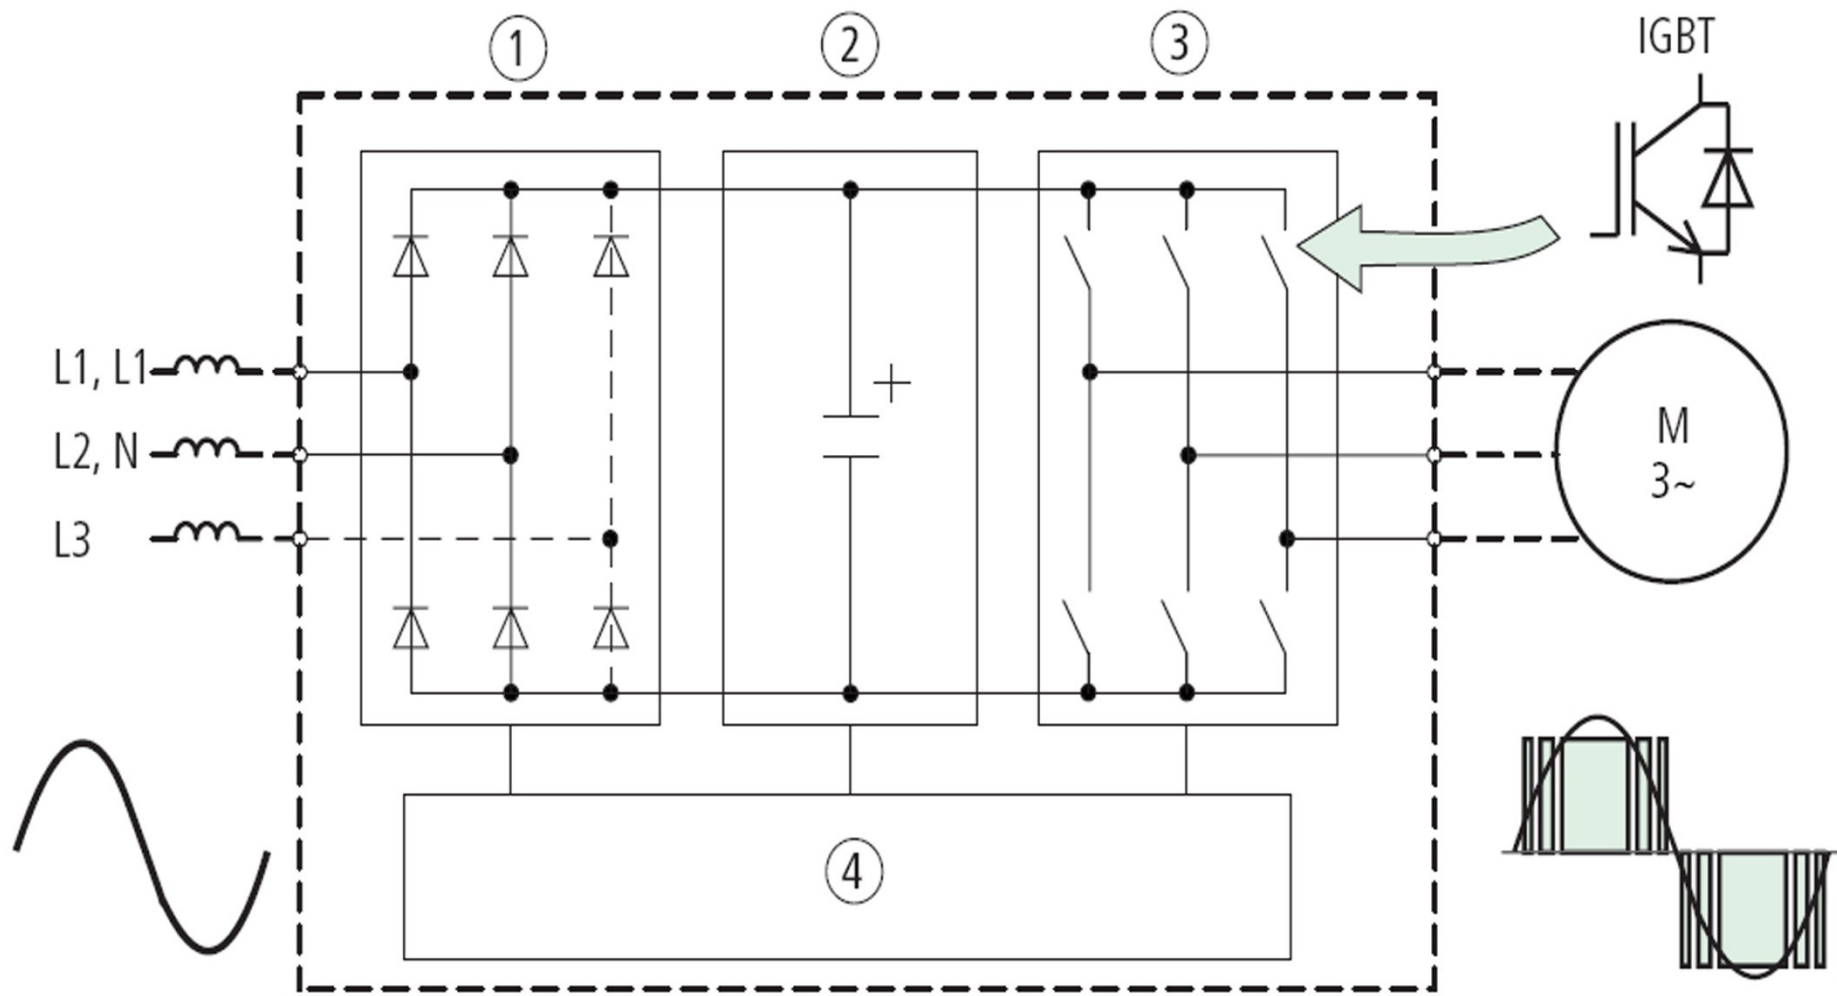



- ① Rectifier
- ② DC link


- ③ Inverter with IGBT
- ④ Open-/closed-loop control

نمای داخلی اینورتر

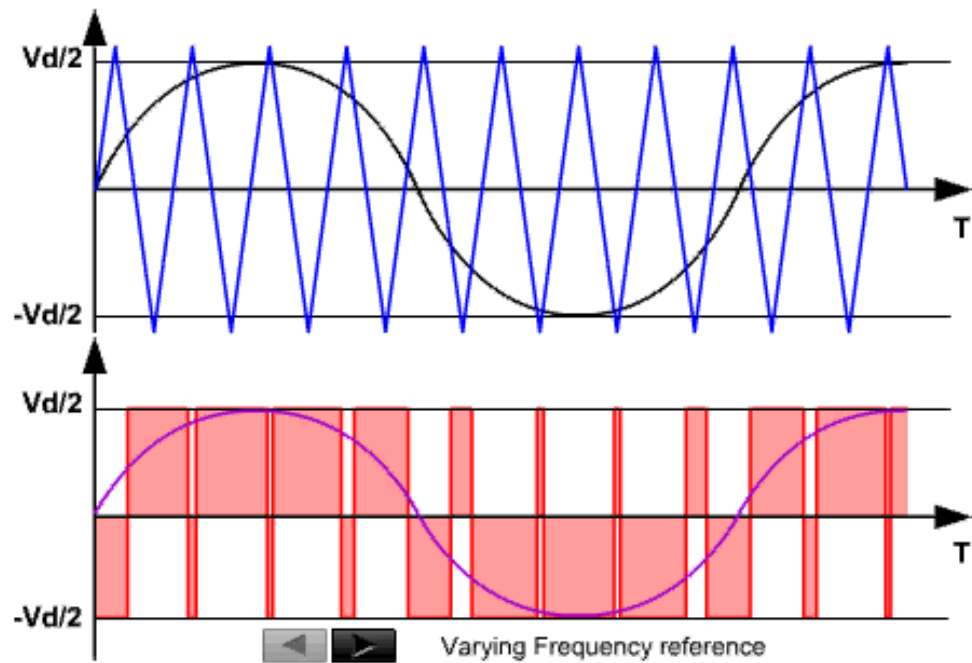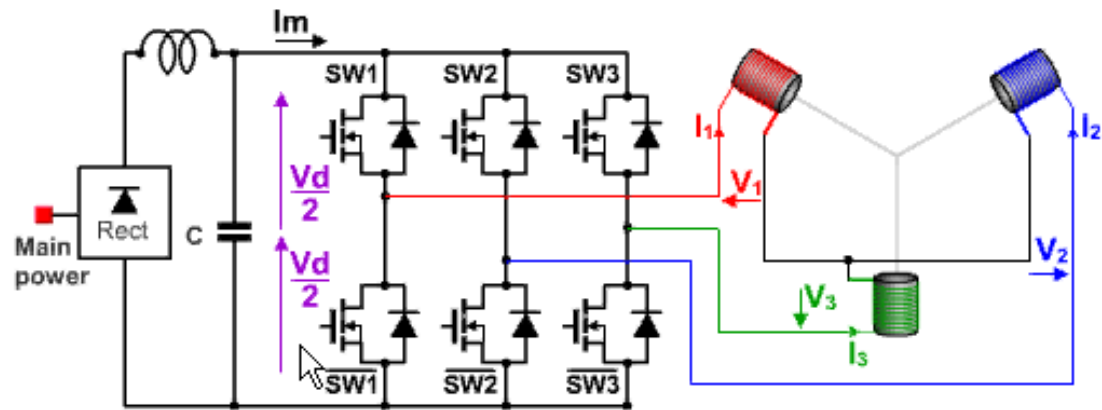

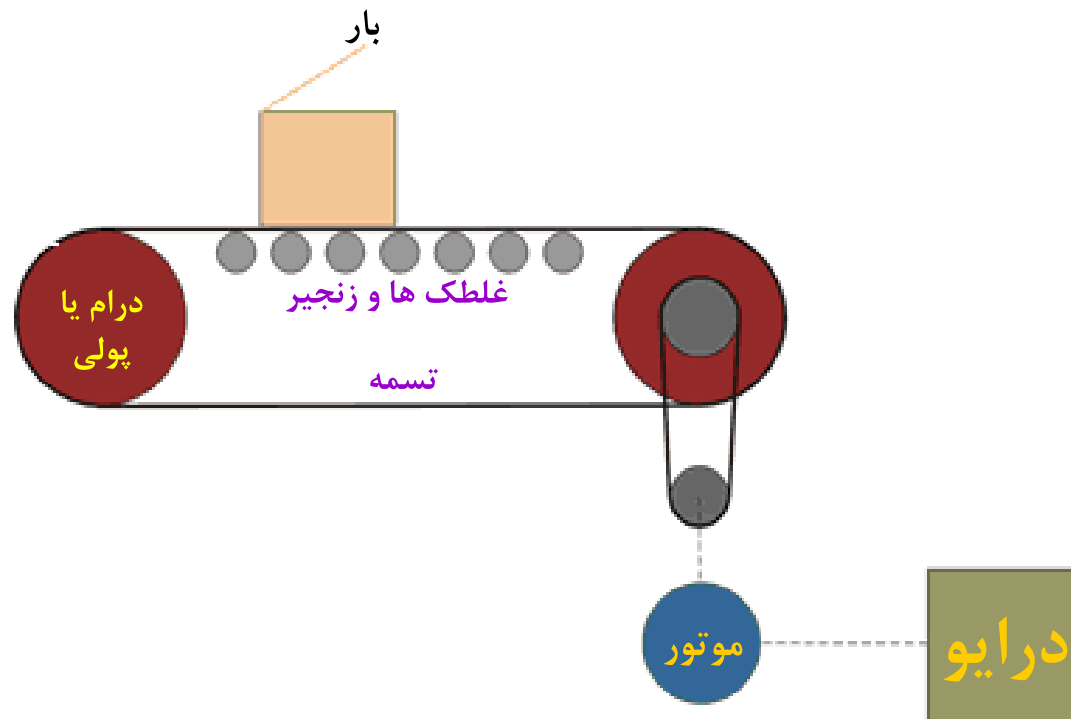

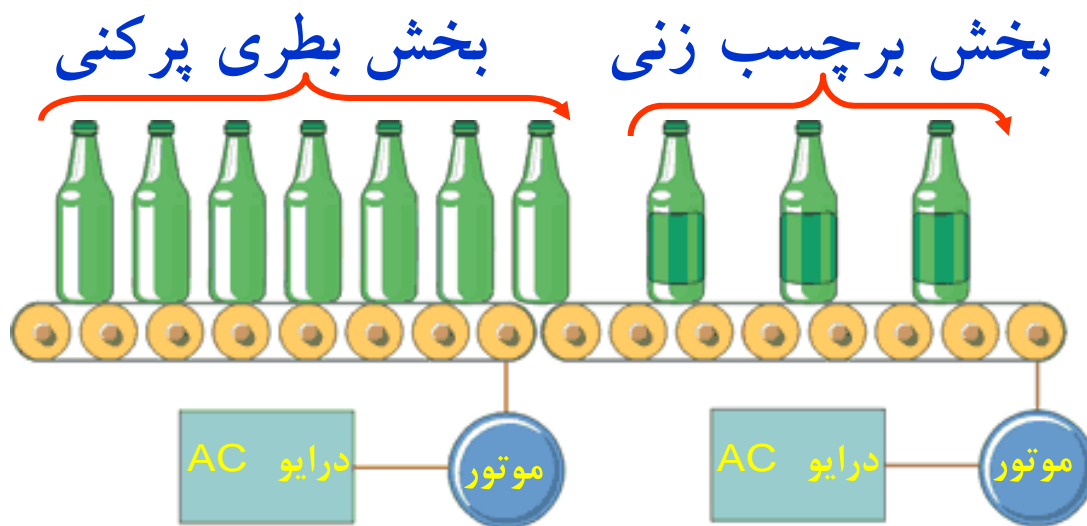

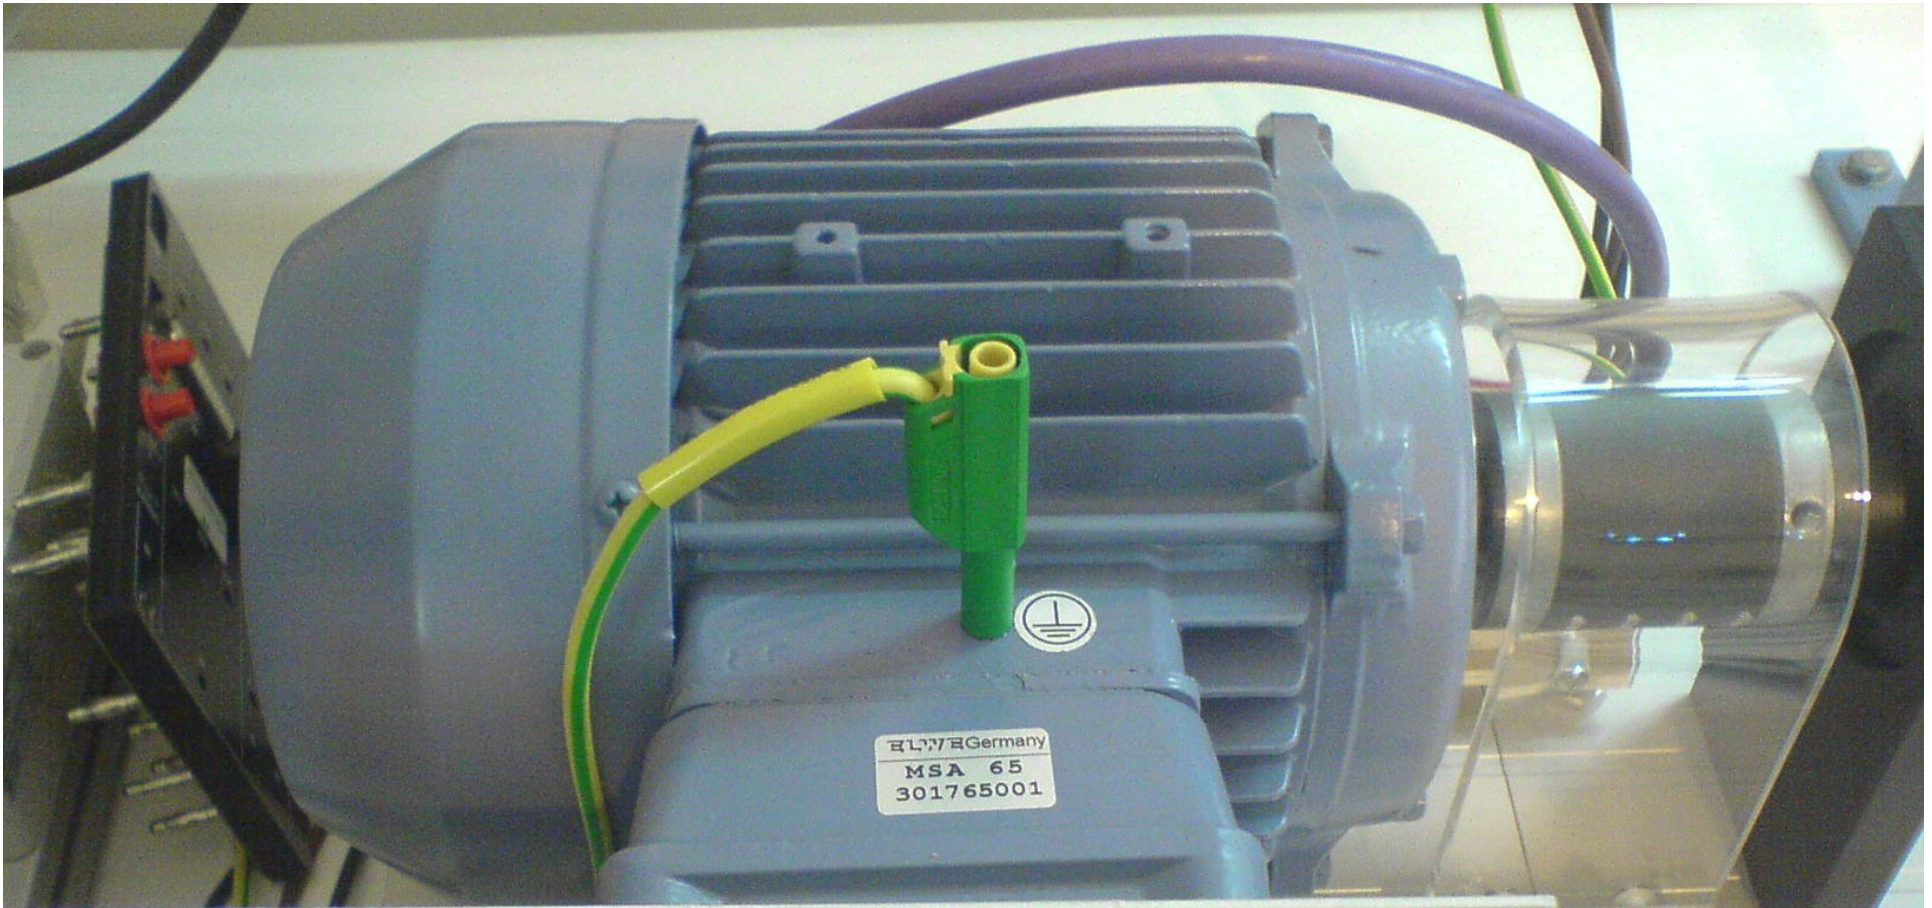

Wiring diagram and technical specifications for the motor.


Wiring Diagram: Shows three windings labeled U2, V2, and W2. The terminals are labeled U1, V1, and W1. A motor symbol with the letter 'M' and a tilde symbol is shown below the diagram.

Technical Specifications Table:


MOTOR DATA	
Type	MSA 65
Rated Power	0.37 kW
Rated Voltage	230/400 V
Rated Current	0.8 A
Rated Speed	1400 rpm
Efficiency	80%
Power Factor	0.85
Insulation Class	F
Protection Class	IP 54
Weight	0.8 kg

Terminal Labels: W2, U2, V2

CE Marking: A CE mark is visible on the bottom right of the panel.

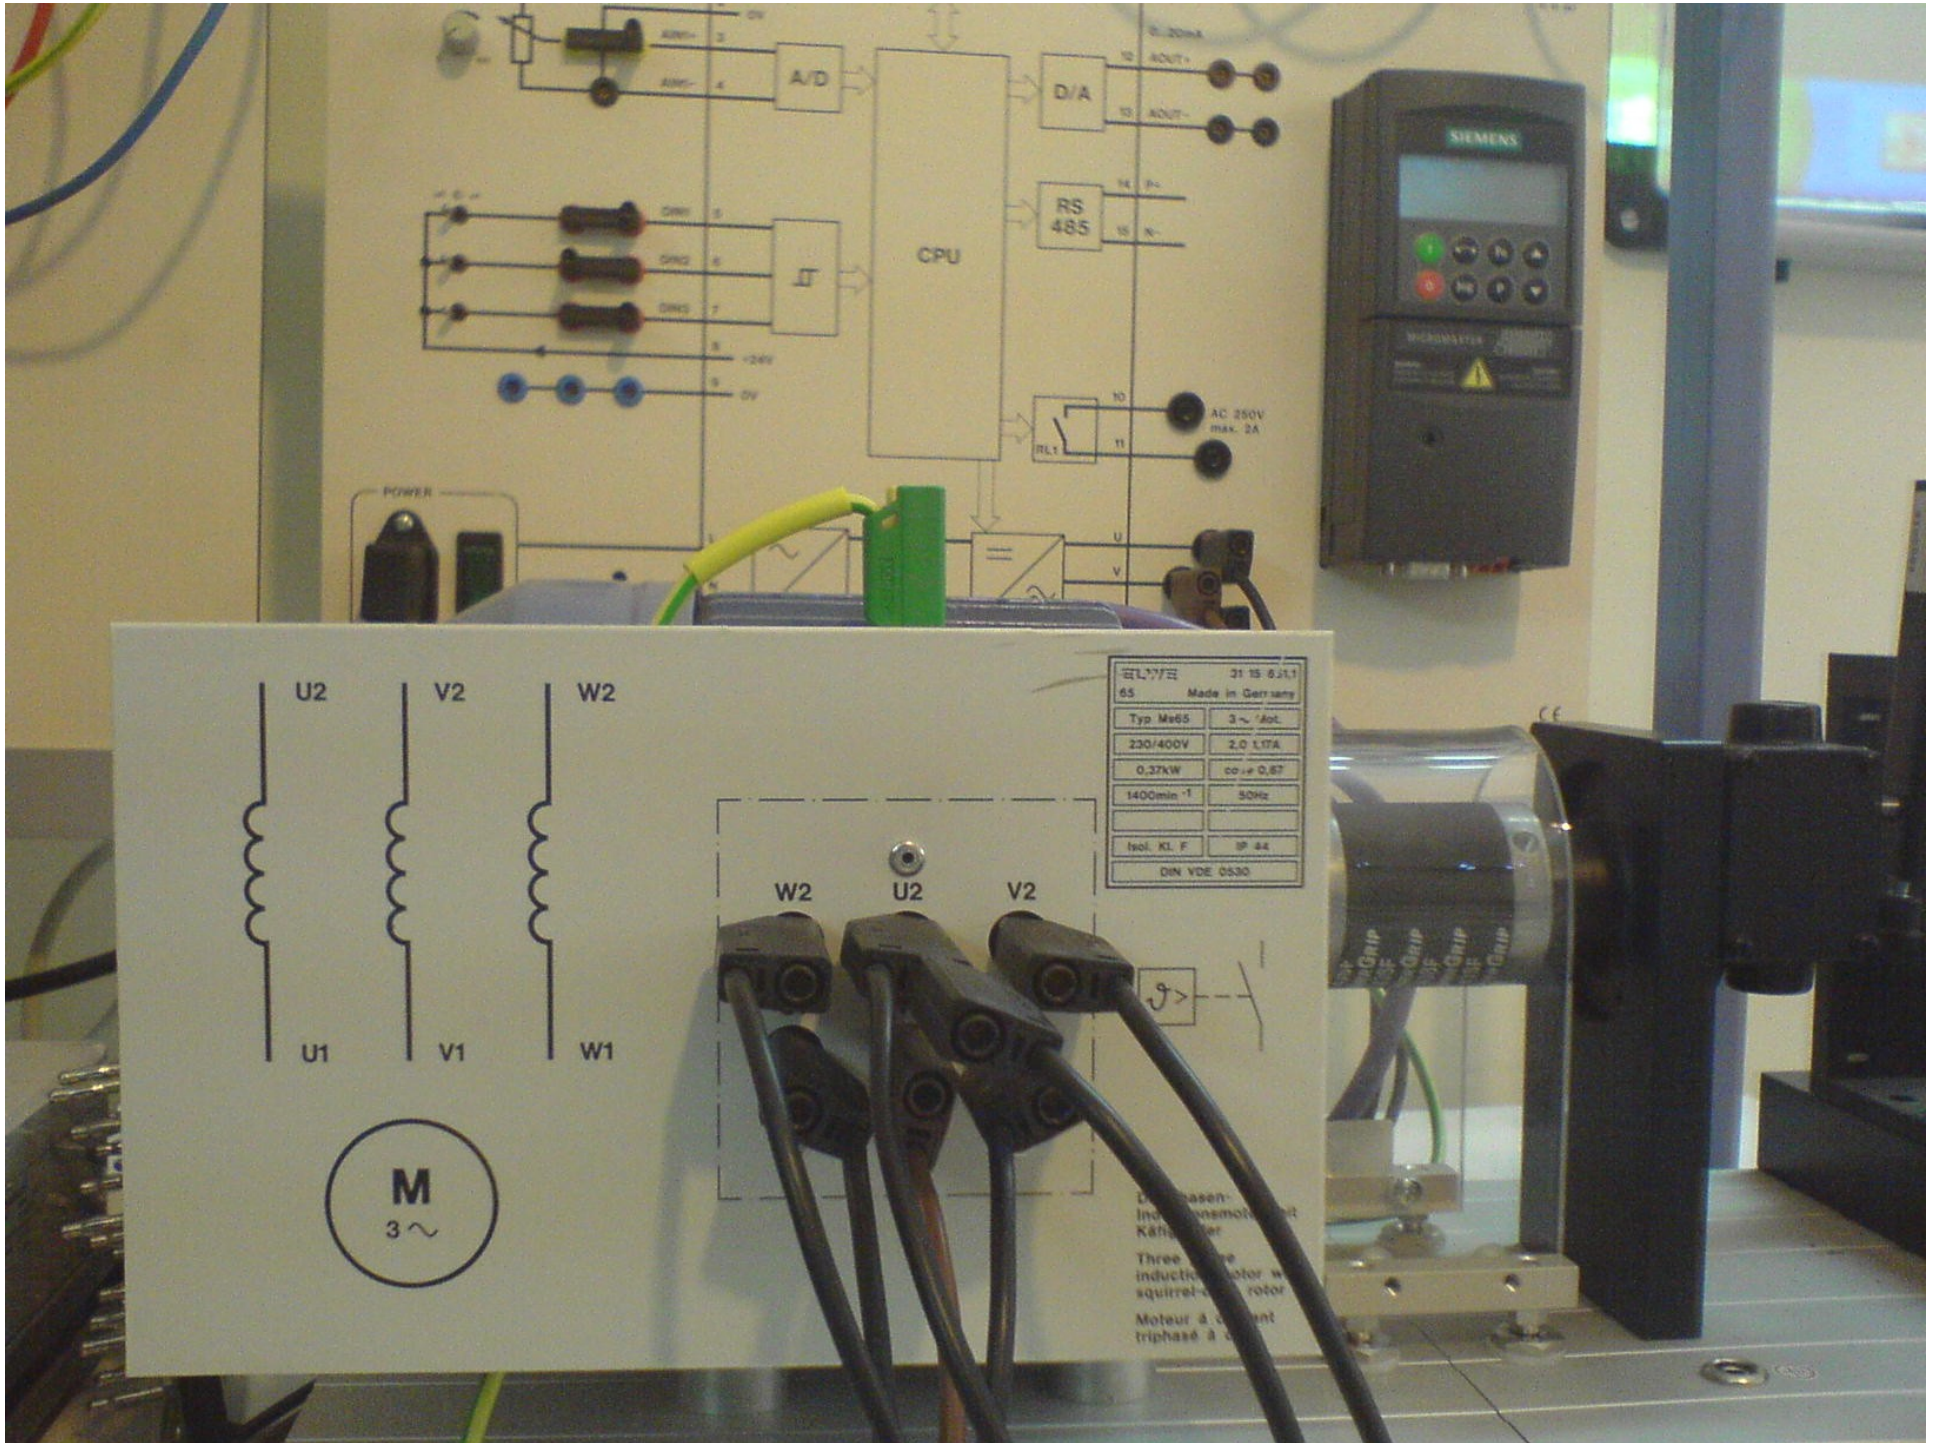



REL 300	31 IS 631.1
65	Made in Germany
Typ Me65	3 ~ / 400V
230/400V	2,0 1,17A
0,37kW	cos φ 0,87
1400min ⁻¹	50Hz
Incl. KL F	IP 44
DIN VDE 0530	


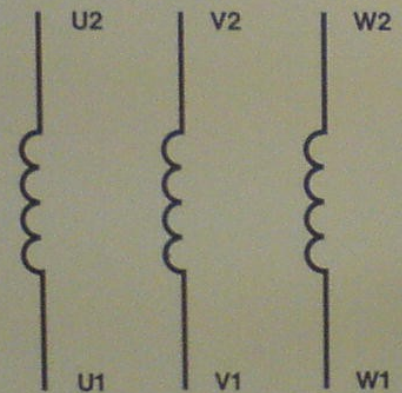


M
3 ~

Einphasen-
linearmotor mit
Käfigrotor
Three phase
induction motor w
squirrel-cage rotor
Moteur à courant
triphase à c

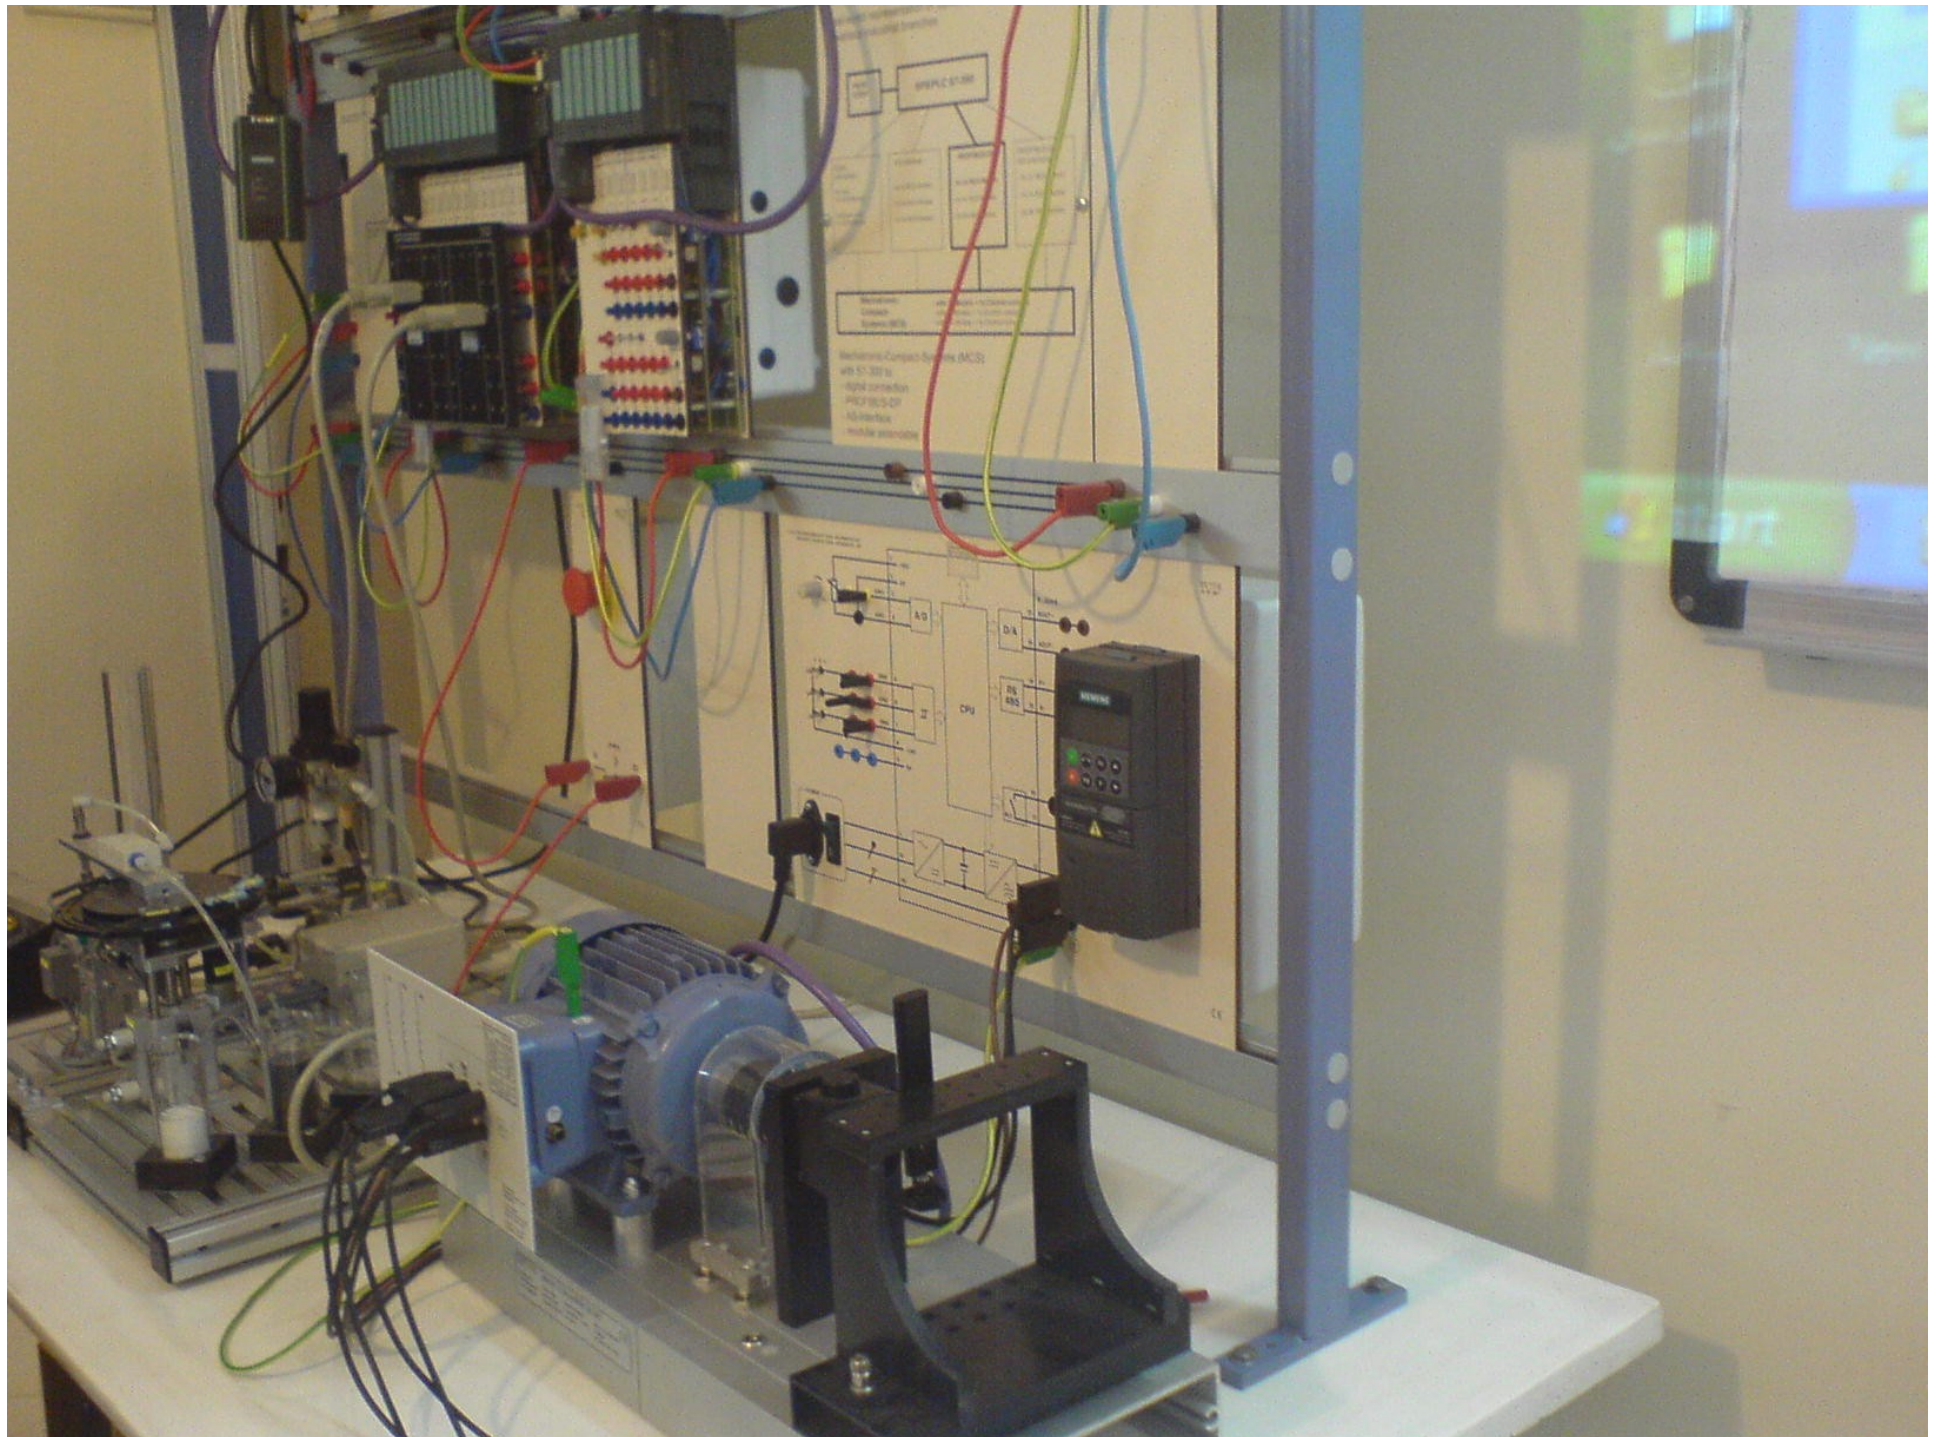


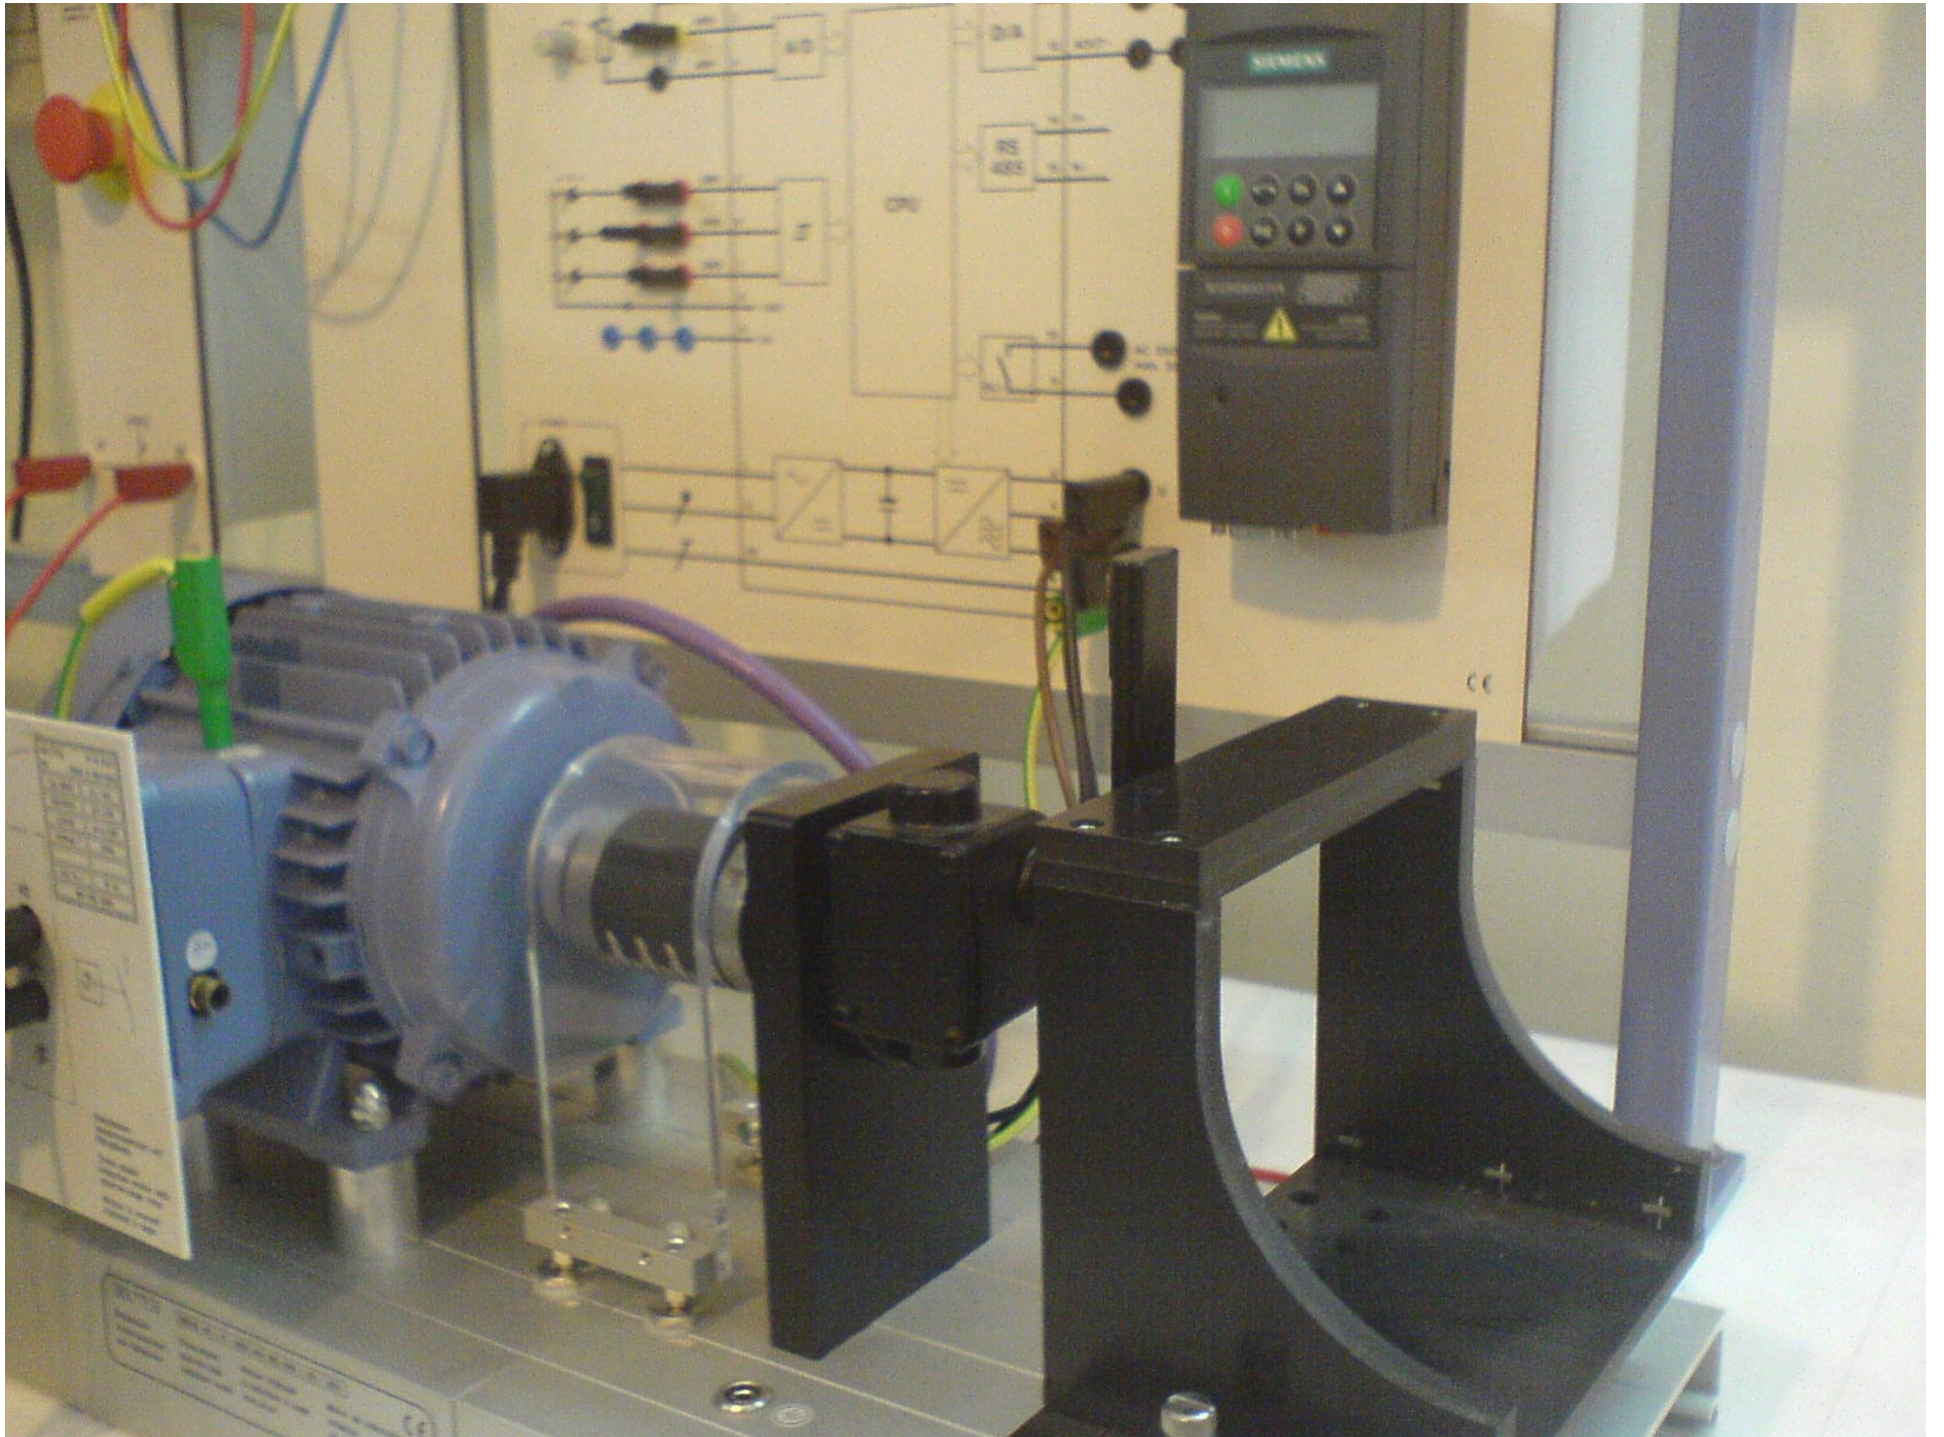

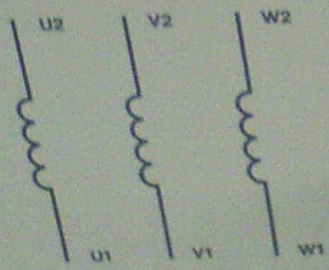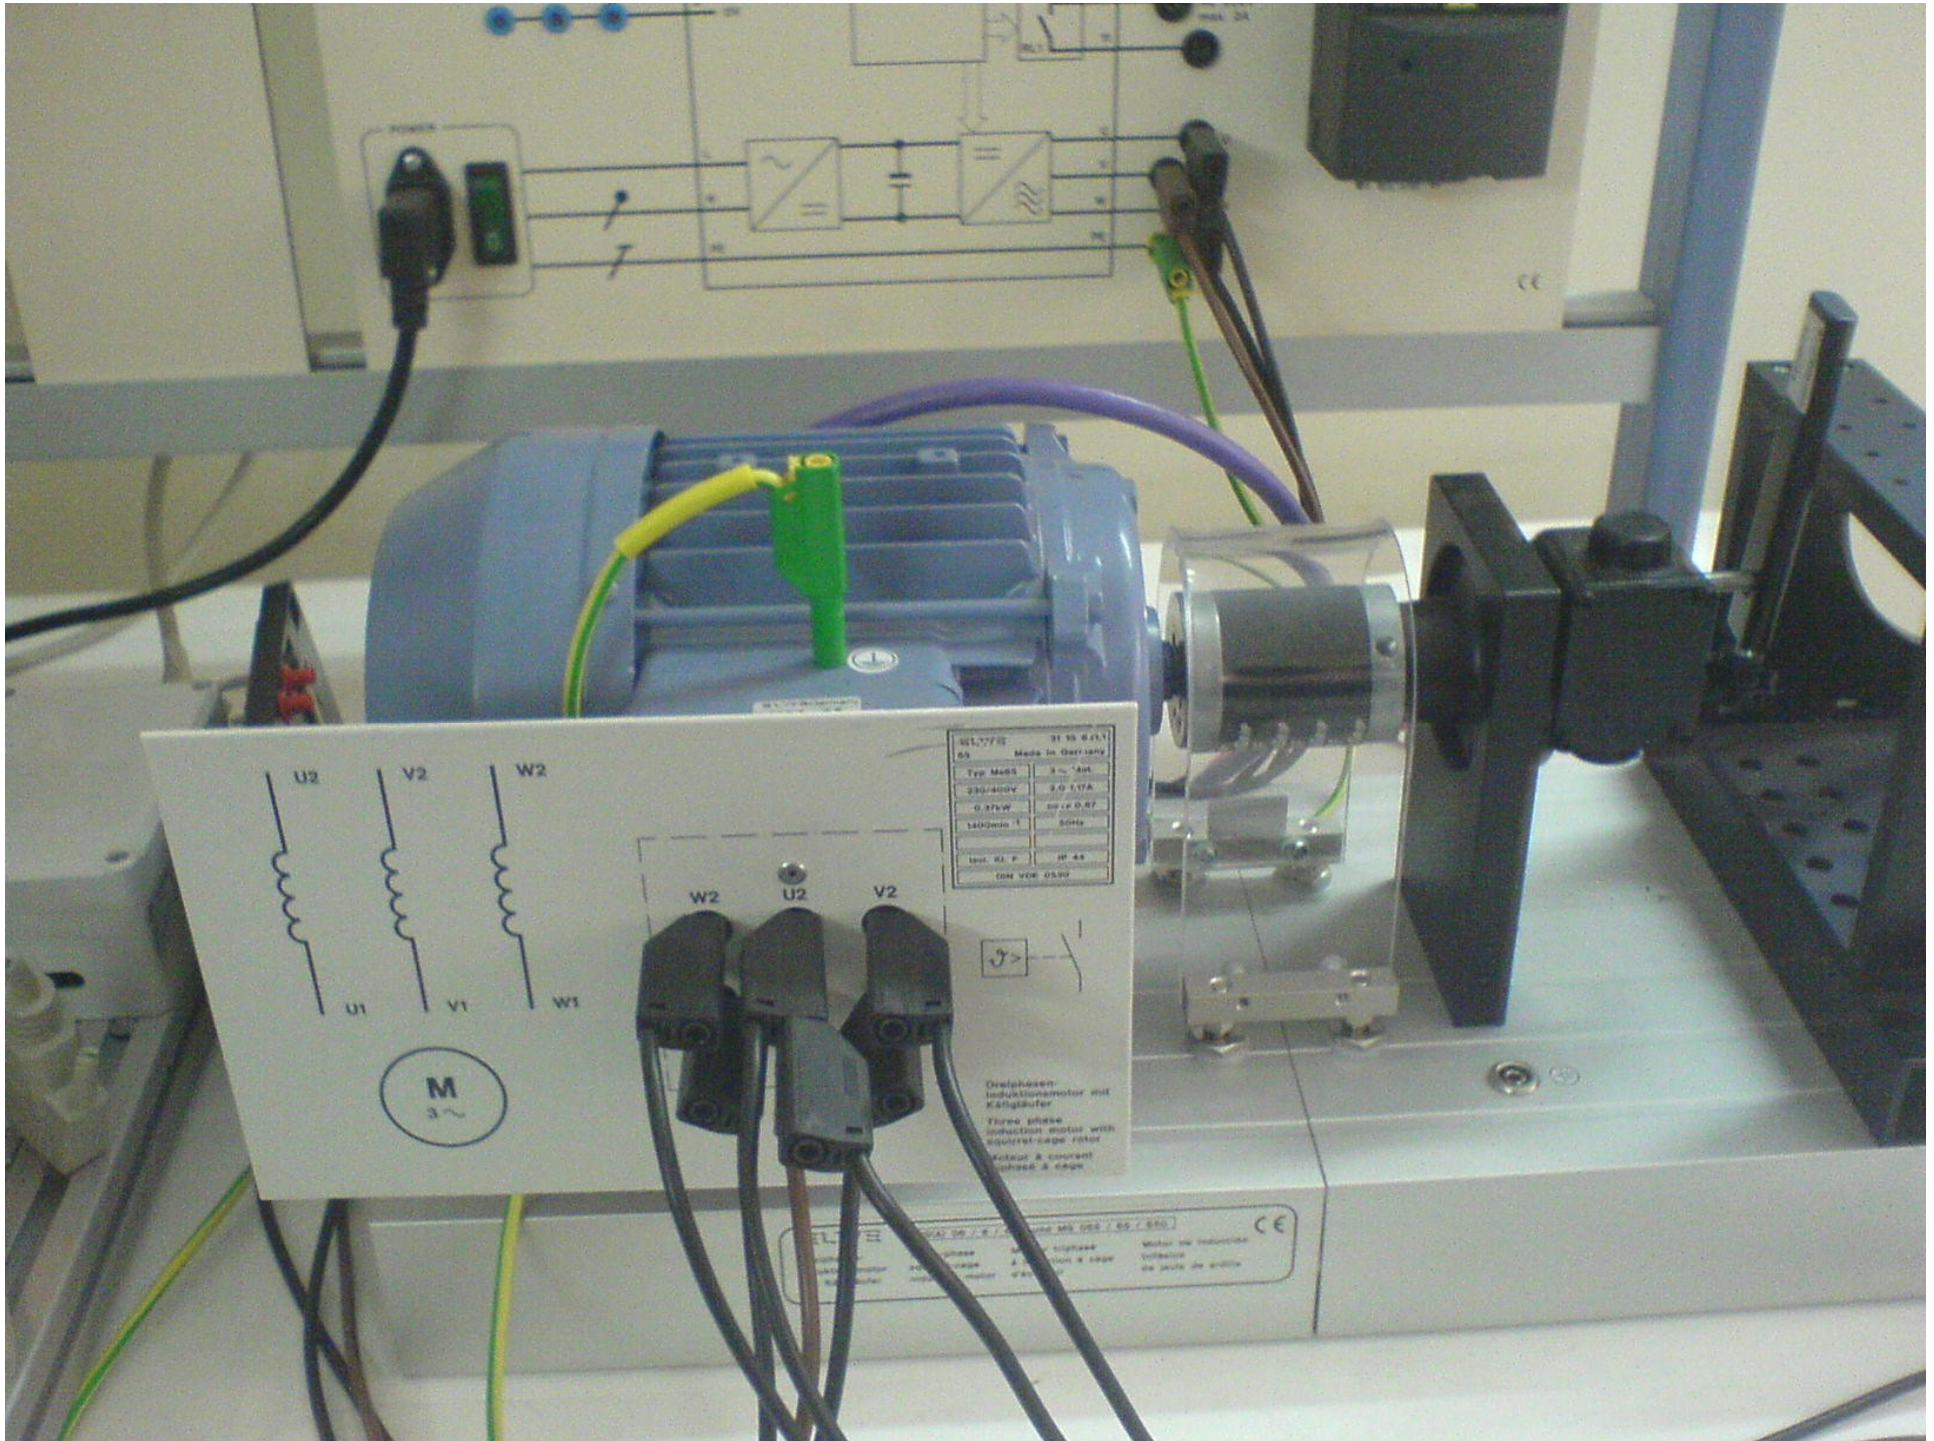

M
3~

SEL77/2	31 10 04/1
55	Made in Germany
Typ Markt	3 ~, 50Hz
230/400V	2.0 5.17A
0.375kW	0.87 x 0.87
140mm	50Hz
Int. Cl. P.	IP 44
DM VOM 0530	

 


Drehläufer-
Induktionsmotor mit
Käfigläufer
Three phase
induction motor with
squirrel-cage rotor
Käfig- & current
induced & cage


SEL77/2 31 10 04/1 55
Motor der Induktion
collecteur
de jante de enroul
de jante de enroul


10.367 FREQUENZUMRICHTER 300W, MICROMASTER 420
FREQUENCY INVERTER 300W, MICROMASTER 420

ELN 10.367

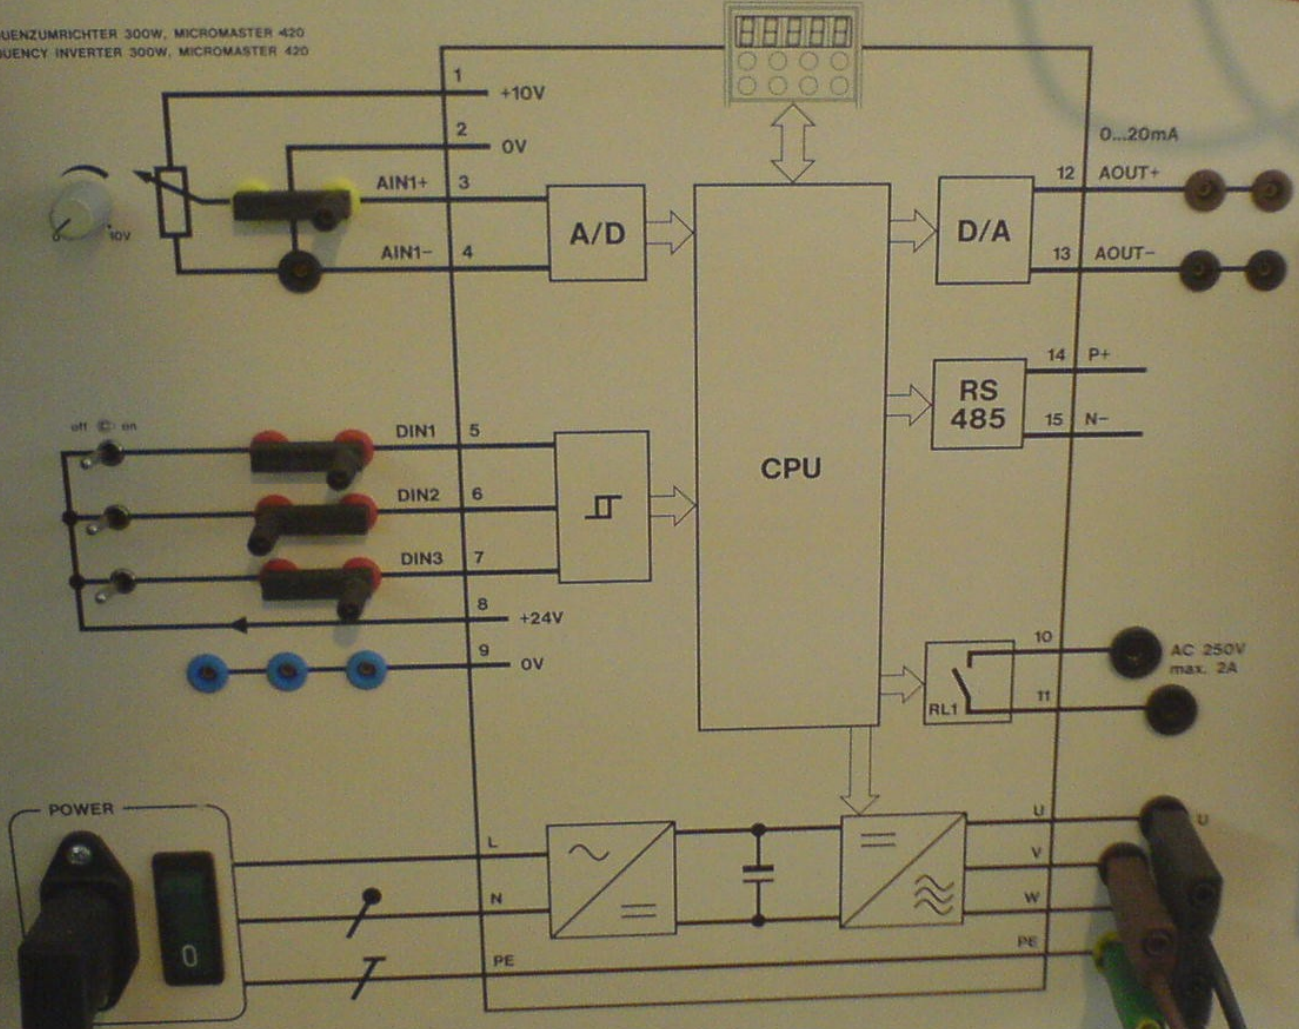

CE

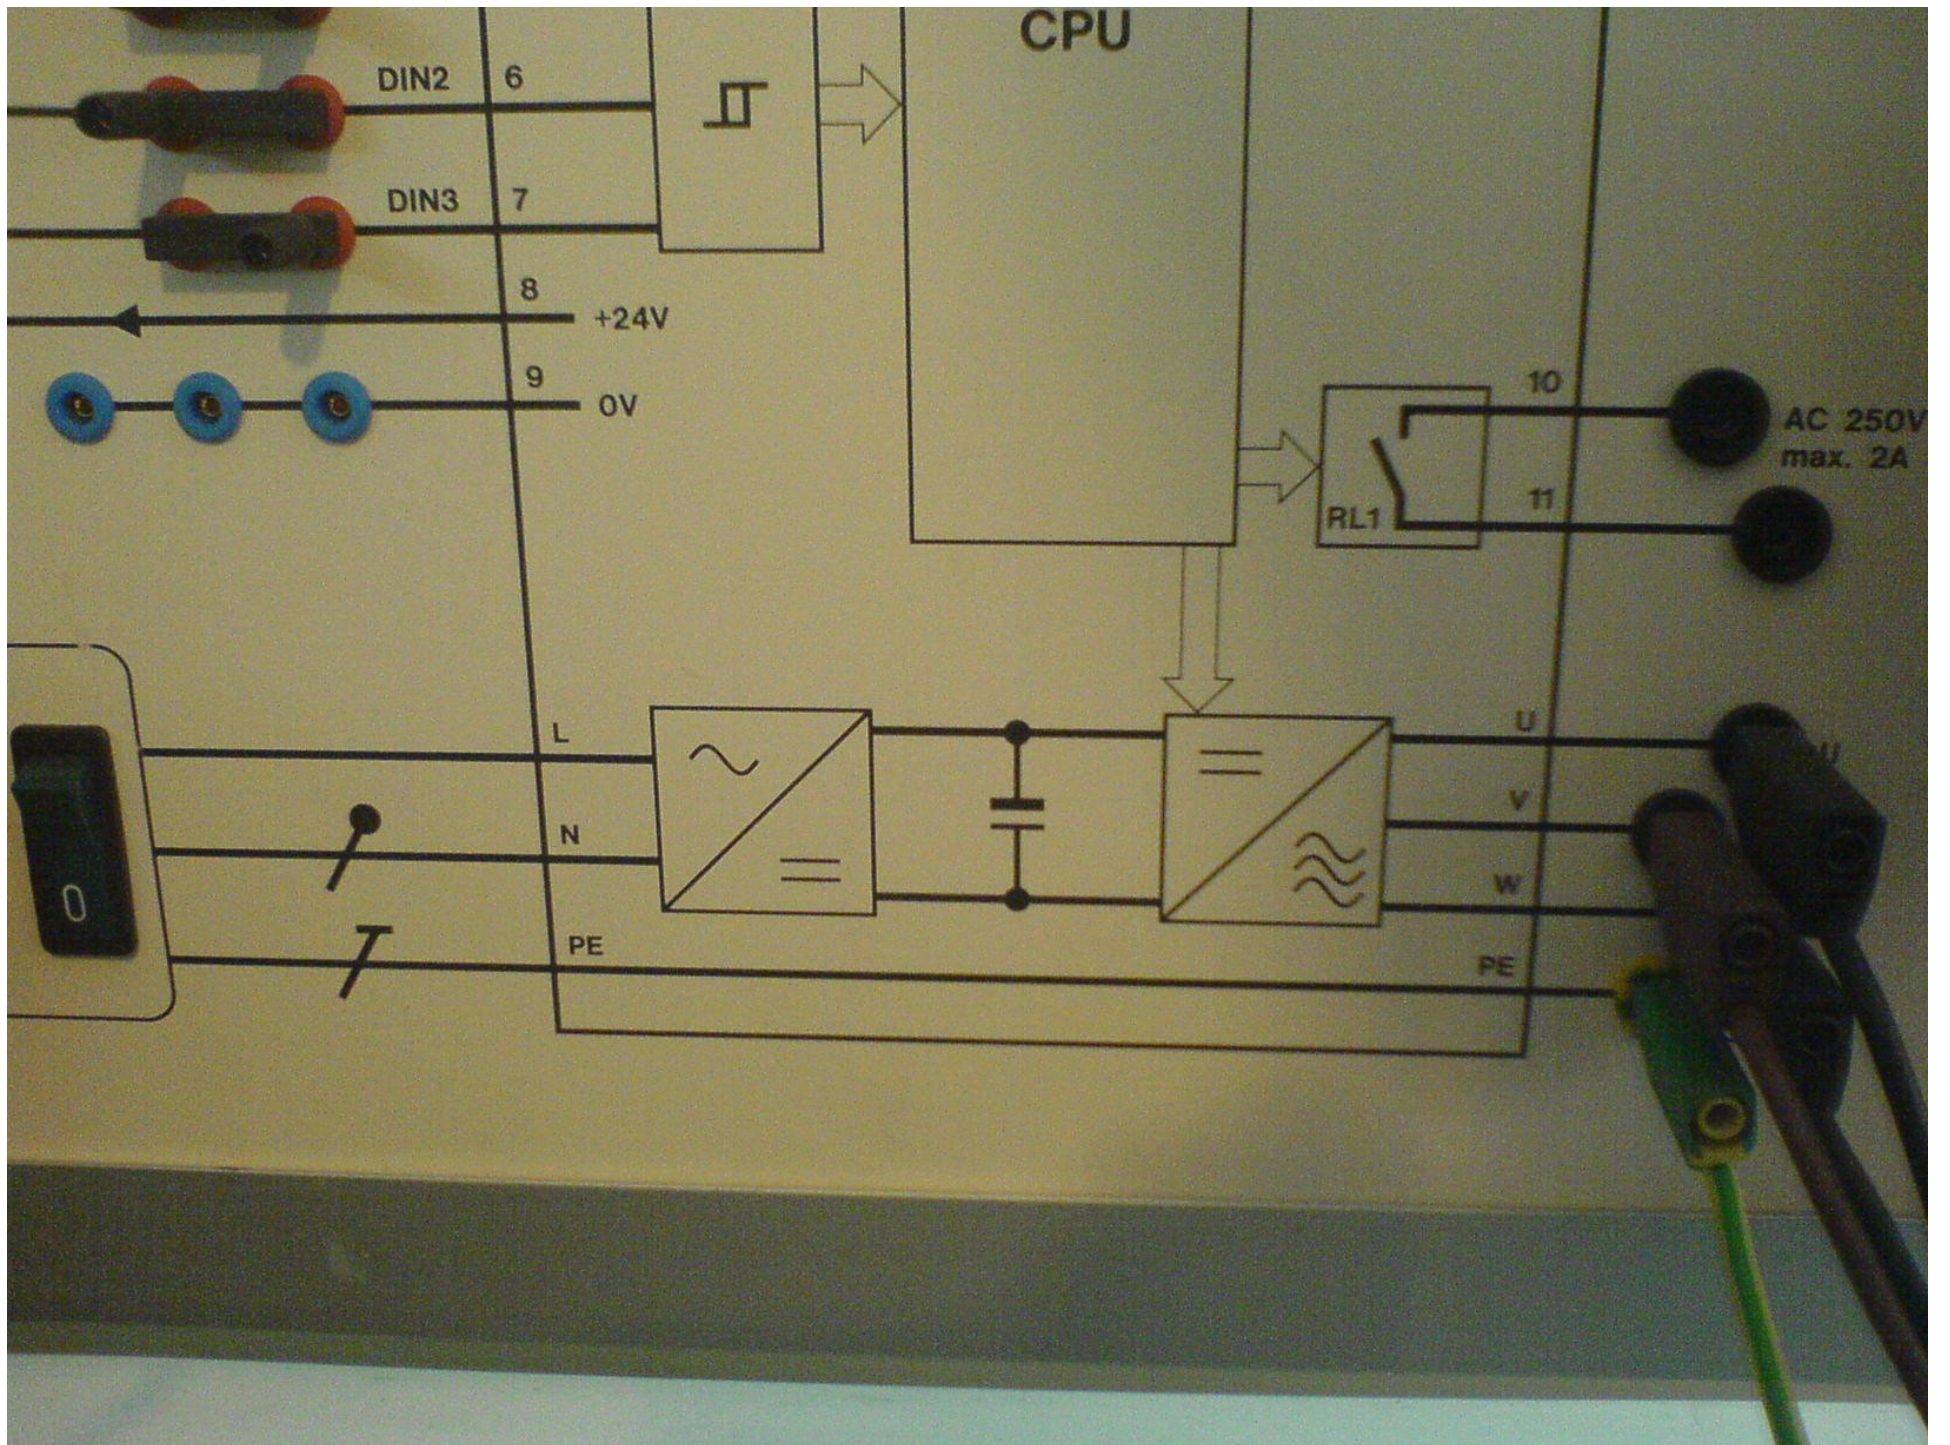

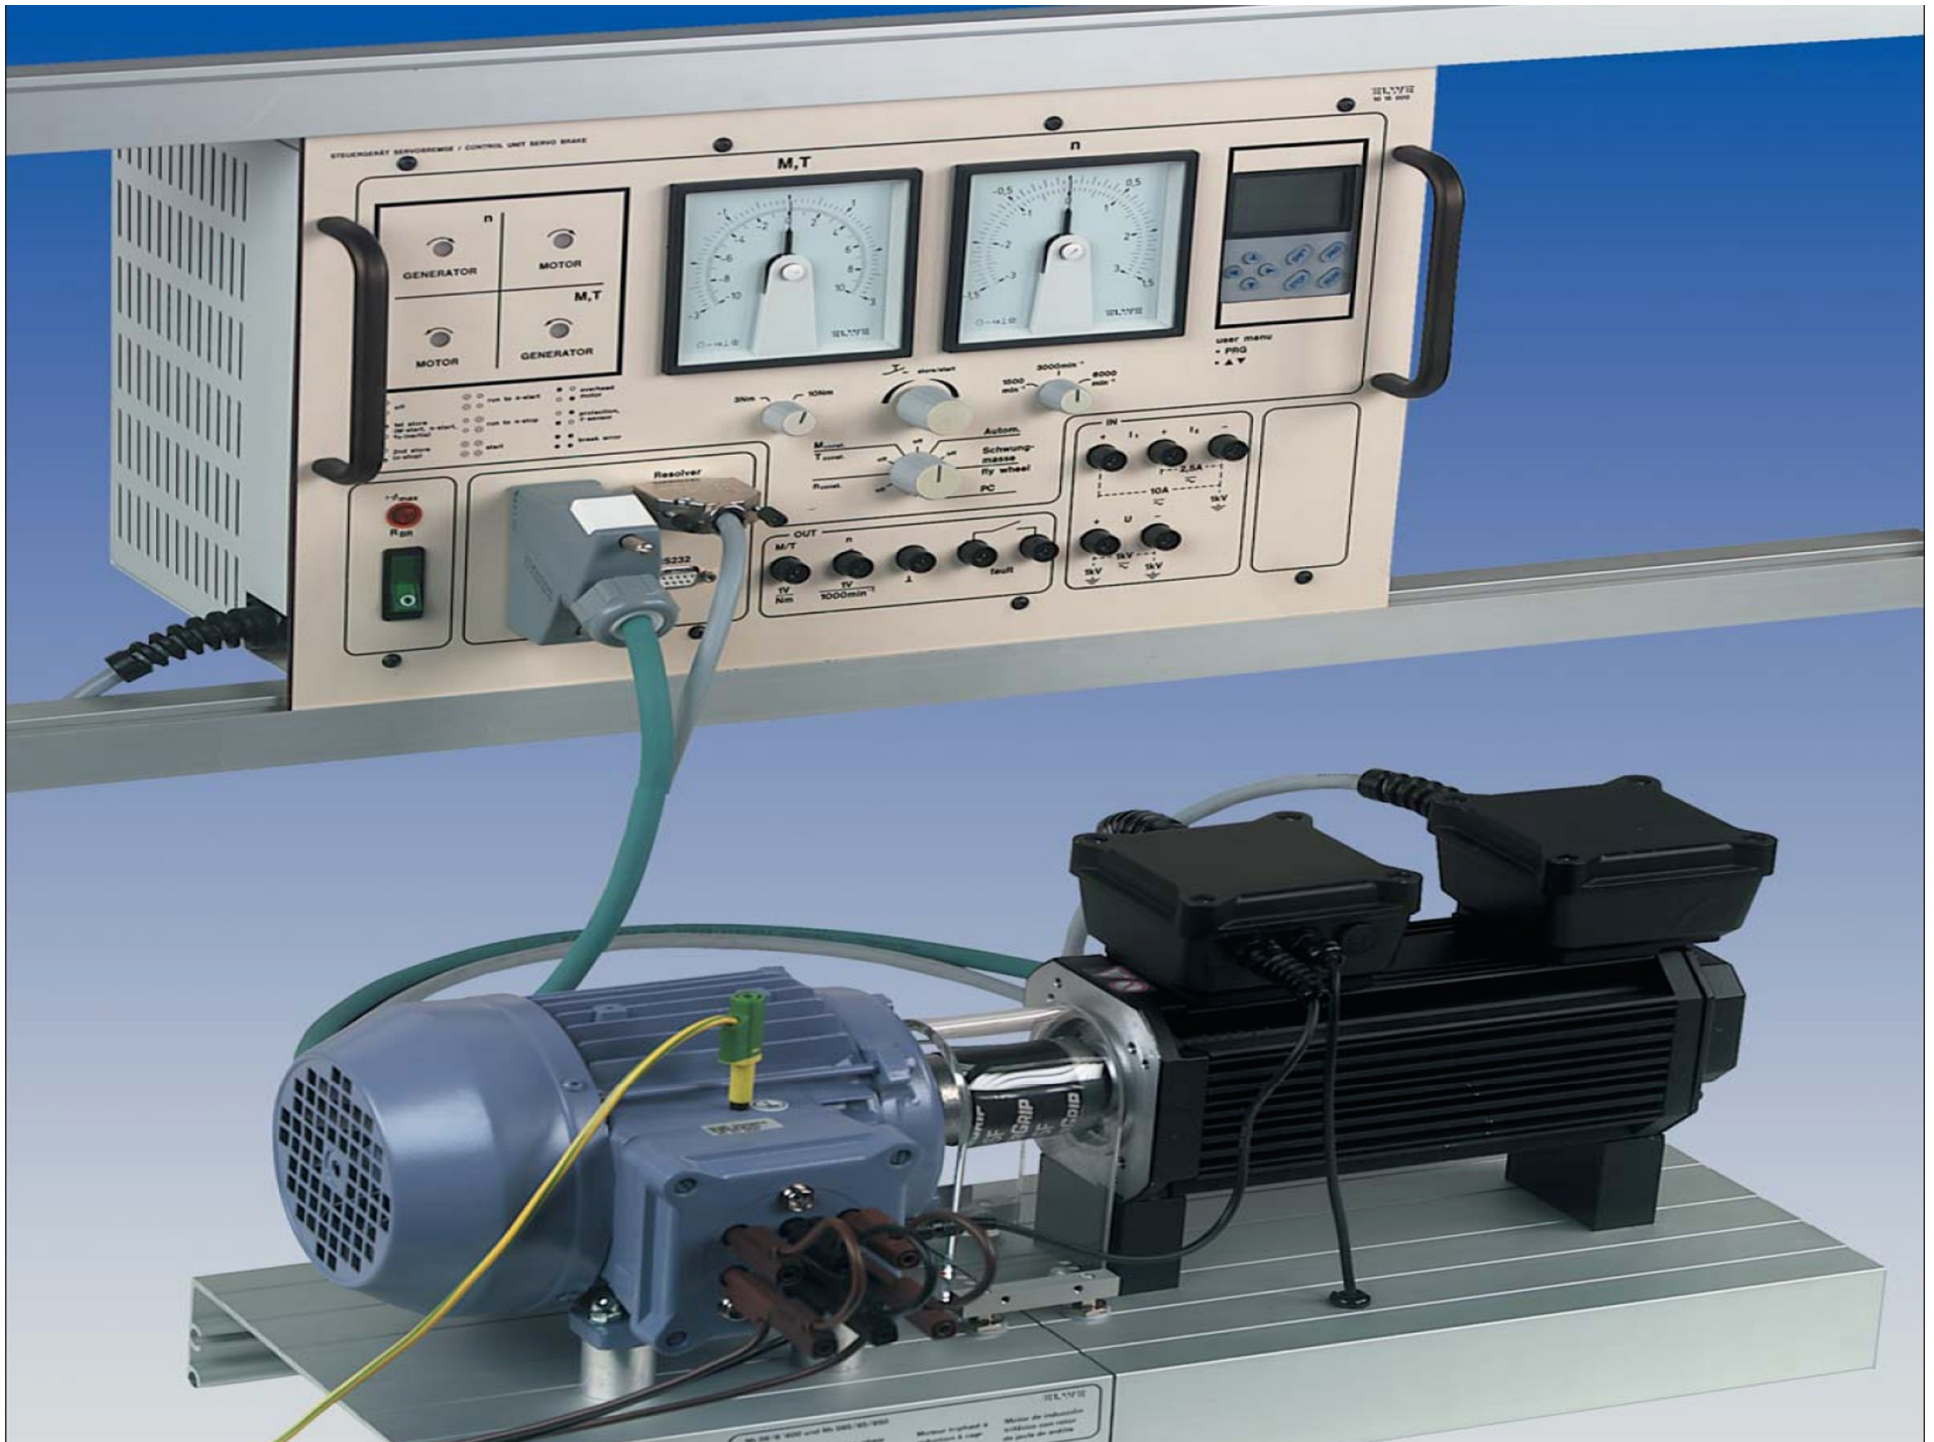

به طور کلی اینورتر در موارد زیر به کار میرود:

انجام تنظیمات مورد نیاز جهت سرعت یک فرآیند.
انجام تنظیمات مورد نیاز جهت گشتاور یک فرآیند.
صرفه جویی انرژی و افزایش بازده.

کاربرد اصلی اینورتر:

اصلی ترین کاربرد اینورتر AC، کنترل سرعت موتور القایی AC می باشد.

گاه به جای استفاده از اینورتر از موتورهای دو سرعته استفاده می نمایند که به کارگیری این روش مزایا و معایب خاص خود را دارا می باشد

مزایا:

- 1- از اینورتر ارزاتر می باشد
- 2- به راحتی نصب می شود
- 3- نویز بسیار کمی دارد

معایب:

- 1- جریان راه اندازی بسیار بالایی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد جریان نامی را دارا می باشند.
- 2- در هنگام شروع به کار و توقف ، ضربه های شدیدی را وارد میکند .
- 3- کنترل فقط برای دو سرعت مشخص موجود می باشد .
- 4- زمان زیادی را برای کاهش و تغییر سرعت نیاز دارند .

• تمرین های فصل دوم:

• ۱- نتایج آزمایشهای یک موتور القای روتور قفسی $400\text{V} / 10\text{kW} / 4$ قطب با اتصال مثلث به قرار زیر است: آزبی باری $400\text{V} / 8\text{A} / 250\text{W}$ و آز روتور قفل شده $1350\text{W} / 35\text{A} / 90\text{V}$ و مقاومت dc سیم پیچی استاتور هر فاز 0.6Ω است. تلفات گردشی (مکانیکی) و پارامترهای مدار معادل را محاسبه کنید؟

• ۲- یک موتور الکتریکی القایی سه فاز قفسی ۴ قطب ۲۵ اسب بخار به شبکه 60Hz متصل است که سیم پیچ استاتور آن بصورت ستاره و تلفات آهنی و مکانیکی 1800W و $U_L=460\text{V}$ و ماشین در بار نامی دارای ضریب قدرت 0.86 و ضریب بهره 83.5% است و لغزش 2.2% است. هر فاز استاتور آن $R_1=0.44\Omega$ مقاومت دارد مطلوبست محاسبه: سرعت روتور

• جریان استاتور / تلفات مسی روتور استاتور؟

۳- مطلوبست محاسبه گشتاور اعمال شده توسط یک موتور القایی سه فاز 50Hz و ۸ قطب که با لغزش ۴٪ کار کرده و گشتاور ماکزیمم 150N.m در سرعت 660r.p.m ایجاد می کند مقاومت هر فاز روتور ۰,۵ است:

۴- در یک موتور القایی سه فاز آسنکرون ۴ قطب ۱۱۰ ولت با اتصال ستاره که $R_2=0.18\Omega$ و $X_2=0.75\Omega$ و با سرعت 1720r.p.m حرکت می کند. مطلوبست
الف) جریان راه اندازی روتور
ب) جریان روتور در سرعت 1720r.p.m
ج) مقاومت اهمی بار معادل و توان مکانیکی ناخالص

۵- یک موتور القایی 50Hz سه فاز دارای مقاومت روتور 0.03Ω و راکتانس 0.12Ω در هر فاز است:

اولاً: سرعت در گشتاور ماکزیمم چقدر است؟
ثانیاً: مطلوبست تعیین مقدار اضافی مورد نیاز در هر فاز مدار روتور برای بدست آوردن 75% گشتاور موتور در راه اندازی
ثالثاً: اگر بخواهیم گشتاور موتور را در لحظه راه اندازی اتفاق بیفتد چه مقاومتی باید در مدار اضافه کنیم؟

۶- یک موتور القایی دارای ۴ قطب با مقاومت‌های $R_2=0.4\Omega$ و $X_2=0.12\Omega$ با فرکانس 50Hz کار می کند مطلوبست:
الف) اگر گشتاور کار برابر 0.75 گشتاور ماکزیمم باشد مقاومت روتور چقدر است؟

ب) در زمانی که گشتاور کار با گشتاور ماکزیمم برابر باشد مقاومت روتور چقدر است؟

۷- یک موتور القایی ستاره ۴ قطبی، ۶۰ هرتز، ۴۶۰ ولت دارای امپدانسهای هر فاز است که بصورت زیر می باشد:

$$X_2=0.464\Omega \quad X_1=1.106\Omega \quad R_2=0.332\Omega$$

$$R_1=0.611\Omega \quad X_m=26.3\Omega$$

کل تلفات ثابت 1100w بوده (تلفات ثابت با هسته جمع شده)

برای لغزش ۲،۲٪ در ولتاژ و فرکانس اسمی موارد زیر را پیدا کنید:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| الف) سرعت موتور | ب) جریان استاتور |
| ج) ضریب توان | د) قدرتمکانیکی ناخالص |
| و) قدرت خروجی | ه) گشتاور الکترومغناطیسی |
| ی) راندمان | |

۸- یک موتور القایی سه فاز ۴۴۰ ولت و فرکانس ۶۰ هرتز با اتصال ستاره دارای ۶ قطب می باشد پارامترهای هر فاز آن بصورت زیر می باشد:

$$X_m=14.3\Omega \quad R_{fe}=161.13\Omega \quad X_{e1}=0.75\Omega$$

$$R_1=0.1\Omega \quad R_2=0.12\Omega \quad \text{تلفات هسته} = 1200$$

تلفات مکانیکی شامل اصطکاک و تهویه را معادل تلفات هسته در نظر بگیرید اگر لغزش موتور ۳٪ باشد مطلوبست:
الف) محاسبه تقریبی جریان ورودی به موتور و ضریب قدرت موتور

ب) توان مکانیکی خروجی

ج) گشتاور راه اندازی



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.