

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عنوان درس:

ماشین های الکتریکی سه فاز

جایگاه درس

رشته: الکتروتکنیک

گرایش: برق صنعتی

پیش نیاز: فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

ساعت در هفته: ۲

منابع:

مؤلف	کتاب	
چاپمن	ماشین های الکتریکی	۱
p.c.sen	ماشین های الکتریکی	۲

نمره نهایی:

-آزمون پایان ترم

-آزمون میان ترم

-حضور در کلاس

-فعالیت های کلاسی

-فعالیت های خارج از کلاس (حل تمرین)

-پروژه درسی

سر فصل ها:

فصل ۱: مبانی ماشین های جریان متناوب سه فاز

فصل ۲: موتورهای آسنکرون سه فاز

فصل ۳: رفتار مولدی ماشین سنکرون سه فاز


فصل ۴: رفتار موتوری ماشین سنکرون

فصل اول:


مبانی ماشین های جریان متناوب

میدان دوار : میدانی که دارای تغییرات مکانی باشد .


۱- استفاده از تحریک dc یا چرخ قطب:

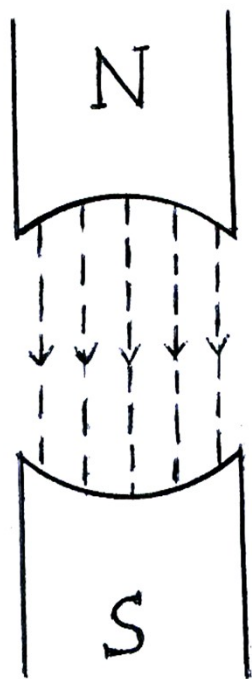


میدان ساکن



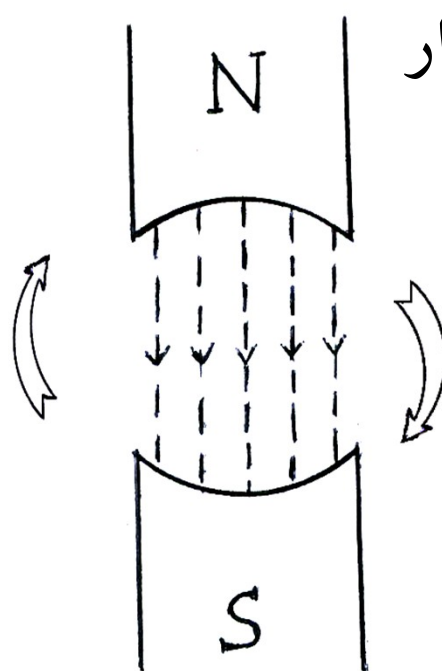



میدان دوار

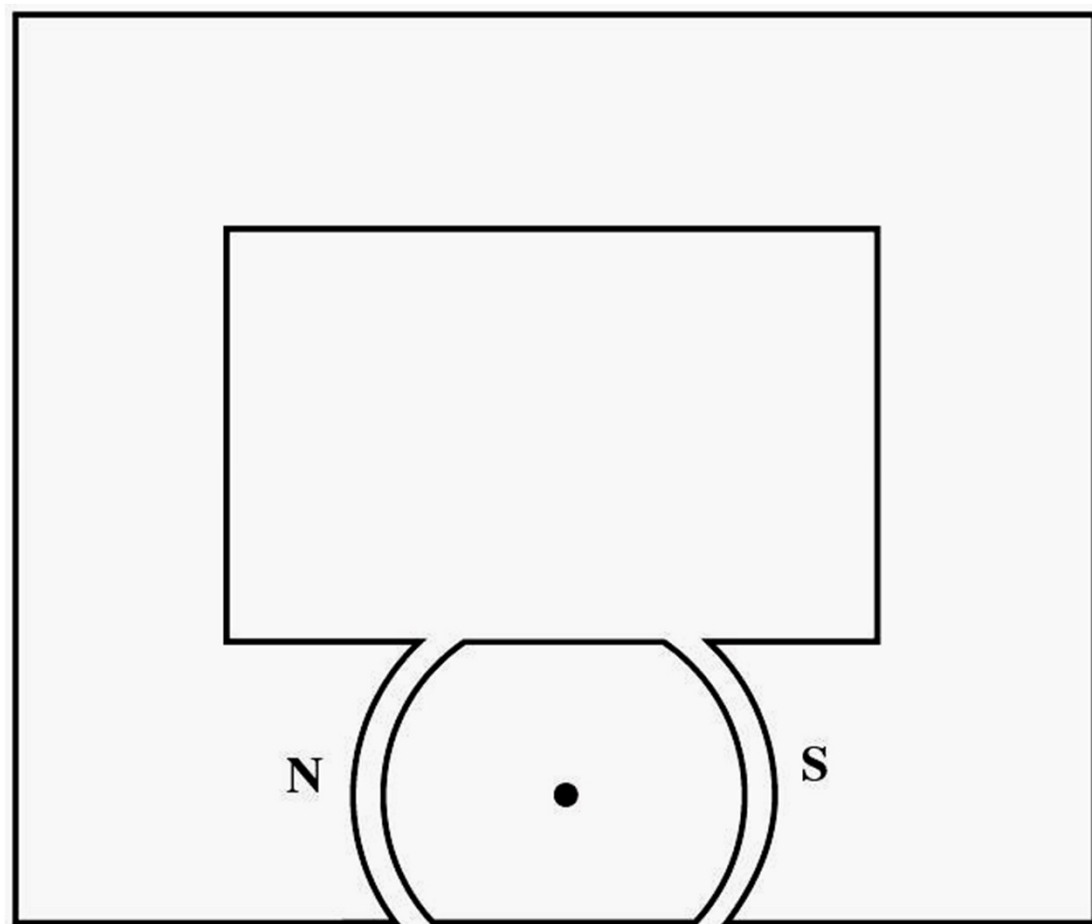


2- استفاده از سیم پیچ چند فازه متقارن:

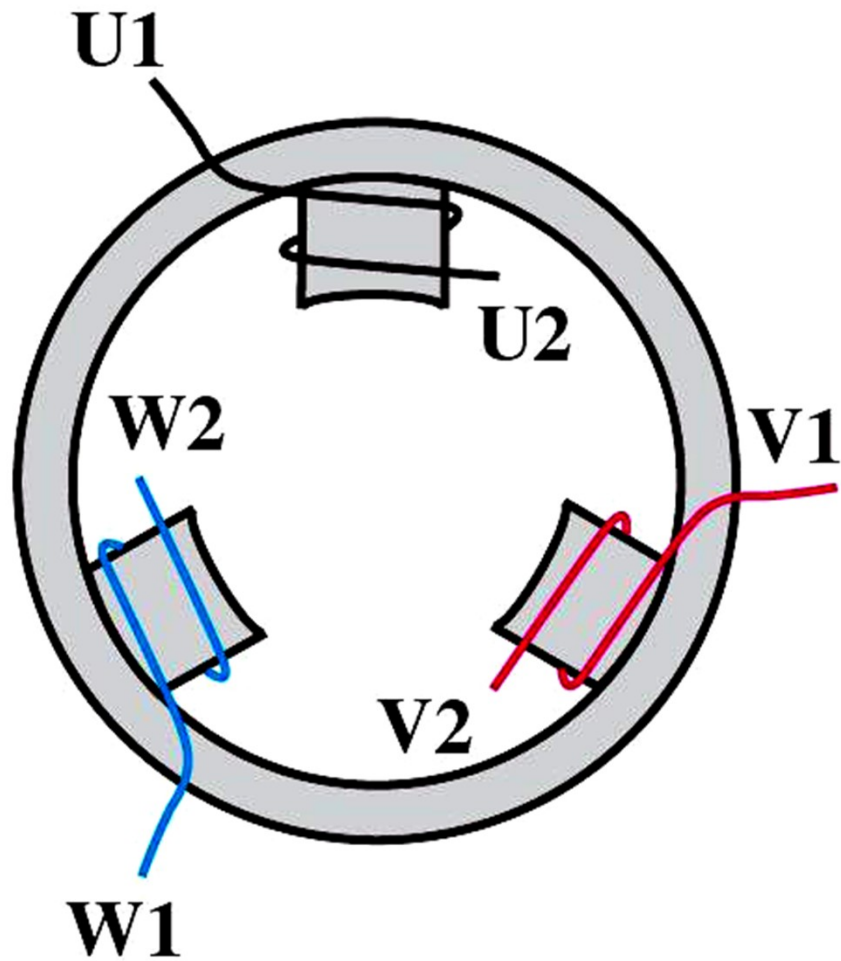

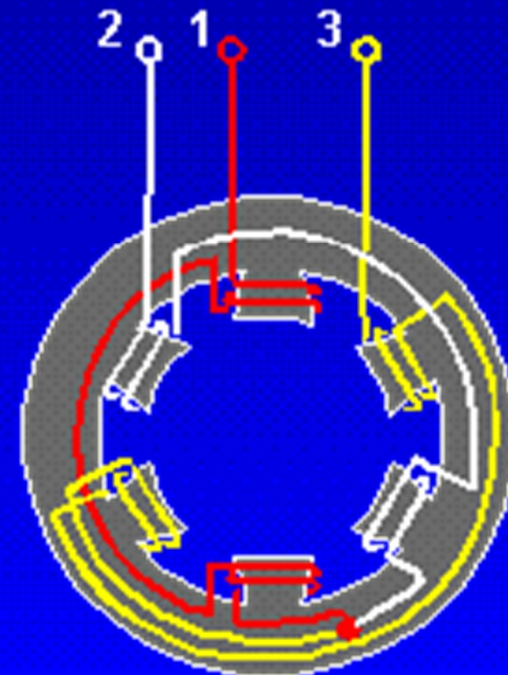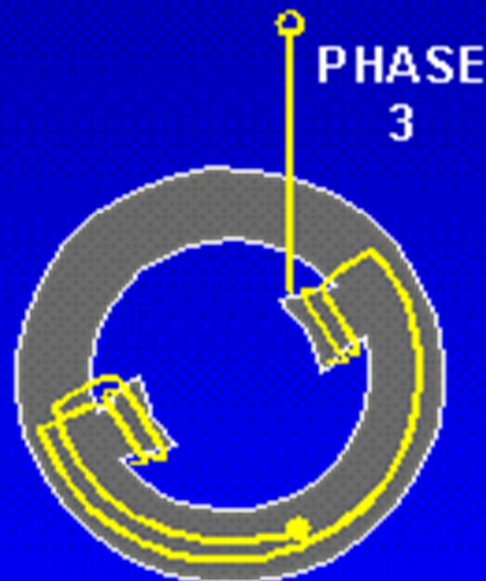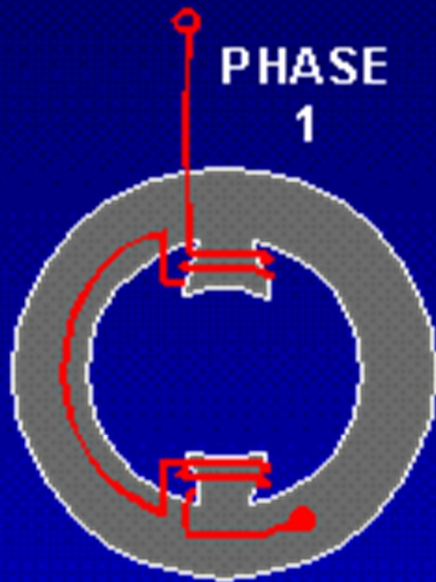

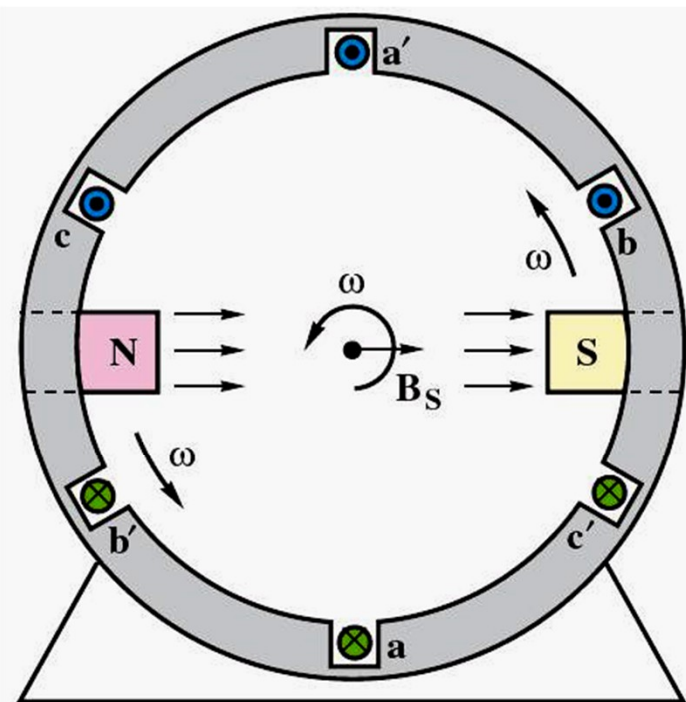


ب

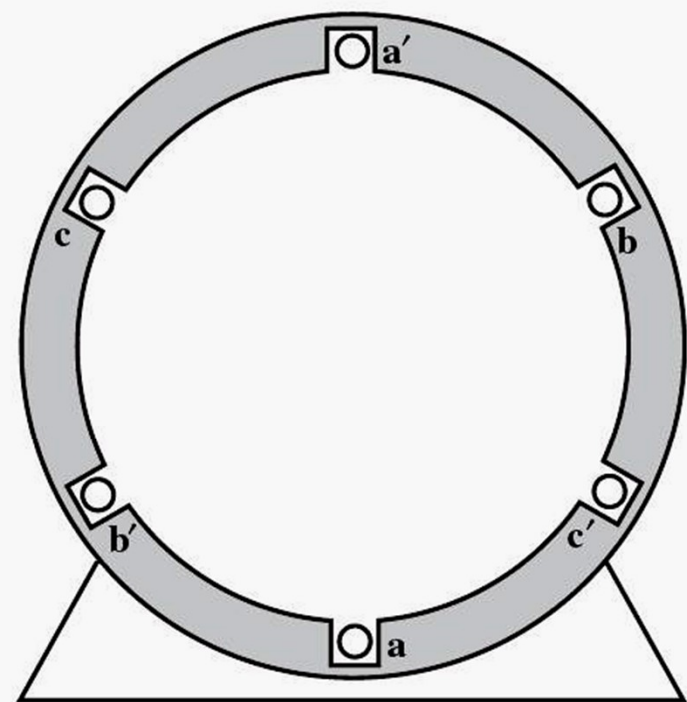


الف

شکل ۳-۴ الف - سیم‌بندی ساده دو قطبی ب - قطب‌های میدان

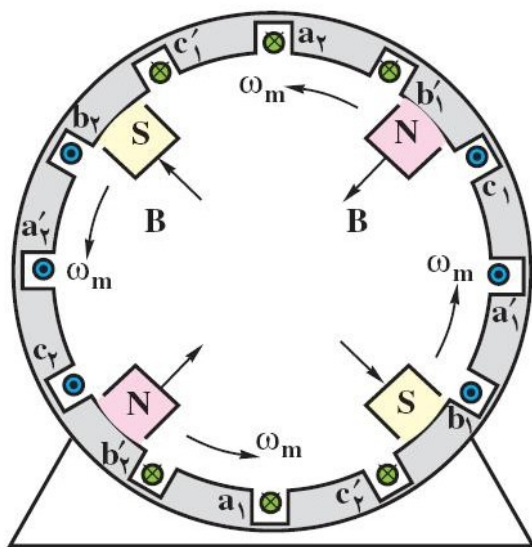


ب

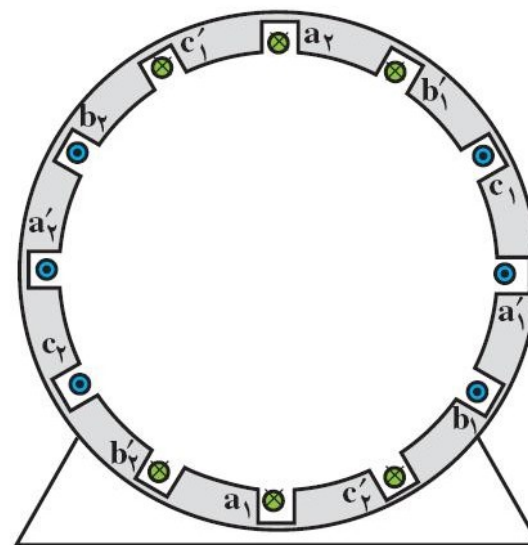




الف



شکل ۳-۵ الف - سیم‌بندی ساده چهار قطبی ب - قطب‌های میدان


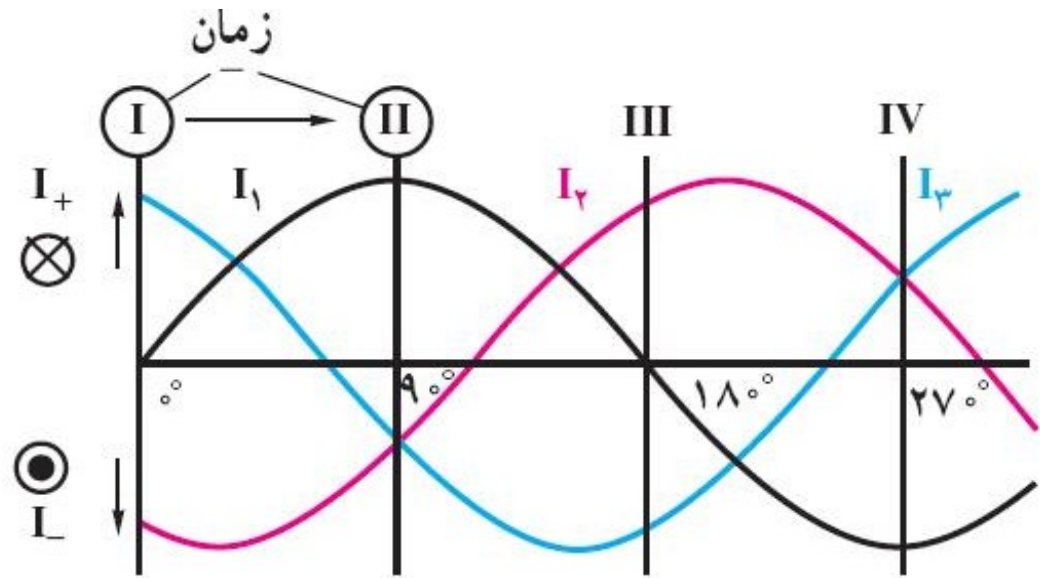


⊗ جهت ورود جریان
 ⊙ جهت خروج جریان

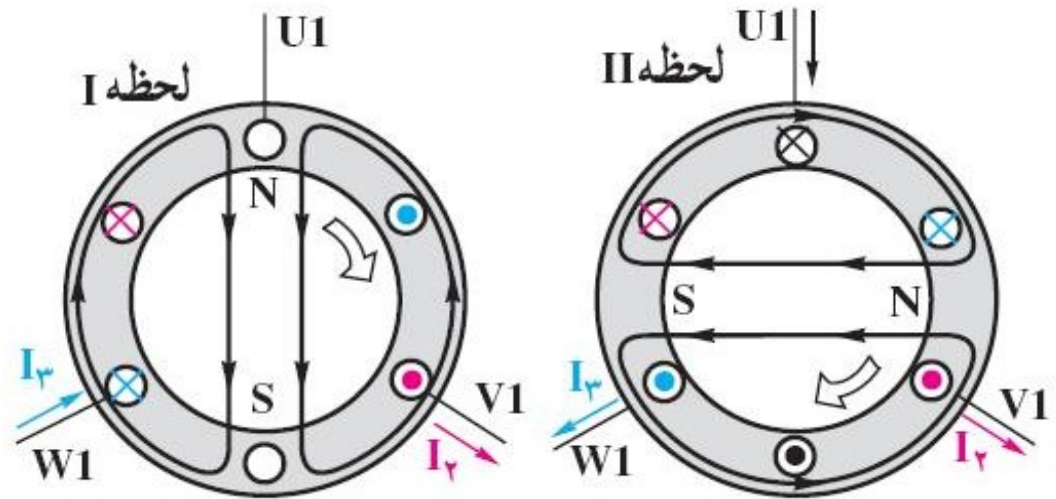

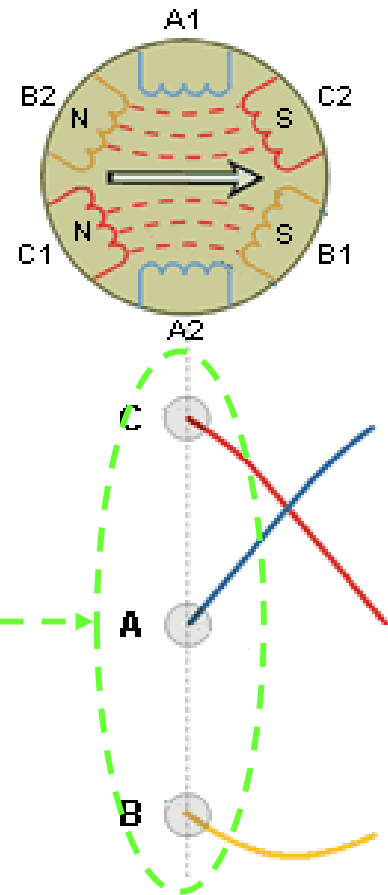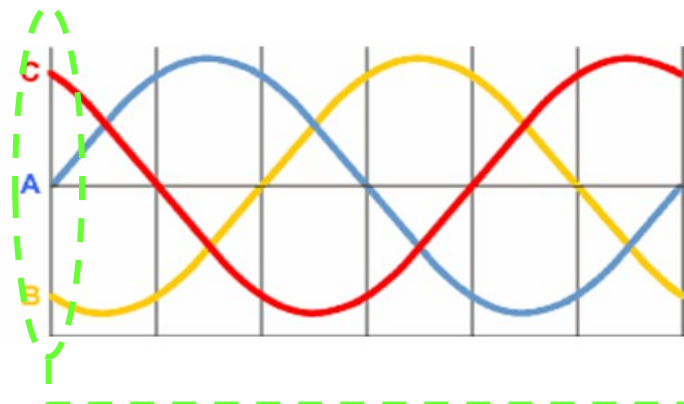


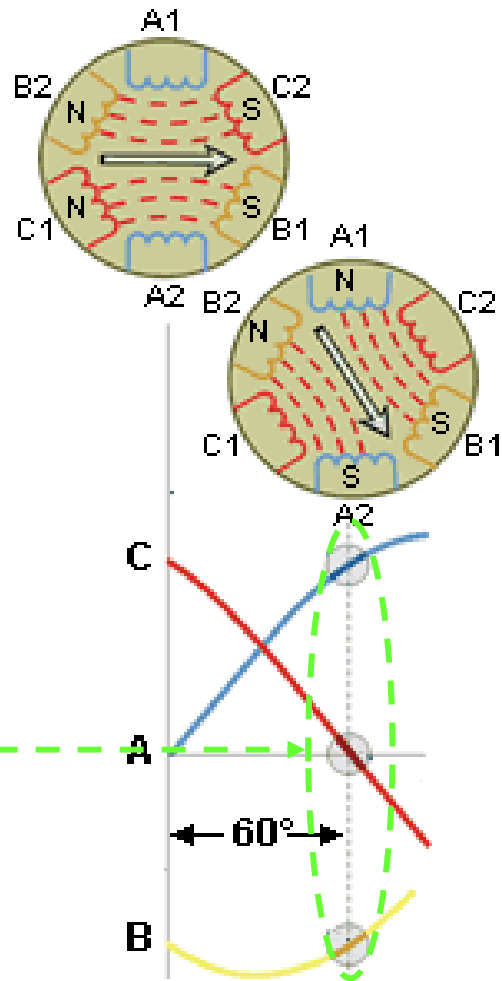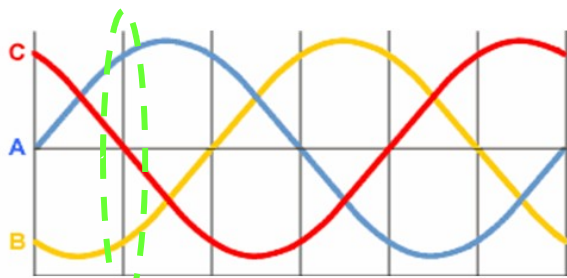

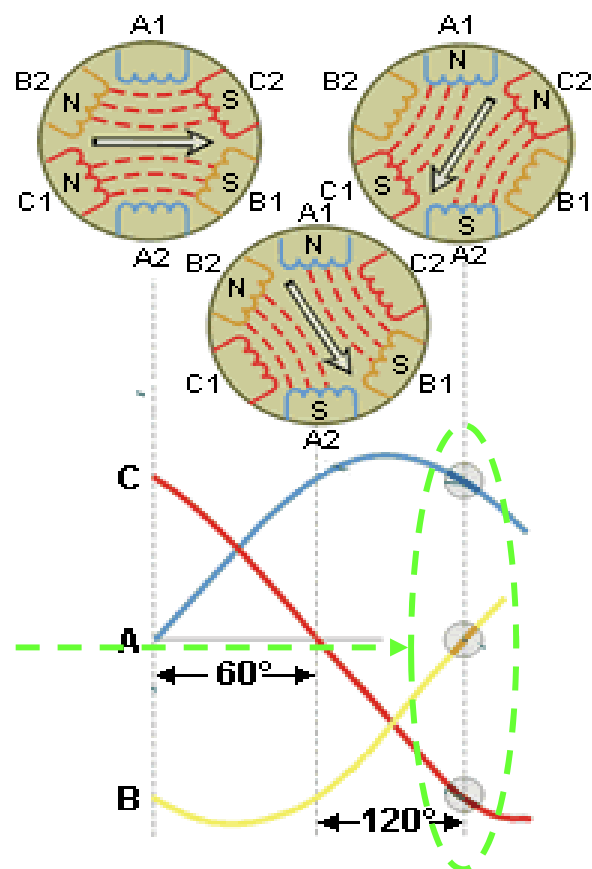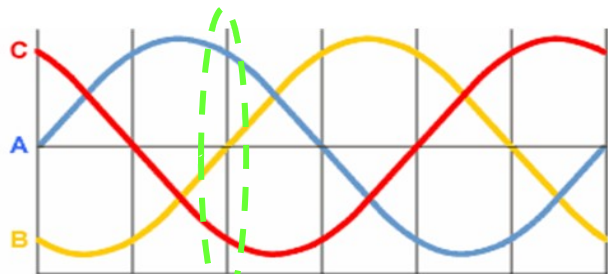



تمرین:


• برای زمان های ۳ و ۴ شکل قرار
گیری میدان دوار را ترسیم کنید.

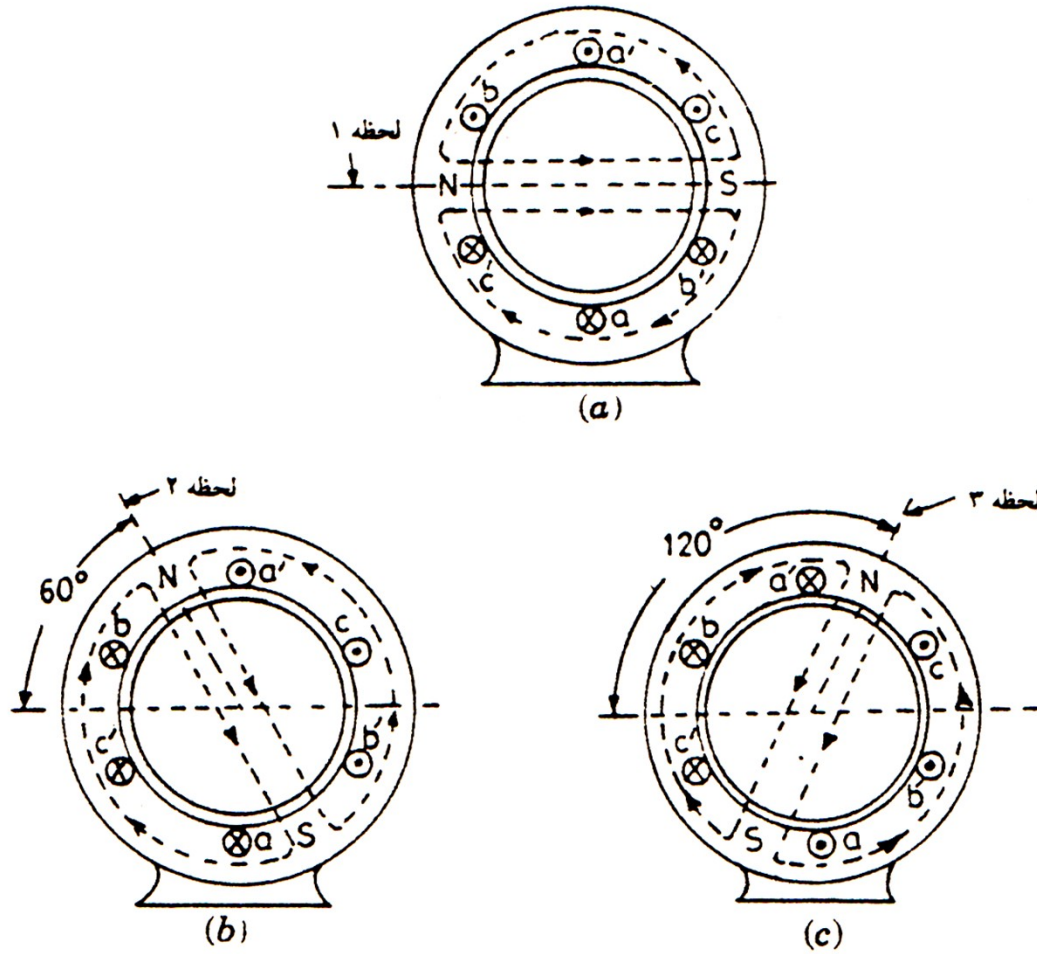



شکل ۳-۳۲ تولید میدان مغناطیسی دوار با رسم شار مغناطیسی

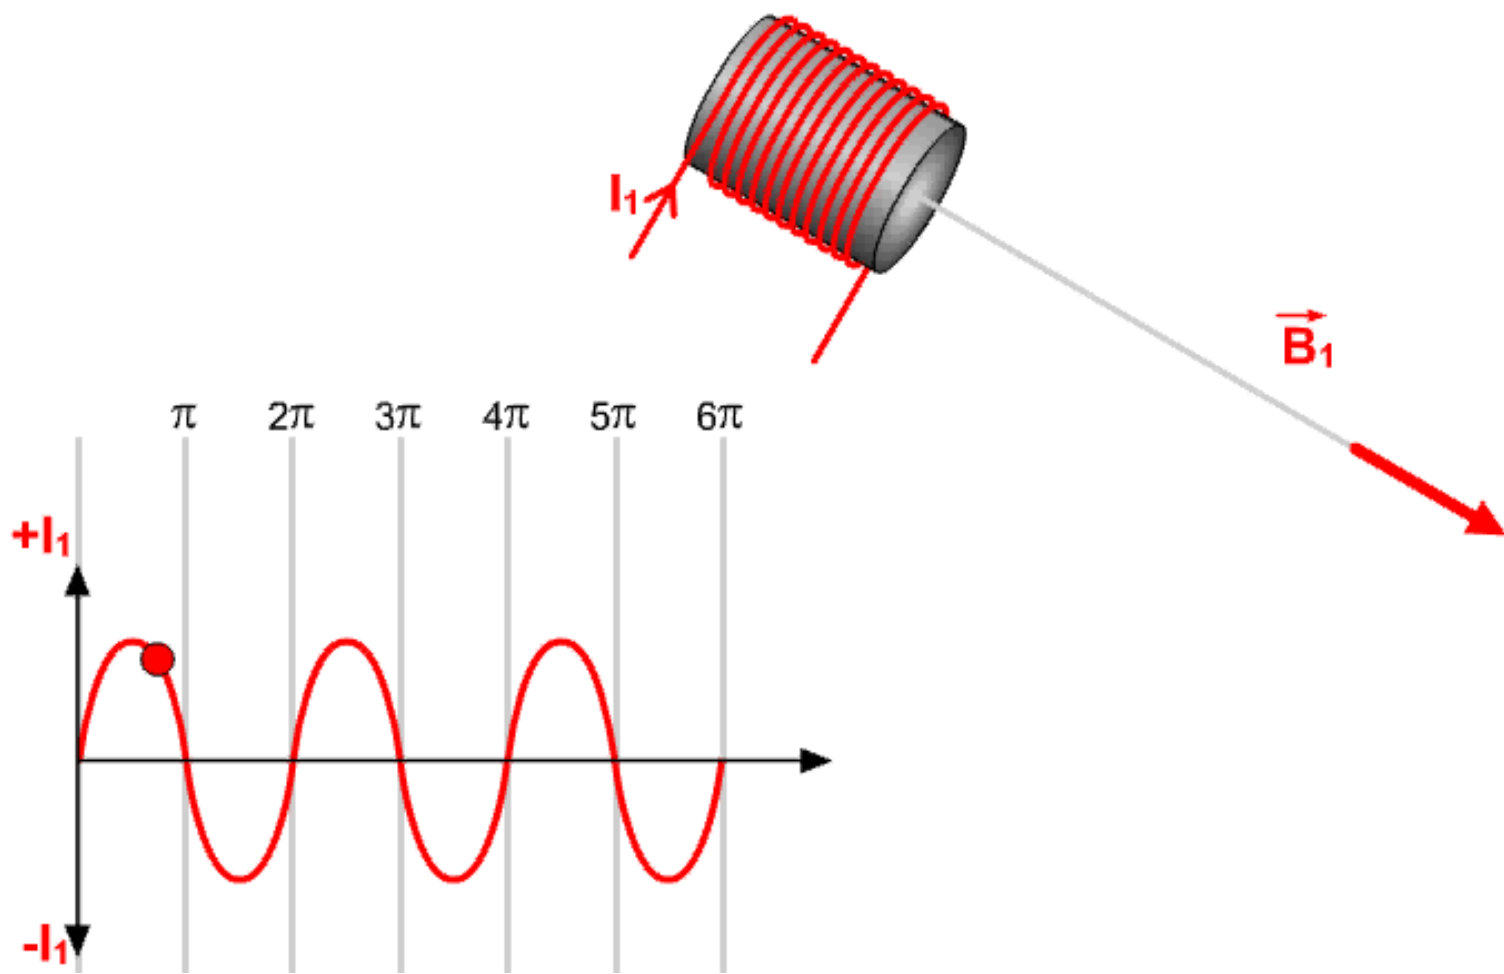


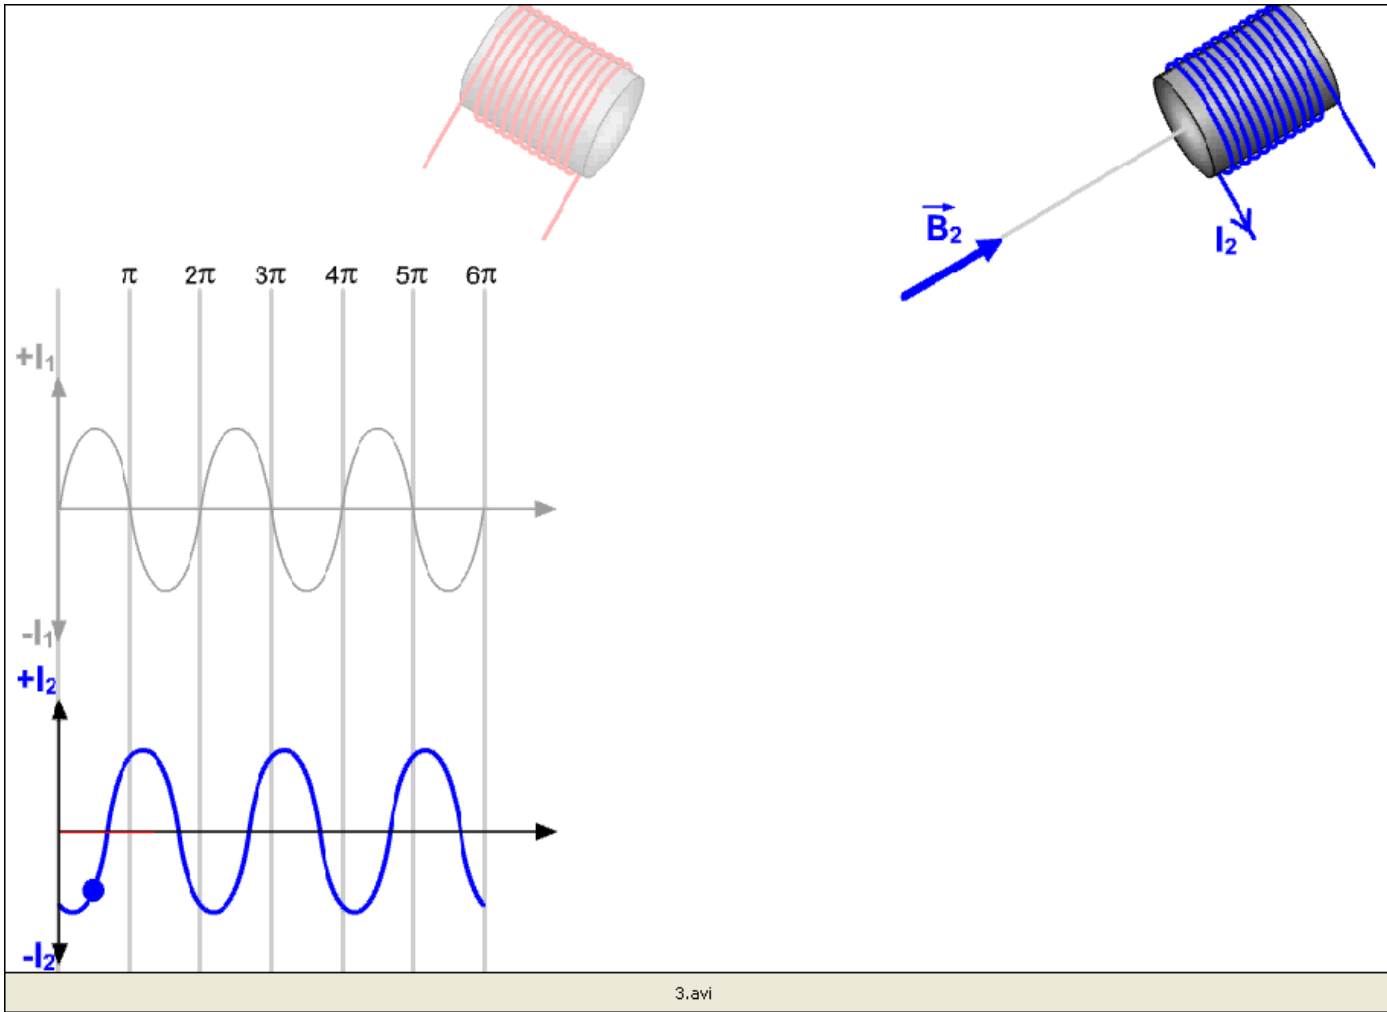


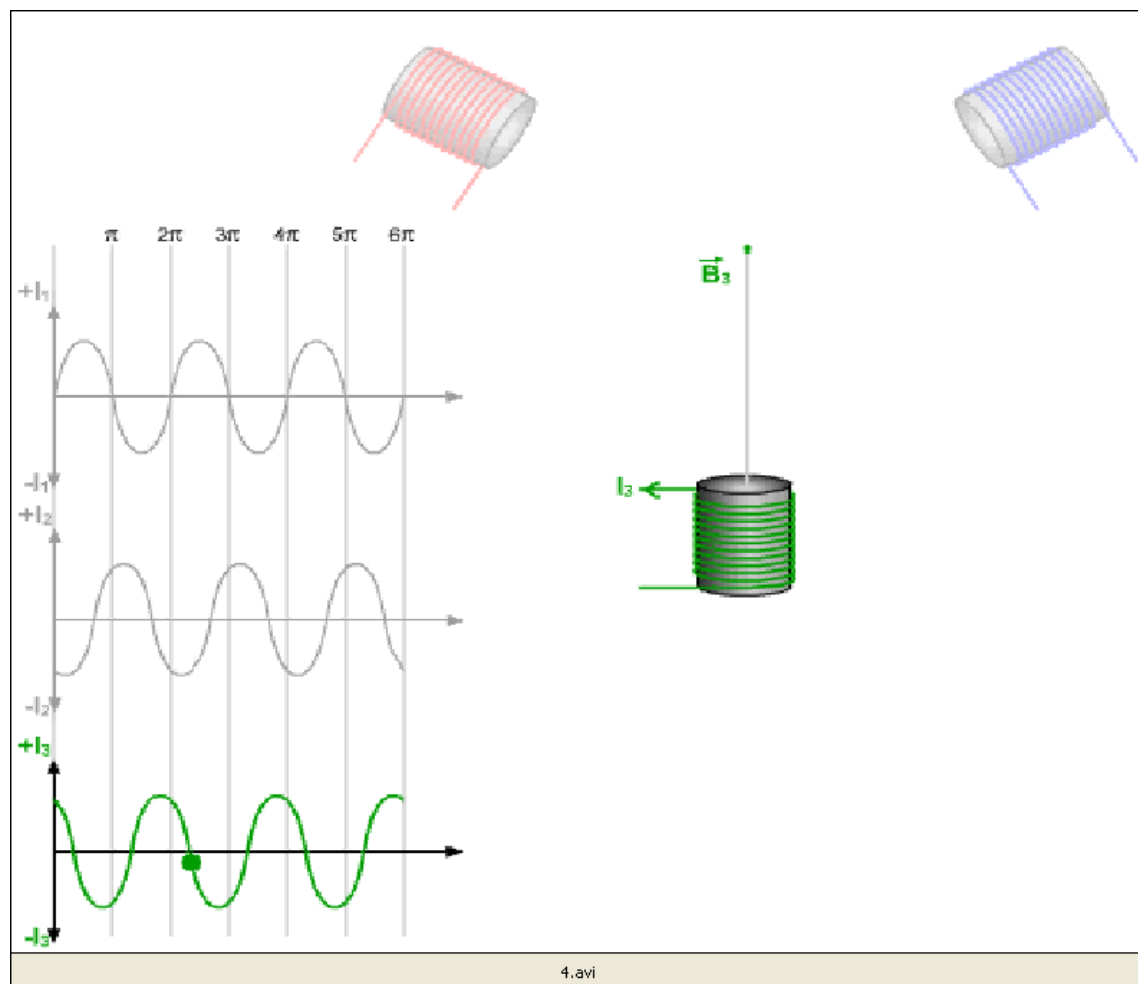


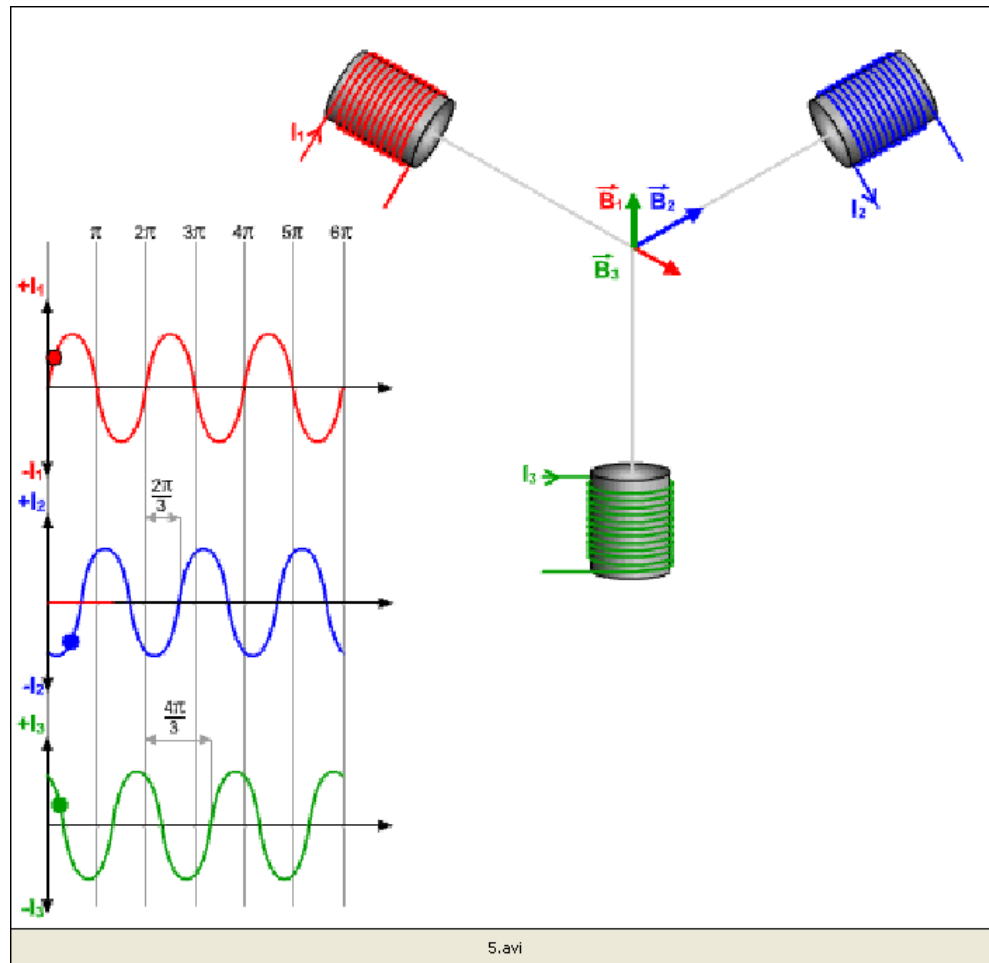


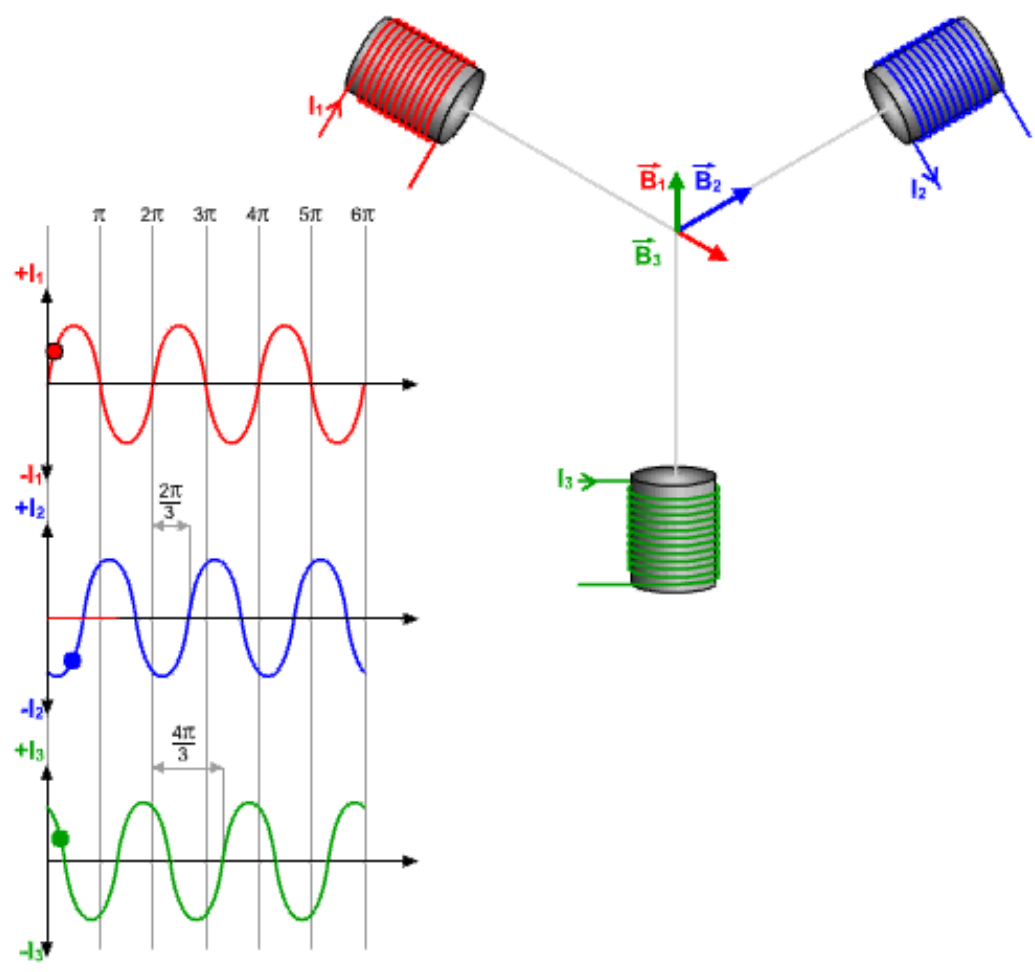

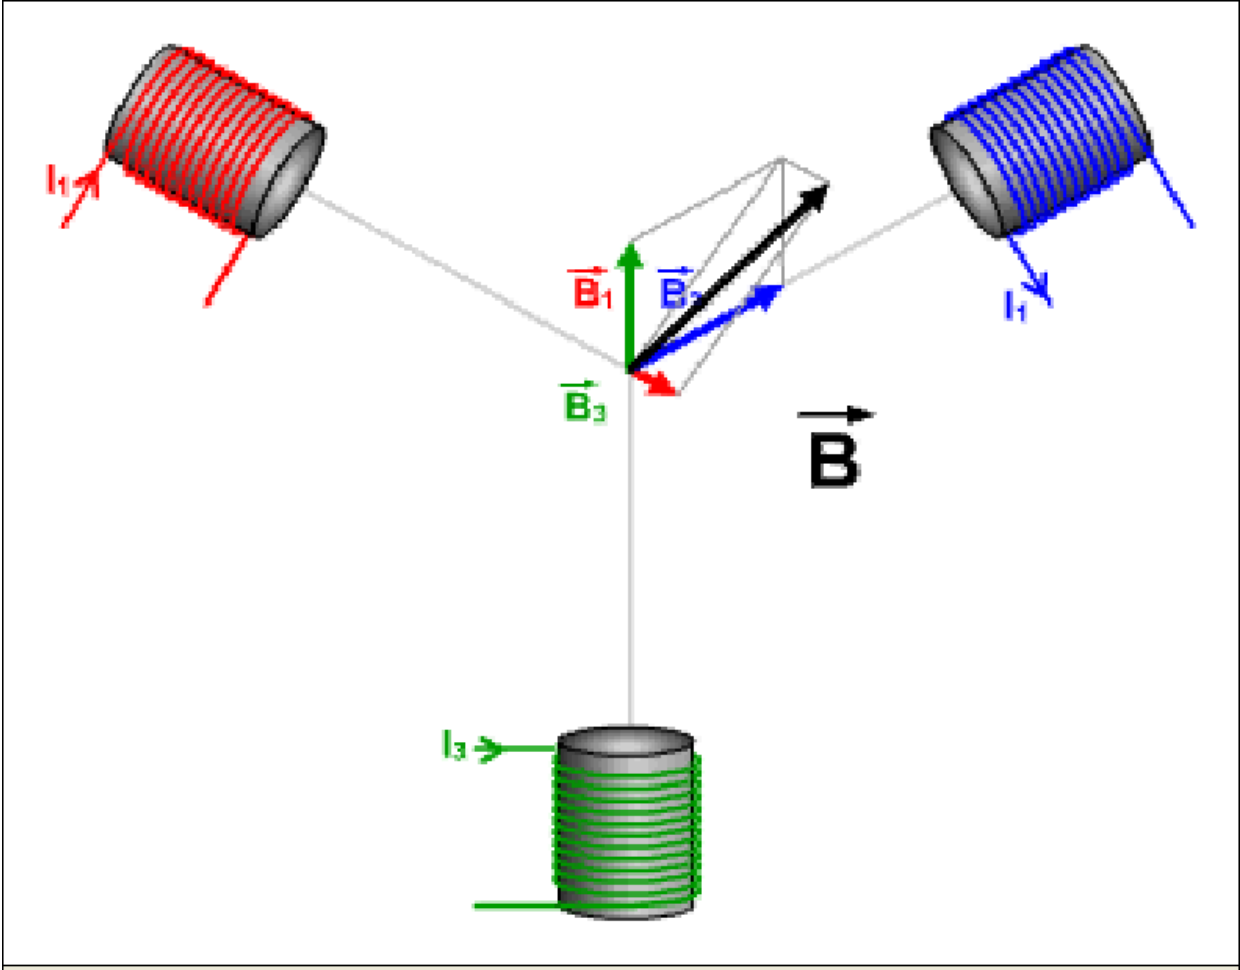

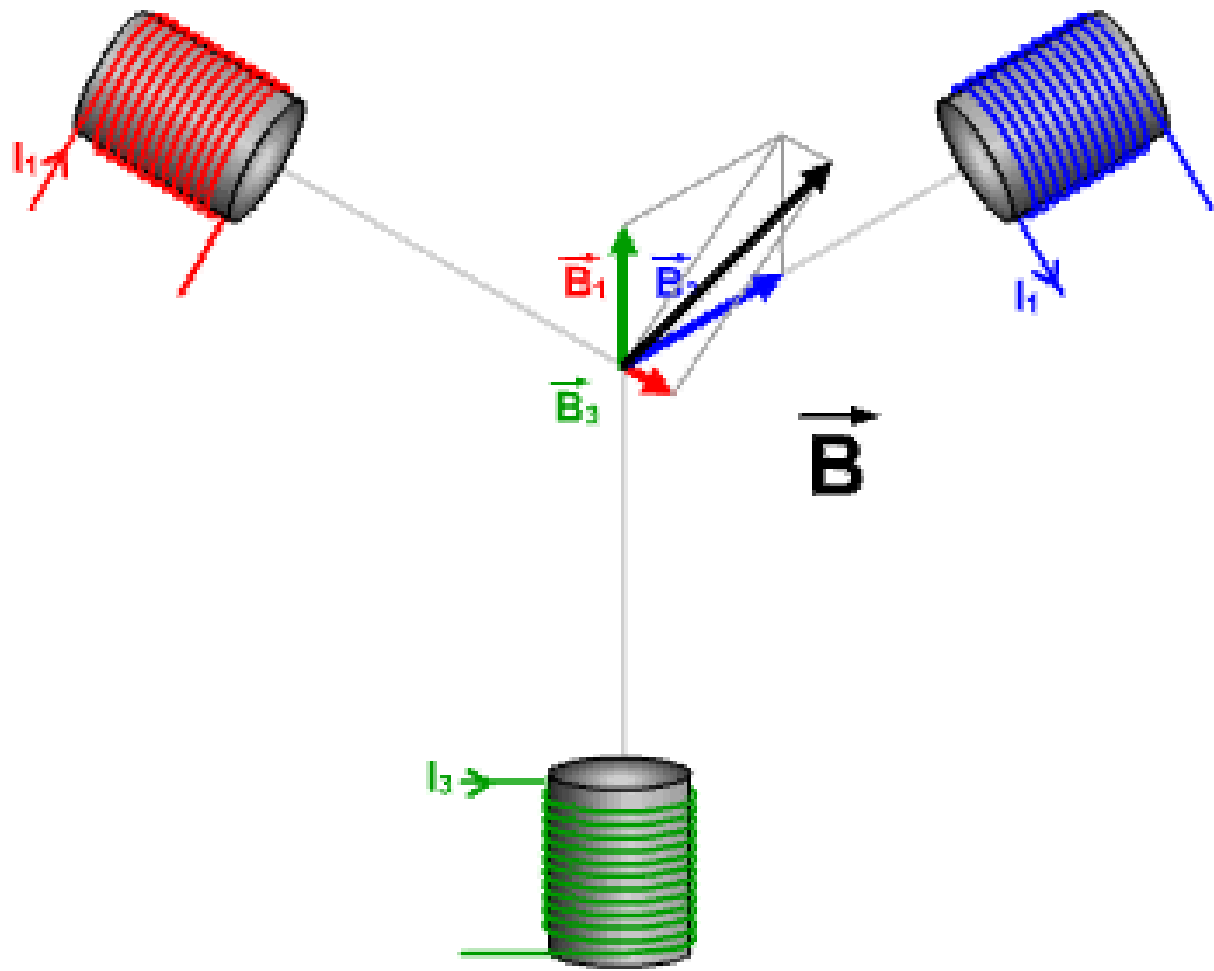

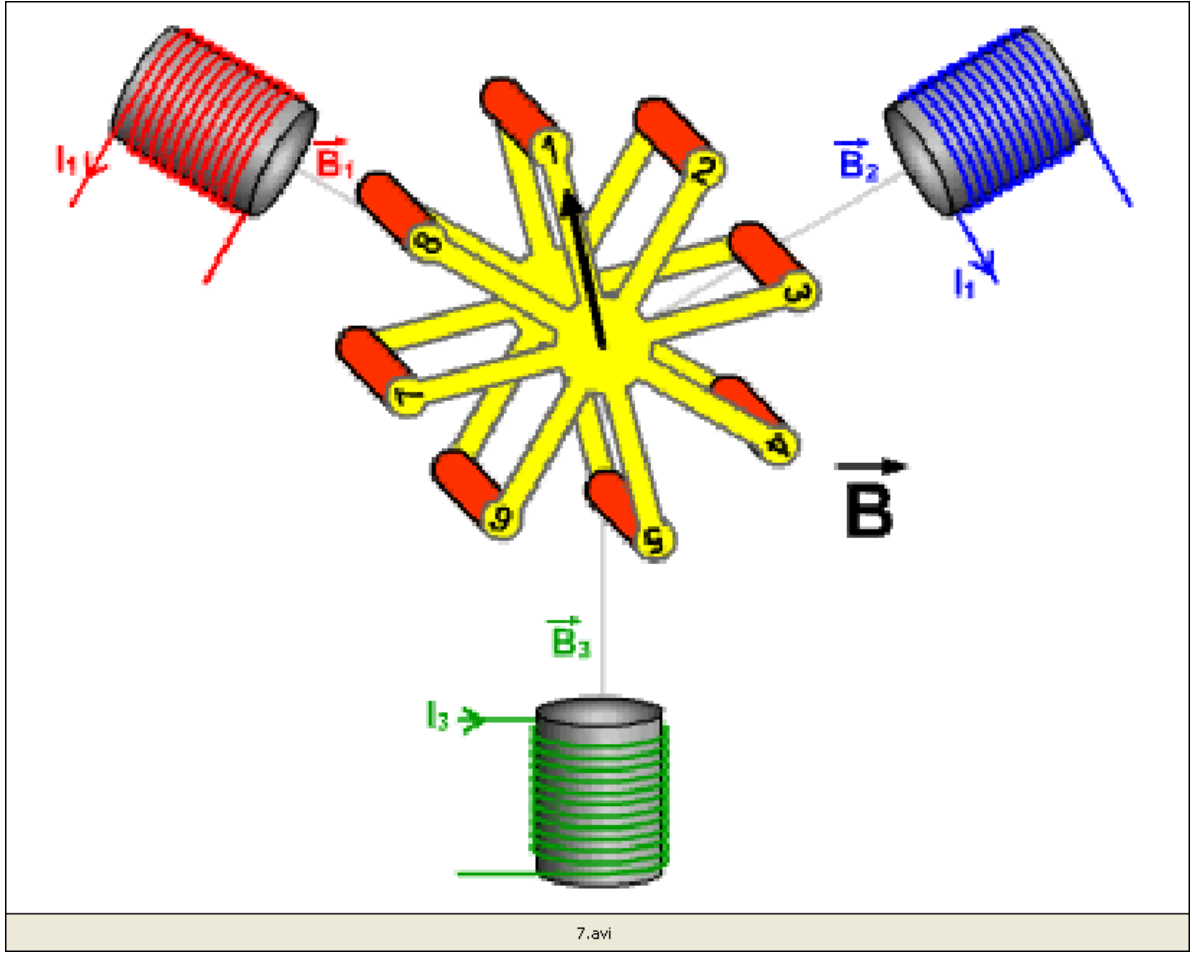

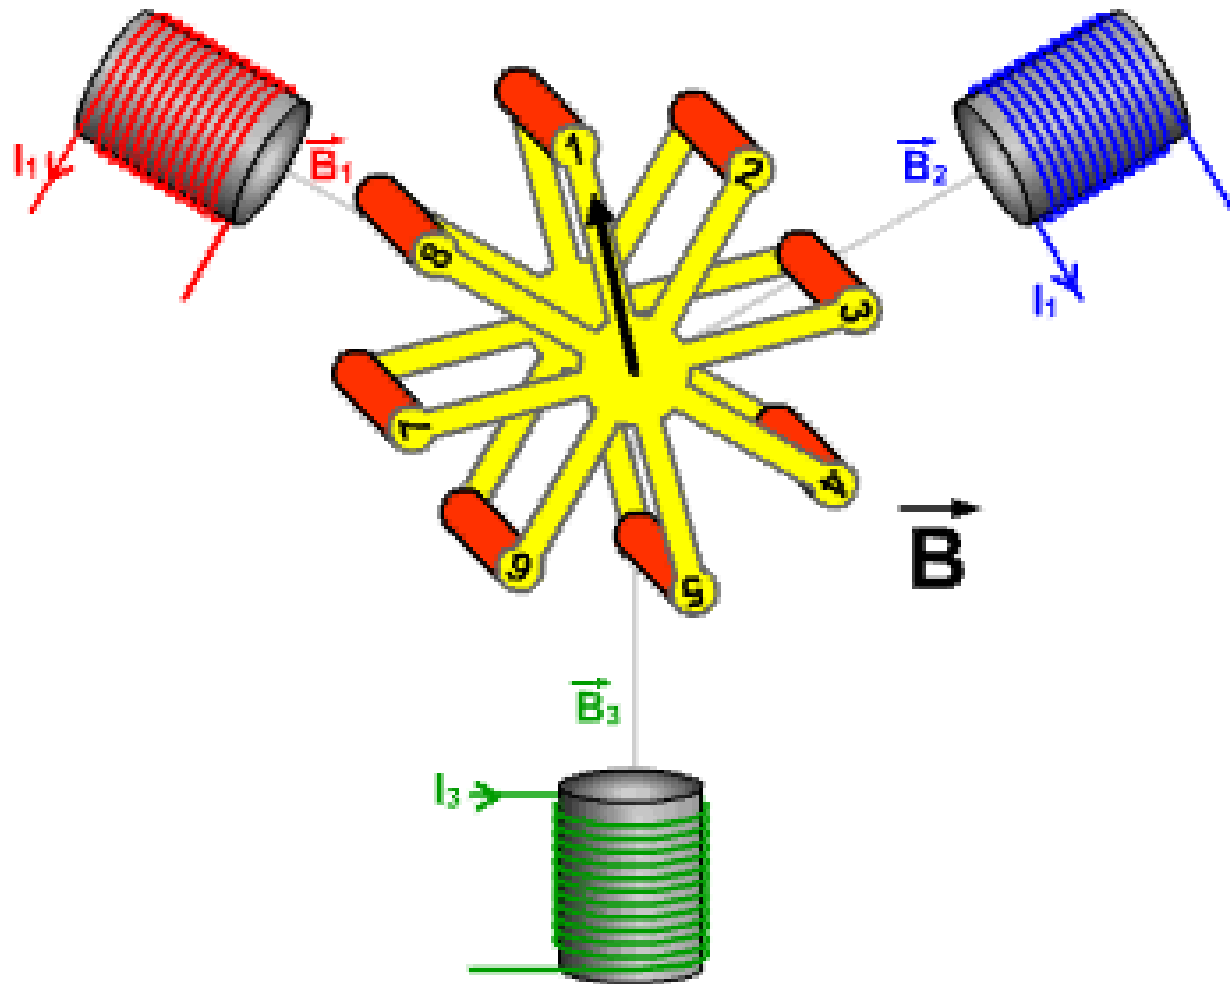

محاسبه میدان مغناطیسی:

$$i_{aa'} = I_m \sin \omega t$$

$$i_{bb'} = I_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_{cc'} = I_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

$$i_{aa'} = I_m \sin \omega t \rightarrow B_{aa'} = B_m \sin \omega t \angle 0$$

$$i_{bb'} = I_m \sin(\omega t - 120^\circ) \rightarrow B_{bb'} = B_m \sin(\omega t - 120^\circ) \angle 120^\circ$$

$$i_{cc'} = I_m \sin(\omega t - 240^\circ) \rightarrow B_{cc'} = B_m \sin(\omega t - 240^\circ) \angle 240^\circ$$

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_{aa'} + \vec{B}_{bb'} + \vec{B}_{cc'}$$

مثال: برآیند میدان‌ها (B) در یک ماشین سه فاز در لحظه $\omega t = 0$ را بدست آورید.

$$i_{aa'} = I_m \sin \omega t \rightarrow B_{aa'} = B_m \sin \omega t \angle 0 \quad \rightarrow B_{aa'} = 0$$

$$i_{bb'} = I_m \sin(\omega t - 120^\circ) \rightarrow B_{bb'} = B_m \sin(\omega t - 120^\circ) \angle 120^\circ \quad \rightarrow B_{bb'} = -\frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle 120^\circ$$


$$i_{cc'} = I_m \sin(\omega t - 240^\circ) \rightarrow B_{cc'} = B_m \sin(\omega t - 240^\circ) \angle 240^\circ \quad \rightarrow B_{cc'} = \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle 240^\circ$$

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_{aa'} + \vec{B}_{bb'} + \vec{B}_{cc'}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{net} = 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle 120^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle 240^\circ$$

$$\vec{B}_{net} = 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} B_m (\cos 120^\circ + j \sin 120^\circ) + \frac{\sqrt{3}}{2} B_m (\cos 240^\circ + j \sin 240^\circ)$$

$$\vec{B}_{net} = \frac{3}{2} B_m \angle -90^\circ$$

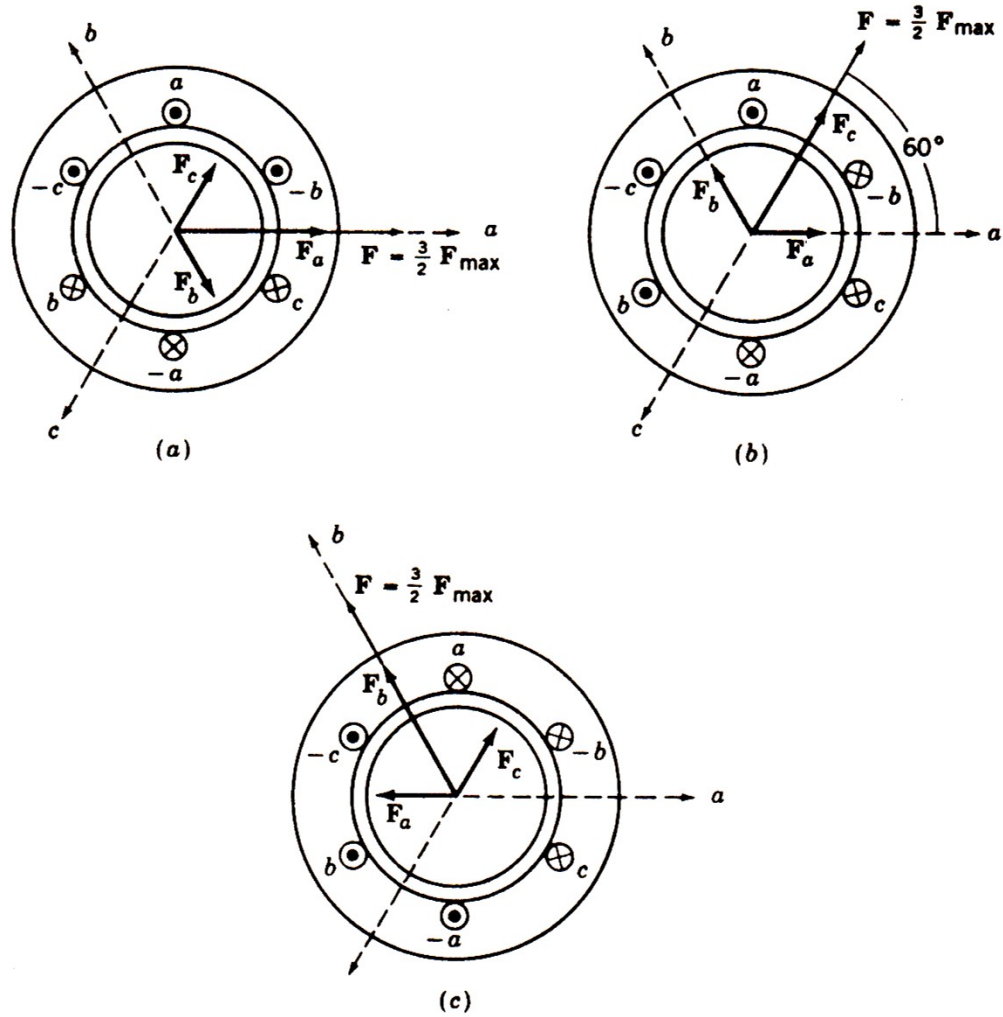

شکل ۳-۲۸. شرح تولید یک میدان مغناطیسی گردان بوسیله جریانهای ۳ فاز.

تمرین: برآیند میدان‌ها را در یک ماشین سه فاز در لحظات

بدست آورید. $\omega t = 150^\circ$ ، $\omega t = 210^\circ$ و $\omega t = 270^\circ$

اثبات نظریه میدان مغناطیسی دوار:

$$B_{aa'} = B_m \sin \omega t \angle 0 \rightarrow B_m \sin \omega t (\cos 0 \vec{x} + \sin 0 \vec{y})$$

$$B_{aa'} = B_m \sin \omega t \vec{x}$$

$$B_{bb'} = B_m \sin(\omega t - 120) \angle 120^\circ$$

$$\rightarrow B_m \sin(\omega t - 120^\circ) (\cos 120 \vec{x} + \sin 120 \vec{y})$$

یاد آوری

$$\rightarrow \boxed{\sin(\alpha \pm \beta)}$$

$$B_{bb'} = \left[B_m \sin \omega t \cdot \cos 120^\circ - B_m \cos \omega t \cdot \sin 120^\circ \right] \times \left(-\frac{1}{2} \vec{x} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{y} \right)$$

$$B_{bb'} = \frac{1}{4} B_m \sin \omega t \vec{x} - \frac{3}{4} B_m \cos \omega t \vec{y}$$

$$B_{cc'} = B_m \sin(\omega t - 240^\circ) \angle 240^\circ$$

$$= \left[B_m \sin \omega t \cdot \cos 240^\circ - B_m \cos \omega t \cdot \sin 240^\circ \right] (\cos 240^\circ \vec{x} + \sin 240^\circ \vec{y})$$

$$B_{cc'} = -\frac{1}{2} B_m \sin \omega t + \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \cos \omega t \left(-\frac{1}{2} \vec{x} - \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{y} \right)$$

$$B_{cc'} = \frac{1}{4} B_m \sin \omega t \vec{x} - \frac{3}{4} B_m \cos \omega t \vec{y}$$

$$B_{net} = B_{aa'} + B_{bb'} + B_{cc'}$$

$$B_{aa'} = B_m \sin \omega t \vec{x}$$

$$B_{bb'} = \frac{1}{4} B_m \sin \omega t \vec{x} - \frac{3}{4} B_m \cos \omega t \vec{y}$$

$$B_{cc'} = \frac{1}{4} B_m \sin \omega t \vec{x} - \frac{3}{4} B_m \cos \omega t \vec{y}$$

$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m \sin \omega t \vec{x} - \frac{3}{2} B_m \cos \omega t \vec{y}$$

$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m (\sin \omega t \vec{x} - \cos \omega t \vec{y})$$

نکته: بر آیند میدانهای موجود در ماشین سه فاز ۵/۱ برابر میدان ماکزیمم است.

$$\left(\frac{3}{2} B_m\right)$$


نکته : علامت منفی داخل پرانتز نشان دهنده چرخش میدان در جهت خلاف عقربه های ساعت می باشد.

تمرین : از معادله فوق میدان برابند را در


$$\omega t = 150^\circ \quad \omega t = 90^\circ$$

$$\omega t = 270^\circ \quad \omega t = 210^\circ$$


بدست آورید .

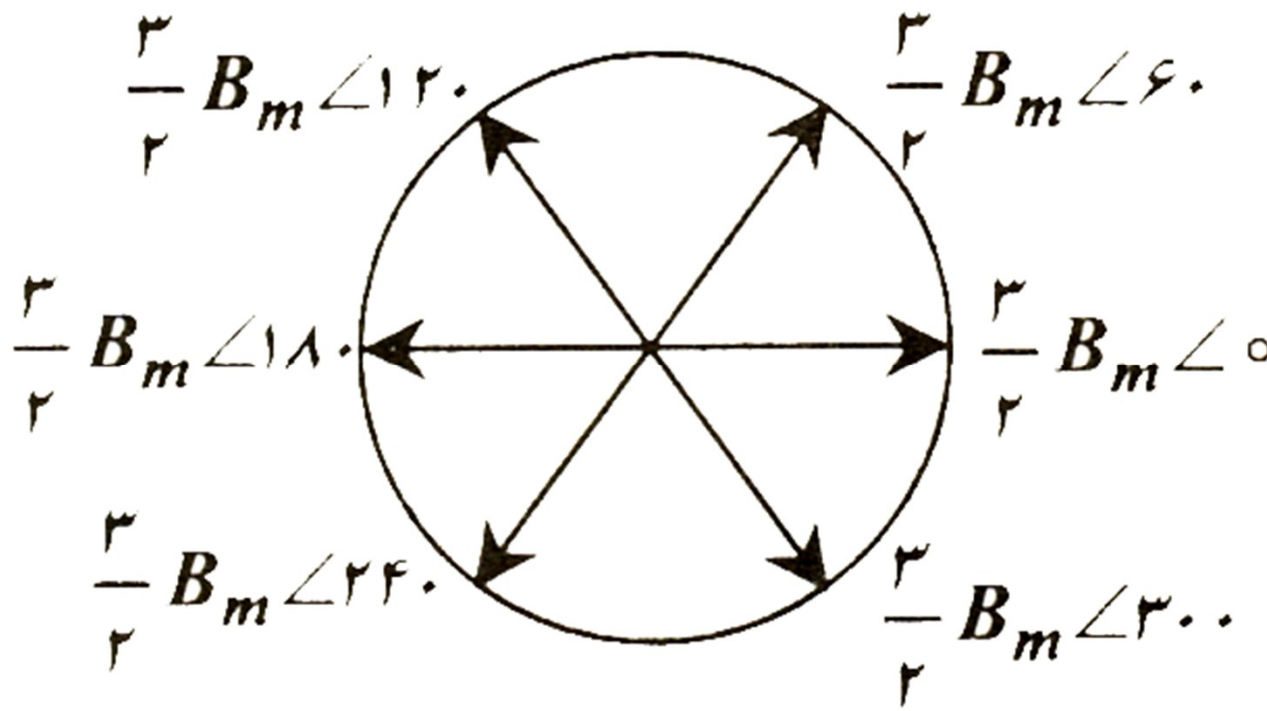

الف) چگالی میدان سیستم ۳ فاز:

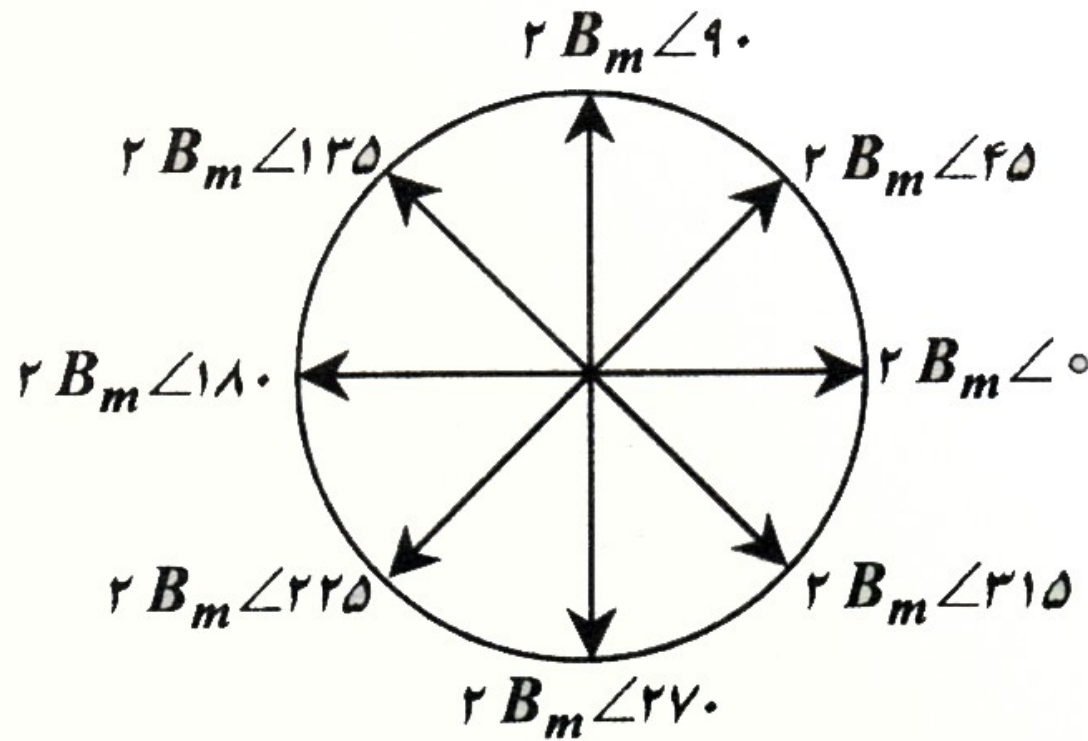

ب) چگالی میدان سیستم ۴ فاز

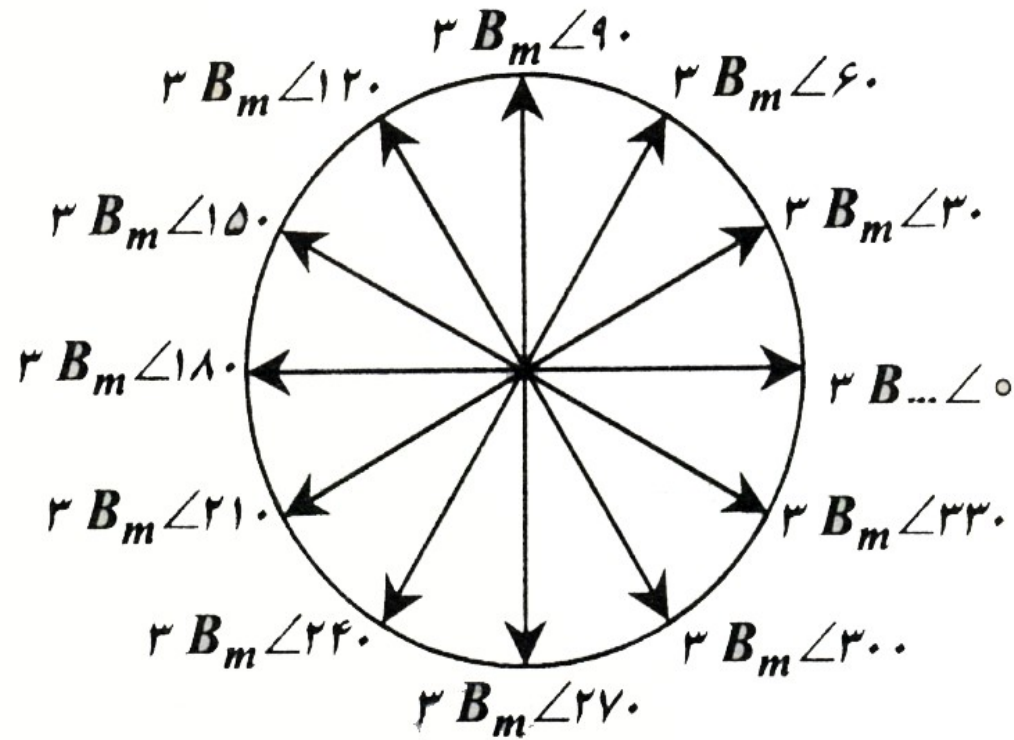

ج) چگالی میدان سیستم ۶ فاز

چگالی میدان منتجه در يك سيستم m فاز:

$$B_{eq} = \frac{m}{2} B_m \angle \theta$$

نکته:


تعداد فازها بیشتر ← دامنه بیشتر ← ضربان چگالی میدان کمتر

← میدان دوار متقارن تر ← لرزش و سروصدای کمتر

نکته:

هر عاملی که سبب بر هم خوردن تعادل سیستم شود موجب می شود میدان دوار از حالت تقارن خارج شود.

الف) شکل میدان دوار در صورتی که یکی از فازها
قطع شده باشد:

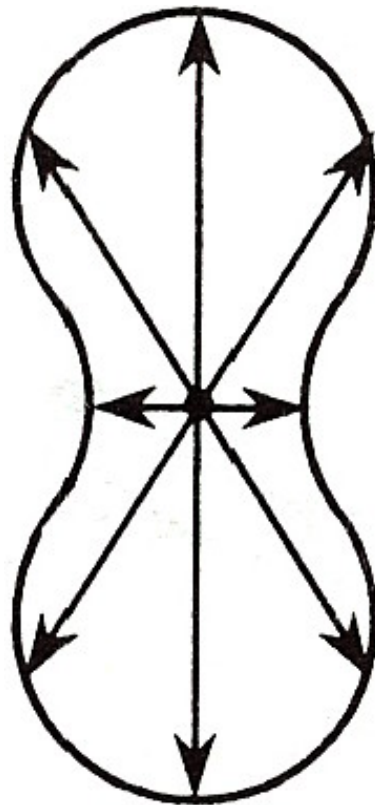


تغییر جهت گردش میدان دوار:

جای دو فاز از لحاظ اختلاف زمانی عوض می شود:

$$B_{aa'} = B_m \sin \omega t \angle 0$$




 
$$B_{bb'} = B_m \sin(\omega t - 240^\circ) \angle 120^\circ \Rightarrow B_{cc'} = B_m \sin(\omega t - 120^\circ) \angle 240^\circ$$



$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m (\sin \omega t \vec{x} + \cos \omega t \vec{y})$$

رابطه بین فرکانس الکتریکی و سرعت میدان دوار:

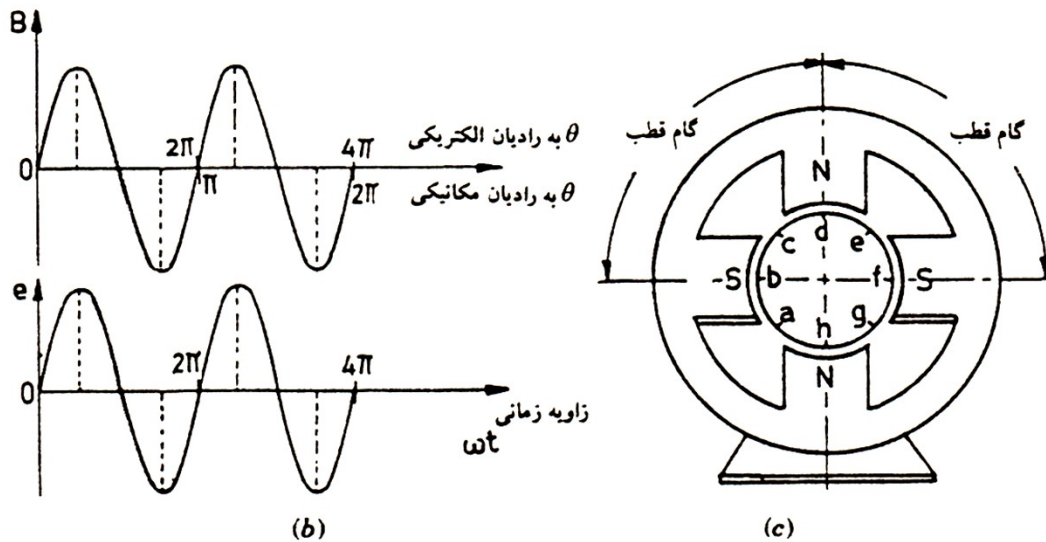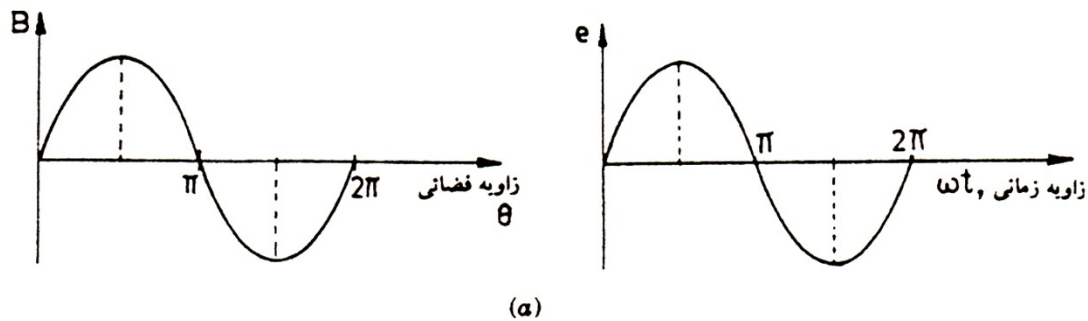

شکل ۱۱-۳ تغییرات چگالی شار بر حسب زاویه فضائی θ و تغییرات $e.m.f$ متناظر بر حسب زاویه زمانی ωt


ماشین دو قطب:

$$f_e = f_m$$

اگر جفت قطب ها را p فرض کنیم داریم:

$$f_m = \frac{n_m}{60} \quad f_e = \frac{p \cdot n_m}{60}$$

نکته: فاصله قطب ها همیشه برابر 180° درجه الکتریکی است.

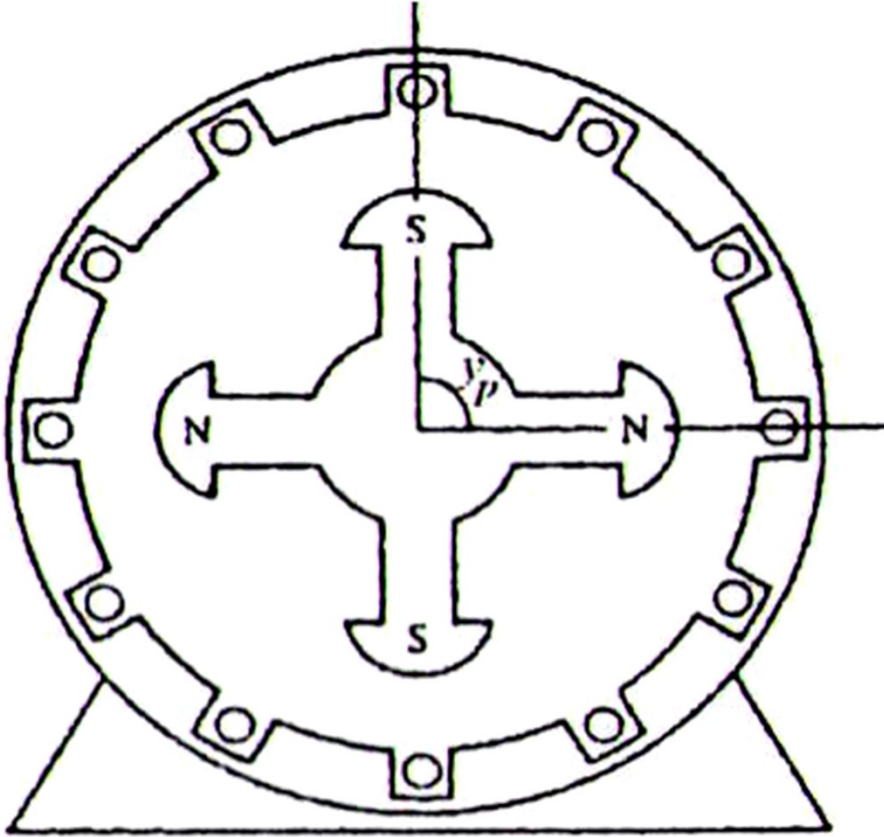

مکانیکی $y_p = 90^\circ$


الکتریکی 180°

نکته:

به سرعت چرخش میدان دوار اصطلاحاً
سرعت سنکرون می گویند.


ولتاژ در ماشین جریان متناوب:

همانگونه که جریان های سه فاز می توانند یک میدان مغناطیسی دوار ایجاد کنند میدان مغناطیسی دوار نیز می تواند یک سیستم ولتاژ سه فاز درسیم پیچ های استاتور القاء نماید.

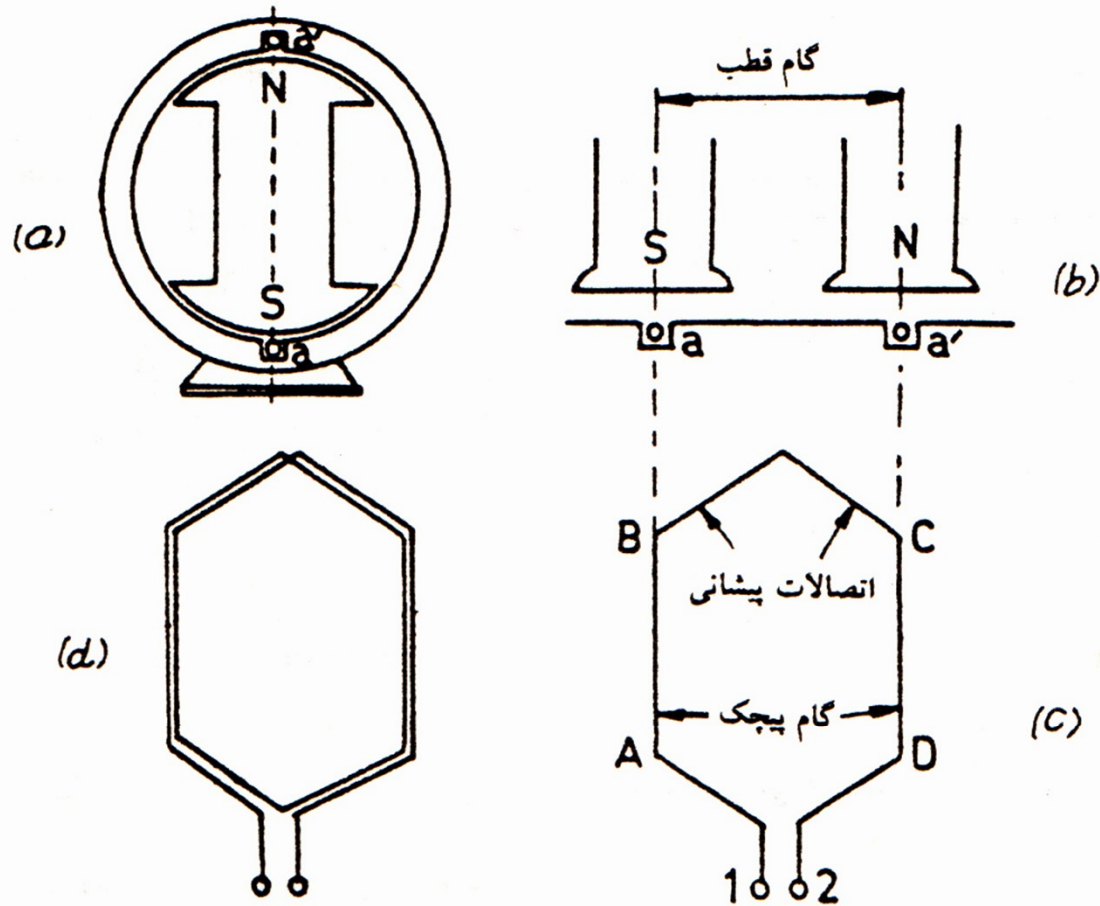


شکل ۱۲-۳ (a) ماشین دو قطب ساده با یک پیچک (b) نمای گسترده

(c) پیچک یکدوری (d) پیچک دو دوری

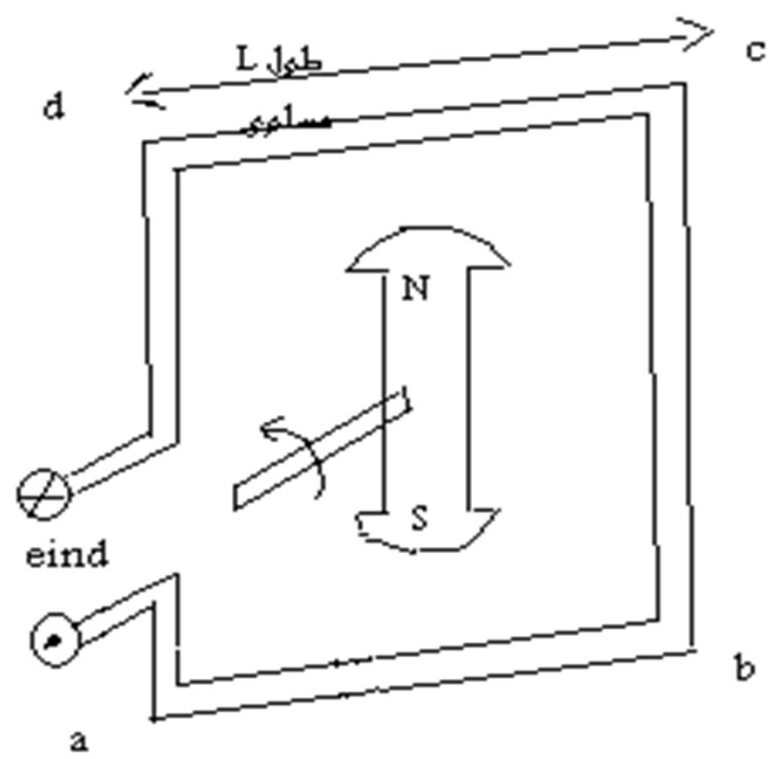


در ad و bc ولتاژ القا نمی شود:

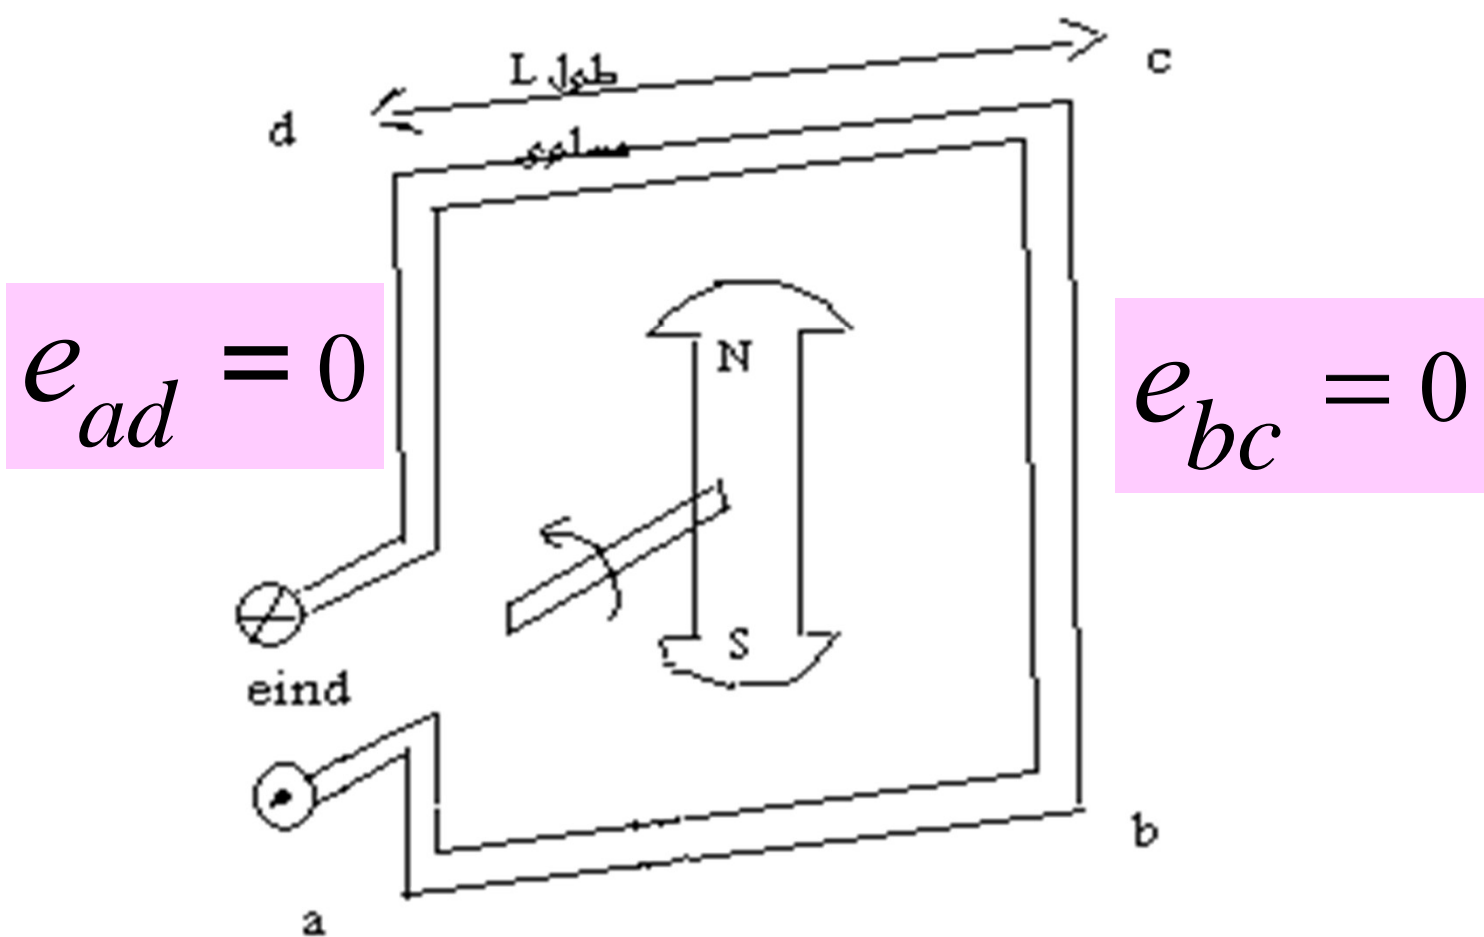

$$e_{ind} = (\vec{v} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{L}$$

$$e_{ind} = v \cdot B \cdot L \sin \theta$$

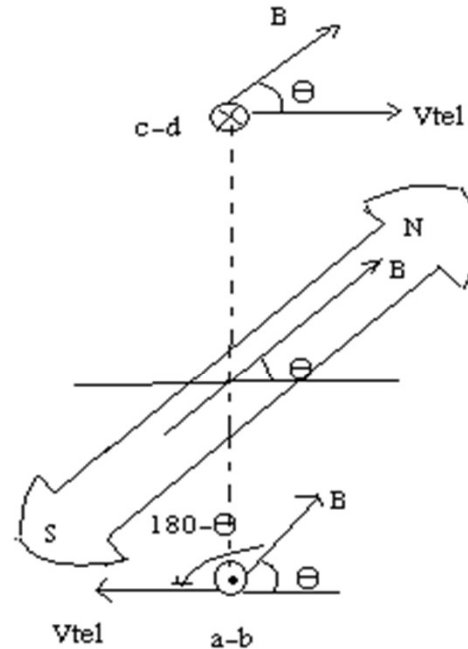

$$e_{ind} = e_{ab} + e_{dc} = v \cdot B \cdot L \sin(180 - \theta) + v \cdot B \cdot L \sin \theta$$

$$\sin(180 - \theta) = \sin \theta$$

$$\Rightarrow e_{ind} = 2VBL \sin \theta$$

$$V = r.\omega \quad \theta = \omega t$$

$$\Rightarrow e_{ind} = 2rL.\omega.B \sin \omega t \quad 2rL = A$$

$$\Rightarrow e_{ind} = B.A.\omega.\sin \omega t \quad B.A = \varphi$$

$$\Rightarrow e_{ind} = \varphi.\omega.\sin \omega t$$

اگر کلاف N دور باشد خواهیم داشت:

$$e_{ind} = N.\varphi.\omega.\sin \omega t$$

معادلات ولتاژ القایی:

$$e_{aa'} = N \varphi \omega \sin \omega t$$

$$e_{bb'} = N \varphi \omega \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_{cc'} = N \varphi \omega \sin(\omega t - 240^\circ)$$

مقدار ولتاژ موثر در یک استاتور سه فاز:

دامنه ولتاژ القایی در هر فاز استاتور:

$$E_{\max} = N \varphi \omega$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\Rightarrow E_{\max} = 2\pi f N \varphi$$

ولتاژ موثر:

$$E_{rms} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N \varphi f = \sqrt{2} \pi N \varphi f = 4.44 N \varphi f$$

$$E_{rms} = 4.44 N \varphi f$$

دیده می شود رابطه ولتاژ القایی در هر سیم پیچی مانند رابطه ولتاژ القایی در ترانسفورماتور است.


نکته:

رابطه فوق ولتاژ فازی هر سیم پیچ میباشد.

ولتاژ ترمینال بستگی به اتصال (ستاره یا مثلث) ماشین دارد.

$$e_l = e_{ph} \Rightarrow \text{اتصال مثلث}$$

$$e_l = \sqrt{3} \times e_{ph} \Rightarrow \text{اتصال ستاره}$$

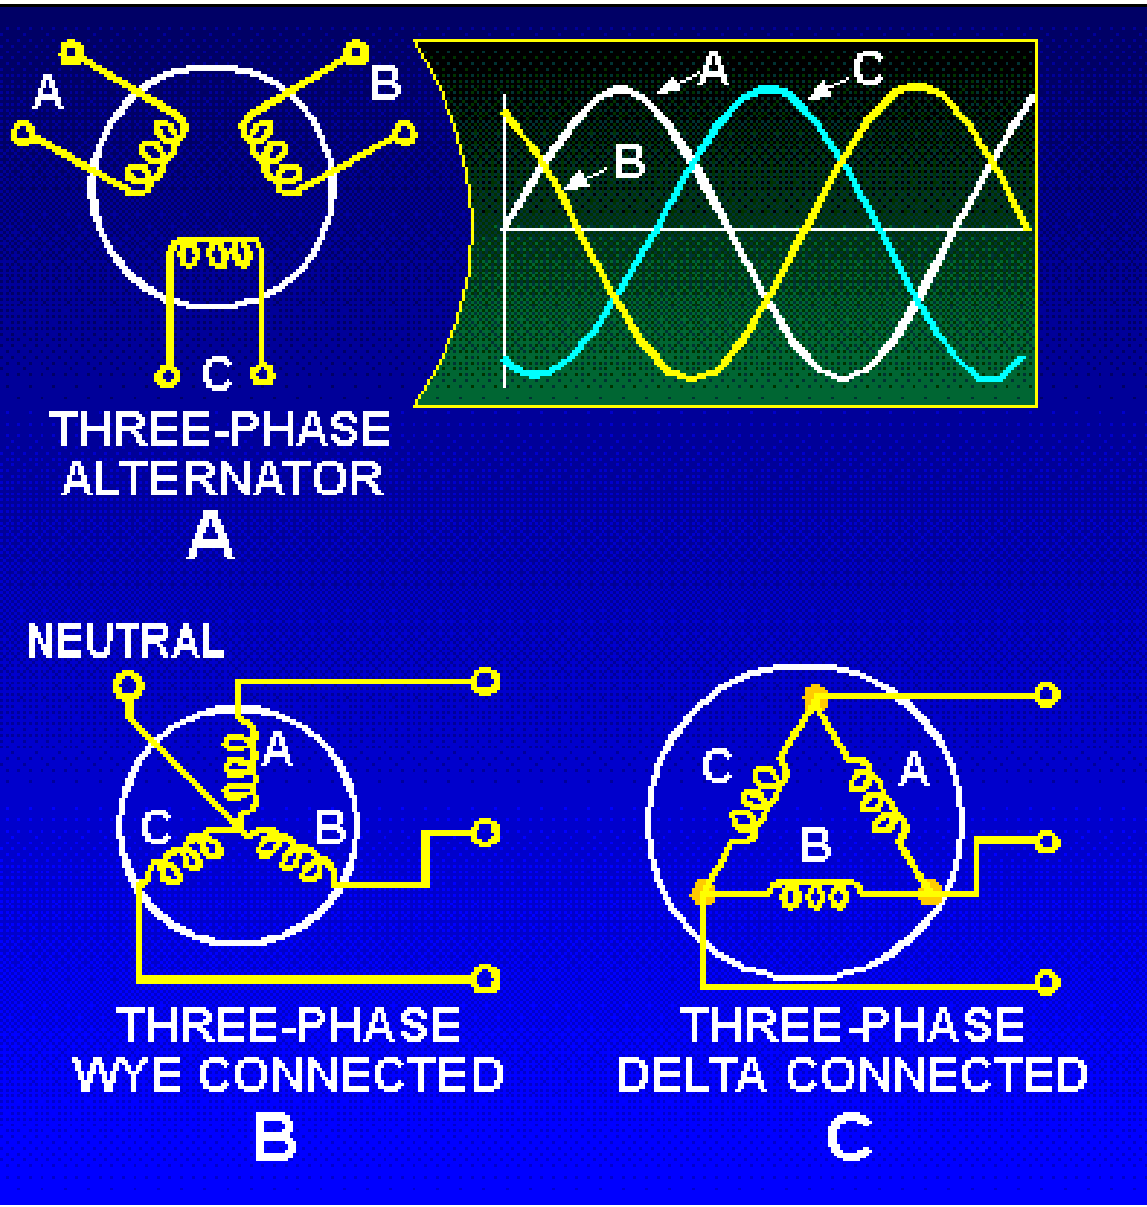

مثال:

اطلاعات زیر مربوط به یک مولد دو قطب ساده می باشد:
چگالی فوران روتور 0.2 T ، سرعت دوران محور 3600 RPM
، قطر استاتور 0.5 m و طول هر شیار 0.3 m تعداد دور کلاف
۱۵ دور و اتصال آن ستاره می باشد.
مطلوبست:

الف) مقدار ولتاژ موثر فازی

ب) ولتاژهای سه فاز مولد بصورت تابعی از زمان

ج) ولتاژ موثر در ترمینال مولد

الف) مقدار ولتاژ موثر فازی

$$\varphi = B.A = B.(d.L) = B.(2r.L) = 0.2 \times 0.5 \times 0.3 = 0.03 \text{ wb}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 3600}{60} = 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$E_{\text{max}} = N.\varphi.\omega = 15 \times 0.03 \times 120\pi = 169.8 \text{ v}$$

$$E_{\text{max}} = 169.8 \text{ v}$$

(ب) ولتاژهای سه فاز مولد بصورت تابعی از زمان

$$e_{aa'} = 169.8 \sin 120\pi t$$

$$e_{bb'} = 169.8 \sin(120\pi t - 120^\circ)$$

$$e_{cc'} = 169.8 \sin(120\pi t - 240^\circ)$$

(ج) ولتاژ موثر در ترمینال مولد

$$E_{rms} = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{169.8}{\sqrt{2}} = 120 \text{ V}$$

$$V_T = \sqrt{3} E_{rms} = \sqrt{3} \times 120 = 208V$$


$$V_T = 208V$$

تحلیل هارمونیکها در ماشینهای سه فازه:


در ماشین های سه فاز ولتاژ القایی شکل موج سینوسی ندارند
زیرا:

۱- منحنی مغناطیسی ماشین غیر خطی است.

۲- به دلیل تغییر مقاومت مغناطیسی در فاصله هوایی بین روتور و استاتور،
پرش آمپردور داریم.

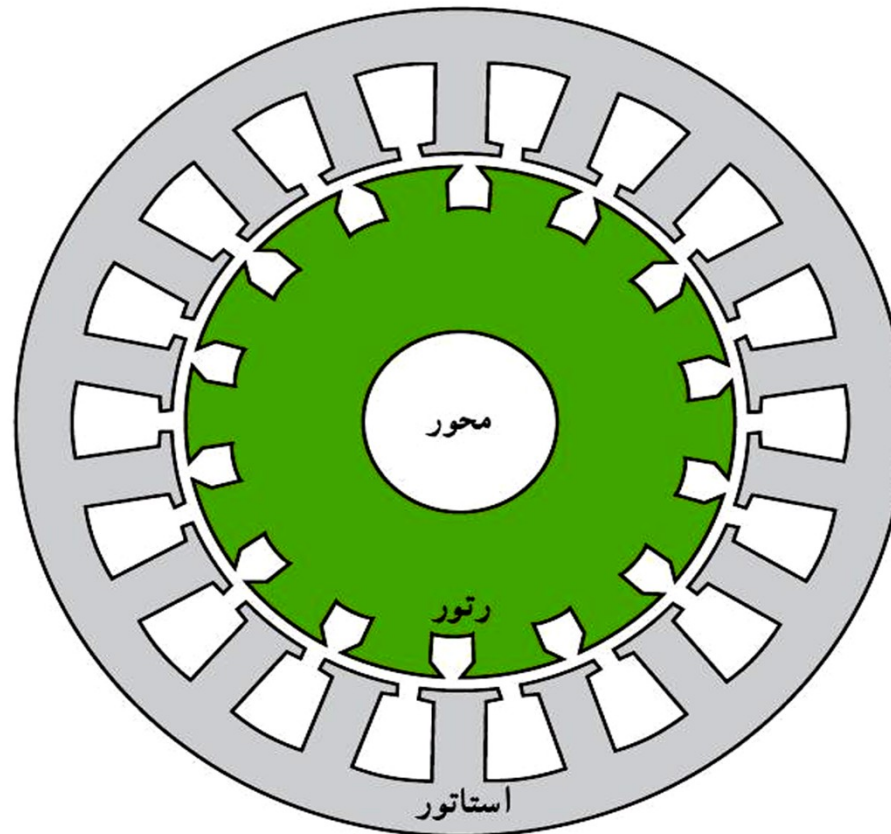


۳- در رابطه ولتاژ القایی برای هر فاز یک کلاف در نظر گرفتیم در نتیجه ولتاژ خروجی هیچگاه شکل موج سینوسی ندارد.

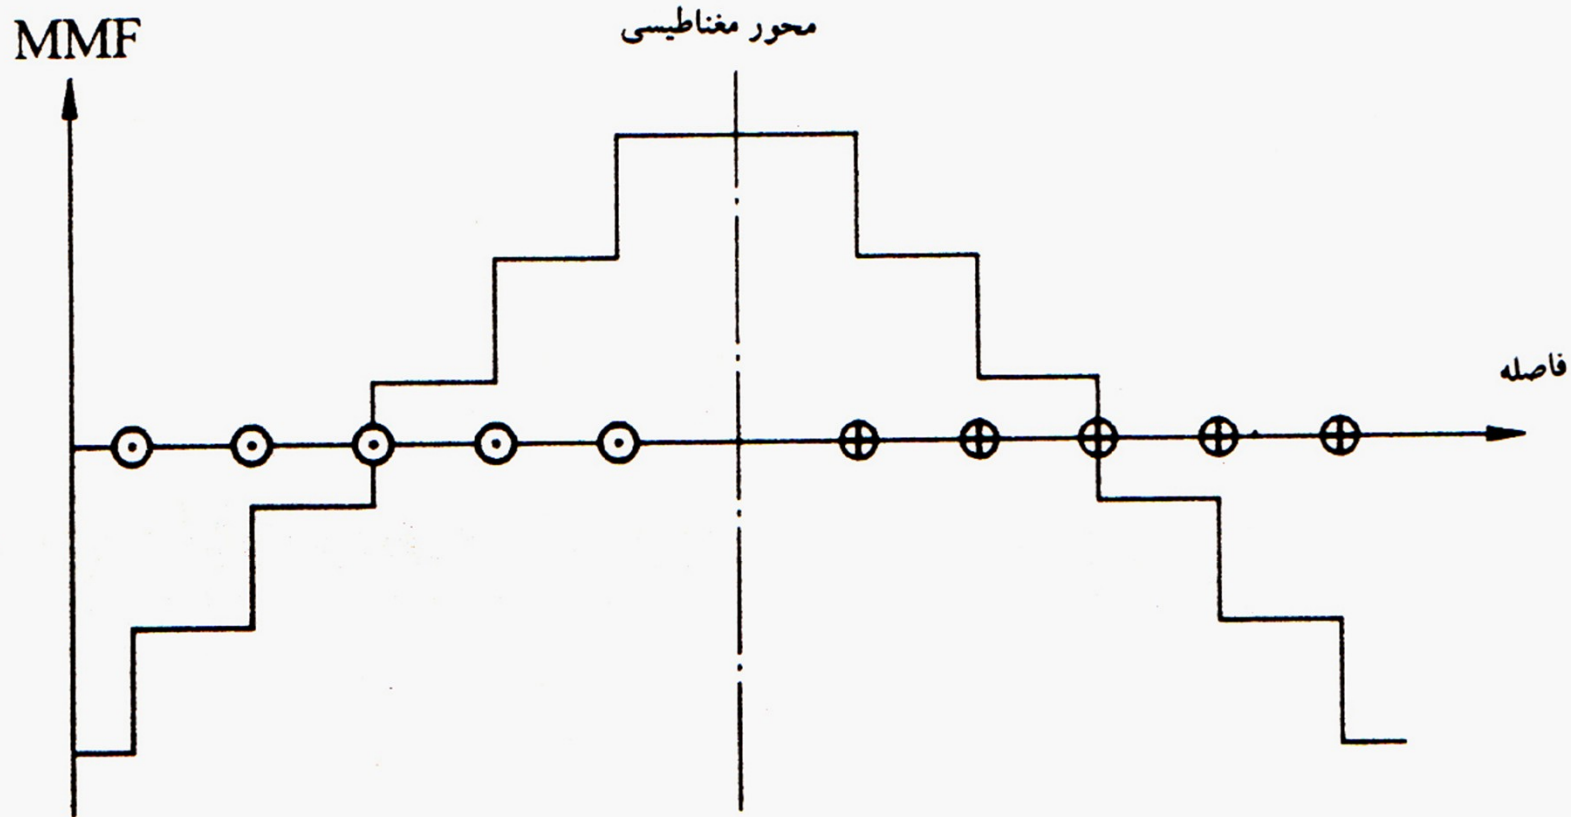


هر موج سینوسی تکرار شونده از بی نهایت موج سینوسی تشکیل شده است.

شماره هارمونیک: n


فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس موج اصلی است و دامنه آنها رفته رفته رو به کاهش است.

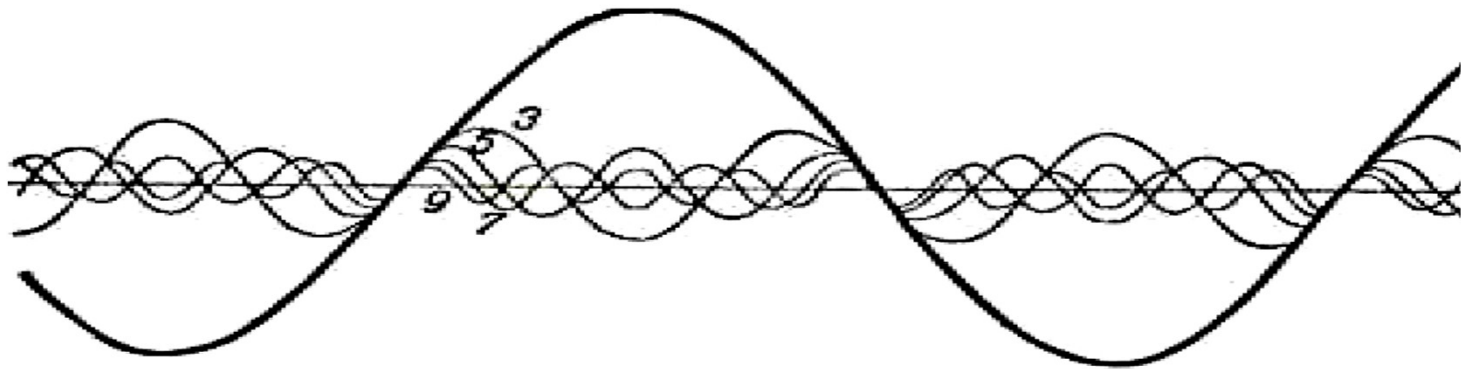

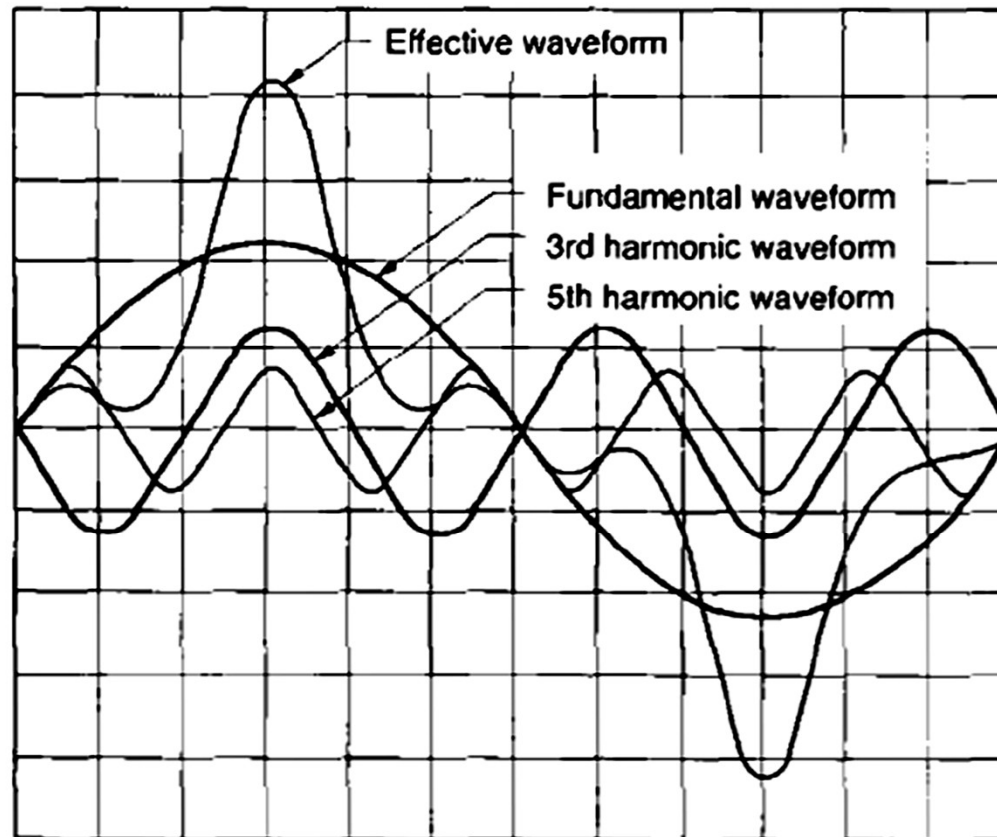


3rd harmonic in phase opposition with the fundamental wave
 5th harmonic in phase with the fundamental wave

Figure 23.7 Effective amplitude of a particular waveform with third and fifth harmonics

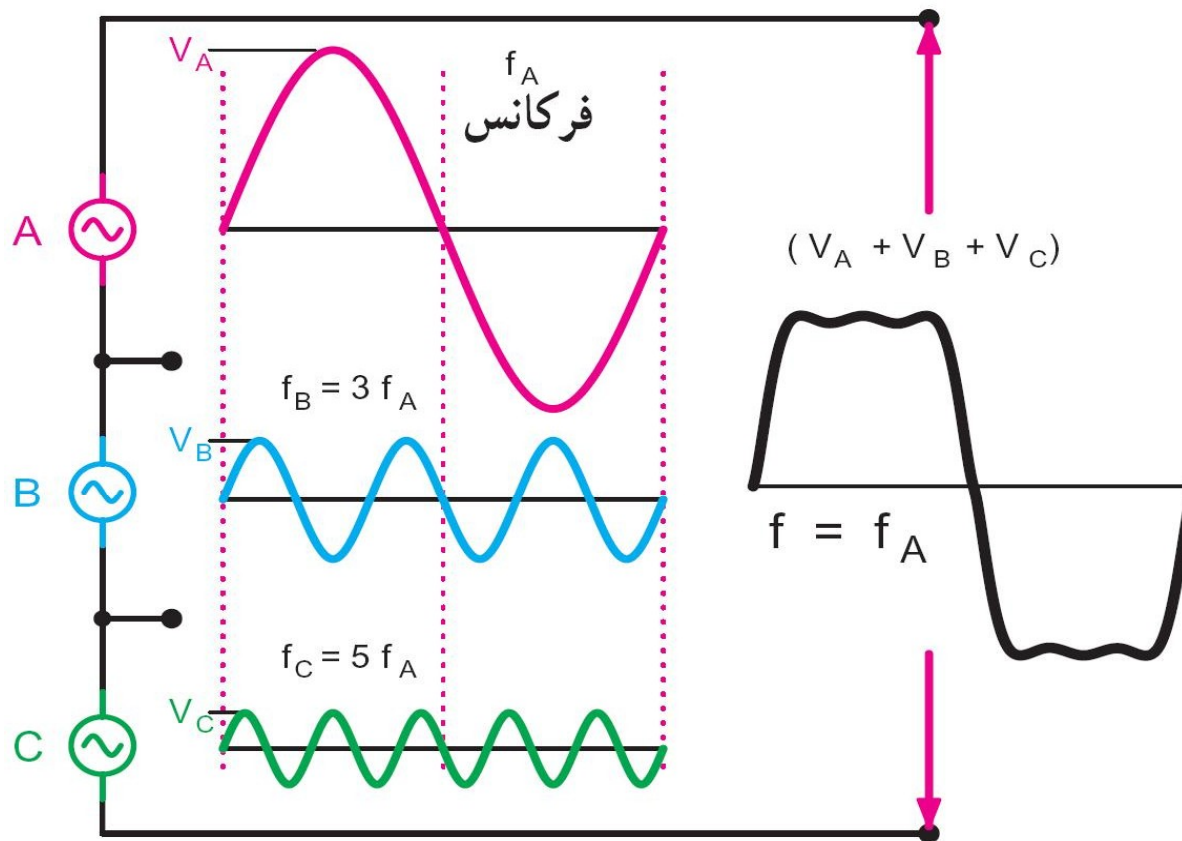

شکل ۲۱-۱- هارمونیک اول، سوم و پنجم و مجموع آنها

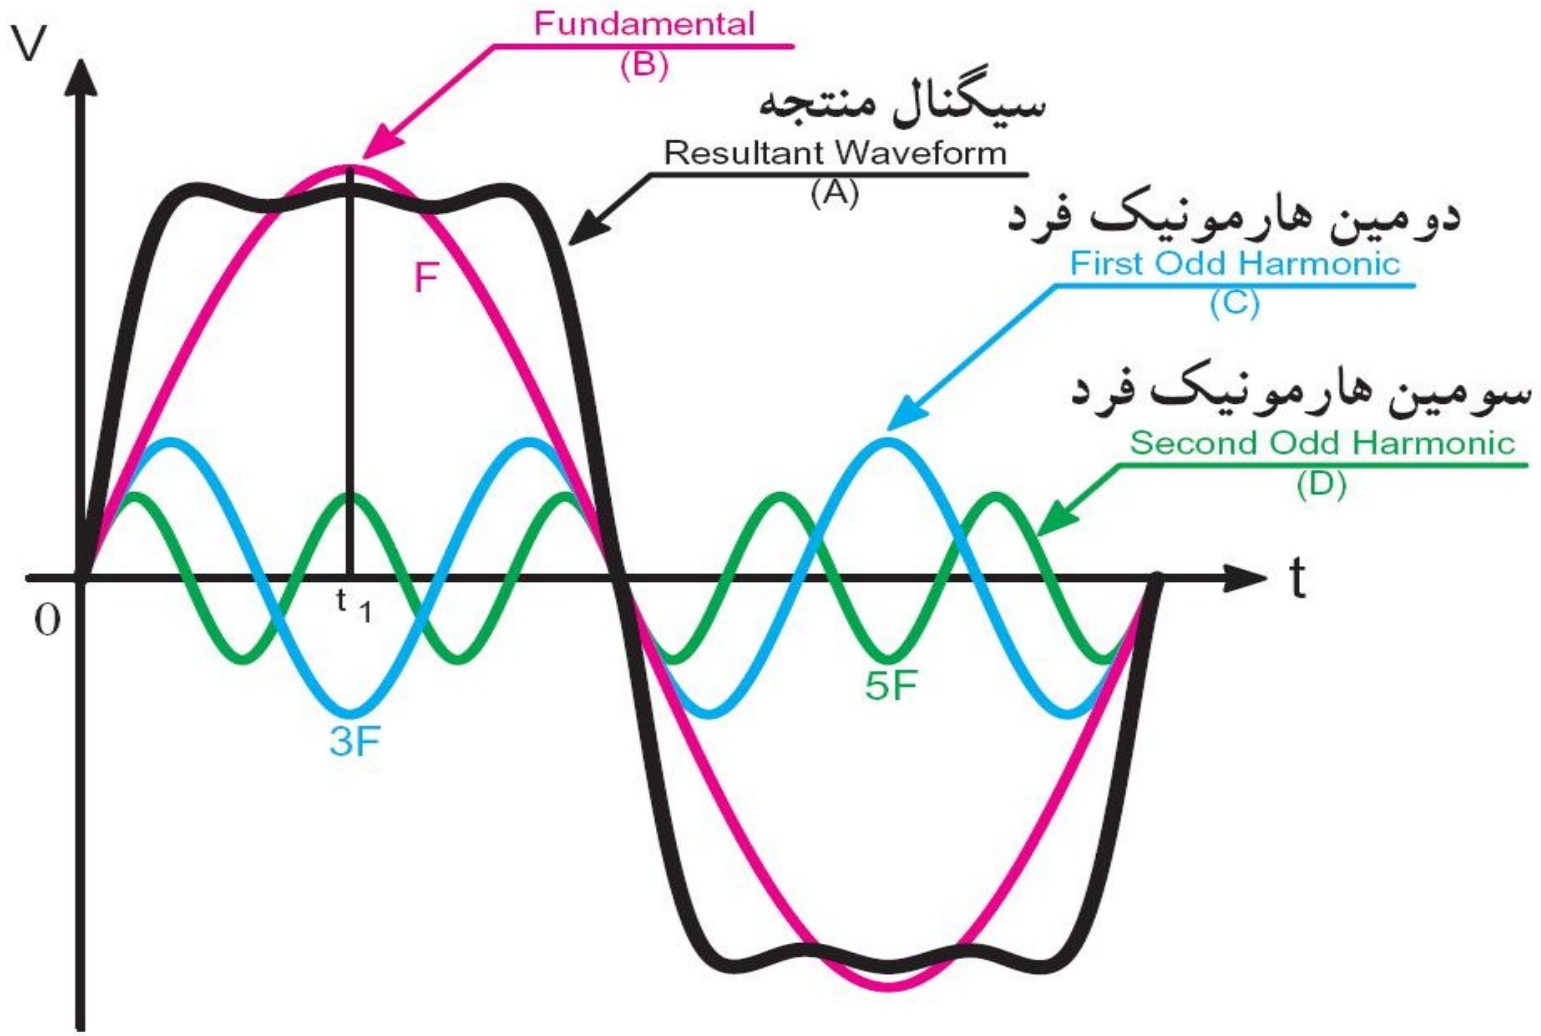


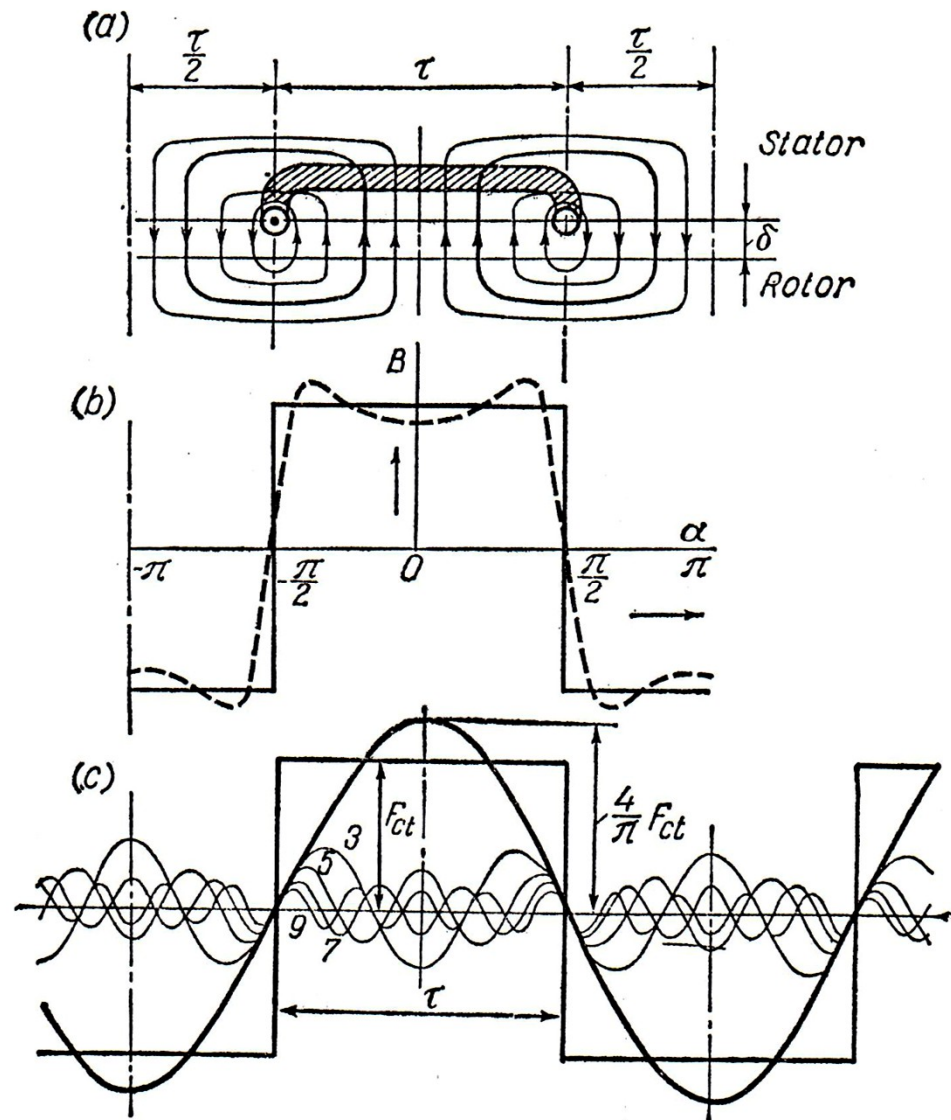


FIG. 4-6 Magnetic field in a gap created by a full-nitch coil


20V

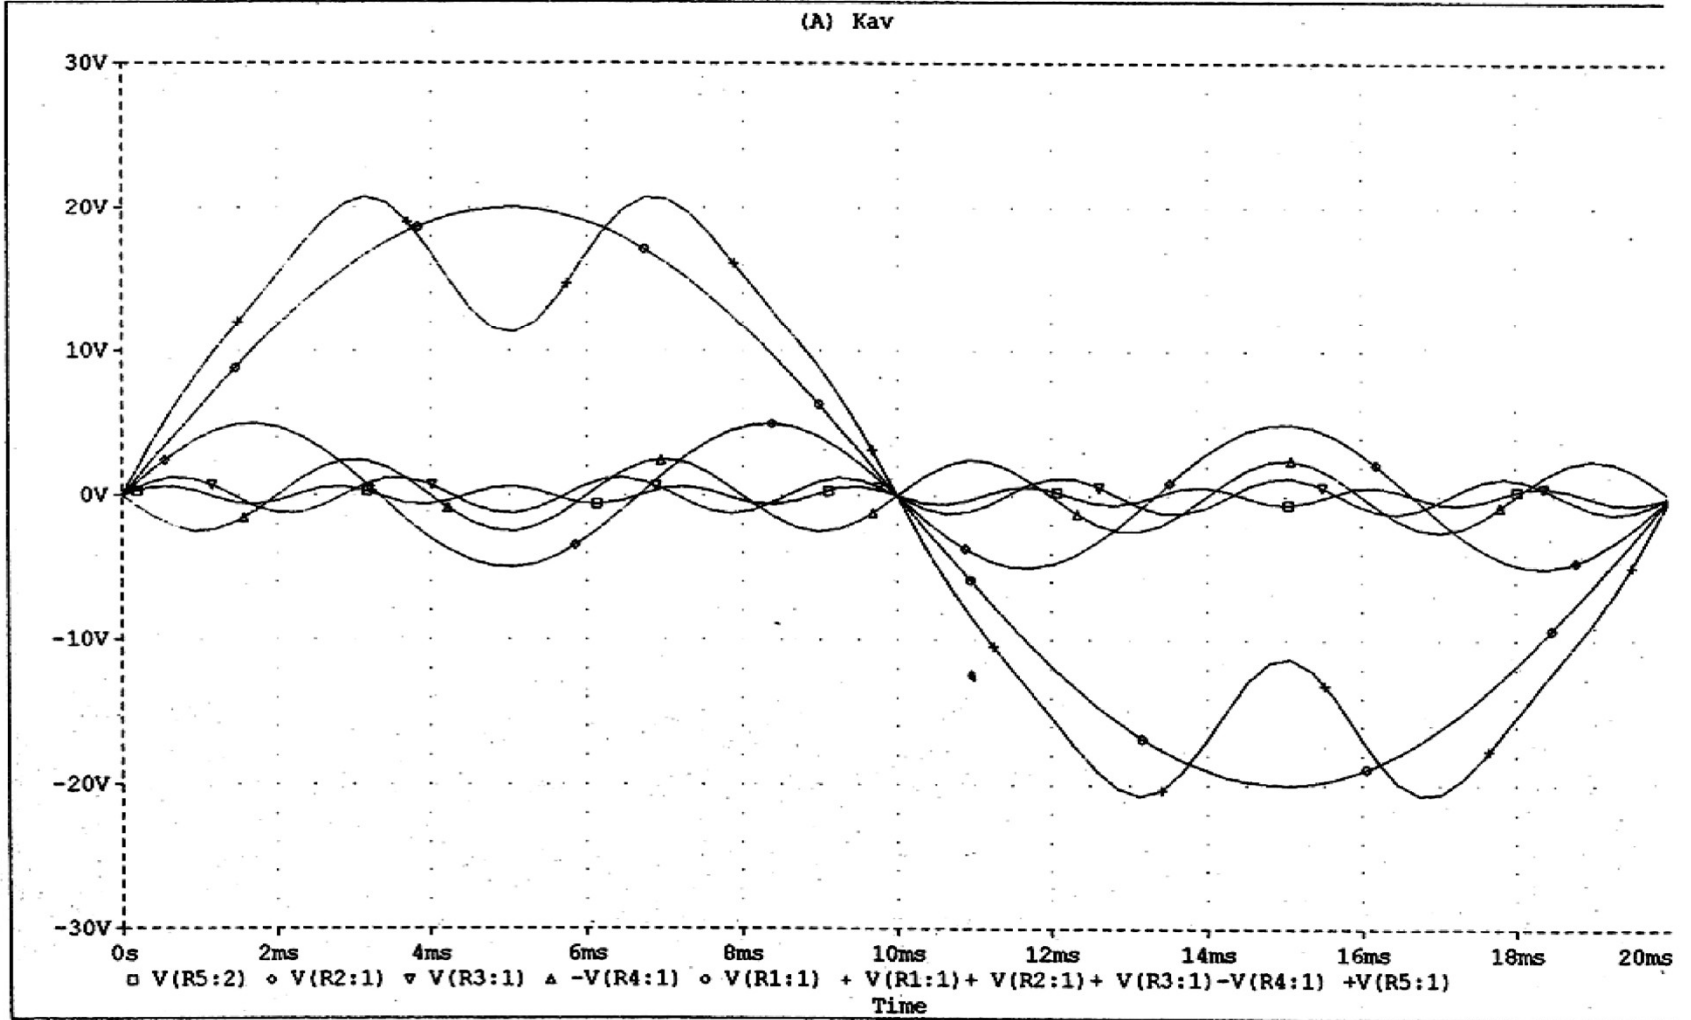

* Z:\STUDENT\7121\Kav.sch

Date/Time run: 06/04/100 08:12:40

Temperature:

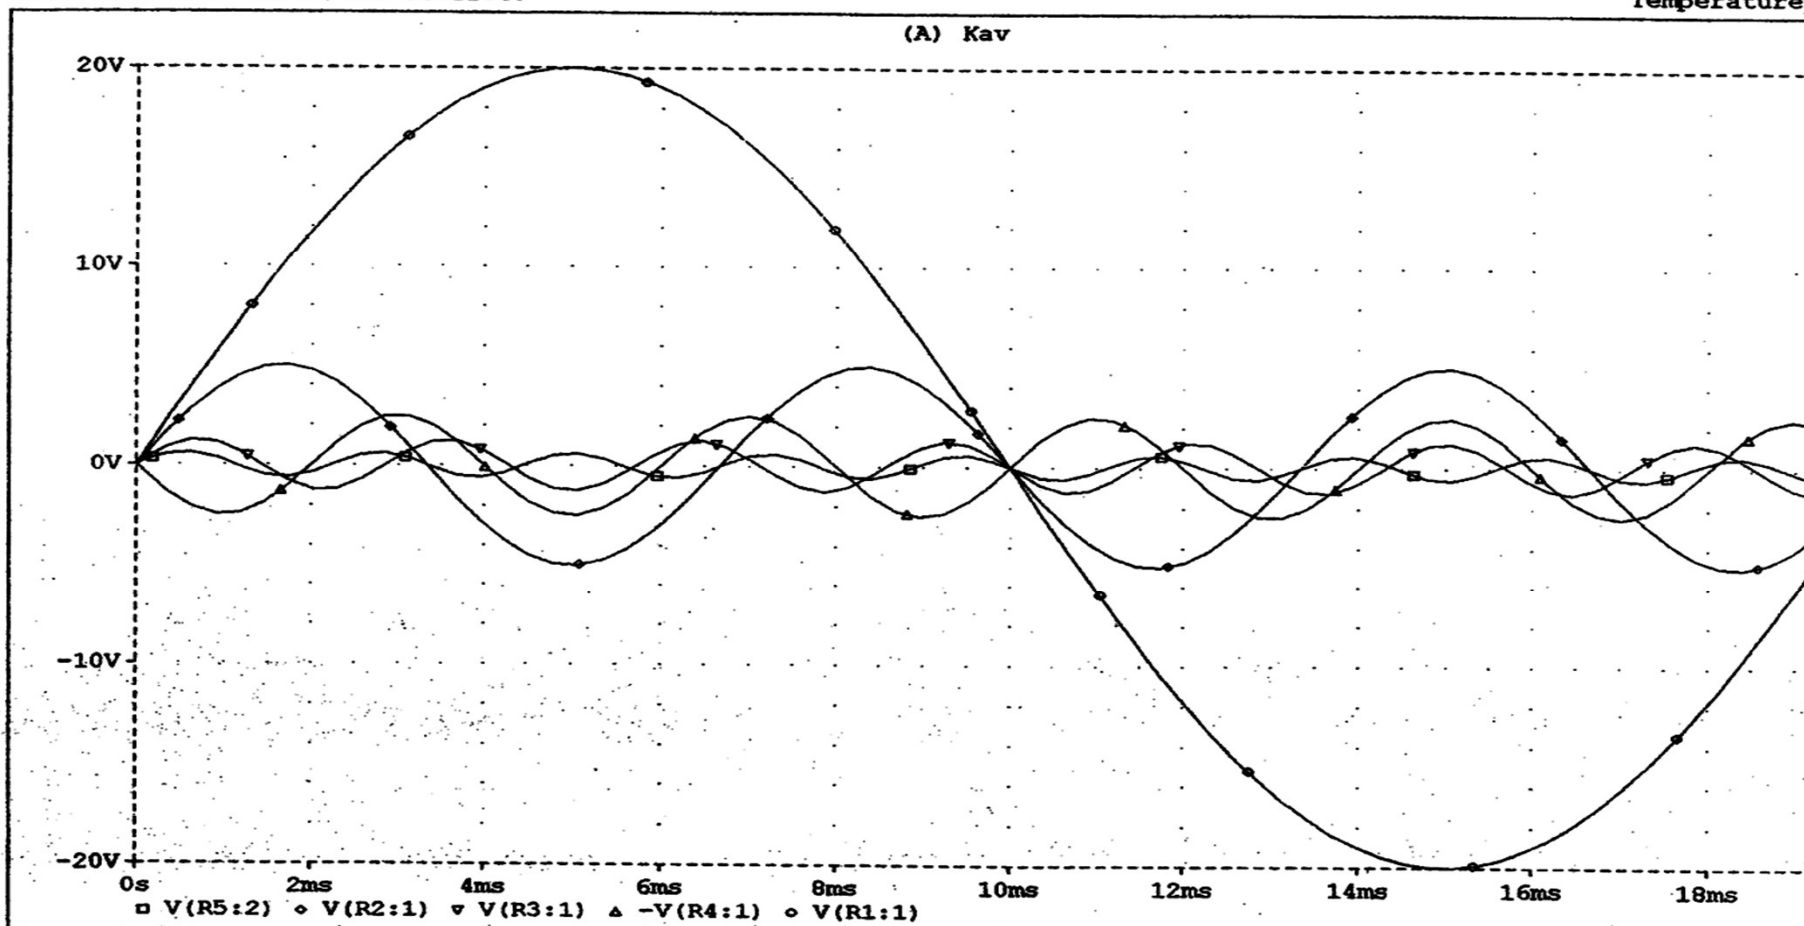

معادلات ولتاژ هارمونیک ها:

فرکانس هارمونیک n ام n برابر هارمونیک اصلی است .

$$E_{aa'_n} = E_{m_n} \sin n \omega t$$

$$E_{bb'_n} = E_{m_n} \sin n(\omega t - 120^\circ)$$

$$E_{cc'_n} = E_{m_n} \sin n(\omega t - 240^\circ)$$

حذف هارمونیک ها در ماشین های الکتریکی جریان متناوب :

۱- هارمونیک های زوج به دلیل تقارن نیم موج حذف می شوند.

۲- هارمونیک های ۱۱ به بعد نیز به دلیل کم بودن دامنه آنها قابل صرف نظر کردن هستند.

مقابلہ با ہارمونیک شماره ۳:

ہارمونیک ۳ اولین ہارمونیک مزاحم می باشد.

معادلات ولتاژ ہارمونیک شماره ۳:

$$E_{aa'_3} = E_{m3} \sin 3\omega t$$

$$E_{bb'_3} = E_{m3} \sin 3(\omega t - 120^\circ) = E_{m3} \sin(3\omega t - 360^\circ)$$

$$E_{cc'_3} = E_{m3} \sin 3(\omega t - 240^\circ) = E_{m3} \sin(3\omega t - 720^\circ)$$

$$E_{aa'_3} = E_{m3} \sin 3\omega t$$

$$E_{bb'_3} = E_{m3} \sin 3(\omega t - 120^\circ) = E_{m3} \sin(3\omega t - 360^\circ)$$


$$E_{cc'_3} = E_{m3} \sin 3(\omega t - 240^\circ) = E_{m3} \sin(3\omega t - 720^\circ)$$

$$E_{aa'_3} = E_{m3} \sin 3\omega t$$

$$E_{bb'_3} = E_{m3} \sin 3\omega t$$

$$E_{cc'_3} = E_{m3} \sin 3\omega t$$

نتیجه: هر سه موج هارمونیک ۳ همفاز هستند و از تولید میدان دوار عاجزند.

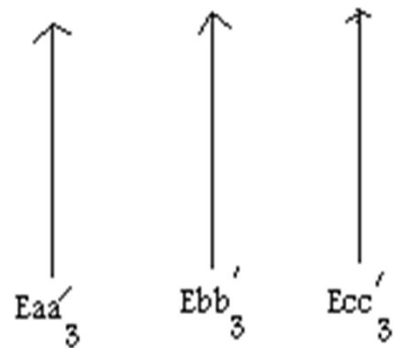

نتیجه: هر سه موج هارمونیک ۳ همفاز هستند و از تولید میدان دوار عاجزند.

هارمونیک های مضرب ۳ (....و ۱۵, ۱۲, ۹, ۶) نیز مانند هارمونیک سه هستند.

ویژگی های هارمونیک ۳:

- ۱- ناتوانی در ایجاد میدان دوار
- ۲- ایجاد جریان خطرناک چرخشی در اتصال مثلث

مثال: اگر گام سیم بندی



$$\frac{4}{5}$$

گام قطبی باشد ضریب کوتاهی گام برای
هارمونیک پنجم را بدست آورید


جواب صفر است. تحلیل کنید

روش مقابله با هارمونیک ۷و۵
(هارمونیک های تسمه ای یا کمربندی):

مشکل هارمونیک ۷و۵ با گام کسری حل می شود
(کوتاه کردن گام سیم بندی)

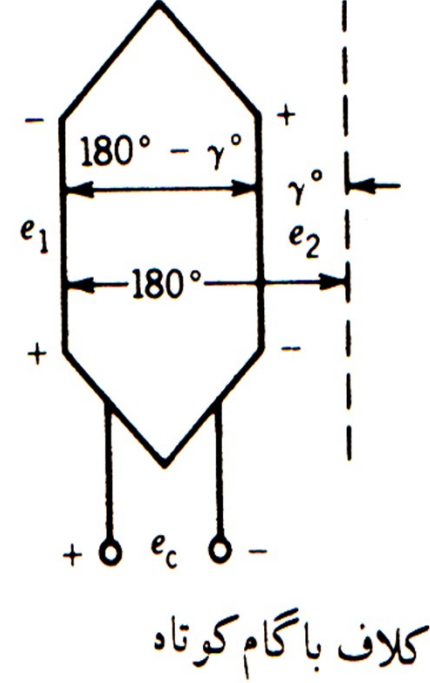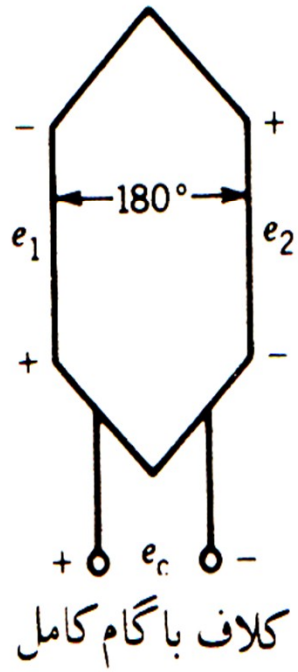

(۱)

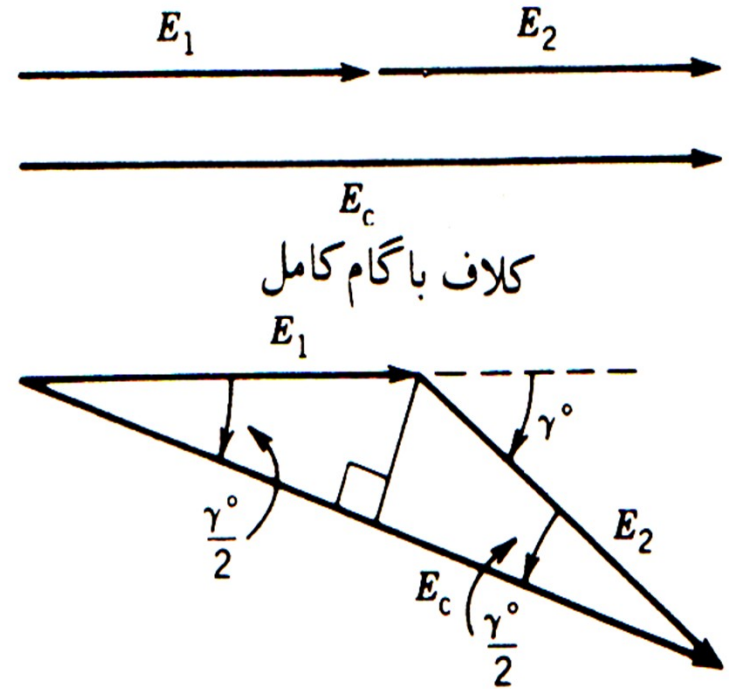

(۲)

شکل آ-۶ ولتاژ کلاف در گام کامل و گام کسری (گام کوتاه)


گام کسری:

مزایا:

- مقابله با هارمونیک
- کم شدن پیشانی کلاف (کاهش مصرف سیم)

معایب:

- کاهش ولتاژ القایی به دلیل کم شدن سطح

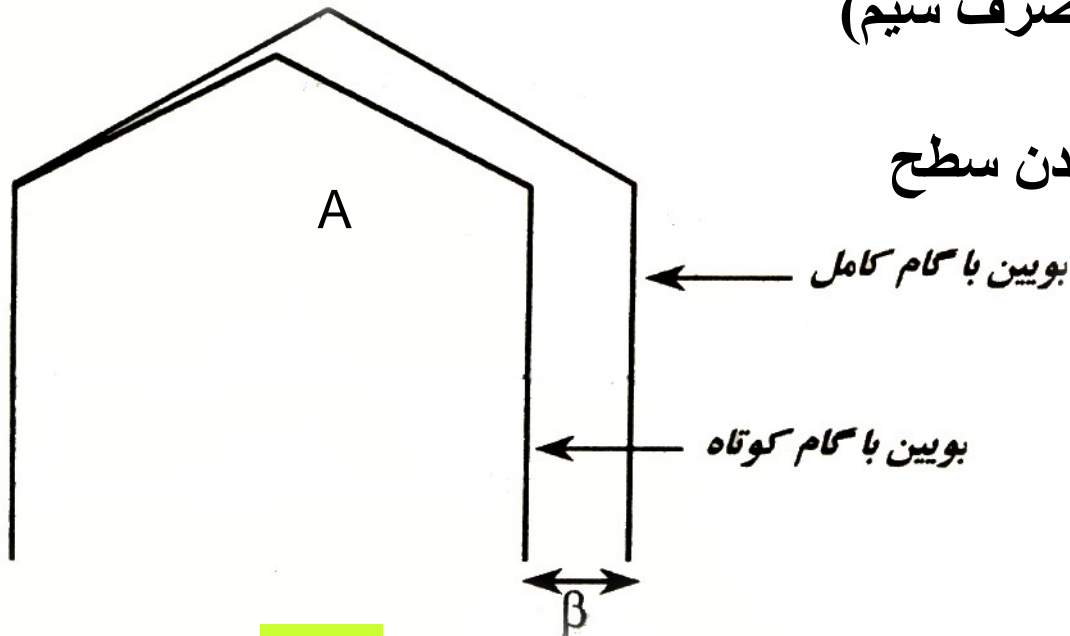

$$E_{کم} \Rightarrow A_{کم}$$

$$\text{گام } \frac{1}{n} \text{ کاهش} \Leftarrow \text{هارمونیک شماره } n \text{ حذف}$$

ضریب کوتاهی گام (kp):

$\theta_m = y_z$: گام سیم بندی بر حسب درجه مکانیکی

θ_e : گام سیم بندی بر حسب درجه الکتریکی

$$K_{p\gamma} = \sin\left(\frac{n\theta_e}{2}\right) = \sin\left(\frac{n p \theta_m}{2}\right)$$

n: شماره هارمونیک

$$\theta_e = p \theta_m$$

$$y_p = \frac{360^\circ}{2p}$$

$$\theta_m = \left(1 - \frac{1}{n}\right) y_p$$

مثال:

یک استاتور موتور سه فاز، دو قطب دارای سیم پیچ هایی

با گام $\frac{5}{6}$ گام کامل است. ضریب کوتاهی گام برای

هر یک از هارمونیک های موجود در سیم بندی این ماشین
را حساب کنید.

$$K_{pn} = \sin\left(\frac{np\theta_m}{2}\right)$$

$$\theta_m = \left(1 - \frac{1}{n}\right) y_p = \frac{5}{6} \times 180^\circ = 150^\circ$$

$$y_p = \frac{360^\circ}{2p} = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$$


$$\text{موج اصلی} \Rightarrow K_{p1} = \sin\left(\frac{1 \times 1 \times 150^\circ}{2}\right) = 0.965$$

$$K_{p3} = \sin\left(\frac{3 \times 1 \times 150^\circ}{2}\right) = -0.707 \rightarrow \text{نسبت به سیکل اصلی عکس شده است}$$

$$K_{p5} = \sin\left(\frac{5 \times 1 \times 150^\circ}{2}\right) = 0.259$$

$$K_{p7} = \sin\left(\frac{7 \times 1 \times 150^\circ}{2}\right) = 0.259$$

$$K_{p9} = \sin\left(\frac{9 \times 1 \times 150^\circ}{2}\right) = -0.707$$

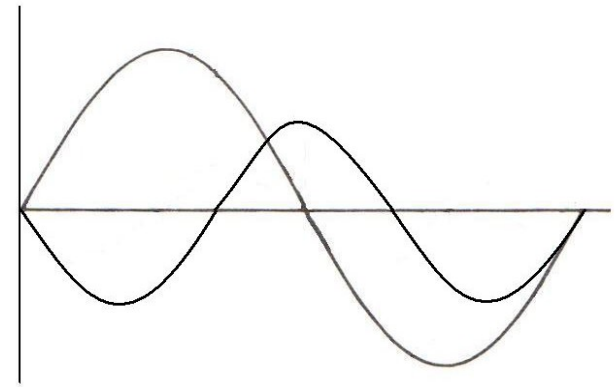


ضریب پخش سیم بندی (kd):

$$K_d = \frac{kt'}{kt}$$


ولتاژالقایی در گام کسری ←

ولتاژالقایی در گام کامل ←

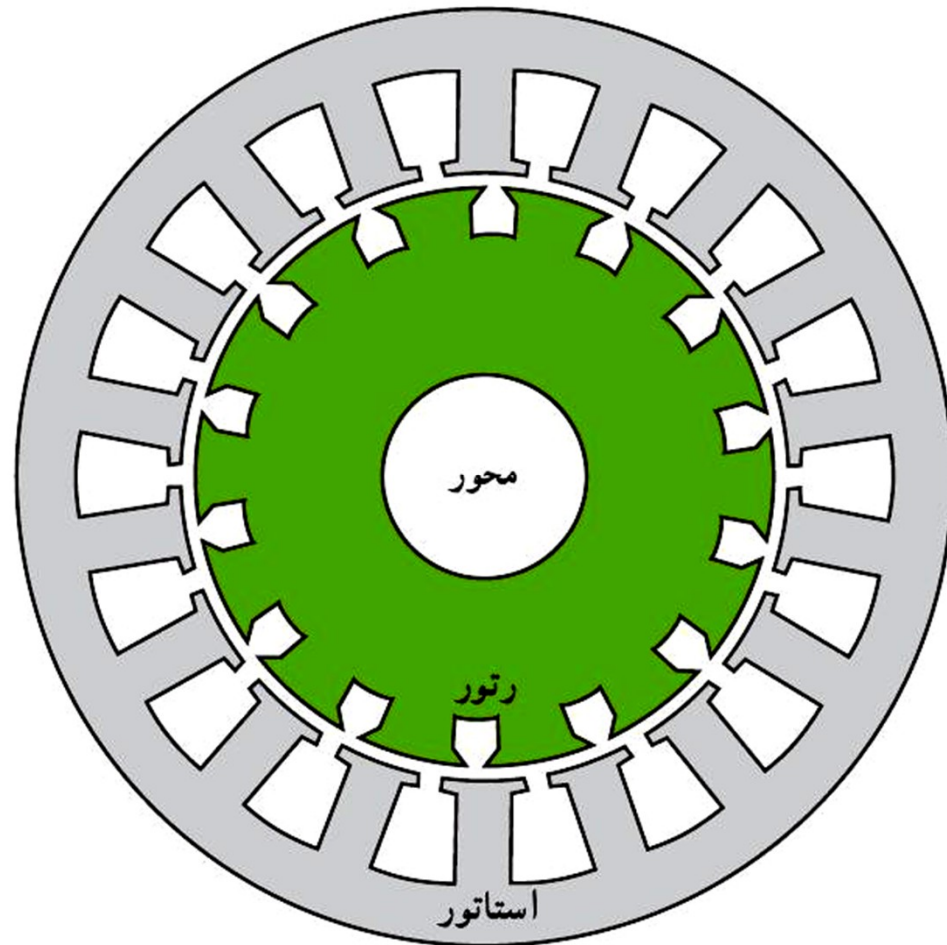


Drie-fasig draaiveld

a. Configuratie.

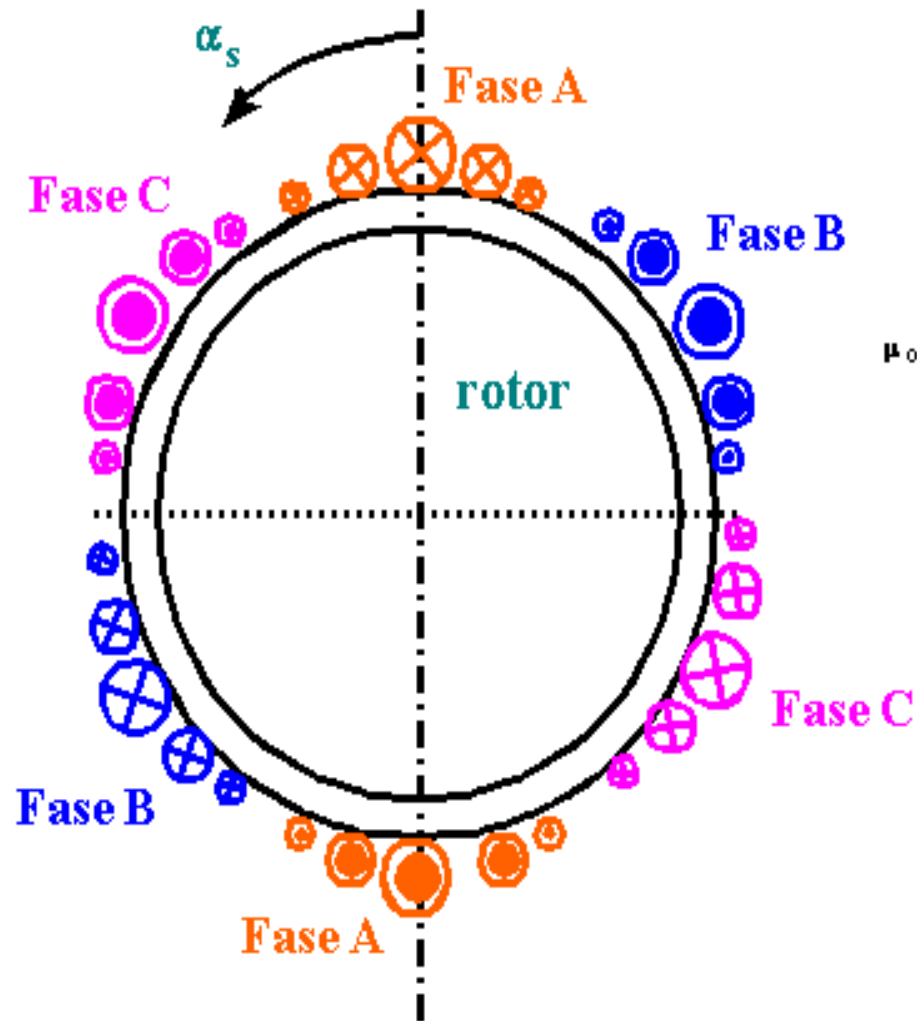


b. Veldverloop.

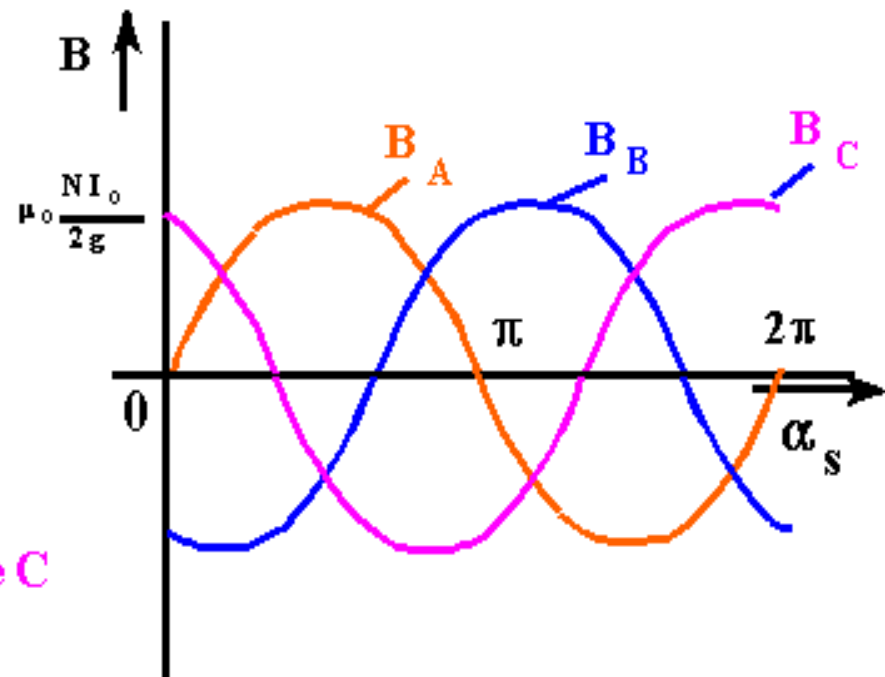


Vier-polig/2-fasig draaiveld

a. Configuratie.

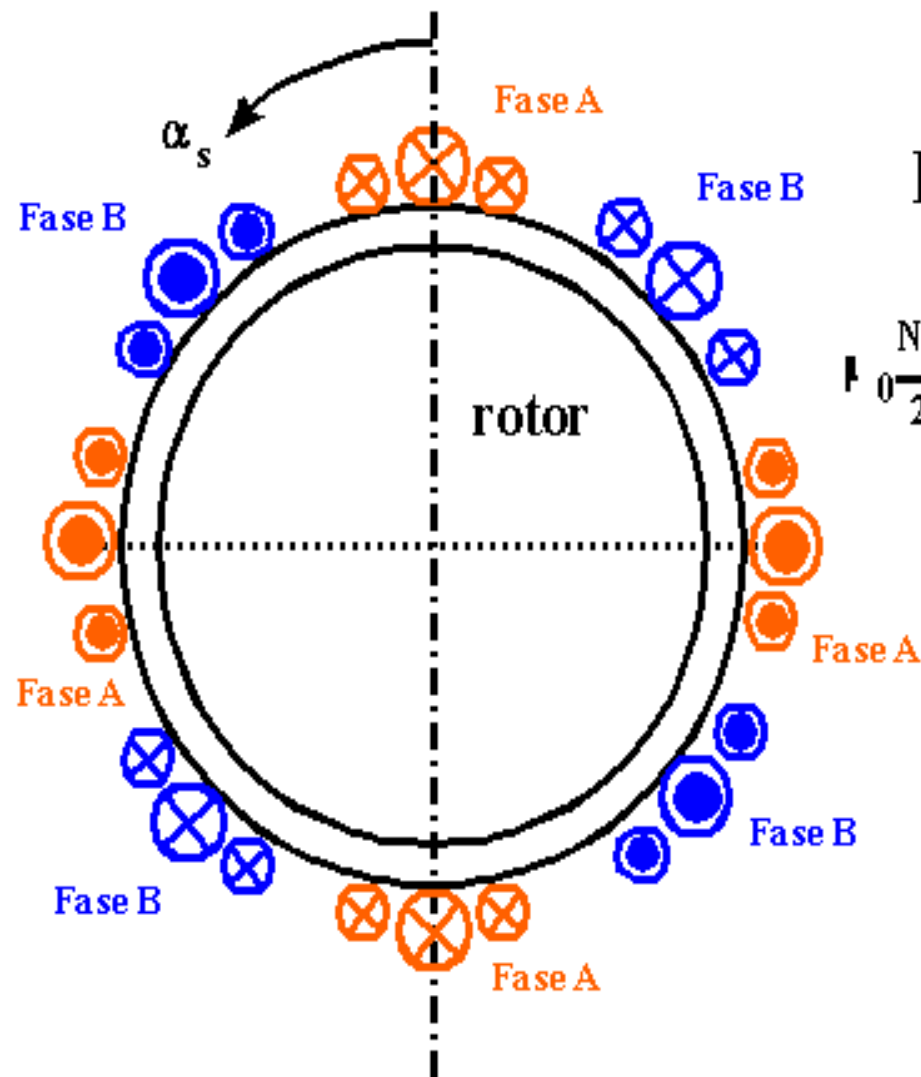


b. Veldverloop.

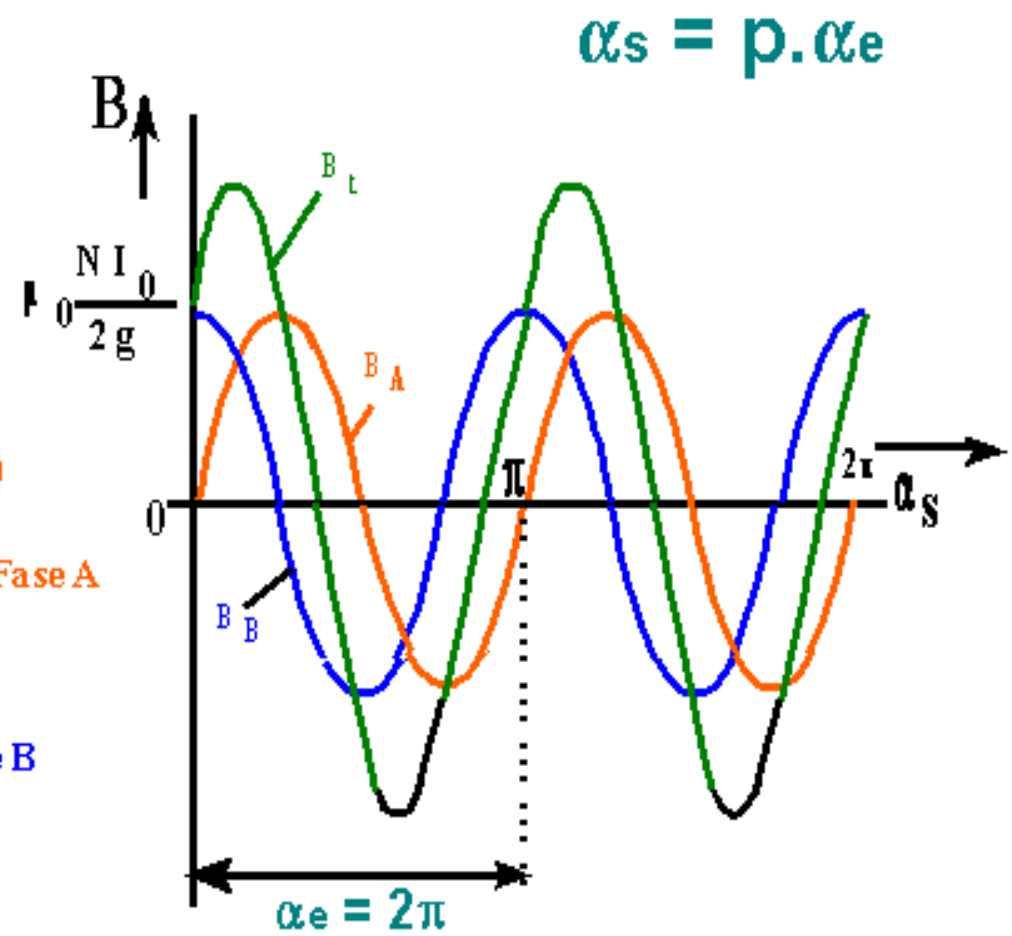


Twee-fasig draaiveld

a. Configuratie.

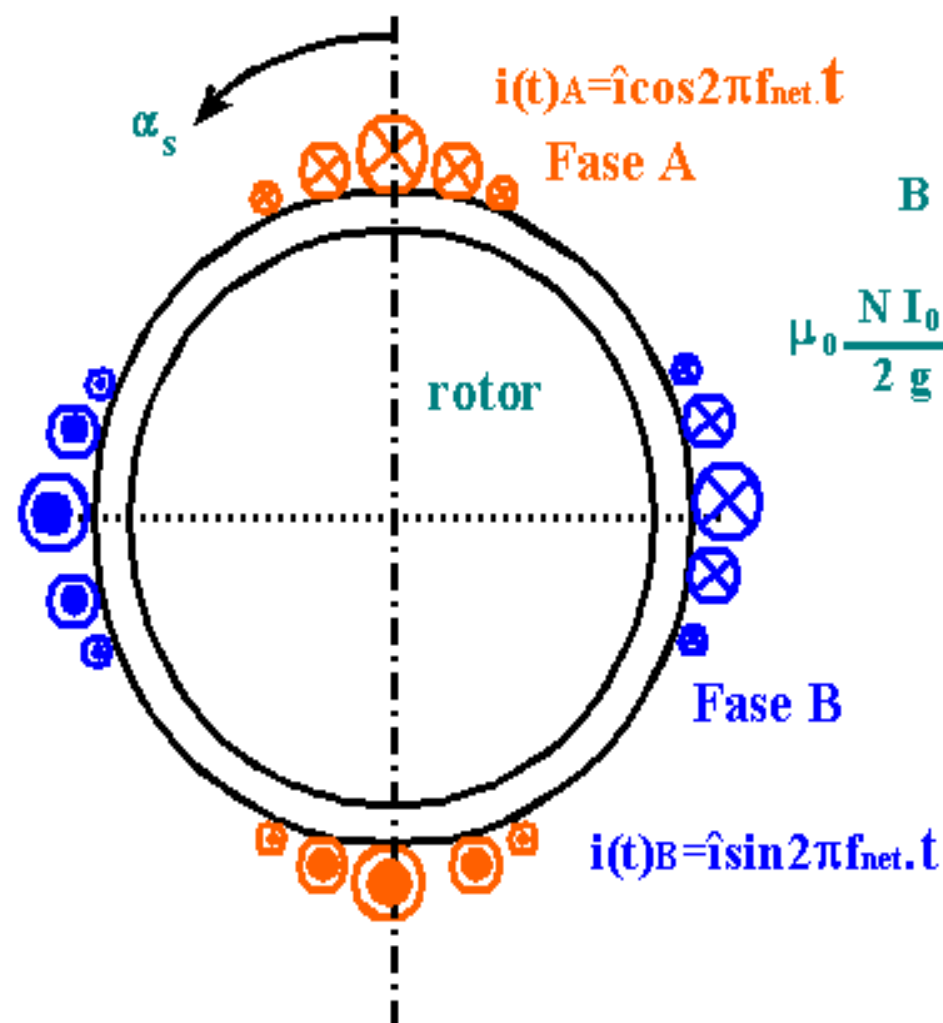

b. Veldverloop.

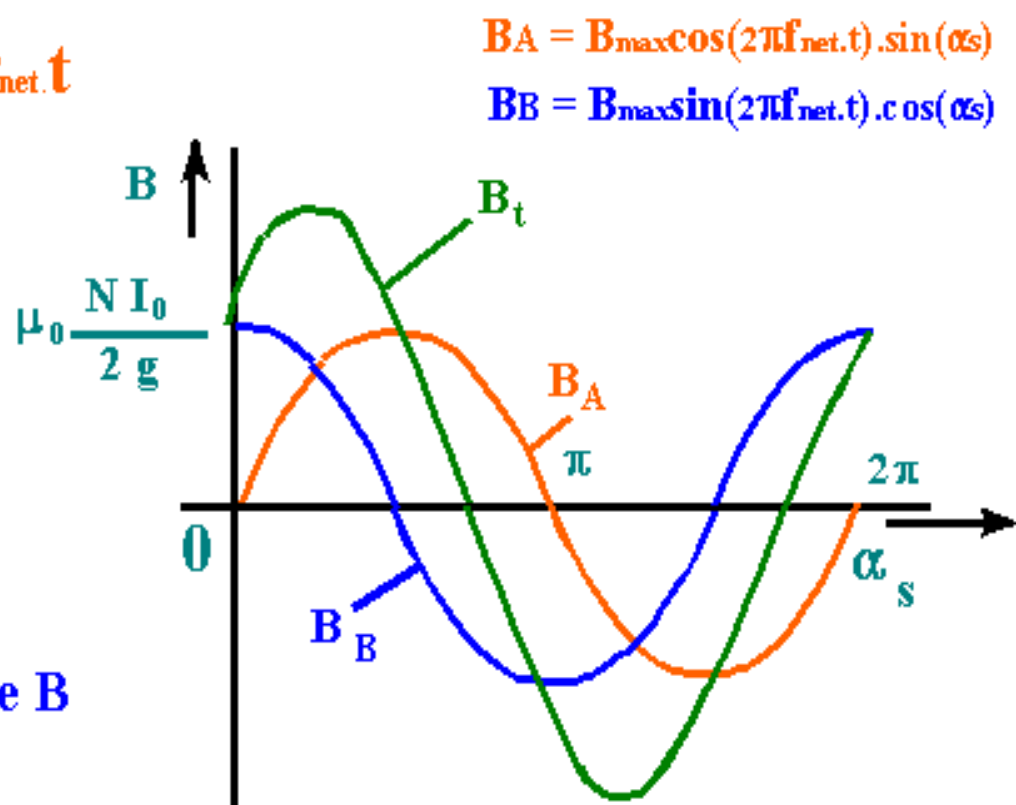


$$B_A = B_{max} \cos(2\pi f_{net} t) \cdot \sin(\alpha_s)$$

$$B_B = B_{max} \sin(2\pi f_{net} t) \cdot \cos(\alpha_s)$$


$$B_t = B_{max} \sin(2\pi f_{net} t - \alpha_s)$$

Geconcentreerde wikkeling

a. Configuratie.

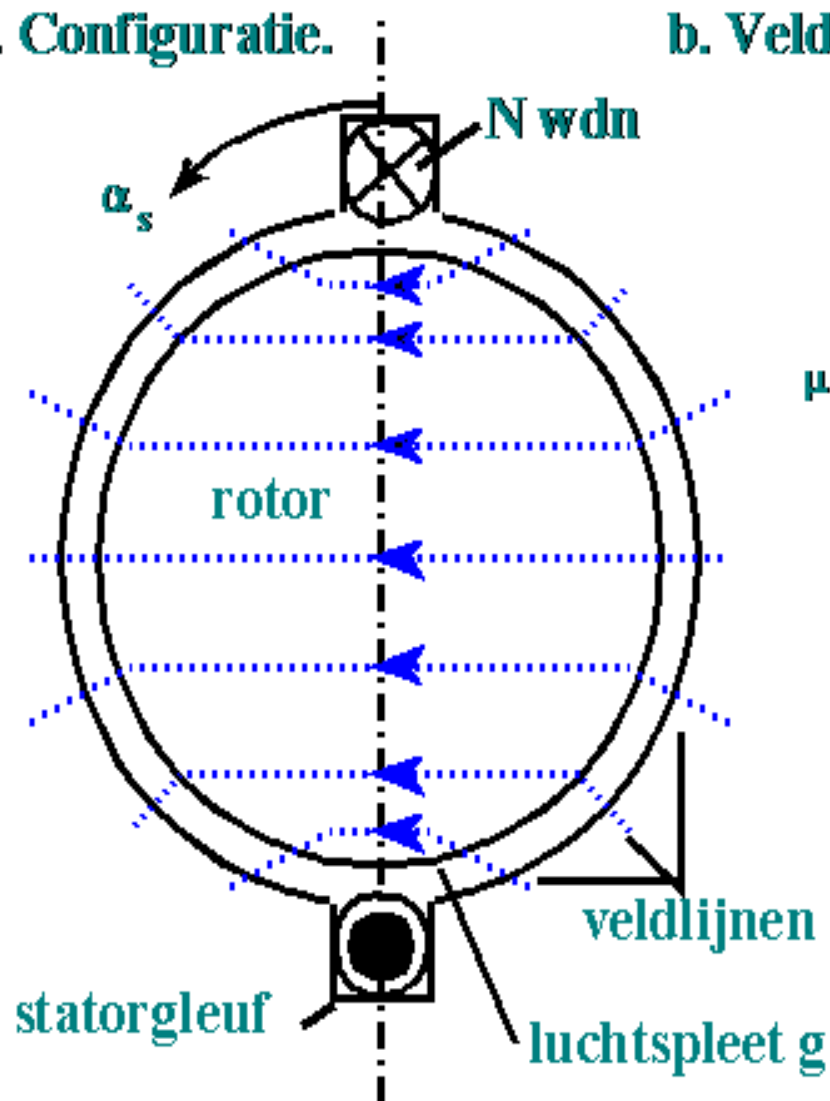


b. Veldverloop.

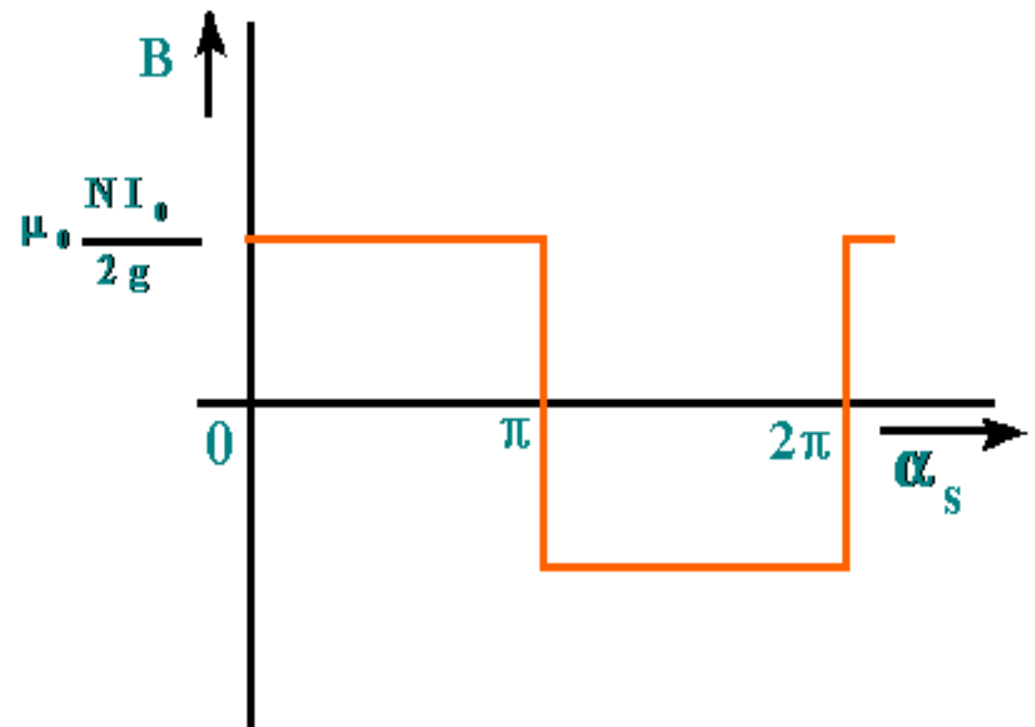


Poolwikkeling

a. Configuratie.

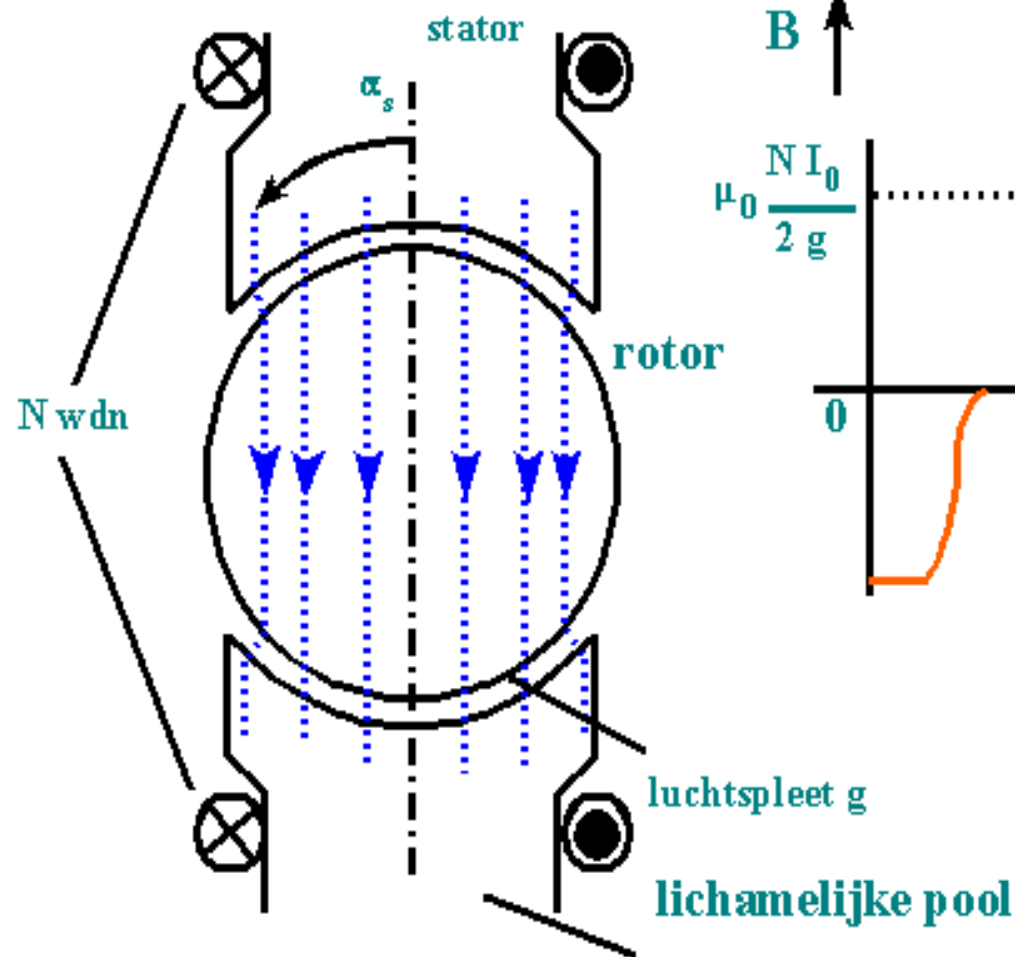


b. Veldverloop.

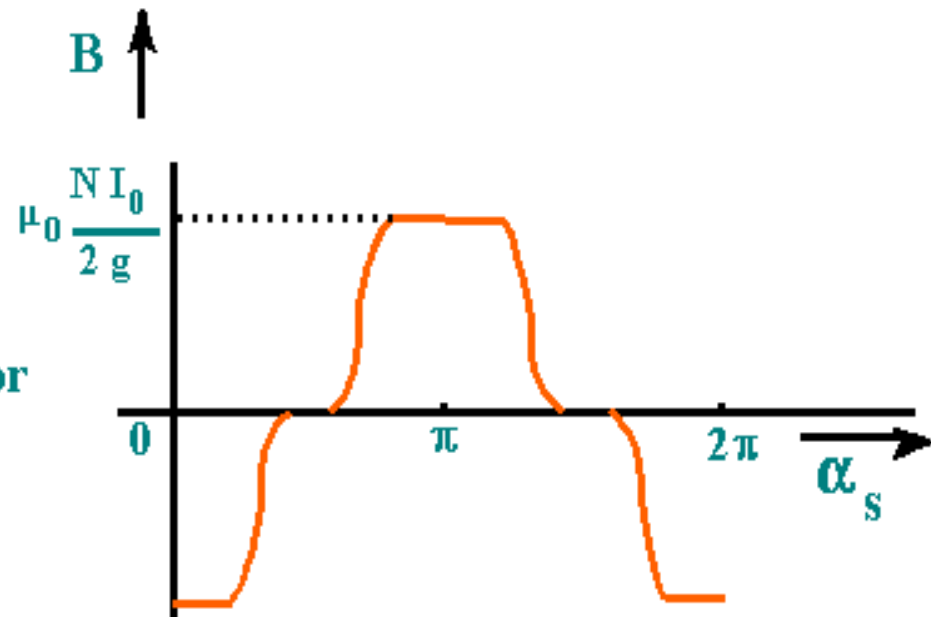


Verdeelde wikkeling (4 gleuven)

a. Configuratie.

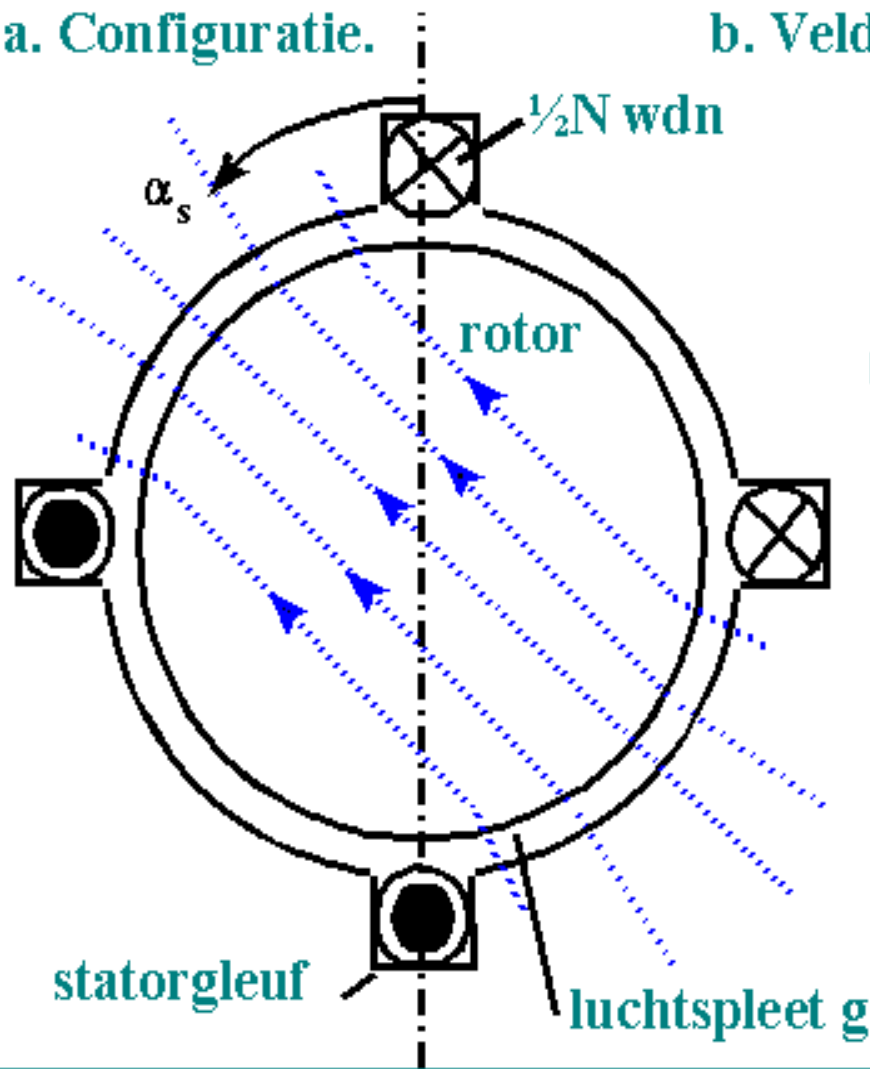


b. Veldverloop.

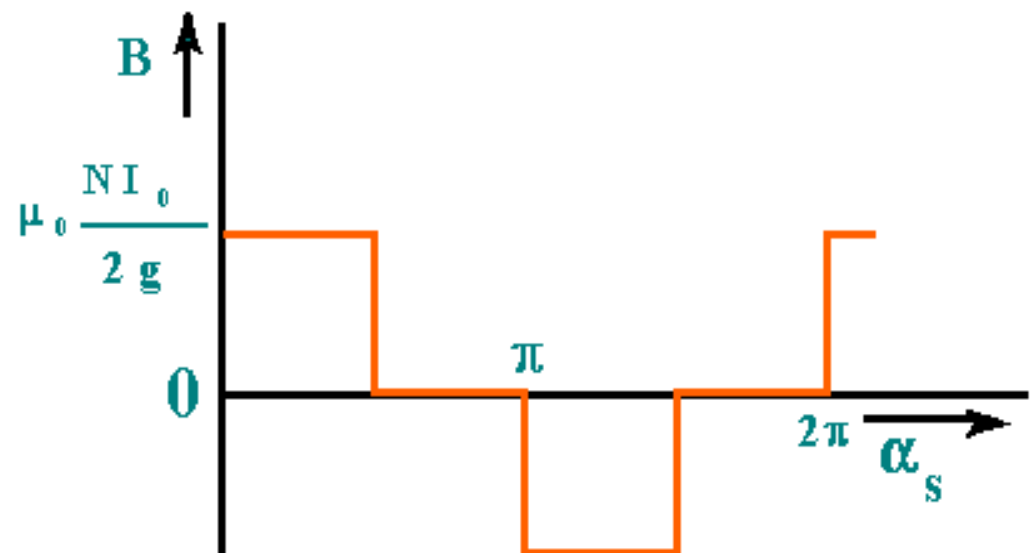


Verdeelde wikkeling (6 gleuven)

a. Configuratie.

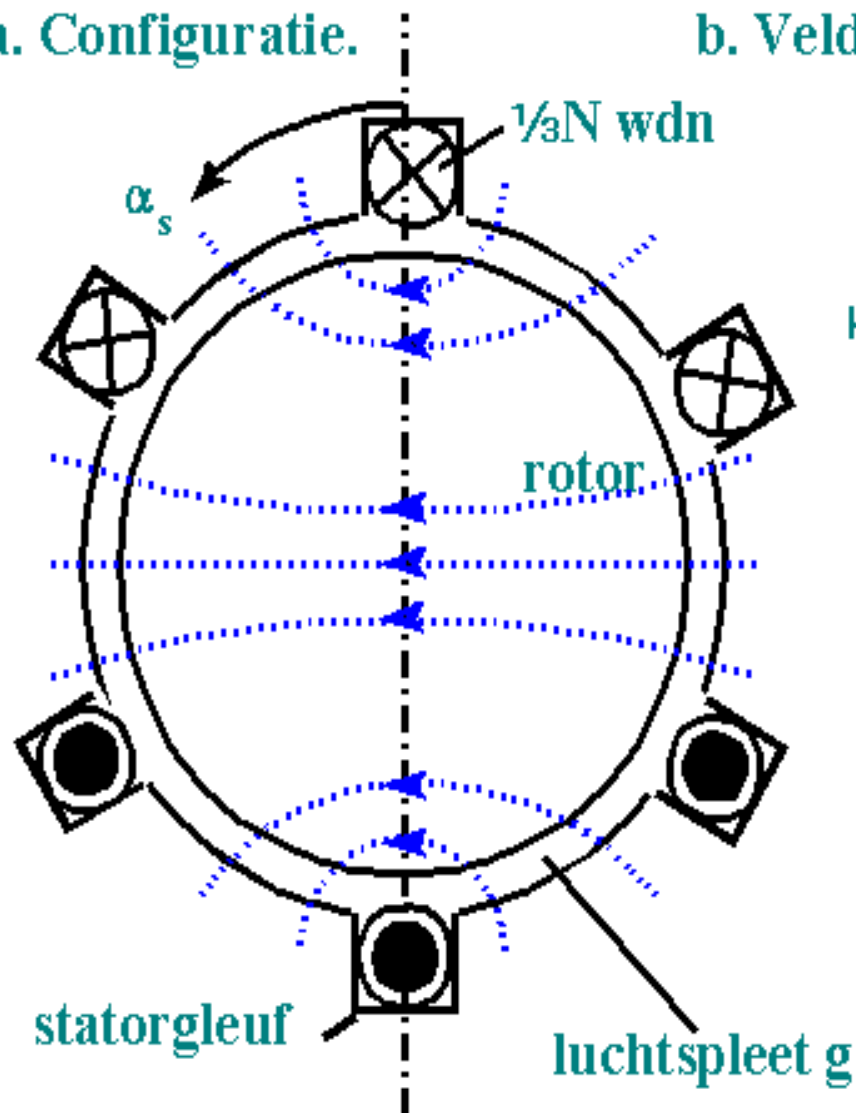


b. Veldverloop.

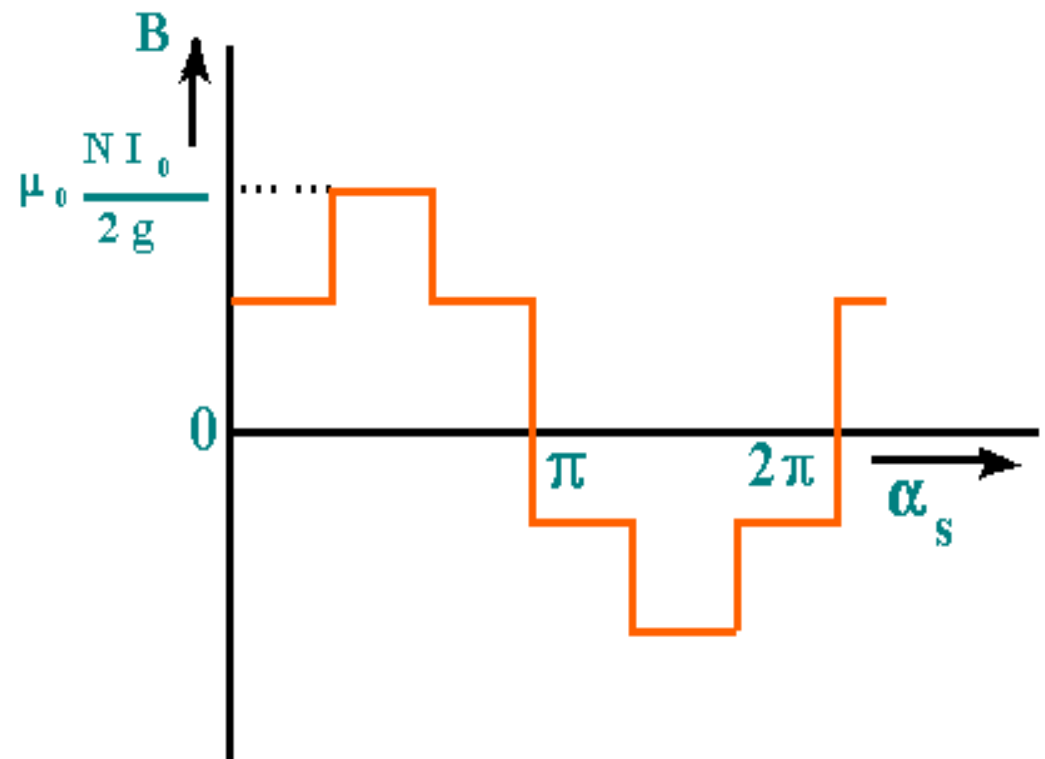


Sinusvormig verdeelde wikkeling

a. Configuratie.

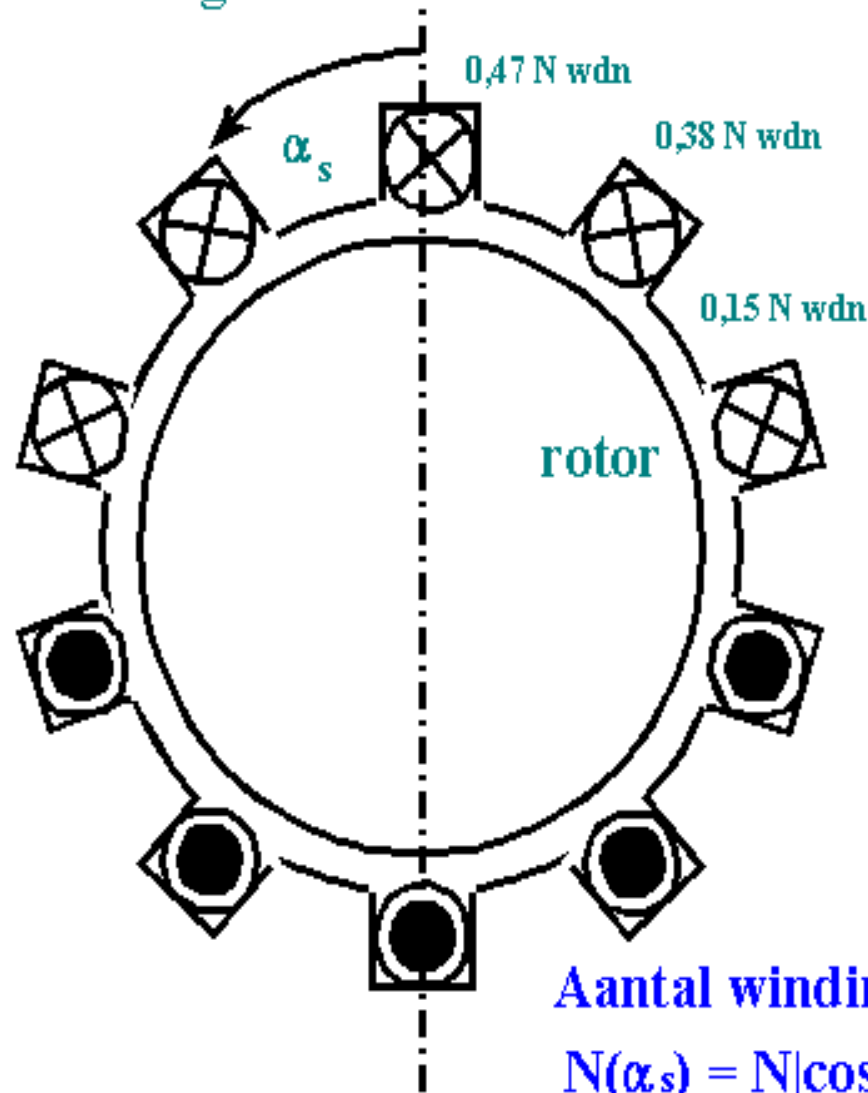

b. Veldverloop.

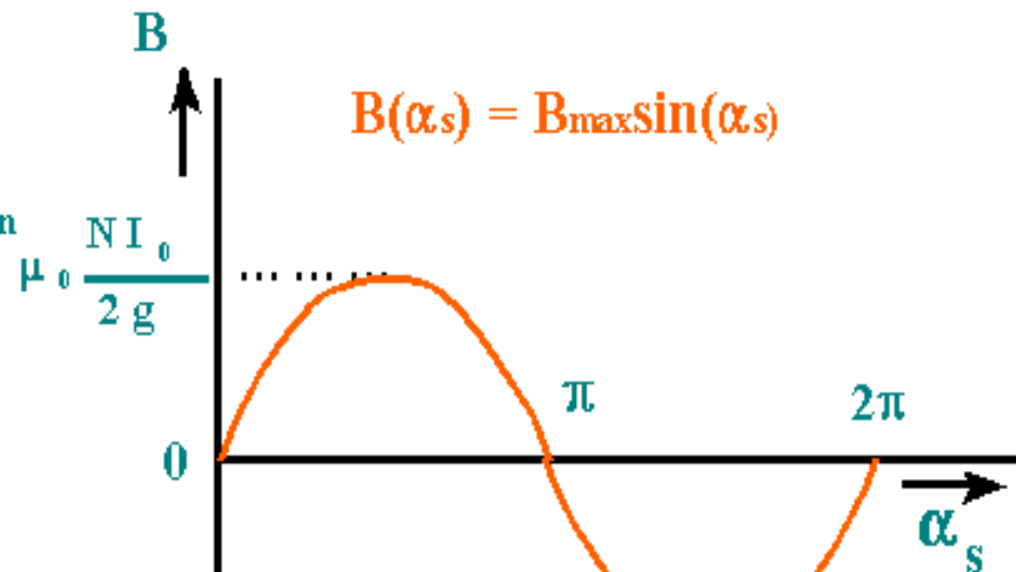


Aantal windingen

$$N(\alpha_s) = N|\cos(\alpha_s)|$$


برای داشتن شکل موج سینوسی

متحدالمركز:


زنجیره ای:

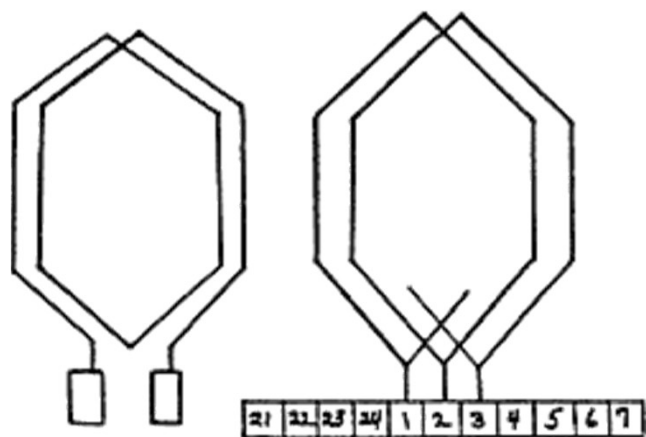


دامنه ولتاژها برابر و فازها نابرابر

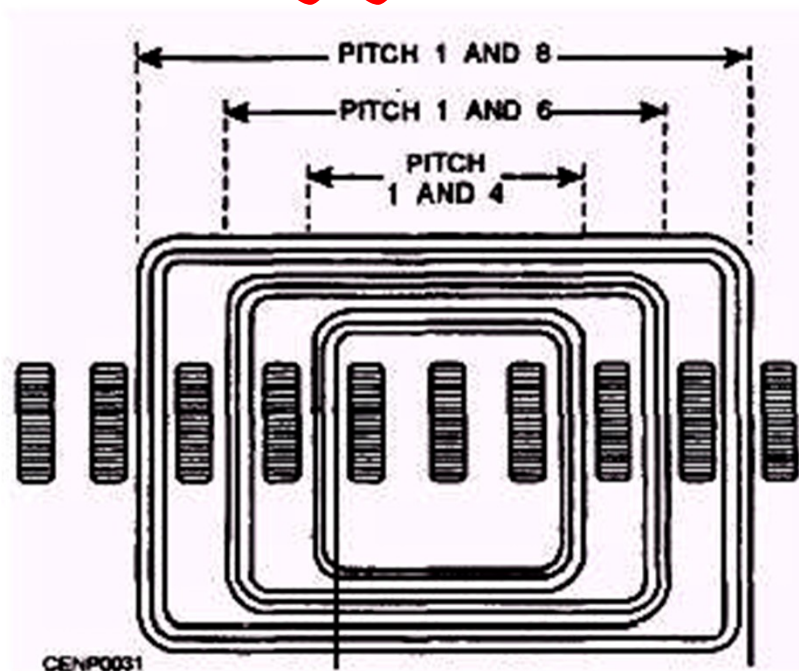


دامنه ولتاژها و فازها نابرابر



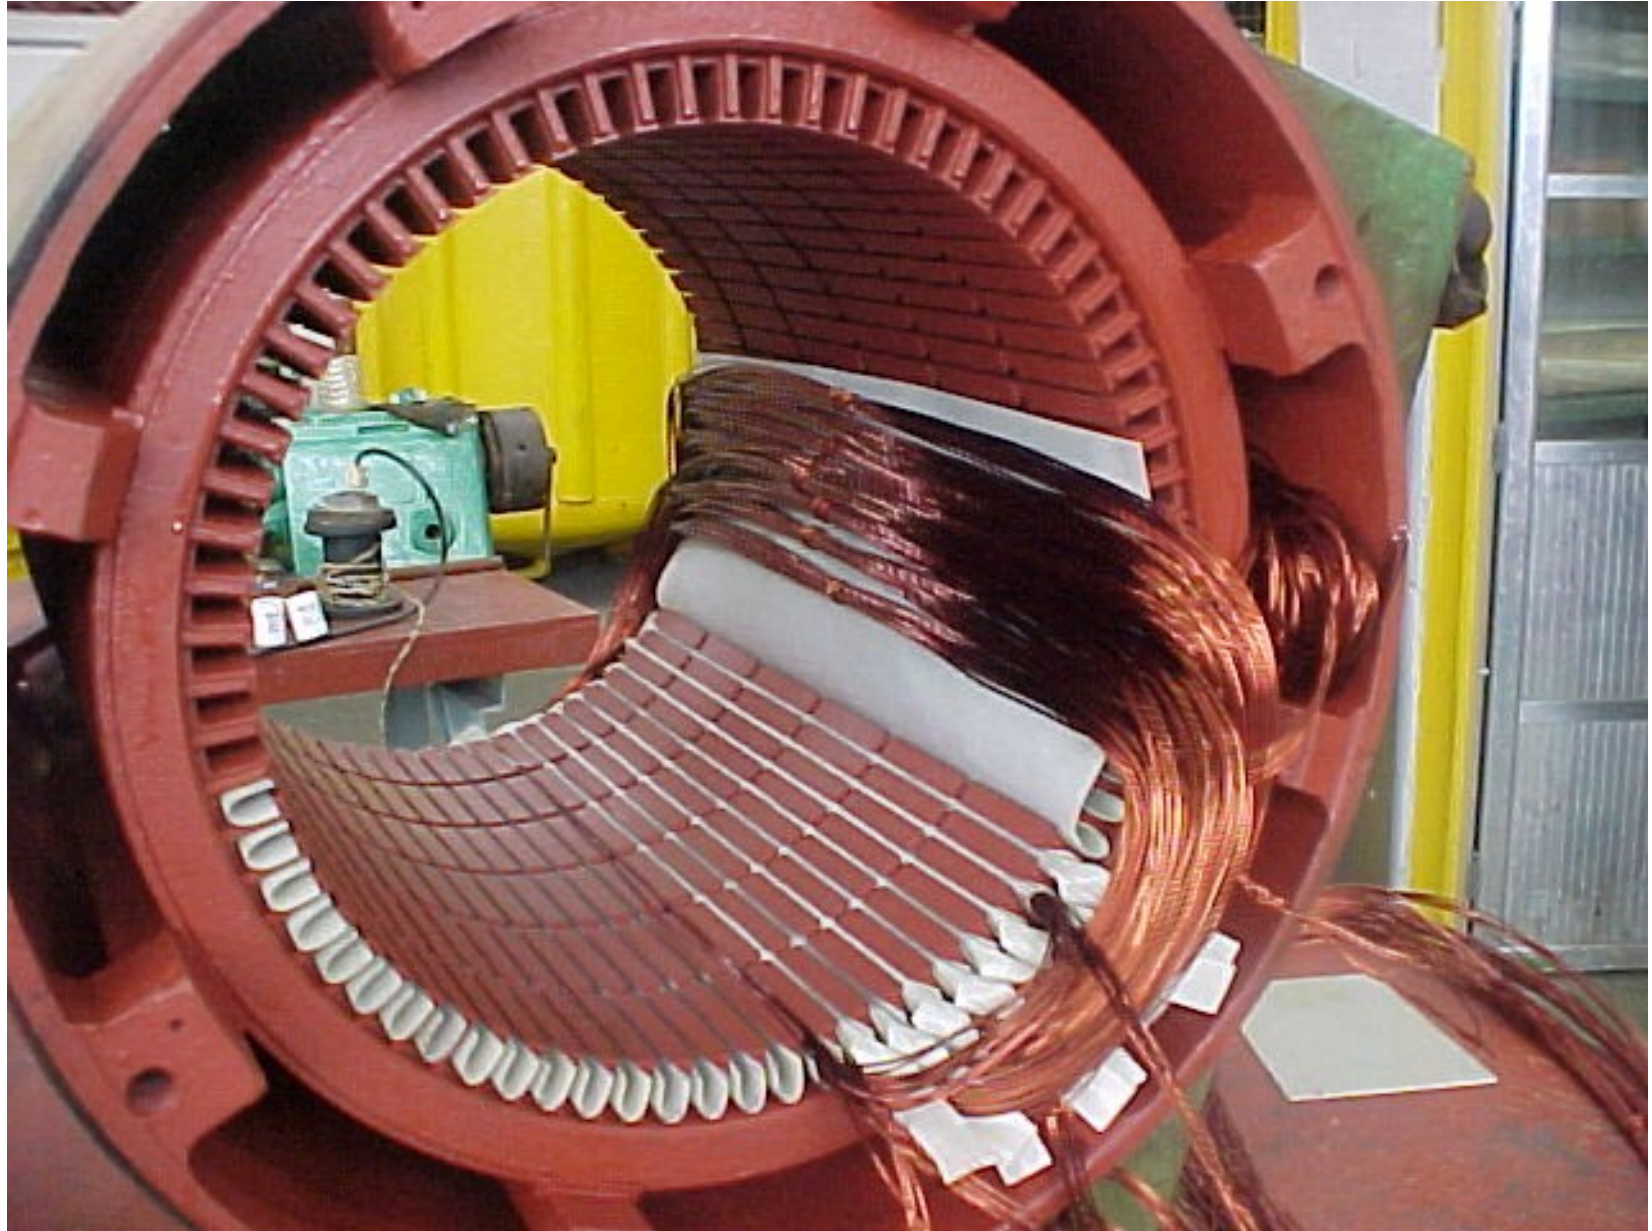



ولتاژ خروجی به دلیل پخش سیم پیچ ها کاهش می یابد.

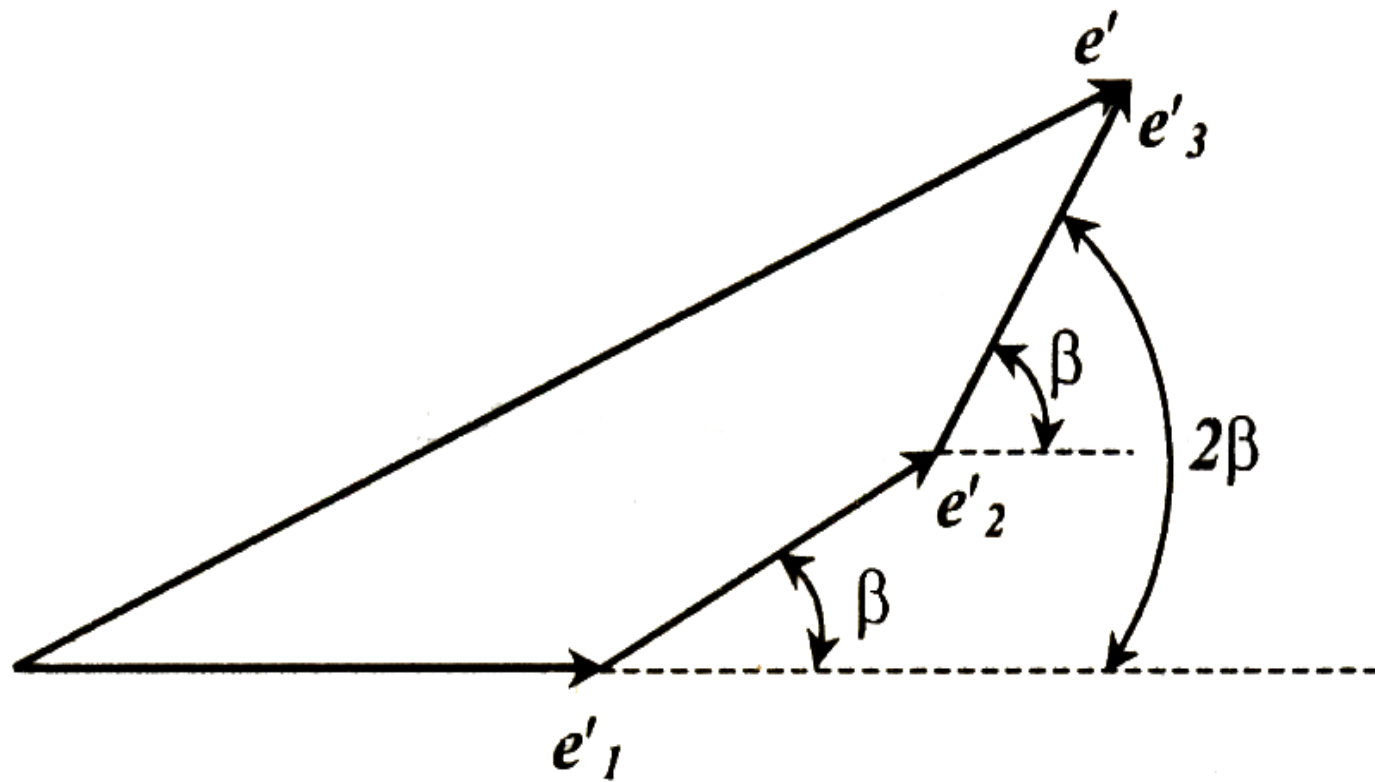

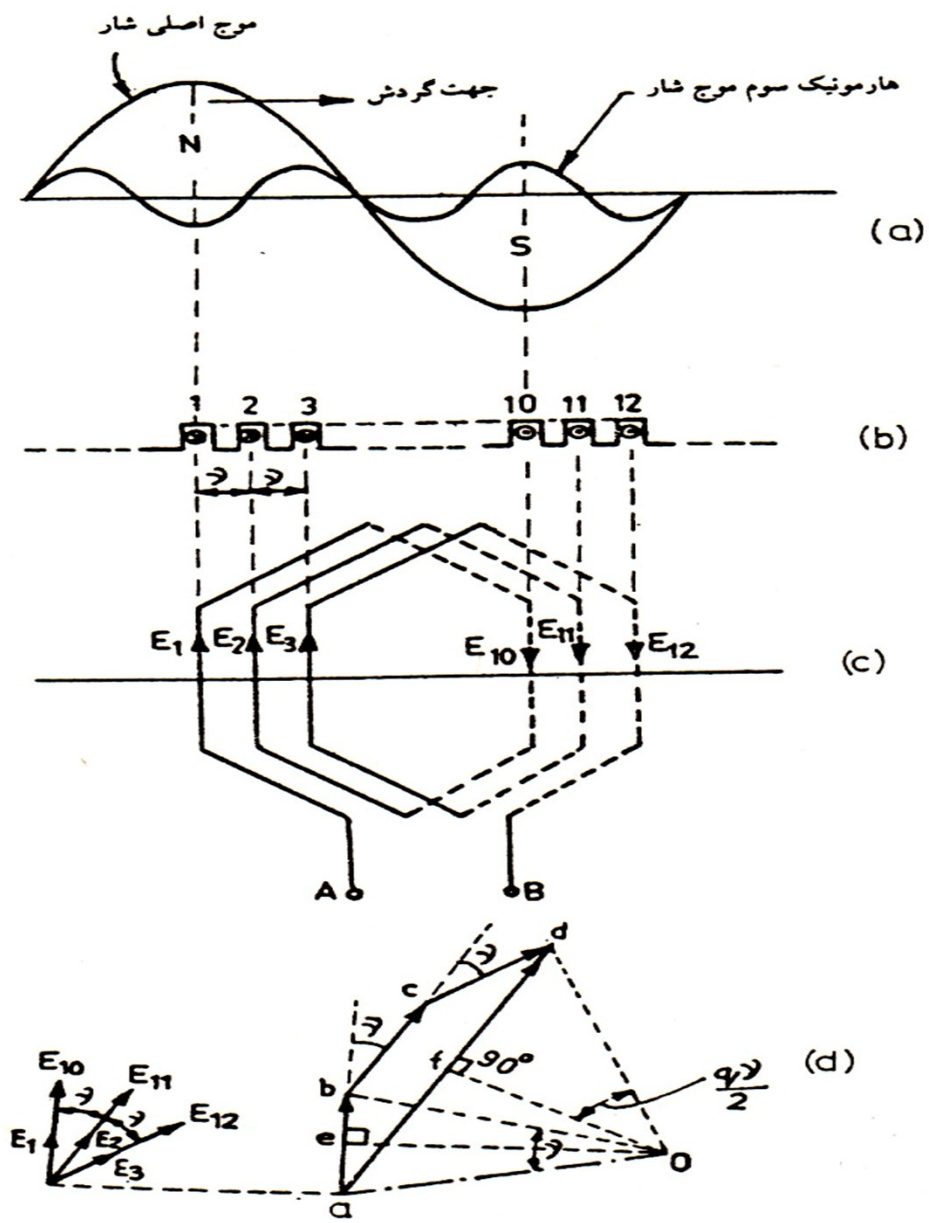


شکل ۱۹-۳ استخراج ضریب توزیع

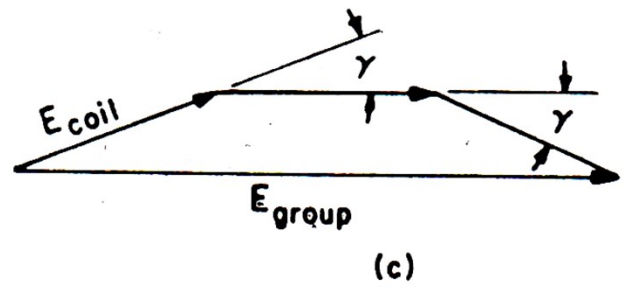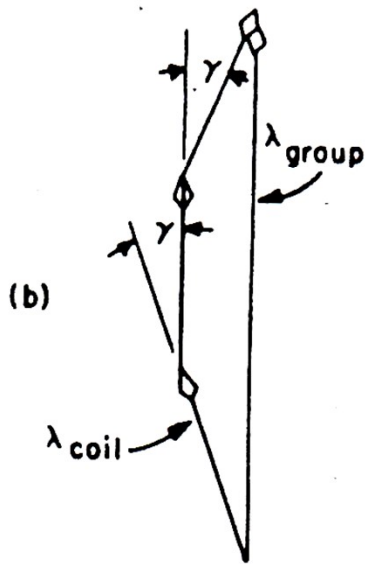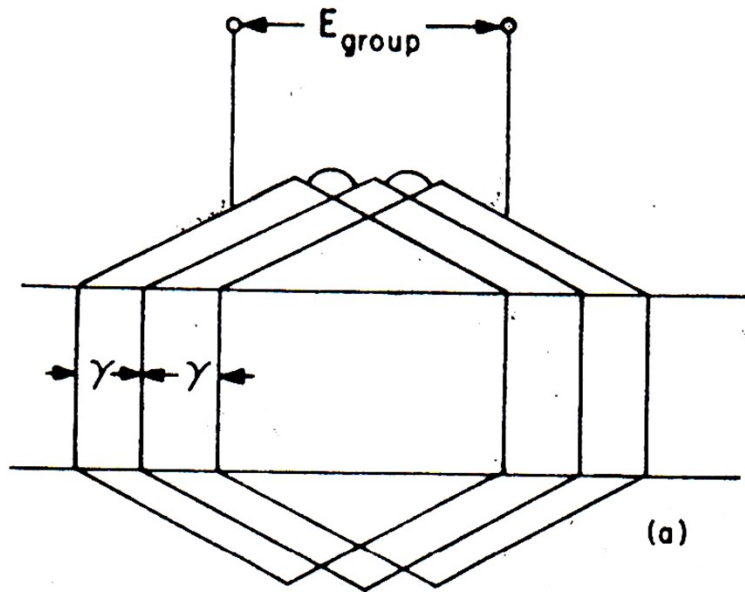

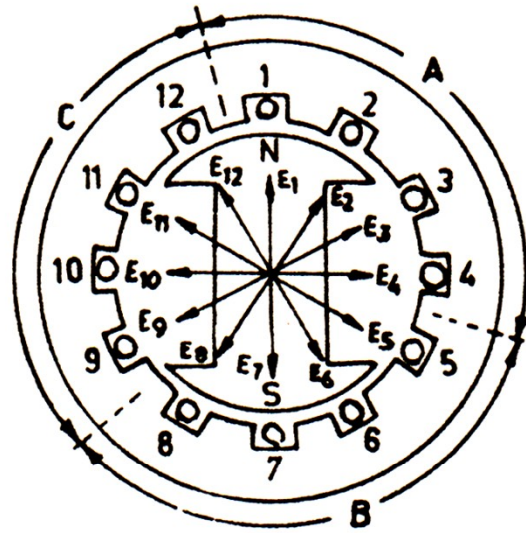

(a)

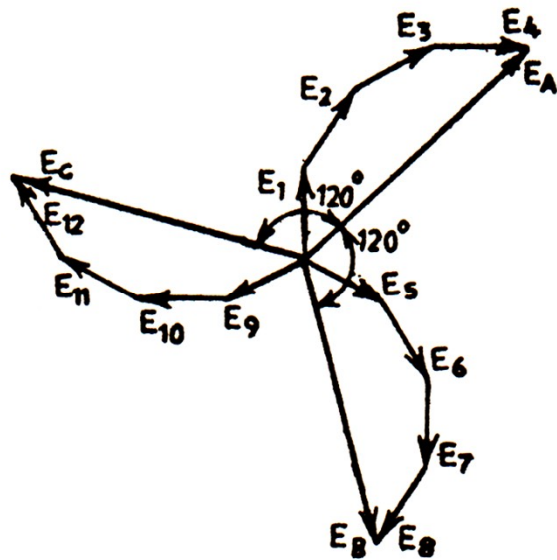

(b)

نکته :

پخش سیم پیچی شکل موج راسینوسی می کند و به دلیل اختلاف فاز ولتاژ در نهایت با کاهش ولتاژ مواجه می شویم.

شکل ۷-۲۱: سیم پیچی سه فاز (a) بهنه فاز 120° (b) اختلاف فاز زمانی بین E_A و E_B و E_C 120° است.

زاویہ الکتریکی بین دو شیار مجاور (α_{ez}):

$$\alpha_{ez} = \frac{360 p}{z}$$

مثال:

یک ماشین ۳۶ اشیا ر چهار قطب داریم مطلوبست مقدار k_d و α_{ez}

حل:

$$\alpha_{ez} = \frac{360 p}{z} = \frac{360 \times 2}{36} = 20^\circ$$

$$\alpha_{ez} = 20^\circ$$

$$E_{t'} = E + E \cos \alpha_{ez} + E \cos \alpha_{ez} \rightarrow E_t = E + 2E \cos \alpha_{ez}$$

$$\text{گام کسری} = E + 2E \cos 20 = 2.88E$$

$$\text{گام کامل} \quad E_t = E + E + E = 3E$$

$$K_d = \frac{E_t}{E_t} = \frac{2.88E}{3E} = 0.96$$

ولتاژ گام کسری

$$K_d = 0.96$$

ولتاژ گام اصلی

ضریب پخش سیم بندی برای هارمونیک شماره n :

$$K_{dn} = \frac{\sin\left(\frac{n q \alpha_{ez}}{2}\right)}{q \sin\left(\frac{n \alpha_{ez}}{2}\right)}$$

تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به یک فاز $q = \frac{z}{2Pm}$

ضریب سیم بندی (kw):

ضریب کوتاهی گام و ضریب پخش سیم رادرهم ادغام می کنیم

$$K_w = K_p \cdot K_d$$

نکته :

پخش سیم پیچی شکل موج راسینوسی می کند و به دلیل اختلاف فاز ولتاژ در نهایت با کاهش ولتاژمواجه می شویم.

با در نظر گرفتن ضریب سیم بندی روابط ولتاژ القایی فازی به صورت زیر در می آید

$$e_{ind} = K_d \cdot K_p N \phi \omega \sin \omega t$$

$$e_{ind} = K_w N \phi \omega \sin \omega t$$

برای هارمونیک شماره n :

$$E_{rms} = 4.44 K_w N \phi f_n$$

مثال: —

یک استاتور ۱۲ شیار ۲ قطب مربوط به یک ماشین سنکرون سه فاز با اتصال ستاره برای ساخت یک مولد به کار رفته است. هر فاز استاتور دارای ۴ پیچک ۱۰ دوری می باشد و گام سیم پیچی $\frac{5}{6}$ کامل است. و روتور با سرعت ۳۰۰۰ rpm می چرخد و فوران ۶ هر قطب $wb/0.19$ است مطلوبست:

- الف) گام سیم پیچی استاتور بر حسب درجه الکتریکی و مکانیکی
- ب) دامنه ولتاژ هر فاز استاتور این ماشین
- ج) ولتاژ ترمینال این ماشین
- د) سیم پیچی گام کسری اجرا شده به چه میزان مولفه هارمونیک پنجم رانست به مولفه اصلی کاهش می دهد؟

(الف) به خاطر دو قطب بودن

$$\theta_m = \theta_e = \frac{5}{6} \times \frac{360^\circ}{2p} = 150^\circ$$

$$\theta_m = \theta_e = 150^\circ$$

$$q = \frac{z}{2pm} = \frac{12}{2 \times 1 \times 3} = 2 \quad \alpha_{ez} = \frac{360p}{z} = \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ \quad (\text{ب})$$

$$K_{p_1} = \sin\left(\frac{n \cdot p \cdot \theta_m}{2}\right) = \sin\left(\frac{1 \times 1 \times 150^\circ}{2}\right) = 0.965$$

$$K_{p_1} = 0.965$$

$$K_{d_1} = \frac{\sin\left(\frac{n \cdot q \cdot \alpha_{ez}}{2}\right)}{q \sin\left(\frac{n \cdot \alpha_{ez}}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{2 \times 1 \times 30^\circ}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{30^\circ}{2}\right)} = 0.965$$

$$K_{d_1} = 0.965$$

$$f = \frac{p.n}{60} = \frac{1 \times 3000}{60} = 50 \text{HZ}$$

$$K_{w_1} = k_{p_1} \times k_{d_1} = 0.965 \times 0.965 = 0.932$$

$$E_{a_1} = 4.44 \cdot K_{w_1} \cdot N \cdot \phi \cdot f$$

$$E_{a_1} = 4.44 \times 0.932 \times 4 \times 10 \times 0.019 \times 50$$

دامنه موج سینوسی یک فاز

$$E_{a_1} = 157.2 \text{v}$$

ج)

$$V_T = \sqrt{3} E_A = \sqrt{3} \times 157.2 = 272.2V$$

$$V_T = 272.2V$$

$$q = \frac{z}{2pm} = \frac{12}{2 \times 1 \times 3} = 2 \quad \alpha_{ez} = \frac{360p}{z} = \frac{360 \times 1}{12} = 30^\circ \quad (\curvearrowright)$$

$$K_{p_5} = \sin\left(\frac{n \cdot p \cdot \theta_m}{2}\right) = \sin\left(\frac{5 \times 1 \times 150}{2}\right) = 0.258$$

$$K_{d_5} = \frac{\sin\left(\frac{n \cdot q \cdot \alpha_{ez}}{2}\right)}{q \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \alpha_{ez}}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{5 \times 2 \times 30}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{5 \times 30}{2}\right)} = 0.259$$

$$K_{w_5} = K_{d_5} \cdot K_{p_5} = 0.259 \times 0.258$$

$$K_{w_5} = 0.067$$

$$E_{a5} = 4.44 \times 0.067 \times 4 \times 10 \times 0.019 \times 50 \cong 10 \text{ V}$$


تمرین :

برای ساختن یک مولد، یک استاتور ماشین سنکرون ساده دوقطبی با اتصال Y به کاررفته است. استاتور دارای سیم پیچی دوطبقه با چهار پیچک به ازای هر فاز است تعداد کل شیارها ۱۲ عدد است و هر پیچک ۱۵ حلقه دارد و گام الکتریکی سیم پیچ ها ۱۵۰ درجه است. روتور با سرعت rpm ۳۰۰۰ می چرخد و شار هر قطب ماشین 0/019 wb است در این صورت مطلوبست:


الف) گام شیار به درجه مکانیکی و الکتریکی
ب) پیچک های استاتور چند شیار امتداد دارند
ج) دامنه ولتاژ فاز در یک فاز استاتور
د) ولتاژ پایانه های ماشین
ه) کوتاه بودن گام سیم پیچی مولفه هارمونیک پنجم
ولتاژ را در مقایسه با مولفه اصلی اش چقدر بیشتر تضعیف می
کند؟

هارمونیک های شیاری (دندانه ای):

وجود شیارهای مشابه در اطراف سطح داخلی استاتور باعث تغییر مستمر در ولتاژ کتانس می گردند که هارمونیک های شیاری را موجب می شوند.

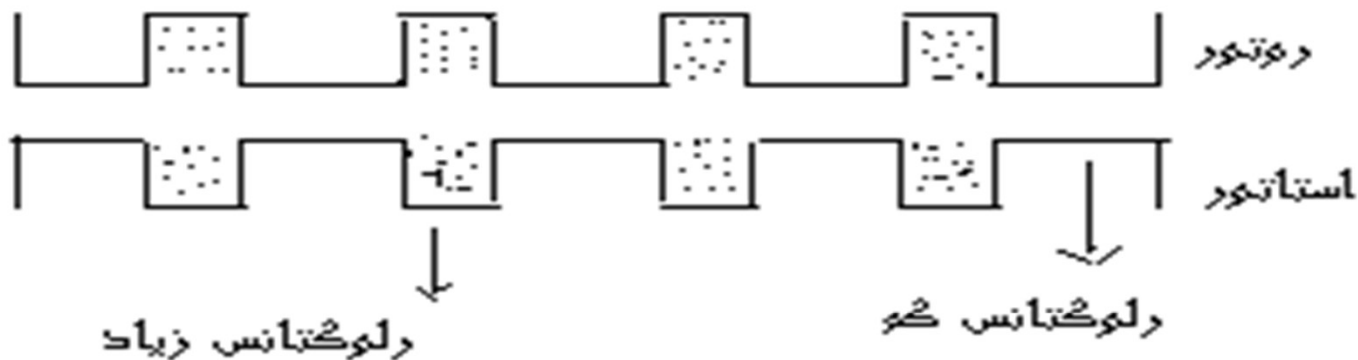

شکل هارمونیک های شیاری بامورب کردن شیارهای روتور که تغییرات مقاومت مغناطیسی رایکنواخت می کند بر طرف می شود.

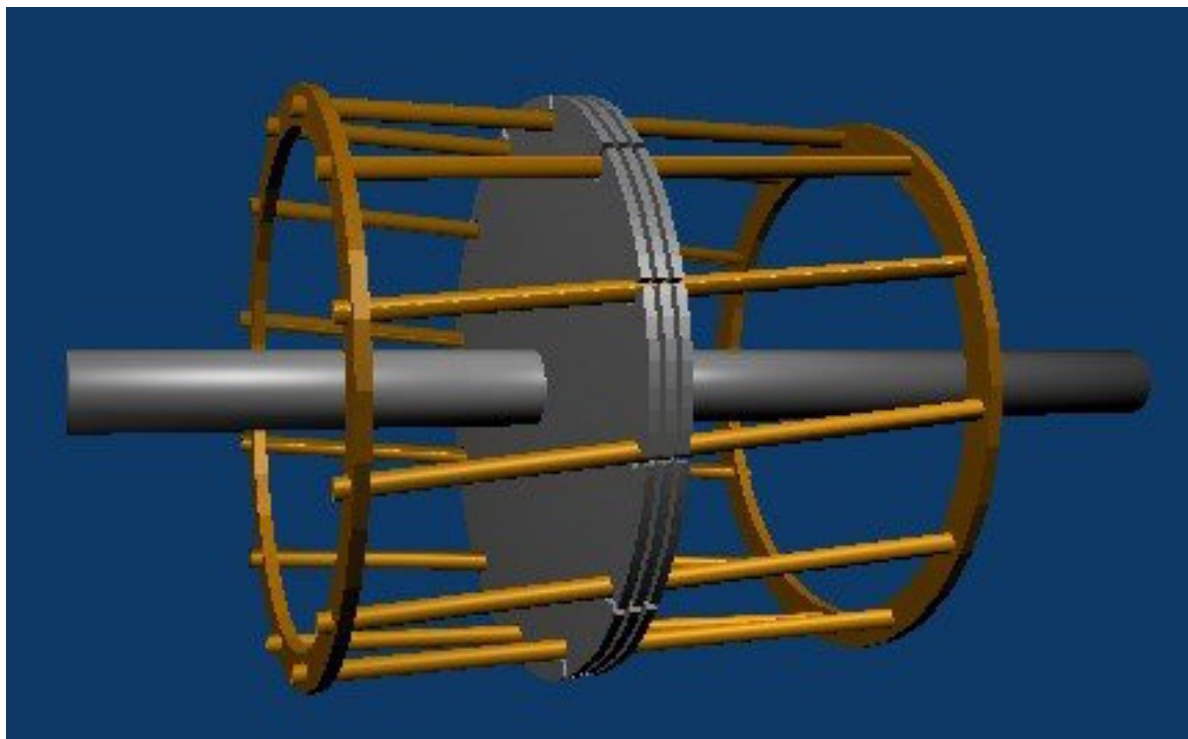

شماره هارمونیک شیاری (γ_{slot}):

شیار

$$\gamma_{slot} = \frac{MZ}{P} \pm 1$$

مثال:

استاتور یک ماشین ۶ قطب ، ۷۲ شیار مفروض است.
دو هارمونیک اولیه شیاری آنرا محاسبه کنید.

$$\gamma_{slot} = \frac{1 \times 72}{3} \pm 1 = 25 \quad , \quad 23$$

$$\gamma_{slot} = \frac{2 \times 72}{3} \pm 1 = 49 \quad , \quad 47$$

مثال:

یک ماشین سنکرون سه فاز چهارقطب دارای ۸۴ شیار استاتور است. هر یک از شیارها حاوی یک سیم پیچی دولایه هستند (دو کویل در هر شیار) و در هر کویل چهار دور وجود دارد گام کویل $\frac{19}{24}$ است.

الف) گام شیار و کویل را بر حسب درجه الکتریکی پیدا کنید.

ب) ضریب کوتاهی گام، ضریب پخش، ضریب سیم پیچی را بدست آورید.

الف) گام سیم پیچی (کویل) بر حسب درجه الکتریکی:

$$\theta_e = p.\theta_m = p.\left(1 - \frac{1}{n}\right)y_p = p\left(1 - \frac{1}{n}\right) \times \frac{360}{2p} = 2 \times \frac{19}{24} \times 90 = 142.5$$

گام شیار بر حسب درجه الکتریکی (فاصله الکتریکی دو شیار مجاور):

$$\alpha_{ez} = \frac{360p}{z} = \frac{360 \times 2}{84} = 8.57^\circ$$

$$\alpha_{ez} = \frac{\text{toole mohite stator bar hasbe darajeye electeriki}}{\text{tedade kolle shiar}}$$

ب) - ضریب کوتاهی گام (ضریب گام):

برای از بین بردن هارمونیک 5 و 7

$$K_{p_n} = \sin\left(\frac{n \cdot \theta_e}{2}\right) = \sin\left(\frac{n \cdot p \cdot \theta_m}{2}\right)$$

هارمونیک اصلی $K_{p_1} = \sin\left(\frac{\theta_e}{2}\right) = \sin\left(\frac{142.5}{2}\right) = 0.947$

-ضریب پخش (ضریب توزیع):

پخش سیم پیچ ها برای بوجود آوردن ولتاژ سینوسی

$$K_{dn} = \frac{\sin\left(\frac{nq\alpha_{ez}}{2}\right)}{q \sin\left(\frac{n\alpha_{ez}}{2}\right)} \quad q = \frac{z}{2p \times m} = \frac{84}{4 \times 3} = 7$$


$$K_{d1} = \frac{\sin\left(\frac{7 \times 8.57}{2}\right)}{7 \sin\left(\frac{8.57}{2}\right)} = 0.956$$

$$K_{d1} = 0.956$$


-ضریب سیم بندی (سیم پیچی):

$$K_{w1} = K_{p1} \cdot K_{d1} = 0.947 \times 0.956 = 0.905$$

$$K_{w1} = 0.905$$

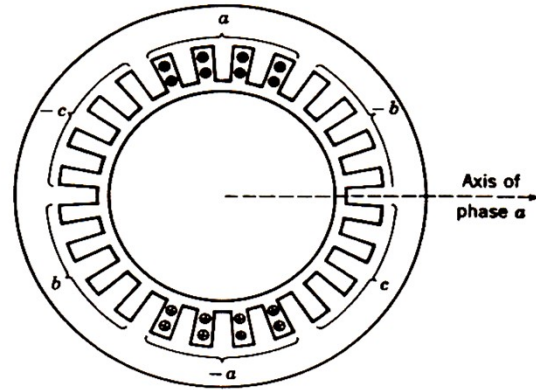

(a)

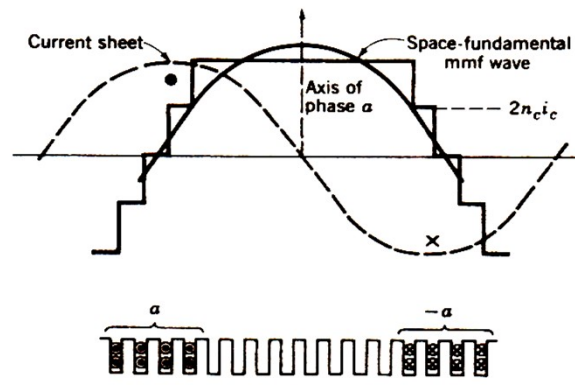

(b)

شکل ۳-۲۲. mmf يك فاز ازسيم پیچي توزیع شده ۲ قطب ۳ فاز دارای پیچکهای باسام کامل.

Motor-CAD DEMO (C:\Motor-CAD\DEV\bpmmor_web_motor.mot)

File Options Defaults Results Help

Motor Type: **BPMMCR** Title: Default Motor

Radial Cross-Section Axial Cross-Section Winding Editor Input Data Schematic Output Data Transient Graph

Housing: **Round** Mounting: **Flange**
Rotor Ducts: **None**

Rotor Dims.	Data	Stator Dims.	Data
Pole Number	6	Slot Number	18
Back Iron Thickness	5	Armature Diameter	110
Housing Thickness	5	Tooth Width	10
Magnet Thickness	4	Slot Depth	18
Magnet Arc [ED]	140	Slot Corner Radius	2
Sleeve Thickness	0	Slot Opening	3
Plate Height	0	Tooth Tip Depth	1
Plate Width	2	Tooth Tip Angle	30
Stator Ducts	0	Airgap	1
Stator Duct Ratio	10	Banding Thickness	0
Stator Duct Gap	10	Shaft Dia	25
		Shaft Hole Diameter	0

Redraw

Draw plate
 Draw base

mm 18 October 2004 www.motor-design.com

Tooth width (parallel teeth) [mm]

Motor-CAD DEMO (C:\Motor-CAD\DEV\bpm_web_motor.mot)

File Options Defaults Results Help

Motor Type: BPM Title: Default Motor

Radial Cross-Section Axial Cross-Section Stator Winding Rotor Winding Input Data Schematic Output Data Transient Graph

Housing: Axial Fins (Cv) Mounting: Flange

Slot Type: Parallel Tooth Rotor Ducts: None

BPM Rotor: Surface Radial

Stator Dims.	Data	Rotor Dims.	Data
Slot Number	18	Pole Number	6
Stator Lam Dia	5.1	Magnet Thickness	0.15
Housing Dia	5.5	Magnet Arc [ED]	140
Stator Bore	3.1	Airgap	0.04
Tooth Width	0.28	Banding Thickness	0
Slot Depth	0.7	Shaft Dia	1
Slot Corner Radius	0.07	Shaft Hole Diameter	0
Slot Opening	0.1		
Tooth Tip Depth	0.04		
Tooth Tip Angle	30		
Sleeve Thickness	0		
Fin Thickness	0.07		
Fin Pitch/Thick.	5		
Fin Pitch [Calc]	0.35		
Fin Base Thickness	0.059055		
Fin Cover Thickness	0.059055		
Plate Height	13.78		
Plate Width	13.78		
Stator Ducts	0		
Stator Duct Ratio	0.027559		
Stator Duct Gap	0.098425		


Redraw

Draw plate
 Draw base

Inch 18 October 2004 www.motor-design.com

Housing: Round Mounting: Not Mounted
 Slot Type: Parallel Tooth Rotor Ducts: Single Layer
 Top Bar: Parallel Tooth


Stator Dims.	Data	Rotor Dims.	Data
Slot Number	72	Rotor Bars	84
Stator Lam Dia	751	Rotor Tooth Width	13
Housing Dia	835	Bar Opening [T]	1.5
Stator Bore	512	Bar Opening Depth [T]	6
Tooth Width	15	Bar Depth [T]	40
Slot Depth	52	Bar Tip Angle [T]	15
Slot Corner Radius	5	Bar Corner Radius	0
Slot Opening	3	Airgap	1.6
Tooth Tip Depth	1	Banding Thickness	0
Tooth Tip Angle	20	Shaft Dia	152
Sleeve Thickness	0	Shaft Hole Diameter	0
Stator Ducts	8	Number Rotor Ducts	20
Stator Duct Ratio	0.75	Rotor Duct Dia [L1]	35
Stator Duct Gap	20	Rotor Duct Radius [L1]	180

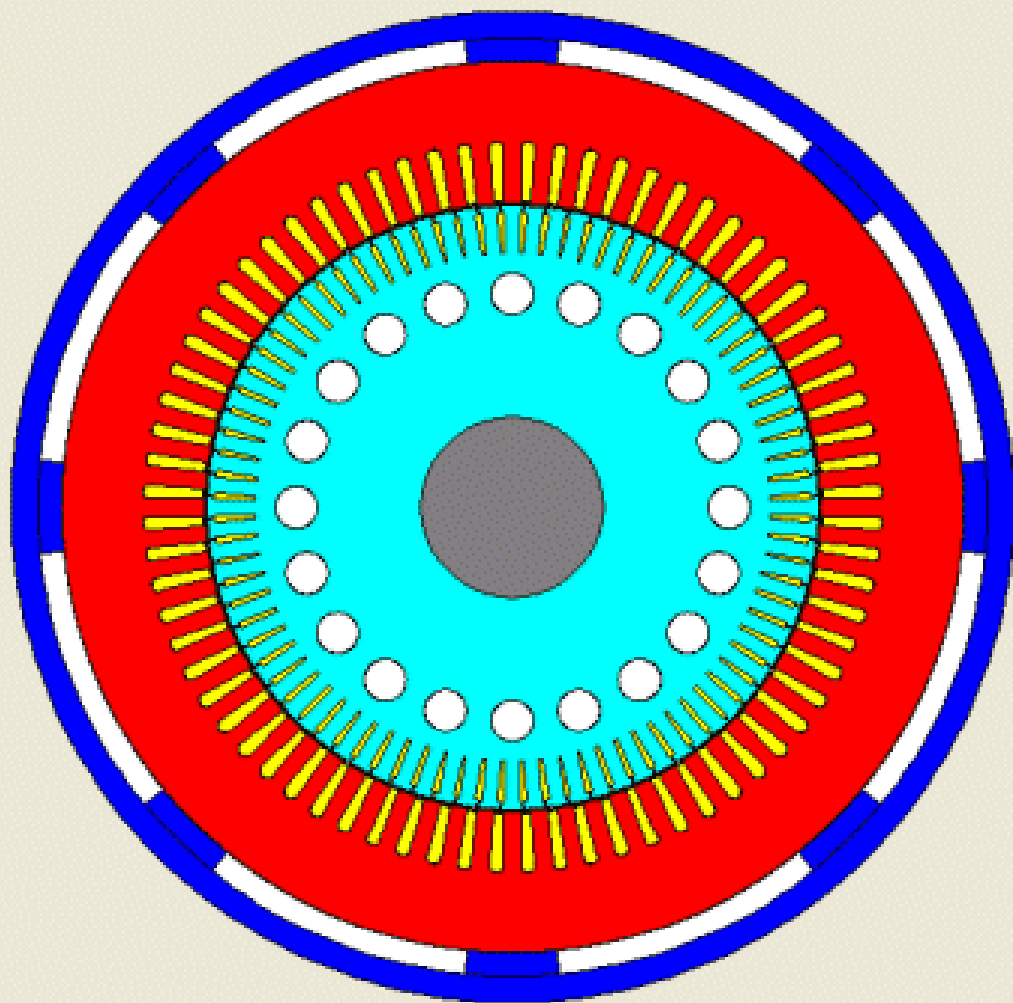


Redraw

Draw plate
 Draw base



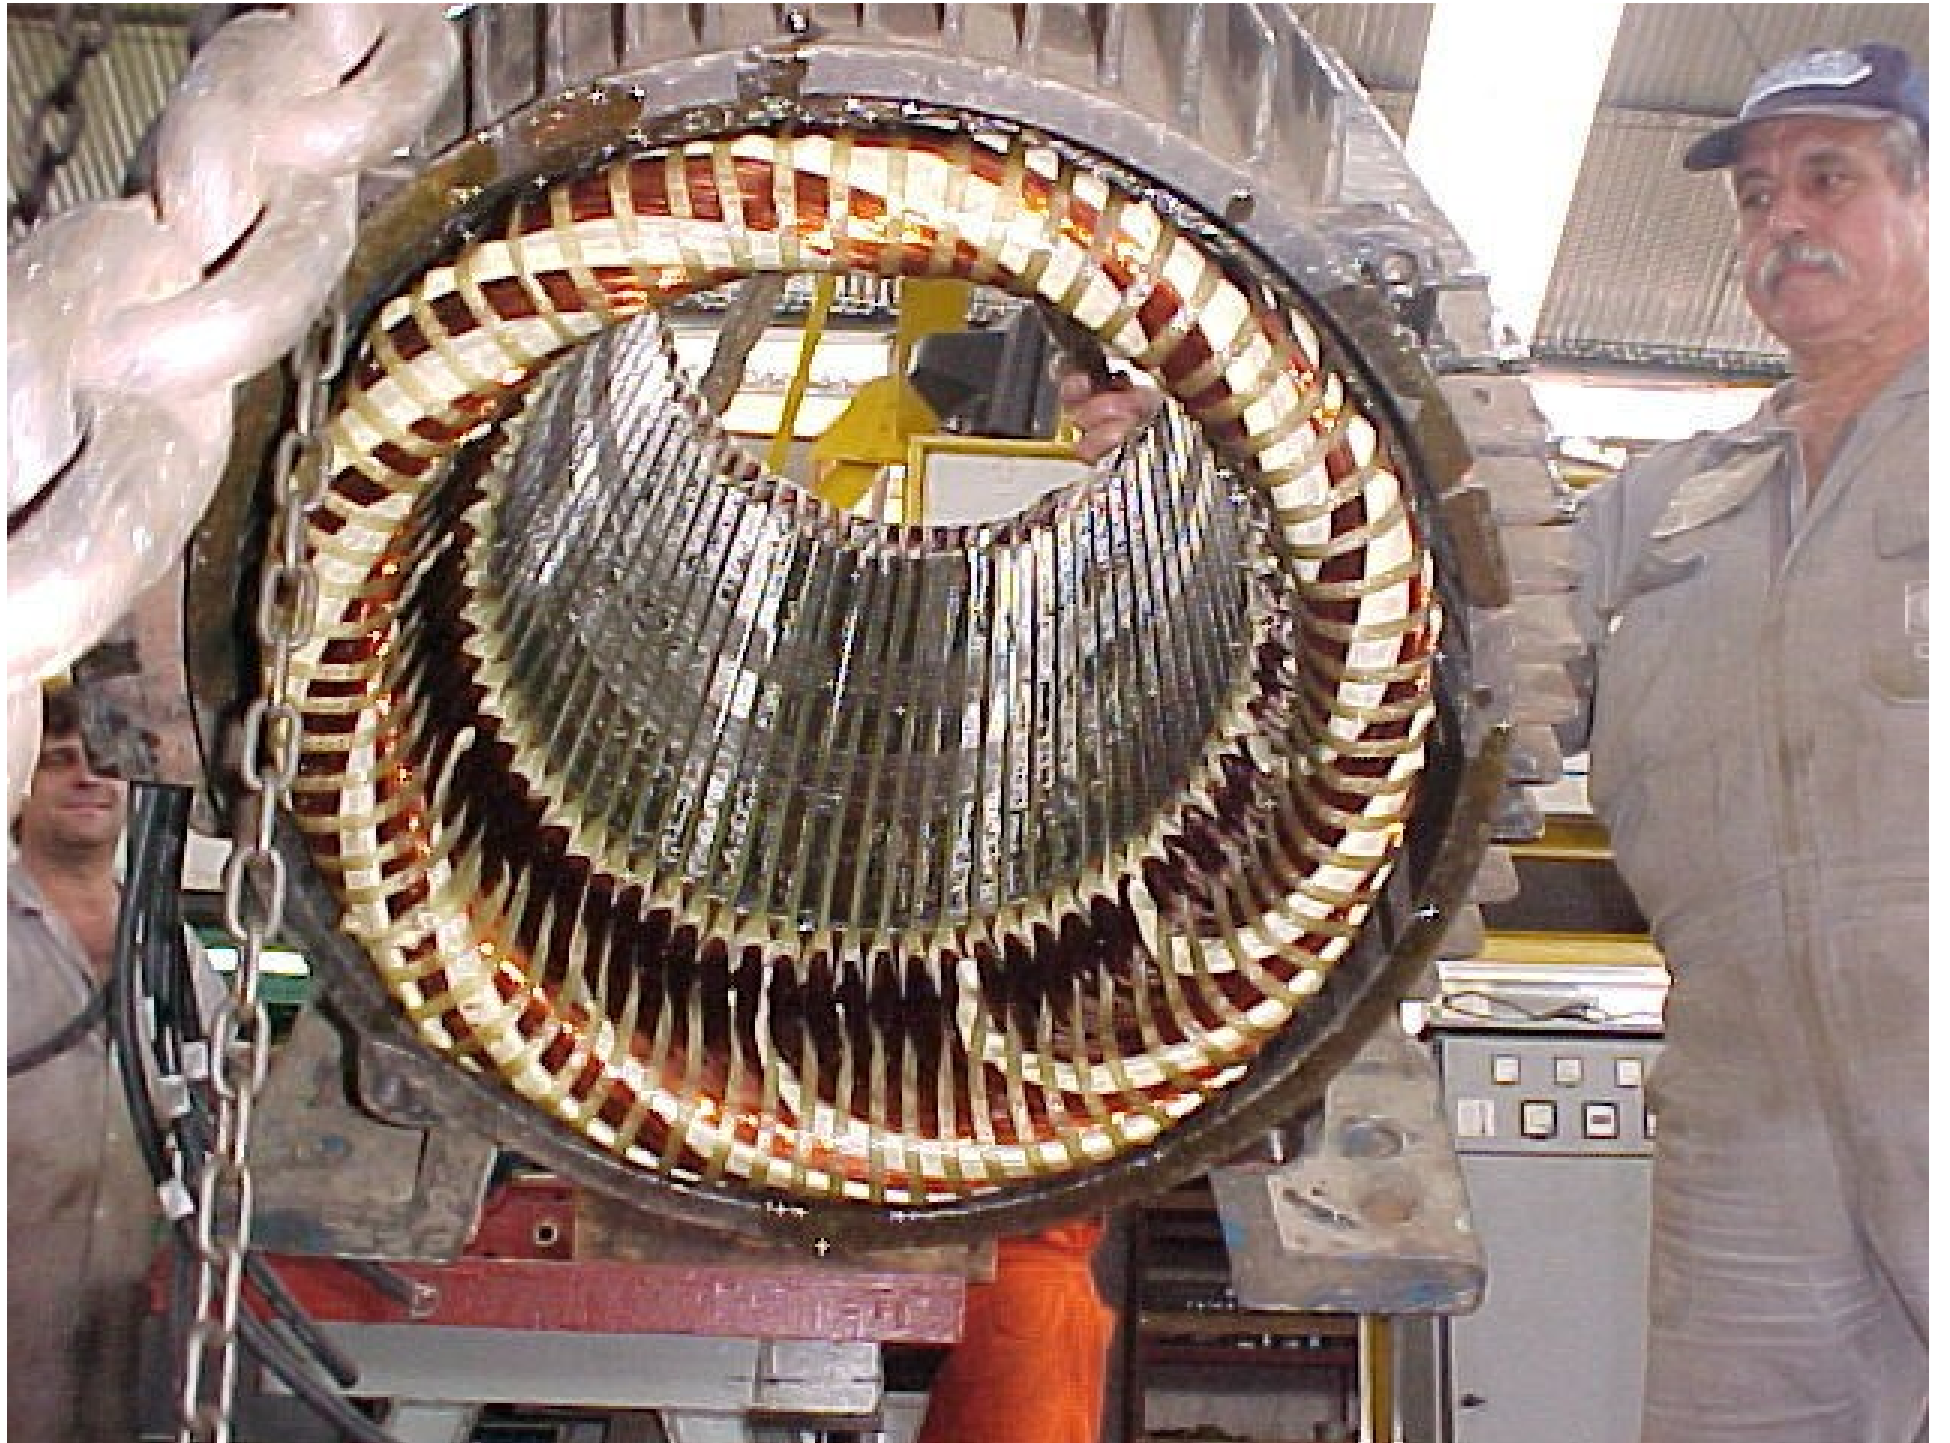

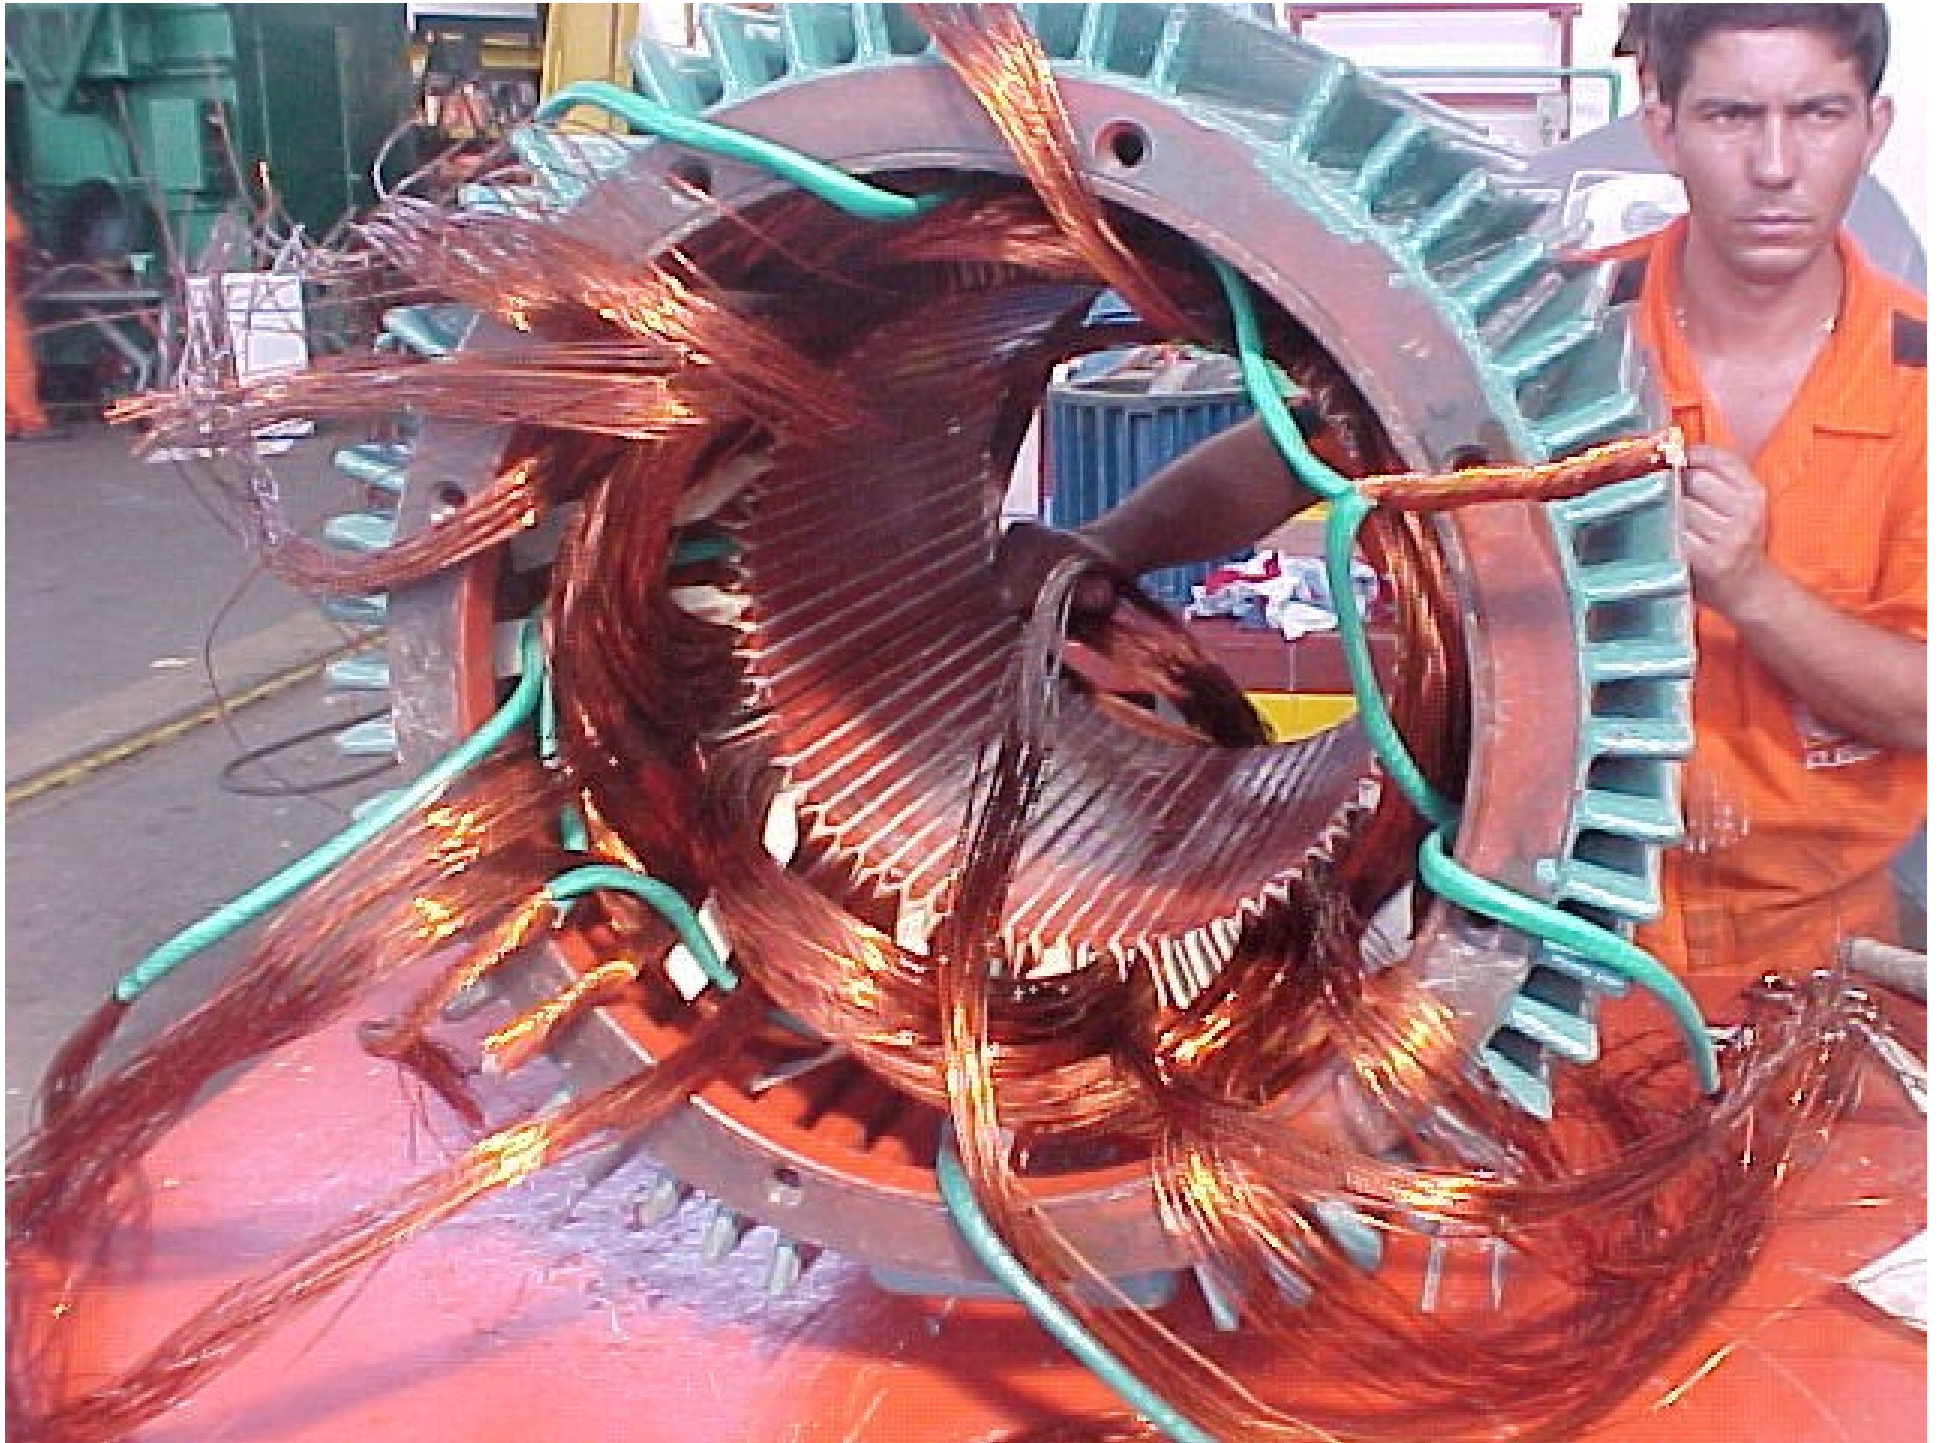

تمرین های فصل اول:

- ۱- یک آلترناتور ۲۴ شیار ۴ قطب ، گام به اندازه یک شیار کوتاه شود ضریب گام و ضریب توزیع را بدست آورد؟
- ۲- ژنراتور ۱۶ قطب با اتصال ستاره دارای ۱۹۲ شیار ۸ هادی در هر شیار بوده و هادیهای هر فاز بصورت سری متصل شده اند . دهانه کلایف ۱۵۰ درجه الکتریکی است. اگر فوران 64mwb و توزیع آن سینوسی باشد. ماشین با سرعت 375r.p.m به گردش در می آید . ولتاژ خط و فاز را محاسبه کنید؟
- ۳- مطلوبست محاسبه ضریب سیم پیچی موتور سه فاز ۲۴ شیار ۴ قطب یک طبقه با حذف هارمونیک ۵ ؟
- 4- یک ماشین ۲۴ شیار ۴ قطب سه فاز با فوران ماکزیمم هر قطب 20mwb و با سرعت 1500r.p.m می چرخد تعداد دور هر کلایف ۵۰ دور در هر شیار و به صورت یک طبقه سیم بندی شده است مطلوبست معادله ولتاژ القایی هر فاز؟

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.